

貫通力を上げたい時の設定

●プログラムモードによる対処法

モード名	機能名		呼び出し番号	運転可否	出荷設定値 (GMF)	設定	仕様	対処法
P	糸切り後逆転針上げ	RU.	0036	○	OF	ON OF	糸切り後モータを逆転させて針棒上支 点付近に停止します	ONにする (逆転針上げ)
A	ゲイン高低切替え	GA.	0100	○	L	H L LL	貫通力の大きなマシン	Hにする (ビビリ音が出る可能性があります)
K	大慣性マシン用の運転ゲイン	HWG.	1260	○	OF	ON OF	大慣性マシン用の運転ゲインを有効に します	ONにする