



# Instalacja wyświetlacza LCD, oświetlenia i pojemnika Sure Stitch maszyny Juki Sit Down

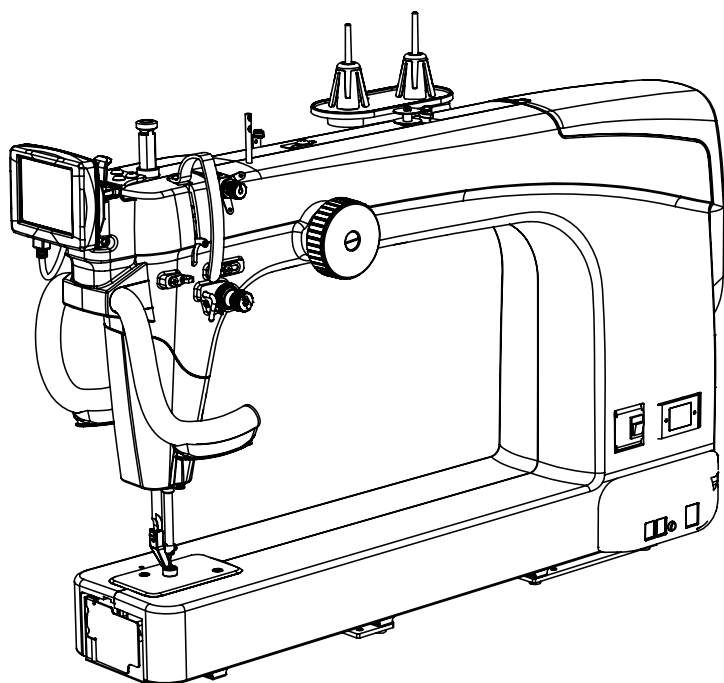


## Lista części


Kabel  
przesyłu  
danych

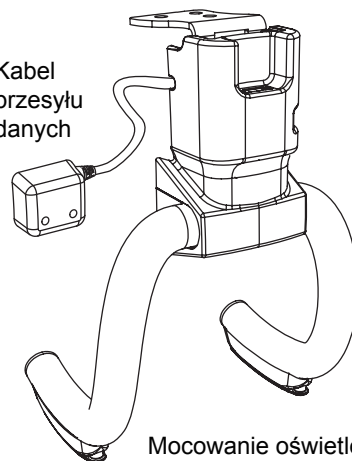

Klucz imbusowy 4mm



Klucz imbusowy 2,5mm



Klucz imbusowy 2mm




Mocowanie oświetlenia



Śruba M6 x 12mm  
(3)

Śruba  
M4 x 16mm  
(1)

Uchwyt do bocznego  
mocowania LCD




Kabel  
HDMI


Śruba  
M3 x 16mm (1)




Uchwyt do  
mocowania  
LCD

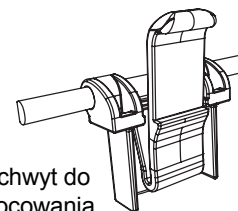


Zaczepy LCD  
(2)

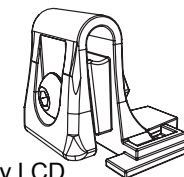

Pojemnik Sure Stitch

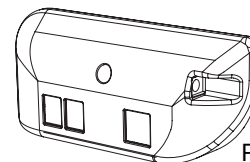

Wyświetlacz LCD

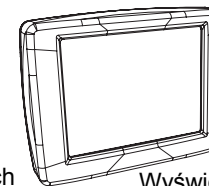


Złącze kablowe




Podkładka złącza



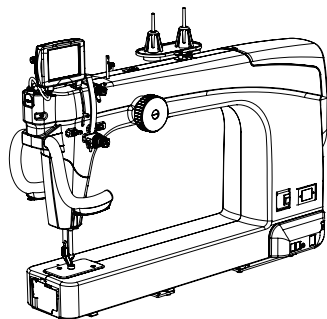


## Instrukcja mocowania z boku

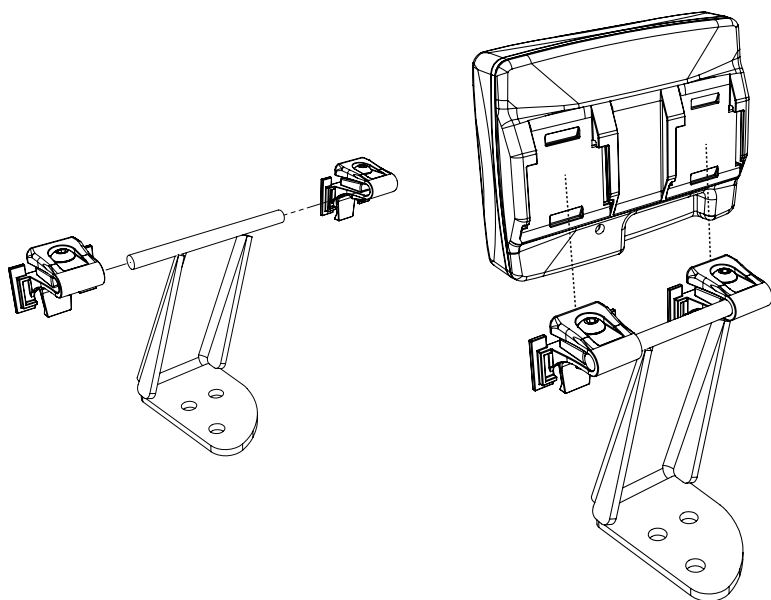


**1** Umieść zaczepy wyświetlacza LCD na końcach pręta uchwyty do bocznego mocowania wyświetlacza.

**2** Włóż wyświetlacz LCD w mocowanie.

przejdź na stronę 3...

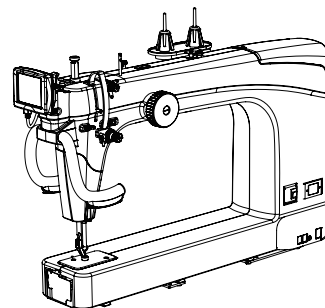


## Instrukcja mocowania z przodu

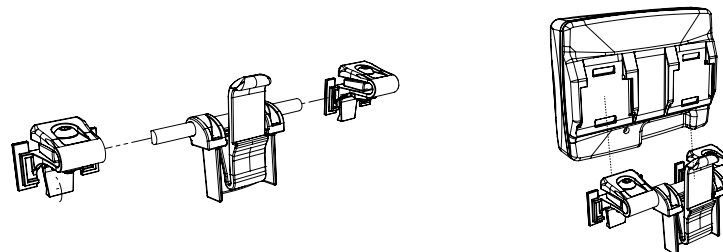

**1** Włóż mocowanie wyświetlacza LCD do uchwyty do mocowania wyświetlacza.

**2** Włóż wyświetlacz w mocowanie.

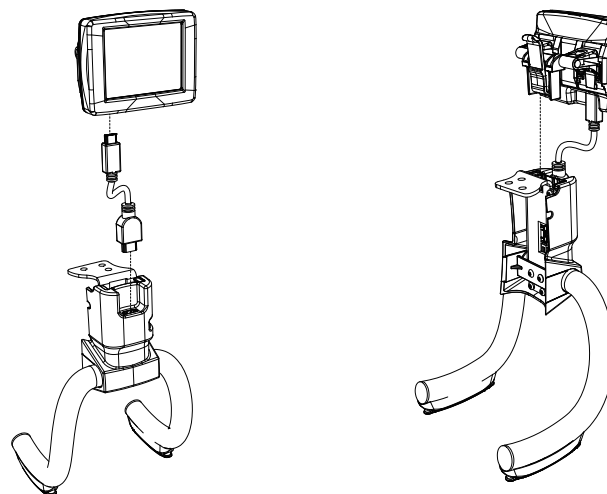

**3** Podłącz kabel HDMI do wyświetlacza LCD i do uchwyty do mocowania wyświetlacza.



**4** Włóż wyświetlacz LCD do uchwyty do mocowania oświetlenia i pchaj, póki nie usłyszysz kliknięcia.

przejdź na stronę 4...

# Instrukcja dotyczące wyświetlacza LCD mocowanego z boku

**3** Zainstaluj wyświetlacz LCD i uchwyt mocujący oświetlenia przy użyciu 3 śrub SBHC M6 x 12mm.

**4** Podłącz kabel HDMI u dołu wyświetlacza LCD oraz do Uchwytu mocującego oświetlenia w sposób pokazany na rysunku.

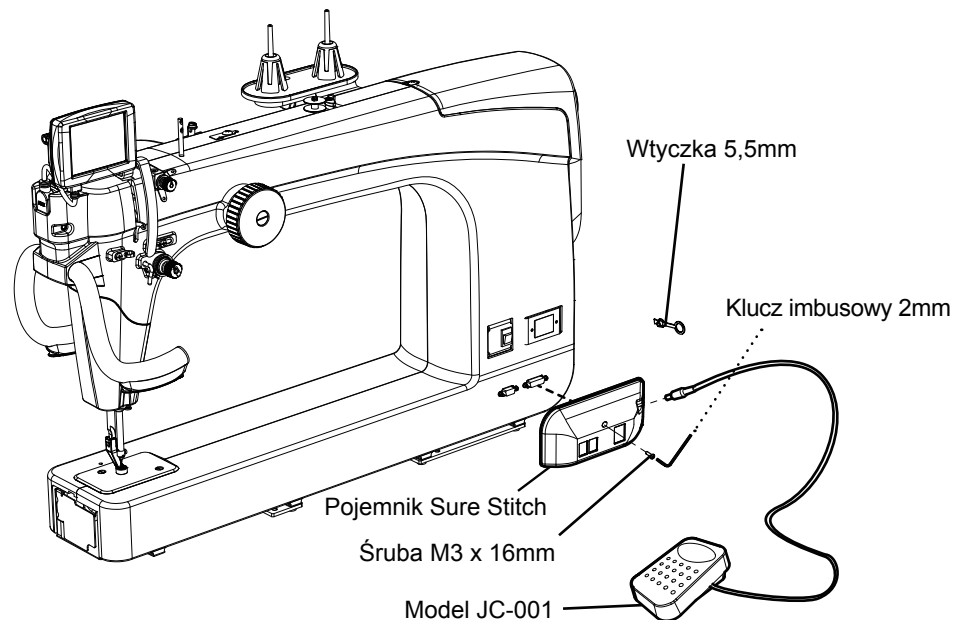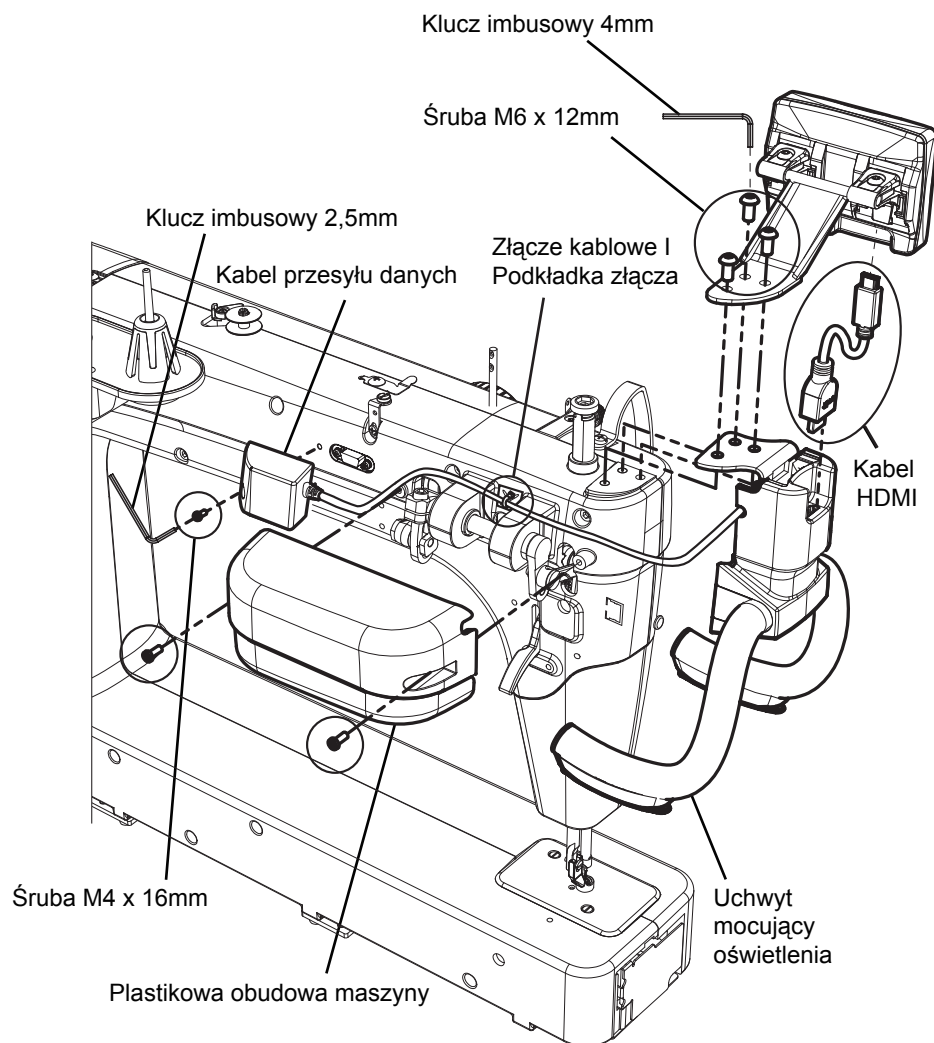



**5** Wykręć 2 śruby przytrzymujące plastikową obudowę z boku maszyny.

**6** Podłącz kabel danych do lewej strony maszyny i zabezpiecz go przed wypadaniem za pomocą klucza imbusowego 2,5mm oraz śruby M4 x 16mm. Zamocuj kabel przy pomocy opaski zaciskowej i przytnij końcówkę nożyczkami.


**7** Zamontuj plastikową obudowę z powrotem z boku maszyny. Upewnij się, że przykryłeś kabel przesyłu danych bez jego uszkodzenia oraz umieściłeś go w przeznaczonym dla niego wyżłobieniu.

**8** Podłącz moduł Sure Stitch do prawego tylnego rogu maszyny. Usuń wtyczkę 5,5mm i podłącz pedał do tylnego złącza modułu Sure Stitch. Zamocuj moduł Sure Stitch za pomocą klucza imbusowego 2mm oraz śruby M3 x 16mm.


# Instrukcja dotyczące wyświetlacza LCD mocowanego z przodu

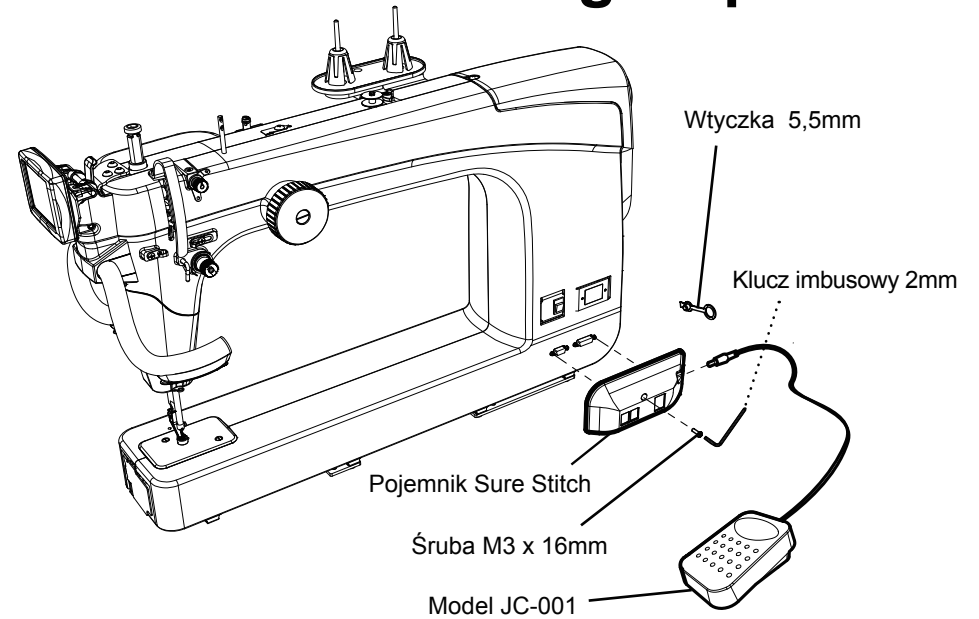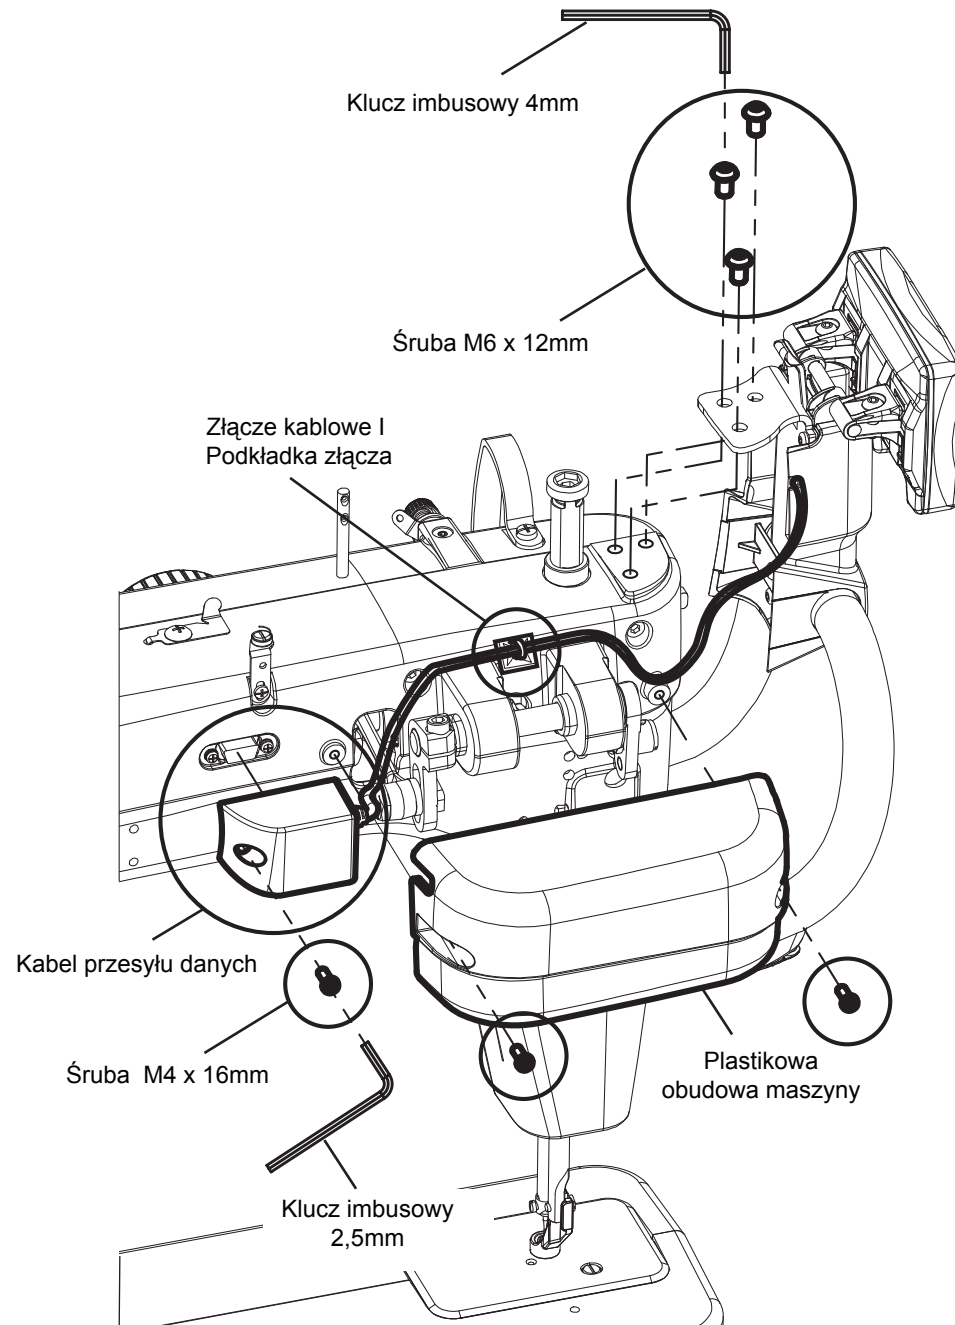


- 5** Zainstaluj wyświetlacz LCD i uchwył mocujący oświetlenia przy użyciu 3 śrub SBHC M6 x 12 mm. Uważaj, by nie uszkodzić kabla LCD oraz upewnij się, że znajduje się on w przeznaczonym dla niego wyźłobieniu.
- 6** Usuń (2) śruby przytrzymujące plastikową obudowę maszyny na bok maszyny, używając śrubokrętu krzyżakowego
- 7** Podłącz kabel danych do lewej strony maszyny i zabezpiecz go przed wypadaniem za pomocą klucza imbusowego 2,5mm oraz śruby M4 x 16mm. Zamocuj kabel przy pomocy opaski zaciskowej i przytnij końcówkę nożyczkami.
- 8** Zamontuj plastikową obudowę z powrotem z boku maszyny. Upewnij się, że przykryłeś kabel przesyłu danych bez jego uszkodzenia oraz umieściłeś go w przeznaczonym dla niego wyźłobieniu.
- 9** Podłącz moduł Sure Stitch do prawego tylnego rogu maszyny. Usuń wtyczkę 5,5mm i podłącz pedał do tylnego złącza modułu Sure Stitch. Zamocuj moduł Sure Stitch za pomocą klucza imbusowego 2mm oraz śruby M3 x 16mm.

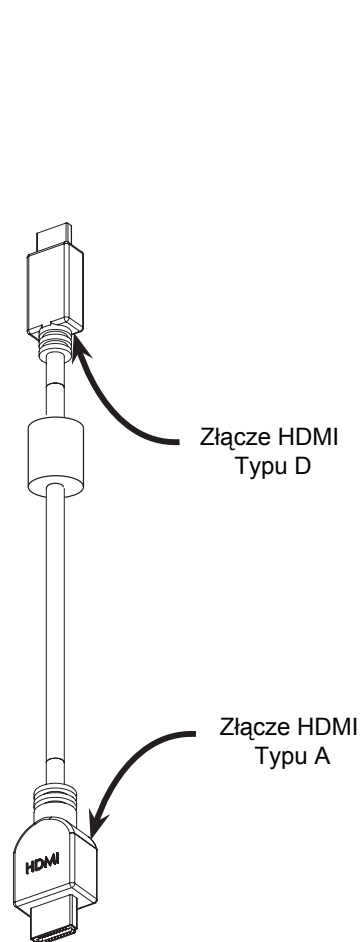


Rysunek 1

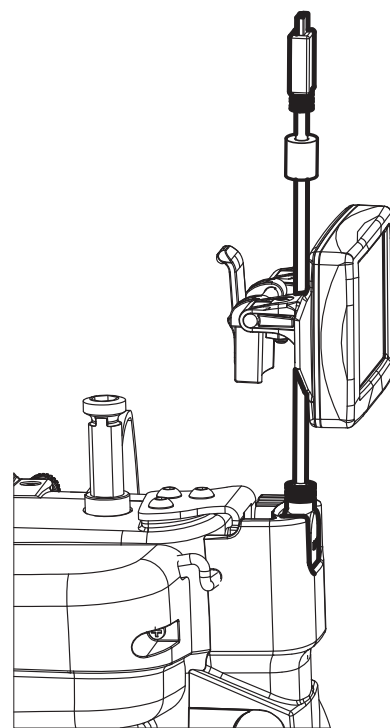

**10** Uchwycić końcówkę kabla wyświetlacza (złącze HDMI typu „A” – patrz rysunek 1) i podłączyć do przednich uchwytów. Przeciągnij kabel przez ekran LCD od dołu.

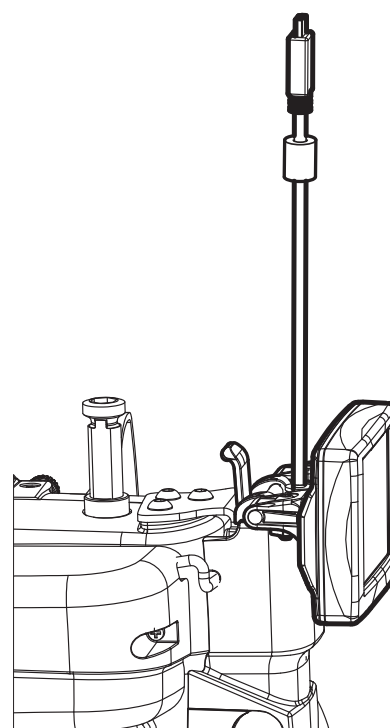

**11** Wstaw ekran LCD do uchwytów przednich.

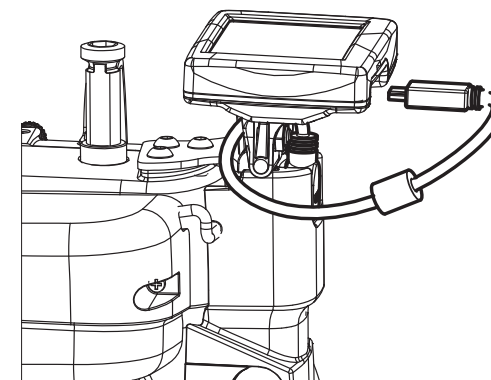

**12** Pochyl ekran LCD ponownie do tyłu i podłącz kabel HDMI (złącze HDMI typu D, zob. rys. 1) do ekranu LCD.

Made By Grace™