


**日本語**

**DDL-900C  
超残短セット  
取扱説明書**

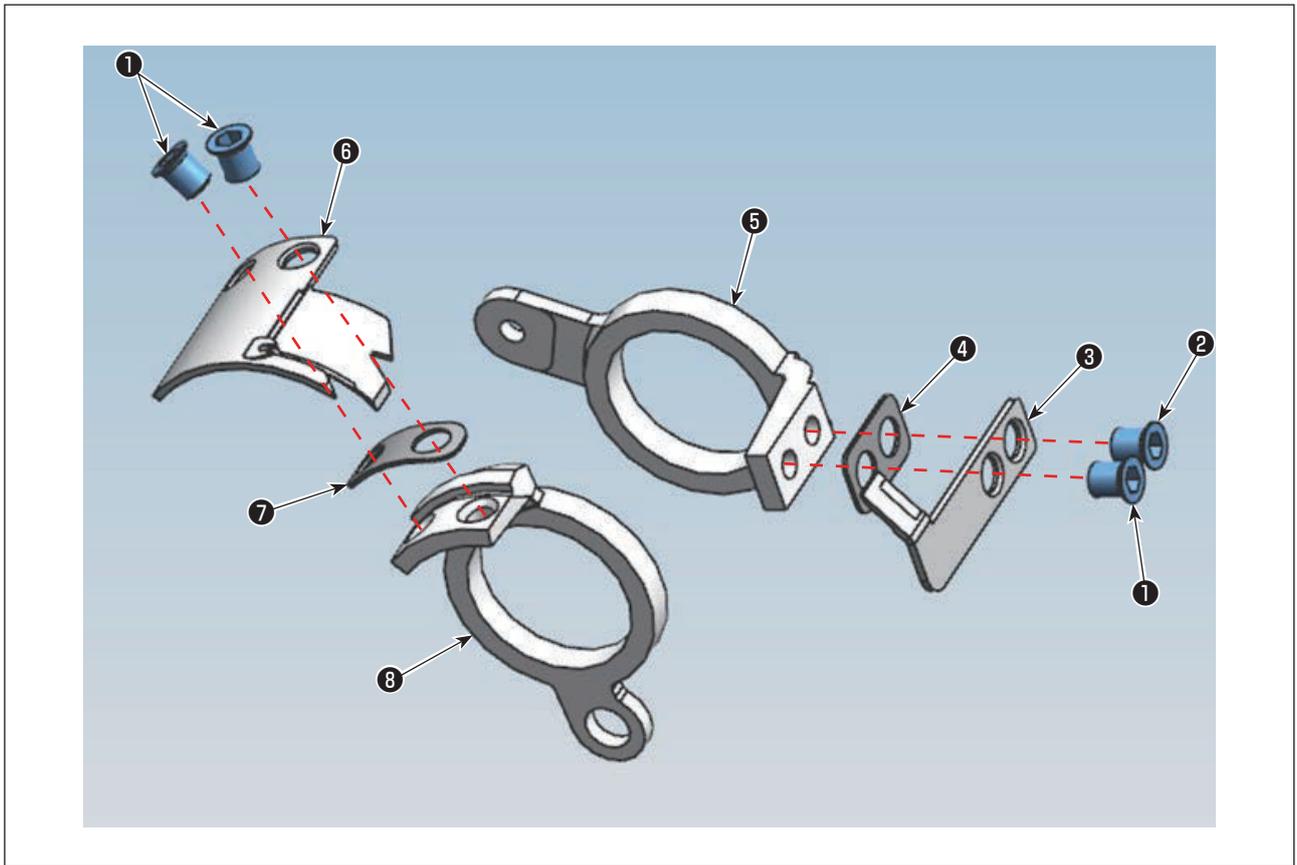

### (1) 超残短スペーサー同梱部品一覧

超残短スペーサー品番：40309300

・同梱部品一覧

No.	品名	品番	個数
④	糸切りメススペーサー	40309298	1
⑦	動メススペーサー	40309299	1

### (2) 取り付け

No.	品名	品番
①	メス止めねじ	40263580
②	糸切りメス止めねじ	40264700
③	糸切りメス	40263570
④	糸切りメススペーサー	40309298
⑤	糸切りメス土台	40263570

No.	品名	品番
⑥	動メス	40263579
⑦	動メススペーサー	40309299
⑧	動メス土台	40263575

メス止めねじ①と糸切りメス止めねじ②をゆるめ、糸切りメス③と動メス⑥を取り外します。  
糸切りメス③と糸切りメス土台⑤・動メス⑥と動メス土台⑧の間に、それぞれスペーサー④⑦を  
はさんでください。

その後、メス止めねじ①と、糸切りメス止めねじ②にてメスを固定してください。

※締付けトルク 1.5 ~ 2.0N・m (15 ~ 20kgf・cm)

### (3) 取り付け後の確認

手動にて糸切り機構を動作させて、部品干渉などが無いことを確認してから使用してください。