

中 文

**PS-900 面板操作
使用说明书**

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一章 控制系统简介 | 1 |
| 1.1 概述 | 1 |
| 1.2 機能の紹介 | 1 |
| 1.3 注意事项 | 3 |
| 1.3.1 安全须知 | 3 |
| 1.3.2 工作环境 | 4 |
| 1.3.3 供电要求 | 4 |
| 1.3.4 接地要求 | 4 |
| 第二章 主要界面说明 | 5 |
| 2.1 系统上电 | 5 |
| 2.2 加工主界面 | 5 |
| 2.2.1 加工主界面显示说明 | 5 |
| 2.2.2 测试界面显示说明 | 8 |
| 2.2.3 手动移框界面显示说明 | 11 |
| 2.2.4 基准设置界面显示说明 | 12 |
| 2.2.5 加工统计界面显示说明 | 13 |
| 2.2.6 扩展界面的显示说明 | 14 |
| 2.3 主菜单界面 | 15 |
| 第三章 文件管理 | 16 |
| 3.1 内存文件管理 | 16 |
| 3.2 U盘文件管理 | 18 |
| 3.3 图案的互换性 | 19 |
| 第四章 文件编辑 | 21 |
| 4.1 文件编辑主界面 | 21 |
| 4.2 采集图形 | 21 |
| 4.3 空送采集 | 24 |
| 4.4 直线采集 | 25 |
| 4.5 矩形采集 | 25 |
| 4.6 多线段采集 | 26 |
| 4.7 圆弧采集 | 27 |
| 4.8 圆形采集 | 28 |
| 4.9 曲线采集 | 29 |
| 4.10 曲线多重 | 29 |
| 4.11 加固预设 | 30 |

| | |
|---------------------|----|
| 4.12 功能码..... | 32 |
| 4.13 编辑好图形..... | 34 |
| 第五章 参数文件 | 41 |
| 5.1 内存参数文件界面..... | 41 |
| 第六章 用户参数 | 43 |
| 6.1 用户参数界面..... | 43 |
| 6.2 用户设置参数介绍..... | 45 |
| 6.3 错误编码一览..... | 52 |
| 第七章 辅助设置 | 57 |
| 7.1 辅助设置界面..... | 57 |
| 7.2 输入检测..... | 58 |
| 7.3 输出检测..... | 58 |
| 7.4 日期设置..... | 59 |
| 7.5 锁机设置..... | 60 |
| 7.6 系统语言..... | 61 |
| 7.7 系统升级..... | 61 |
| 7.8 驱动器预览..... | 63 |
| 7.9 测试传输..... | 64 |
| 第八章 机械状态 | 65 |
| 8.1 机械状态界面..... | 65 |
| 附录一：信息提示说明与解决 | 66 |
| 附录二：快速使用入门 | 70 |

第一章 控制系统简介

1.1 概述

非常感谢您使用本公司的全自动模板缝纫机控制系统！

本系统可以适配各种类型的模板机使用，满足您对缝纫的不同要求，对各种衣料都有令您满意的缝制效果！

在使用之前，请您仔细阅读使用说明书，以确保正确使用本系统。请妥善保存说明书，以便随时查阅。

因机器配置不同与软件升级原因，造成实际与本说明书不符之处，以实物的操作功能为准。

1.2 機能の紹介

(1) 一机多用，操作简单

全自动模板缝纫机能够在一定程度上替代传统平缝机，长臂车，套结机，绣花机等多种专用机械，实现一机多用

作业人员放好模板，只需按启动键，即可全自动加工完成，操作相当简单
机器标准化作业，对各种针迹，多种布料，都能加工出令人惊叹的效果！

(2) 人机界面友好易用

7 寸彩色液晶触摸屏，显示清晰，触控方便

支持中英文显示

高达 128M 文件存储空间，可存储加工文件多

方便的文件采集（打板），修改，管理功能

(3) 精密的运动控制技术，缝纫效率高

使用国际先进的 DSP 芯片，系统运行速度快，硬件集成度高，性能稳定

支持步进，闭环步进，无刷直流，伺服驱动，使用平滑曲线调速，运转平稳

机械结构紧密，刚性好，缝纫位置精度高，噪声小

(4) 好用的上位机图形编辑软件

能将 AutoCAD, CorelDRAW 等软件生成的 dxf、dst、dsb、ai、plt、edi、tzf 格式文件，轻易转换为加工文件

软件有较全面的图形编辑功能，支持图层编辑，添加各种特殊缝纫迹线

自带常用控制指令集，可自定义控制指令（功能码），动作灵活性高

对每一图层，每一图形，每一针迹点，都能插入各种机械控制指令，更好满足多样的，精确的自动缝纫要求

(5) 用户参数设置丰富，辅助功能全面

可对各机械动作进行详细设置

部分设备可扩展激光，画线，自动开模槽功能

支持模板自动识别，U 盘系统升级，断线检测，掉电续缝，加工统计，底线不足预测，系统自检测试，参数备份恢复，加密锁机，远程控制与管理……

1.3 注意事项

1.3.1 安全须知

为了避免可能的危险并防止损坏本设备，请务必遵守以下安全事项：



注意：

- 请不要由非专业人员对电气系统进行维修和调试，这将会降低设备的安全性能，扩大故障，甚至造成人员的伤害和财产损失。
- 机箱内某些部位带有高压，系统上电后，请不要打开机箱盖板，以避免引发意外伤害。
- 请不要在控制箱周围堆放杂物，并在使用过程中，定期清除控制箱表面和过滤网的灰尘，以保持系统的良好通风，利于散热。
- 未经本公司授权，请勿擅自改动产品，由此而引起的后果本公司不负任何责任！



警告：

- 若确有必要需打开机箱盖板时，必须在切断电源 5 分钟后并在专业人员指导下，才允许接触电控箱内的部件！



危险：

- 机器在工作时，禁止接触任何运动部件或打开控制设备，插拔电控各接口，否则可能造成人员伤害或导致机器不能正常工作！
- 禁止电器设备在潮湿、粉尘、腐蚀性气体、易燃易爆气体场所工作，否则可能造成触电或火灾！

1.3.2 工作环境

- 安装地面坚固，水平
- 通风良好，环境卫生，尘埃少
- 工作空间温度：5-40 °C
- 工作空间相对湿度：30% -90%无结露

1.3.3 供电要求

- 单相 AC220V/50-60HZ
- 电网电压波动超过 10%必需配备稳压设备
- 根据机器配置不同，设备功率在 1.0-2.0KW 之间

1.3.4 接地要求

- 为了防止电器设备因漏电、过压、绝缘等原因造成的触电或火灾事故，请您务必将电控可靠接地
- 接地电阻要小于 100 欧姆，导线长度在 20 米以内，导线横截面积大于 1.0 平方毫米

第二章 主要界面说明


2.1 系统上电

系统上电后，人机操作界面将显示开机界面，主轴会自动转动检测，然后复位其他部件。具体复位动作与上电复位参数设置有关。

2.2 加工主界面

2.2.1 加工主界面显示说明


开机显示 LOGO 后自动进入加工主界面。加工主界面显示如下：

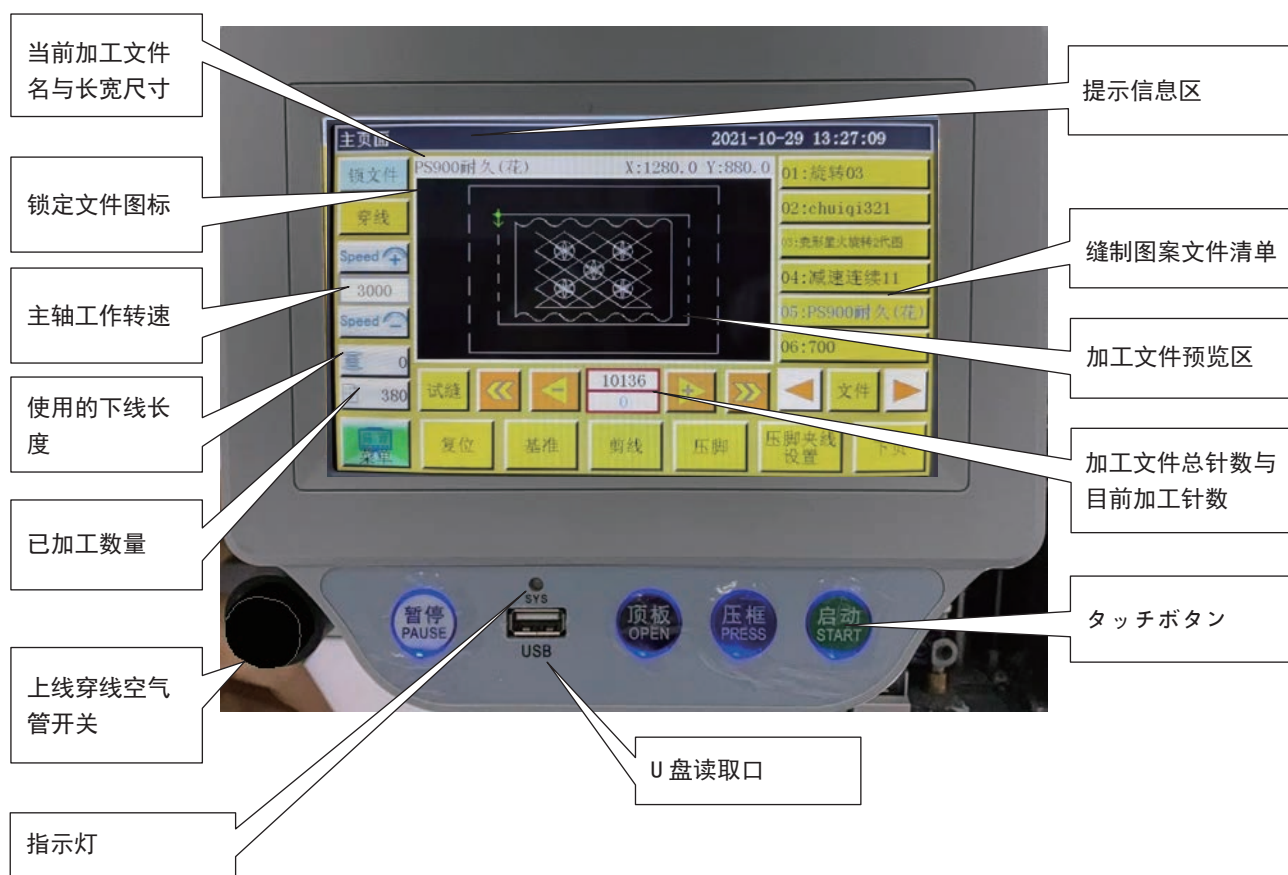


加工主界面按键功能介绍如下

加工文件预览区：显示当前选择的文件的图案，只要触摸，图案的“全图”（显示最佳放大）和“比例”（在加工范围上实际显示比例）的方式会切换。如果加工图案超过 8000 针，则只能使用“全图”显示方式。

缝制图案文件的清单：显示缝制图案文件的清单，按下按钮，可以选择图案。



锁文件键：锁定当前加工的文件防止误操作，锁定后无法选择其他加工文件，预览区会出现  图标。点击一次锁定，再点击一次解除锁定。

注意：关于自动模板识别，只有在“锁文件”锁定状态下，自动模板识别功能才会起效。识别到模板后会在界面“提示信息区”处显示，并自动选中对应编号文件。其中，若“模板识别方式”设定为“按文件名”，则使用电子标签（识别器）匹配文件名，若设定为“按文件序号”，则使用扫码枪匹配文件序号。关于电子标签（RFID）和条形码的使用方法详细情况，请参考 PS-900-13090 使用说明书。



穿线按钮：变为穿线状态，压脚下降，而且为了防止错误启动，启动操作会自动锁定。



加速键：升高主轴转速以 100 转 / 分钟递增，长按（按住不动）则连续增加，直到设定最高转速。可通过设置密码禁止随意修改转速。



减速键：降低主轴转速以 100 转 / 分钟递减，长按则连续降低，直到最低转速。可通过设置密码禁止随意修改转速。



底线统计键：显示当前底线已使用长度，按键进入加工统计界面。



底线统计键：显示当前底线已使用长度，按键进入加工统计界面。



加工统计键：显示当前加工已完成数量，按键进入加工统计界面。



主菜单键：按键进入主菜单界面。



试缝键：用于按照图形轨迹来模拟加工过程，此时只有 XY 轴转，主轴不转。



线段快退键：手动快速空退到前一条连续曲线的起针点。空退为主轴不动，仅 XY 轴运动。可用于预览指定加工针位置，或从指定针位置开始加工。




线段快进键：手动快速空进到后一条连续曲线的起针点，空进为主轴不动。



单针空退键：按键开始单步向后空退一针，长按则连续空退。



单针空进键：按键开始单步向前空进一针，长按则连续空进。



加工针数设定键：上行数字为加工文件总针数，下行为目前加工针数。按键则弹出“跳转针数”设置窗口。

注意：“跳转针数”窗口说明： ··· ：设定值数字输入；：设定值归 0；




：设定值加 1；：设定值减 1；：从右往左删除一位数字；：取消当前修改；：确认当前修改；

 向左翻页键：向左翻页查看内存文件。


 向右翻页键：向右翻页查看内存文件。

 文件键：查看所有内存文件。

 复位键：按键则各轴开始转动，机器进行复位。


 基准键：按键进入 XY 轴基准点设置页面。

 剪线按钮：按下按钮，进行切线。


 手动压脚升降按钮：每次按下按钮时，可以对压脚上升下降进行切换。

 下一界面键：按键进入测试界面。

 压脚夹线设置键：进入随动压脚高度和夹子强度的设置页面。

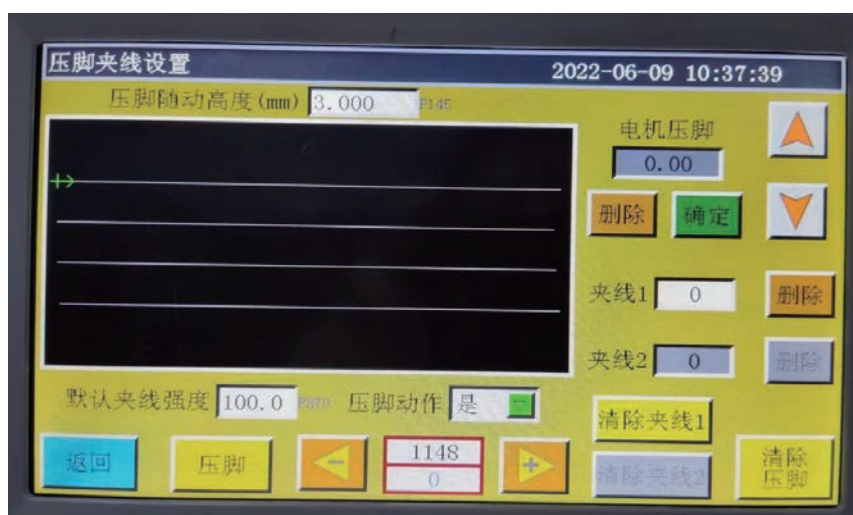

 压脚随动高度 (mm) 3.000 P145：设定随动压脚的行程。

 电机压脚 0.00 高低差缝制设置：缝制过程中，随动压脚的压脚高度设置在布料的高地差部分。


 压脚动作 是 ：在设定了高低差缝制的图形中，选择高低差缝制功能的 ON 或 OFF。

 清除压脚：高低差缝制的设置被删除。


 默认夹线强度 100.0 P870  夹线1 0：请参考 PS-900 使用说明书“主动张力 (AT) 的调节方法”。



2.2.2 测试界面显示说明

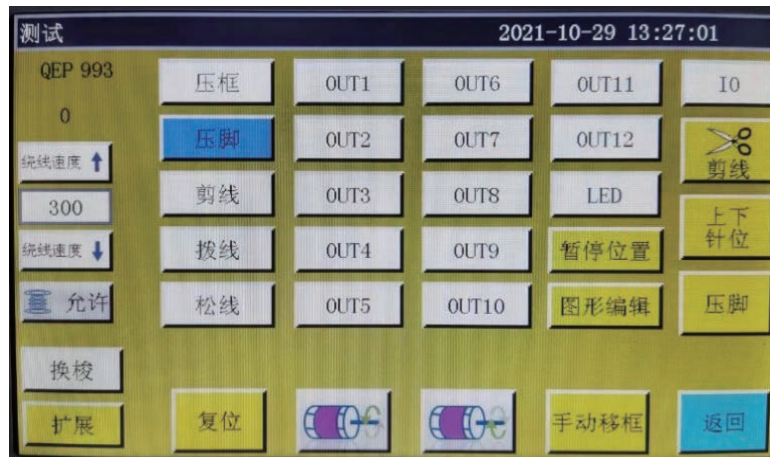
在加工辅助界面，可以进行绕底线及其他手动操作。



辅助界面按键功能介绍如下：


：自动更换旋梭。若设备具有自动换旋梭功能，点击则输出信号更换旋梭。


 下线卷取开关按钮：每按键一次在“允许”和“禁止”之间切换。设为“允许”后按“启动”运行开关，则可进行绕线作业，主轴将以本页设定速度开始绕线。再按启动运行开关或  或绕线持续时间完将停止绕线。“禁止”表示禁止绕线。


：显示当前主轴的转速。

：显示当前主轴角度（0-999 之间）。






：设定主轴的绕线速度。

 主轴反转键：按键主轴开始反转慢动。

 主轴正转键：按键主轴开始正转慢动。




 针杆上下键：每按键一次针杆在上定位（机针最高点）与下定位（机针最低点）间切换。

 剪线键：按键则机器缝纫一针，实现一针完整的剪线动作。

，，，，：按下按钮相应输出打开，抬起则关闭。


， … ：按键则相应 IO 输出功能一直打开，再次按下则关闭输出。

对于部分电控，LED 灯会一直打开。

注意：请勿长时间按下电磁铁控制输出不抬起，如   ，否则可能导致接在此输出上的电磁铁过热损坏！

图形编辑

图形编辑按钮：按下按钮，打开图形编辑画面，可以对加工文件的缩放，增减和针距离进行设定。界面如下：

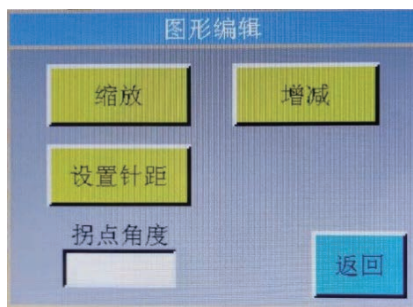**缩放**

放大缩小按钮：按下按钮，打开放大缩小图形画面，对加工文件的宽度和长度进行缩放。

设置针距

针距离设定按钮：按下按钮，设定针距离。可以变更加工文件的针距离。


回轉角度

：缝制图案的角部如果超过该设定角部，在角部之前进行针棒旋转动作。

※ 该功能属于 PS-900 专用。

增减

图形增减按钮：按下按钮，打开增减图形界面，可以同时加工曲线的所有连续曲线进行增加和减少设定。画面如下。

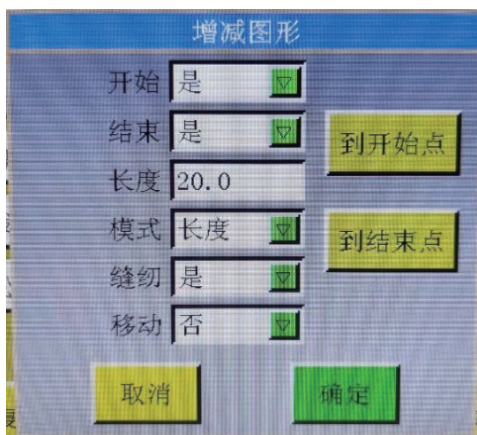

开始 否 、 **结束** 否 ：使用各个连续曲线的开始或结束，设定是否增减。


到开始点 ：将外框移动至加工文件的开始点。

到结束点 ：将外框移动至加工文件的结束点。

模式 长度 ：可以设定增减模式，选择长度和针数。

长度 **针数** ：设定增减的长度（单位 mm）或针数。

正数为对曲线延长，负数为对曲线减短，例如，当前的图案缝制接缝长度为 3mm，延伸量为 5mm 时，延伸 1 针量。（如果未达到 1 针量的长度则无效。）如果将左图设定为“开始：是”、“结束：是”、“加算或减算：9”，就会变更至右图。

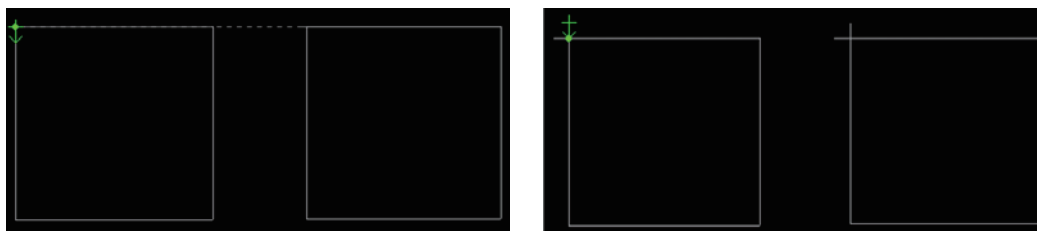

暂停位置：进入暂停位置界面，在缝制图案中插入“上停”指令后，在缝制过程中执行“上停”指令，之后，机器自动移动到设定的暂停位置。最多可设定 6 组，每组对应缝制图案“上停”指令的顺序。

返回 上一界面键：按键返回加工主界面。

手动移框 手动输送按钮：进入手动输送操作主界面。


绕线操作：在此界面时按屏下方“启动”触摸键，并确认后，主轴电机将以设定速度进行绕线转动，在原 **返回** 位置出现 **停止** 按键，点击停止绕线。也可以通过按“启动”、“急停”按钮来停止。绕线的同时可以通过 **绕线速度** ↑ **绕线速度** ↓ 调节速度。

I/O **I/O 输出按钮**：按钮进入 I/O 输出界面。

扩展 **测试节目扩展按钮**：按钮进入扩展界面。

2.2.3 手动移框界面显示说明

在加工主界面，点击 **下页**，再点击 **手动移框**，会进入手动移框界面。在手动移框界面，可以进行手动移框，控制各轴的转动等操作。

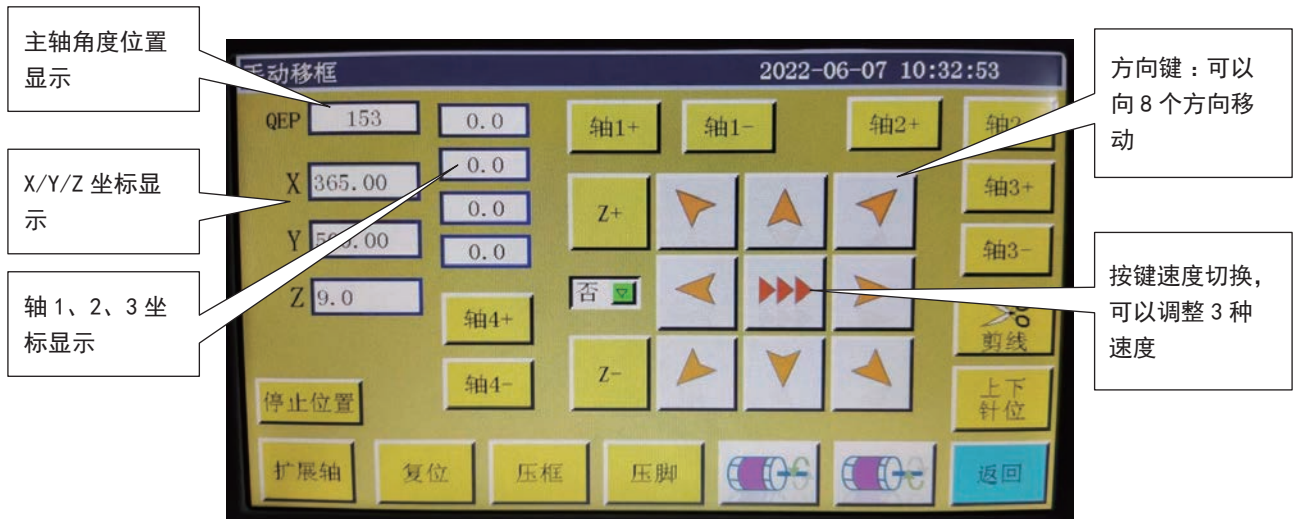

手动移框界面按键功能介绍如下：

、、 移框速度切换键：击则在低，中，高三种速度间切换。对应于“用户参数”中打版速度 1，2，3。

等 8 个方向键：进行 X, Y 轴方向移动。

“Z+”，“Z-”，“轴 1+”……“轴 3-”：手动转动对应轴，某些轴对部分机器无效。


停止位置：将当前 X、Y 坐标设置为复位后 X、Y 轴停止坐标。

针杆上下键：每按键一次针杆在上定位（机针最高点）与下定位（机针最低点）间切换。


返回键：按键返回到上一个操作界面。

2.2.4 基准设置界面显示说明


在加工主界面，点击 **基准**，会进入基准点设置界面。在此界面可设置模板基准点。

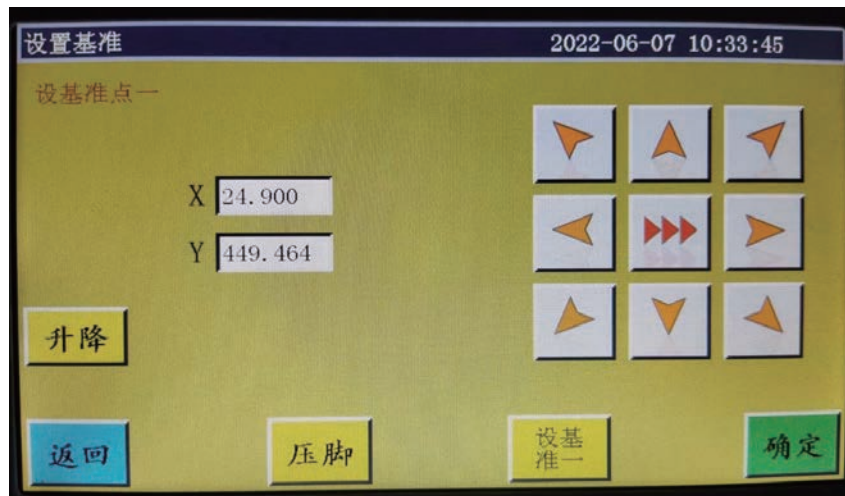

基准点设置原因：使用上位机软件编辑生成的加工文件，在导入内存并第一次预览显示时，系统会将此文件放于加工范围内中心位置（点击“加工文件预览区”切换显示方式可见），同时会将此位置信息写入加工文件。如下图所示：

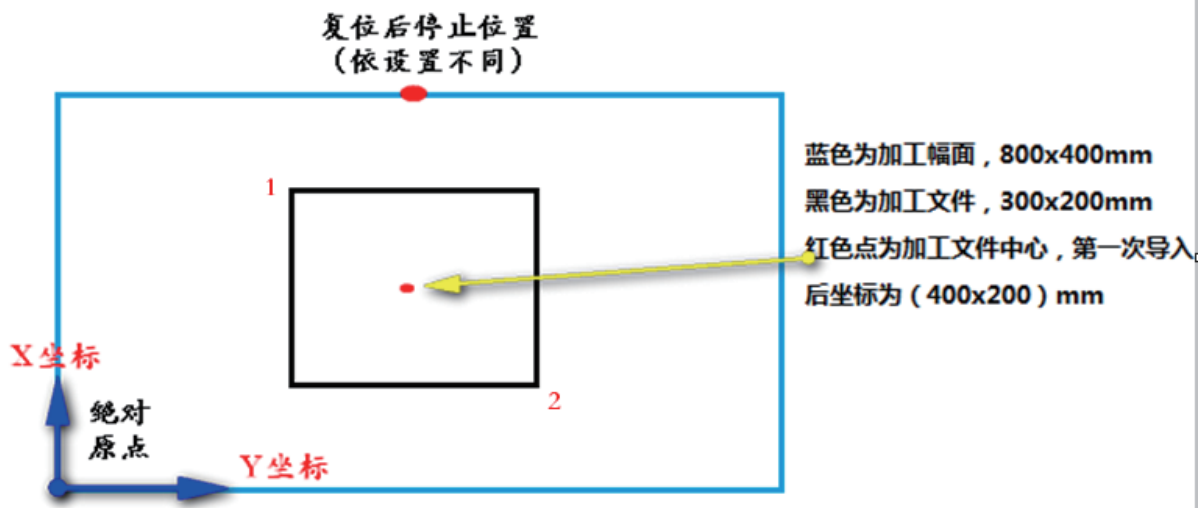

而实际制作出的模板放于工作台上，位置可能如下所示：

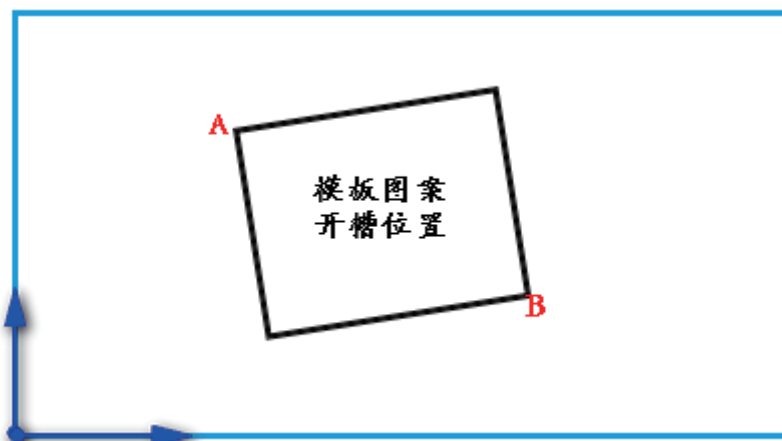


故需将基准点 1 与 A 对位，基准点 2 与 B 对位，调整系统中加工图案位置与模板开槽位置对应。

详细操作步骤如下：

- 1) 在加工主界面选中需对基准点的文件，并放好相应模板。点击 **基准**，进入基准点设置界面，系统自动移框到基准点 1 位置。
- 2) 若上位机编辑软件已设置双基准点，则此界面左上方会提示“设基准点一”，查看此时基准点 1 是否处于模板槽 A 位置，若有偏移则点击方向键移动使之重合。
- 3) 点击 **确定**，完成基准点 1 设置。系统自动移框到基准点 2 处，界面左上方提示“设置第二个基准点”，点击方向键移框使基准点 2 与模板 B 位置重合。若需返回重设基准点 1，可点击 **设基准一** 键切换到基准点 1 设置。
- 4) 点击 **确定**，完成基准点 2 设置，自动返回加工主界面。系统会将此位置写入加工文件，加工预览区图案会调整到与模板位置对应。对完基准点后，只要不修改此文件与模板，就不需要再次对基准。如果上位机软件没有对文件设置双基准点，则默认起缝点为基准点 1，对完基准点 1 就会返回加工主界面。同时可以通过设置系统参数，在第一次使用时不需要对基准。详细设置请咨询厂商。

2.2.5 加工统计界面显示说明

在加工主界面，点击 **100** 或 **100**，会进入加工统计界面。在此界面可查看加工数量，时间，底线长度等信息。

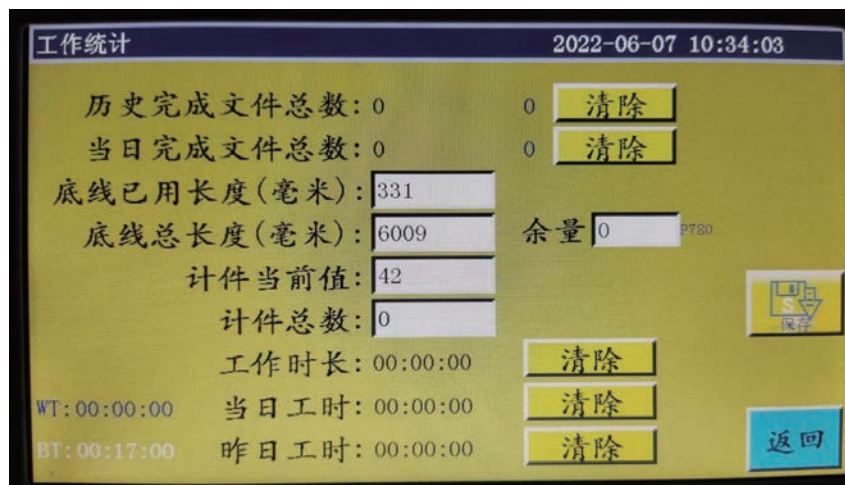

界面说明如下：

累积完成文件总数：显示迄今为止加工文件完成数的累积数。点击“清除历史”清 0。

当日完成文件总数：显示当日加工文件完成数的累积数。点击“清除当日”清 0。

计数器现在值：指已加工完文件总次数。每完成一次加工，此值都会自动加 1，无法关闭。

计数器总数：显示目标加工文件数。

使用“菜单”-“用户参数”-“统计设定”

- “计数器达成后操作连续 (P47)” ⇒无
- “计数器设定有效 (P48)” ⇒是

对上述进行设定时，计数器当前值一旦达到计数器总数，就是停止操作

下线使用完毕长度 (mm)：显示使用完毕的下线长度。

下线总长 (mm)：设定纺梭内的下线总长（初始状态）。使用卷线装置时，可以通过纺梭平均圆周长度 × 旋转数 × 卷取时间，推算下线总长。

使用“菜单”-“用户参数”-“统计设定”

- “下线用完后停止操作 (P50)” ⇒是
- “下线计数器设定有效 (P50)” ⇒是
- “下线计数模式 (P779)” ⇒默认

对上述进行设定时，如果（下线总长）-（下线使用量）<（余量），会输出错误，停止操作。

“工作时间”：显示累计加工时长总和。只统计“正在工作中…”状态时间。


“当日工数”：显示当天加工时长。点击“清除”清 0。


“前日工数”：显示昨日加工时长。点击“清除”清 0。

WT：上次工作时间（上次打开电源到关闭的时间）

BT：当前工作时间（打开电源到当前的时间）


2.2.6 扩展界面的显示说明

在测试界面上，按下  按钮，进入扩展界面。

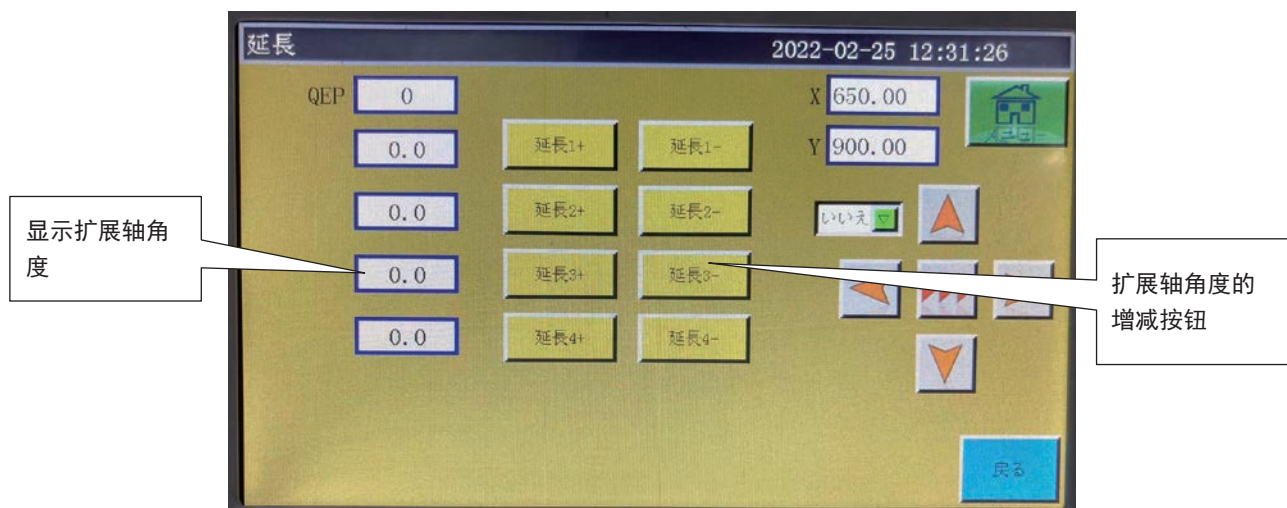


测试界面按钮的功能如下：

：增加针棒和容器轴台的旋转角度。

：减少针棒和容器轴台的旋转角度。

2.3 主菜单界面

在加工主界面，按  键进入主菜单界面，如图：

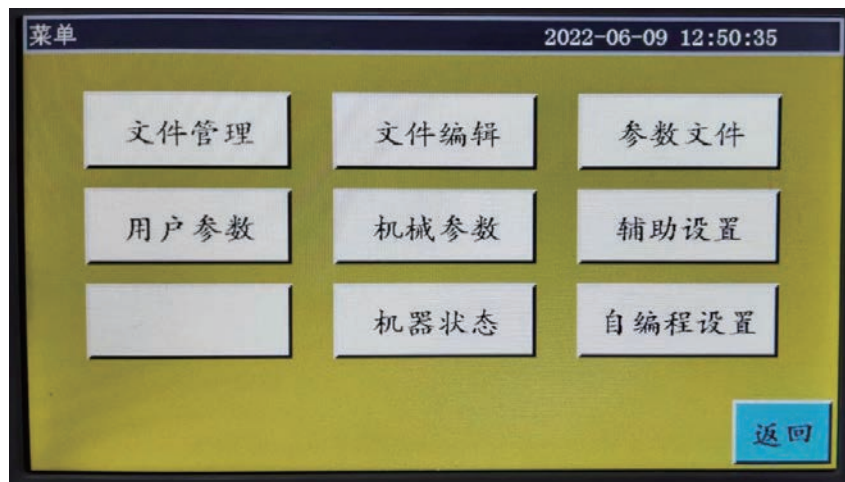

文件管理：对内存文件与U盘文件进行管理及导入导出文件操作。

文件编辑：创建新的缝纫图形或者在原有的图形上进行编辑修改。

参数文件：将参数写入系统、以文件形式导出系统的参数，文件在内存和U盘中的相互转移等。

用户参数：用户常用参数，根据加工要求，对参数进行调整，以满足便捷加工要求，提高加工效率。

机器参数：仅供机器装配人员使用。

辅助设置：用于加工辅助设置及测试等。

网络文件：当通过网络下载服务器上的共享加工文件时使用。

机器状态：远程控制设备上报机器的各种状态，等待解决时使用。


编程设置：进入编程设置界面。调用编程参数到编程软件。

第三章 文件管理

文件管理用于对 U 盘及内存文件进行导入、导出、删除等操作。系统只识别 .KLW 与 .SLW 后缀的加工文件。加工文件由附带 PC 端图形编辑软件创建，或使用采集文件功能生成。

3.1 内存文件管理

在主菜单界面，按 文件管理 键进入文件管理界面，如下图所示：

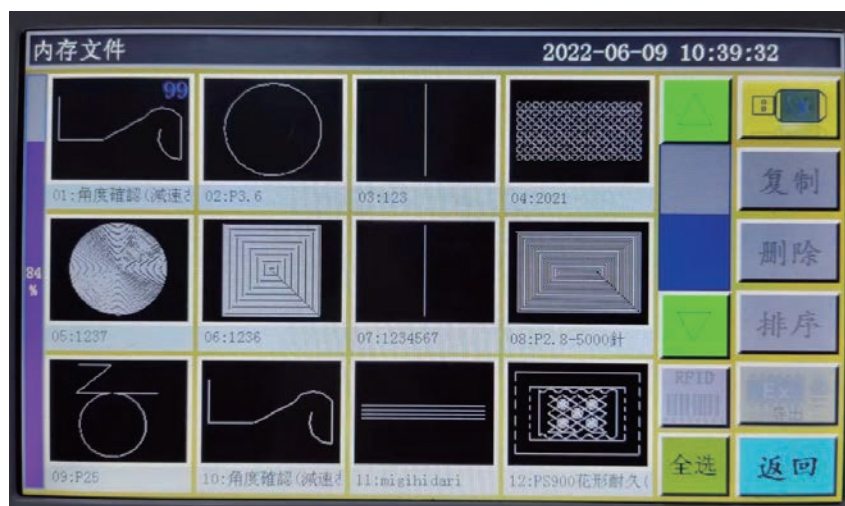

系统内存可存储加工文件最多 999 个，总大小不能超过 128M 总存储空间。文件名支持中英文名字显示，区分大小写，最大支持 15 个汉字或 30 个字符（实际文件名显示出的个数依界面不同而不同）。同时，若加工文件格式不对或者文件被破坏，此处将不会显示预览图。

点击选择文件，选中的文件名称变为红色，根据需要对选中的文件进行操作。

按键说明：

复制 **复制文件**：复制当前选中文件，点击复制并输入新文件名将创建文件副本。

删除 **删除选中文件**：删除当前选中或多个选中的文件。

排序 **排序文件**：将当前选中或多个选中的文件插入到指定位置。

如选中“002:TEST2”，点击 排序，在弹出的对话框中，输入“1”，点“确认”。则文件排列到第一个，变为“001:TEST2”。



电子标签 (RFID) 和条形码写入键：功能由“用户参数” - “其他设置” - “模板识别方式：电子标签 / 条形码”确定。

若识别方式为“条形码”，表示使用扫码枪扫描条形码匹配加工文件。将加工文件绑定条形码方法为：选择加工文件后点击该按键，在弹出“条形码”窗口中输入所需条码值点确定返回。设置过的条码值就会显示在图形上。


若选择“电子标签”，表示使用电子标签读卡器识别电子标签卡中的文件名匹配加工文件。将加工文件绑定电子标签方法为：选择加工文件后点击该按键，在弹出的确认窗口中点击“是”，听到读卡器响一声表明文件名写入电子标签成功，同时界面标题栏会显示刚写入的文件名。关于电子标签 (RFID) 和条形码的使用方法详细情况，请参考 PS-900-13090 使用说明书。



全选文件：选择目录下的所有文件。



导出文件：从内存文件复制选定的单个或多个文件到 U 盘根目录。若 U 盘内有同名文件，则“提示：该文件已经存在，是否覆盖？”。



：当前存储空间占用百分比，可以比较清晰了解存储占用情况。



U 盘文件：点击进入 U 盘文件界面。

3.2 U 盘文件管理

插入 U 盘后，在内存管理界面，按  键切换到 U 盘文件管理界面，如图：



U 盘文件管理支持最多 15 汉字或 30 个字符显示，若通过文件管理进入 U 盘，则默认显示 U 盘根目录下 .klw 与 .slw 格式文件和文件夹，若通过参数文件进入，则默认显示 U 盘根目录下 .xhp 格式文件与文件夹。支持多级文件夹操作，建议文件数量多时采用文件夹的方式进行分类管理。

点击选择文件，选中的文件名变为红色，根据需要对选中的文件进行操作。

按键说明：



导入文件：复制 U 盘内选中的单个或多个文件到内存空间，有同名文件则替换。



删除键：删除选择的一个或者多个文件。



全选按钮：选择 U 盘内的全部文件。



内存文件：点击返回内存文件界面。



返回键：返回主菜单界面或父文件夹。


注：若无法识别或无法导入 .SLW 格式加工文件，请连接主板并升级控制系统版本，（参见「[7.7 系统升级](#)」）。

3.3 图案的互换性


如果需要使用 PS-800 的图案文件，请按照如下方法设定。

将保存有图案文件的 USB 插入面板之后，请写入 PS-800 的图案文件。[关于图案文件写入方法，请参考 3.2USB 文件管理。](#)


在写入之后，回到初始画面，按下“下一步”按钮，打开测试画面。

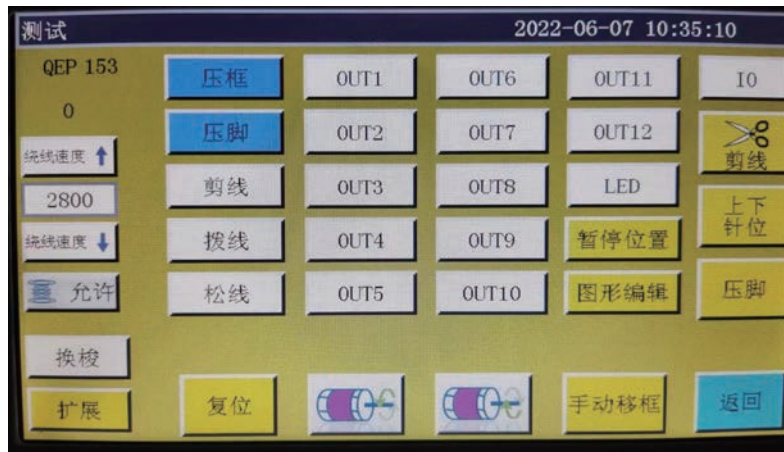

请按下图形编辑按钮，显示图形编辑画面。

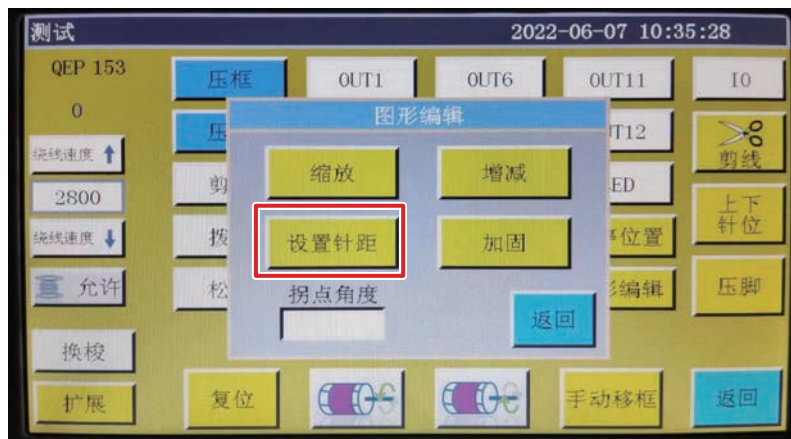

请按下间距设定按钮，显示间距设定画面。

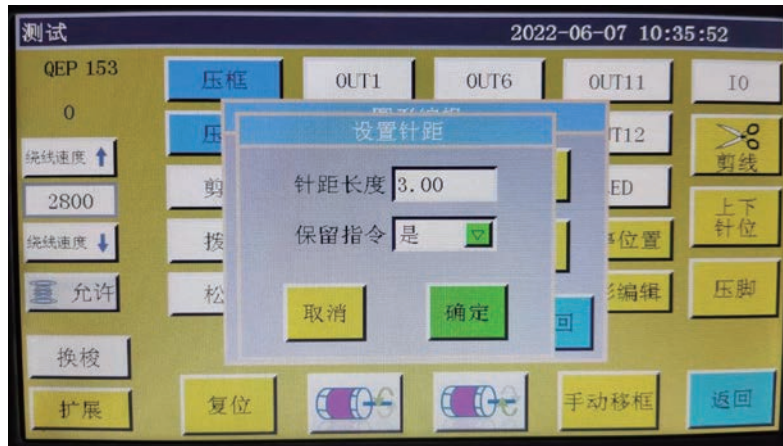


请在间距设定画面按下确认按钮。为了保障在图纸文件中有针棒旋转设定，必须重新进行保存。

第四章 文件编辑

文件采集（打板）用于创建新的加工文件，或对现有加工文件补加缝纫路径等。如果需要创建复杂精确的图形，建议使用附带的缝纫控制软件制作，效果会更好。

4.1 文件编辑主界面

在主菜单界面，按 文件编辑 键，进入文件编辑主界面，如图：

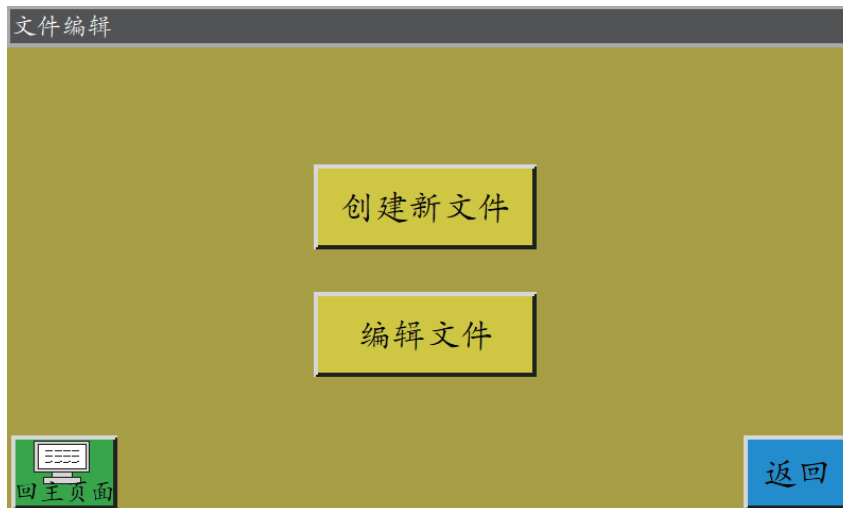

创建新文件：创建新的采集文件。


编辑文件：对加工主界面选定的文件的基础上进行修改或其他编辑。

4.2 采集图形

在文件编辑界面按 创建新文件 会弹出新文件命名窗口。如下图：



输入命名后按 **确定** 或者按 **编辑文件** 则进入采集图形界面，如下图：

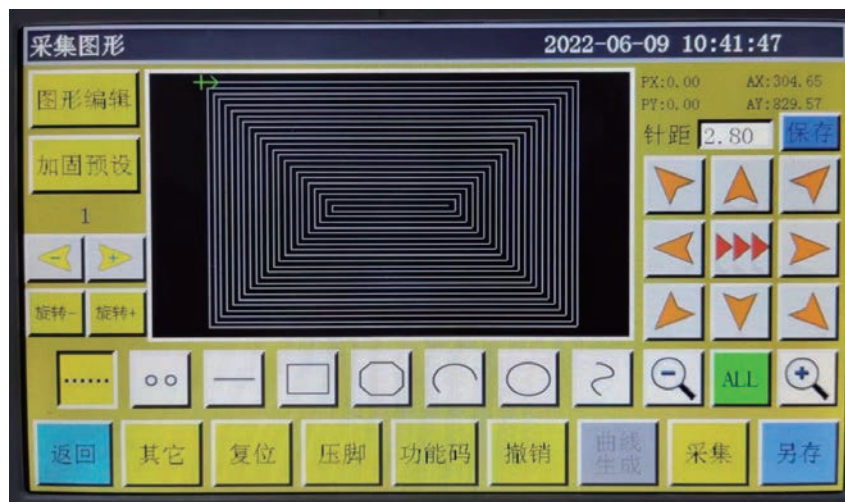


采集界面功能键如下：

“PX”，“PY”：表示当前光标点相对上一采集点的 X, Y 轴坐标。

“AX”，“AY”：表示当前光标点相对绝对原点的坐标。

针距 3.0：设置缝纫时每针间的距离，默认为 3.0mm，范围 1~50mm。


 移框速度切换键：点击则在低，中，高三种速度间切换。

曲线编辑 **曲线编辑键**：只有采集到图形的基础上该按键才会点亮，按键进入曲线编辑界面进行曲线编辑。

加固预设 **加固预设键**：按键进入加固缝纫设置。注：加固预设是在采集图形之前设置。若想在编辑好的图形上进行加固，可在“曲线编辑”里面操作。


1：显示曲线编号。数字显示曲线编号。

 **曲线选择减少按钮**：按下按钮，选择前一个曲线。


 **曲线选择增加按钮**：按下按钮，选择下一个曲线。


 **空送采集键**：按键一次，背景变为黄色时，当前采集段为空送。以虚线显示。


：按键一次，背景变为黄色时，当前采集段为直线。


：按键一次，背景变为黄色时，当前采集段为矩形（2点确认矩形）。

：按键一次，背景变为黄色时，当前采集段为多线段。


：按键一次，背景变为黄色时，当前采集段为弧线（3点生成圆弧）。

：按键一次，背景变为黄色时，当前采集段为圆形（3点生成圆形）。

：按键一次，背景变为黄色时，当前采集段为曲线（3点以上生成曲线）。

 **缩小键**：按键缩小采集文件图形。点击图形预览区可移动图形。


 **放大键**：按键放大采集文件图形。


 **显示切换键**：按键在全图最大化显示与按比例显示间切换。

 **插入功能键**：按键进入插入功能码操作。

 **撤销采集键**：按键一次，撤销上一步的采集。

 **曲线生成键**：当采集为多线段和曲线时，按键完成当前段采集。



 **采集键**：按键确定当前光标位置，或完成当前段的采集。若将生成图形的部分区域超过加工范围，则无法生成。



 **保存文件键**：按键保存当前采集文件，保存后的文件可直接在主界面预览区域显示。

 **另存图按钮**：按下按钮，将现在的图保存至其他名称的文件中。

 **其他按钮**：按下按钮，打开其他编辑界面。界面如下：




 **速度倍率** 高速 ：可以选择图形缝制速度。缝制速度分为高速、中高速、中低速、低速四类。可以按照“菜单”-“用户参数”-“速度倍率”的步骤，设定符合速度倍率的百分比。


 **采集模式** 缝纫 ：可以选择缝制（机头 1）、机头 2 或机头 3 的位置。关于机头 2 和 3，可以作为必要的功能单独定义。例如，激光切割头、笔刺等。

 **内边线** 0.0：设置内部偏移的值。

[在 20 上设置时的设置前和设置后的画面]

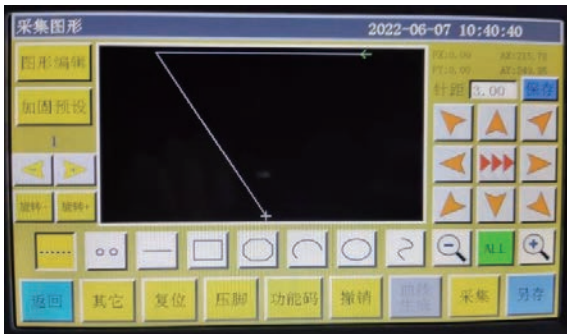

设置前

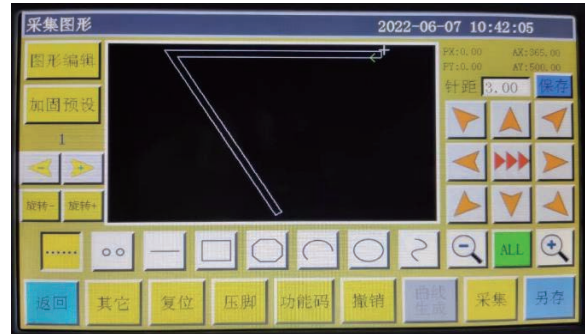

设置后


两点圆 否 是 : 选择描画圆的方法, 如果定为“是”, 作为描画圆的方法, 就可以使用圆心和圆上的两点, 描画圆。

螺旋线 螺旋按钮 : 按钮可以根据需要, 自动生成螺旋图案。

图形多重 圆形多重按钮 : 将按钮按下多重缝制设定。

4.3 空送采集

在采集图形界面, 按 键, 按键背景变为黄色 (第一次进入采集界面自动为空送模式), 表示当前段采集为空送模式 (空送: 只移框, 主轴不缝纫), 如图:

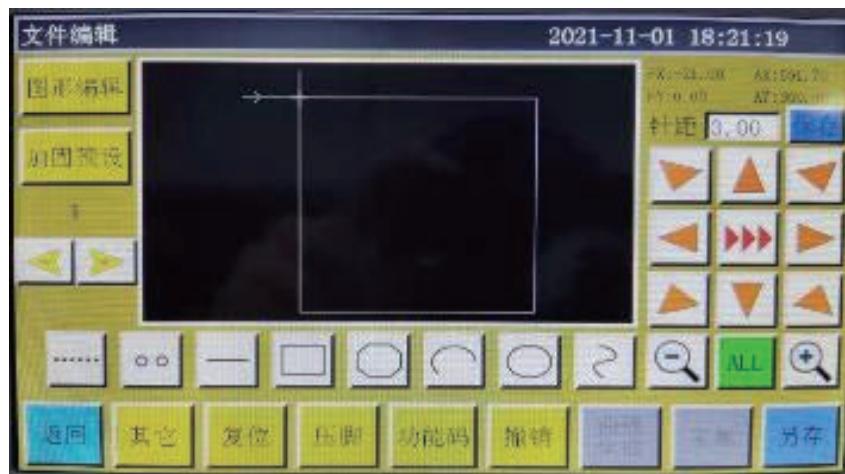

空送采集时, 两点生成一段空送。

绝对原点或上一个采集段的末尾点为空送采集的第一点, 以红色光标显示。按键移动十字光标到需要的位置, 按 **采集** 键, 生成空送段。


如果本段结尾需要插入功能码, 请参照功能码设置操作。此操作可在图形生成之前的任何时候进行。

4.4 直线采集

在文件采集主界面，按  键，按键背景变为黄色，表示当前段采集为直线模式，如图：



直线采集时，两点生成一段直线。


绝对原点或上一个采集段的末尾点为直线采集的第一点。按键移动光标到需要的位置，按  键，生成直线。

4.5 矩形采集


在文件采集主界面，按  键，按键背景变为黄色，表示当前段采集为矩形模式，如图：



矩形采集时，两个 X, Y 轴坐标都不同的两个点生成一个矩形。

绝对原点或上一个采集段的末尾点为矩形采集的第一点。按键移动光标到需要的位置，按  键，生成矩形。

4.6 多线段采集

在文件采集主界面，按  键，按键背景变为黄色，表示当前段采集为多线段模式，如图：



多线段采集时，可以最多连续采集 127 点，以两点直线的方式生成线段。绝对原点或上一个采集段的末尾点为多线段采集的第一点。按键移动光标到需要的位置，按 **采集** 键确定采集点，多次移动并确定采集点，完成后，按 **曲线生成** 键，生成连接各点的多线段。

4.7 圆弧采集

在文件采集主界面，按  键，按键背景变为黄色，表示当前段采集为圆弧模式，如图：



圆弧采集时，任意不在同一直线上的3点采集生成一段圆弧，第一点为圆弧的起点，第二点为圆弧的高度参考点，第三点为圆弧的结束点。

绝对原点或上一个采集段的末尾点为圆弧采集的第一点。按键移动光标到需要的位置，按 **采集** 键确定圆弧高度参考点；再按键移动到需要的位置，按 **采集** 键确定圆弧的结束点，生成圆弧。

如果需绘制精确的圆弧，需参考坐标值，使高度参考点在开始点与结束点连线的中垂线上。

4.8 圆形采集

在文件采集主界面，按  键，按键背景变为黄色，表示当前段采集为圆形模式，如图：



圆形采集时，任意不在同一直线上的3点采集生成一个圆形。加工顺序为：第一点（起始点）> 第二点 > 第三点 > 第一点（结束点）。


绝对原点或上一个采集段的末尾点为圆形采集的第一点（圆形起始点与结束点）。按键移动光标到需要的位置，按 **采集** 键确定第二个参考点；再按键移动到需要的位置，

按 **采集** 键确定第三个参考点，会自动生成圆形。同时压框移动到圆形的起点位置。

如果需要精确的圆，建议使第一点与第二点距离为圆的直径；第三点在第一二点组成直径线的中垂线上，且与直径线距离为圆的半径。



4.9 曲线采集

在文件采集主界面，按  键，按键背景变为黄色，表示当前段采集为曲线模式，如图：

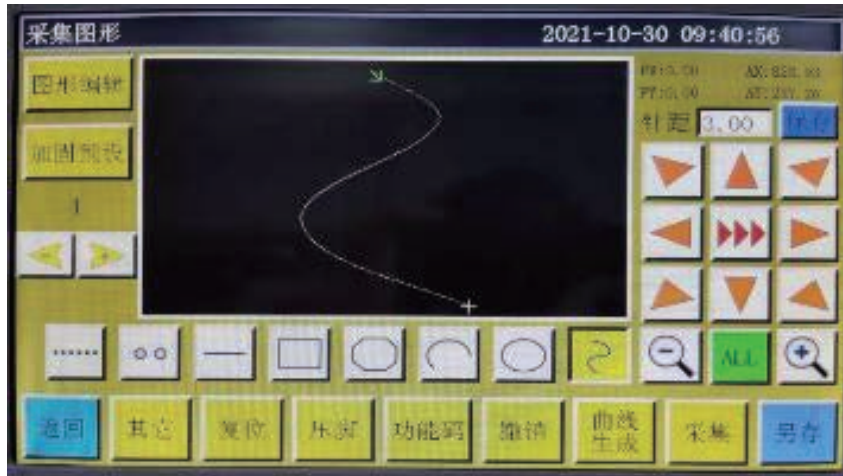

曲线采集时，可以最多连续采集 127 点，以相邻 4 点的弧度方式生成贝塞尔曲线。在转弯时采集点尽量密集，曲线效果才能更好。少于 3 点的采集不能生成曲线。

绝对原点或上一个采集段的末尾点为曲线采集的第一点。按键移动到需要的位置，按

 键确定采集点，多次移动并确定采集点，完成后，按  键，生成曲线。


4.10 曲线多重

在文件采集时，如果当前采集曲线（空送、直线采集除外）需要进行多重缝纫，按

 键进入曲线多重设置界面，如图：



 状态开关：即是否下次采集使用曲线多重缝纫。


 模式选择：模式选择有内缩和外扩，内缩即在采集图形的基础上按指定间距偏移缩小，外扩则是在采集图形的基础上按指定间距偏移扩大。

层数 : 表示增加的曲线数量, 输入范围为: 1~20。

间距(mm) : 表示每条缝线间的距离, 可输入范围为 0.1~20.0mm 之间。

根据需要选择多重缝方式, 设置偏移距离与偏移层数。设置完成后, 按 **确定** 键保存当前的前设置并返回到采集图形主界面。

例如) 状态“开”、模式“内缩”、层数“5”、间距“3.0”, 点击 **确定** 后进行一次“矩形采集”得到的曲线如下所示, 内部 5 个矩形都是由曲线多重产生的。

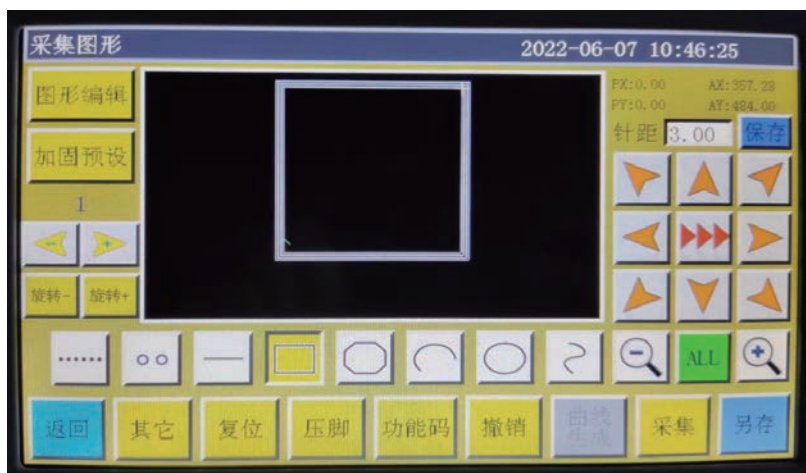

4.11 加固预设

在文件采集时, 如果当前采集段需要进行首尾或重叠加固缝纫, 按 **加固预设** 键进入加固设置界面, 如下图所示。设置完后, 必须按 **确定** 键才能起效。若后续图形不需要继续加固, 则点 **取消** 或将值设为 0 再按 **确定**。



加固模式 **倒缝**

加固模式选择：有三种加固模式，为倒缝、缩缝、Z型缝制。

倒缝：在缝纫曲线的开始点或者结束点附近来回重复缝纫几次进行加固。根据需要设置倒缝次数和倒缝针数。若设为0表示不进行倒缝。设置完成后，按 **确定** 键保存当前设置。

闭合图形加固为缝纫到末尾点（即起针点）后继续向前缝纫指定针数，再返回起针点，在这两点间重叠加固。闭合图形指由圆形，矩形，多边形首尾点完全重合组成的封闭图形。



缩缝：在默认针距基础上缩小针距进行加固缝纫。若默认针距为3mm。设为如下图参数，意味着曲线从开始点9mm长度内所有针距都为1.5mm，其他部分保持默认3mm。




终止重复针数 **0**

：在缝纫线的末端，设置同一点的重复缝制针数。

Z型缝制：以V形或者N形进行加固缝纫。设为如下左图参数，实际加固效果如右图所示。

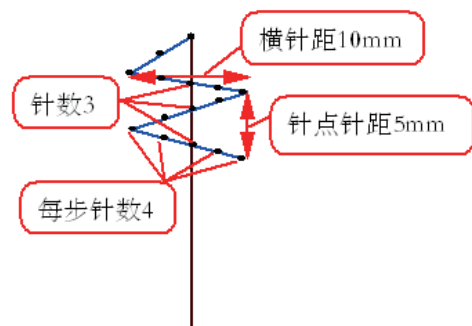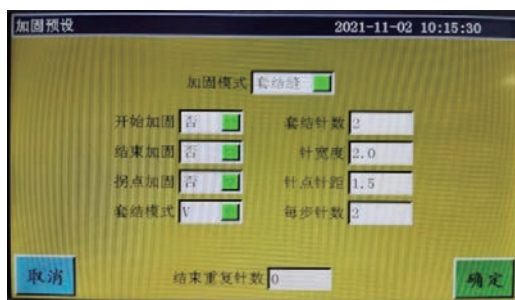

4.12 功能码

在文件采集时，如果需要对最近一次完成的采集段添加功能码，按  键进入功能码设置界面，如图：



功能码有 36 种：

输出IO 设置需要输出的 IO 号和其高、低电平，遇到功能码时对应 IO 输出相应电平。

反转输出IO 反转输出 IO：设定反转必要的 IO 编号、高低水平、反转内容，如果生成了功能编号，会根据数值或状态反转。

输入IO 设置需要检测输入 IO 号的电平。遇到功能码时对应 IO 为高或低电平时执行后续动作。

延时 设置需要延长的时间。某一点或者全部点功能码时延时时间长短。

次原点 二级原点功能码在生成功能码时设置二级起点位置。

回初始位 进行设置，在返回起始位的功能码，并生成功能码时，返回起始位置。

上暂停 上暂停功能码，遇到功能码时主轴在上停针位停止。

下暂停 下暂停功能码，遇到功能码时主轴下停针位停止。

主轴速度 如果编辑主轴转速，则在生成功能码时，主轴电机转速与编辑转速一致。

移动速度 关于空移动速度功能码，在功能码生成时调节空针的速度。

恢复速度 复原速度功能码，生成功能码时恢复正常的缝制速度。

剪线 剪线功能码，遇到功能码时剪线，主轴不停止。




Z轴移动 编辑 Z 轴坐标，生成功能编号时，Z 轴会移动至编辑的坐标位置。


Z轴速度 编辑 Z 轴的速度，遇到功能码时 Z 轴电机的速度将按编辑的速度一致。

| | |
|--------|--|
| 扩展轴移动 | 编辑扩展轴的坐标，生成功能编号时，扩展轴会移动至被编辑的坐标位置。 |
| 扩展轴速度 | 编辑扩展轴的速度。生成功能编号时，扩展轴的电机速度会迎合编辑速度。 |
| 抬压框 | 压框升起功能码，遇到功能码时压框升起，主轴上位停止。 |
| 落压框 | 钳紧功能码是在功能码生成时由钳子压紧。 |
| 沿轨迹旋转 | 主要用于沿着缝制轨迹让机头旋转，主要具备机头旋转的功能。 |
| 旋转使能 | 打开旋转。或关闭当前的机头旋转功能。 |
| 图形头 | 选择机头功能编号，选择机头 1、机头 2 或机头 3，生成功能编号时，会切换至选择的机头。 |
| 取消抬压脚 | 取消提升压脚功能的编号，生成功能编号时，取消提升压脚的编号。 |
| XY相对移动 | 相对移动功能码，遇到功能码时 XY 做相对的移动。 |
| 抬压脚 | 关于压脚抬升功能码，在生成功能码时，结束缝制，抬升压脚。 |
| 压脚高度 | 关于缝纫机高度功能码，在生成功能码时调节缝纫机高度。 |
| 取消切线 | 取消切线取消功能码，在生成功能码时取消切线。 |
| 松线打开 | 关于松线 ON 功能码，在生成功能码时，线压脚松开线。 |
| 松线关闭 | 关于松线 OFF 功能码，在生成功能码时，线压脚拧紧线。 |
| 拨线 | 关于拨线器 ON 功能码，在生成功能码时，切线后拨线器动作。 |
| 取消拨线 | 关于拨线器 OFF 功能码，在生成功能码时，切线后拨线器不动作。 |
| 压框没压暂停 | 关于钳紧抬升停止功能码，在生成功能码时，当时的钳紧状态得到探知，在钳子抬升的状态下，缝纫机临时停止，显示“无钳紧压脚”错误。 |
| 夹线1 | 关于张力 1 功能码，在功能码生成时，临时调节 AT 的夹紧强度。 |
| 夹线2 | 无功能 |
| 拐点开始 | 拐点开始功能码，遇到功能码时开始进行拐点 |
| 拐点速度 | 拐点速度功能码，遇到功能码时主轴按功能码速度转动。 |
| 拐点结束 | 拐点结束功能码，遇到功能码时拐点缝纫结束且恢复正常缝纫速度。 |

根据需要按键添加功能码，选择“单个点”、“全部点”添加功能码，选择需要的指令，设置对应的要求，点击保存即可添加，或者在采集图形界面编辑好图形，点击

曲线编辑

进入曲线编辑界面在   来选择需要操作的图形，图形变蓝意味着选定，点击  进去以下界面：

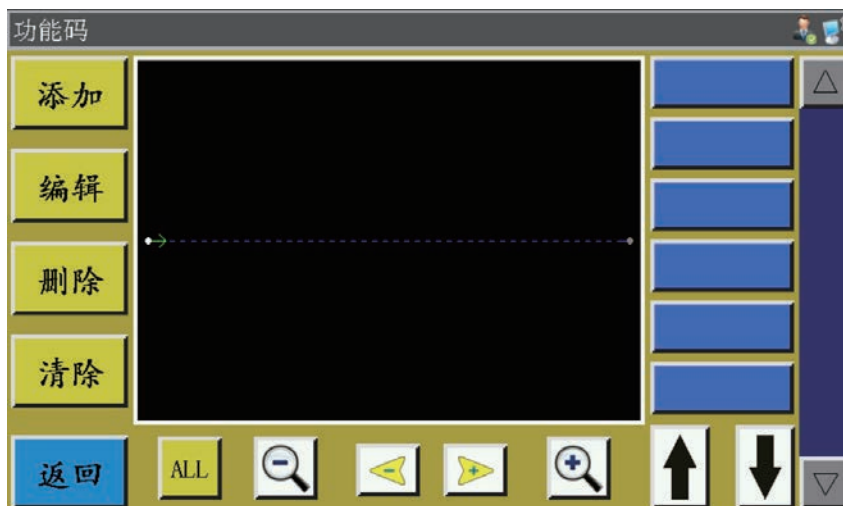


进去该界面后曲线以针点的形式显示，选择你要编辑的位置即点红某个针点，即可在这个针点所在的位置进行选择添加、编辑、删除、移除各功能码。若赋予某个点动能码，则该点点绿。再点击该点，则右边则显示设置的功能码。

4.13 编辑好图形

曲线编辑即更全方面的对采集的图形进行编辑。

编辑好图形后  才会点亮，意味可以进行编辑。点击  后进入以下界面：

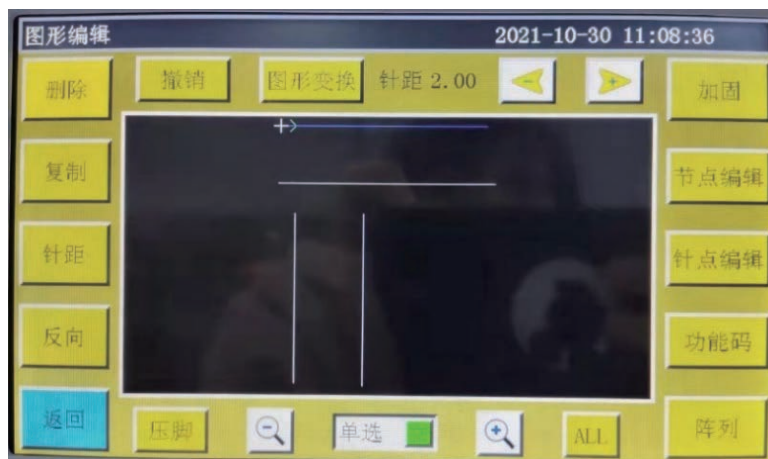

只要   选中需要操作的图形（变蓝）后才可以进行界面功能键的编辑。

针距：设定需要操作图形的针距（针距范围为 1--50）


反向：将选择的图形的缝纫过程反向化，即缝纫的走线过程和原来相反。

取消 取消按钮：取消前一个步骤的编辑。


删除 删除按钮：删除已选择的图形。

复制 复制按钮：选择要复制的图形，设定偏移量。

决定要复制的图形的位置。界面如下。

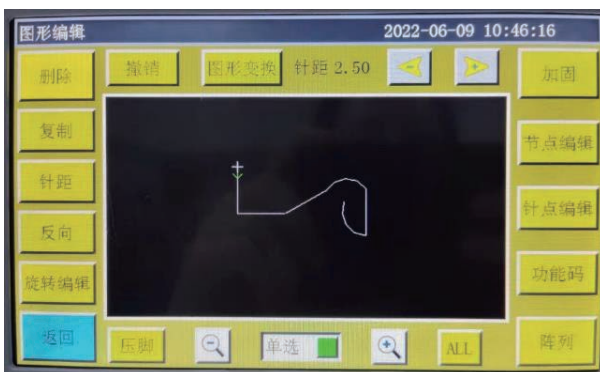

复制前

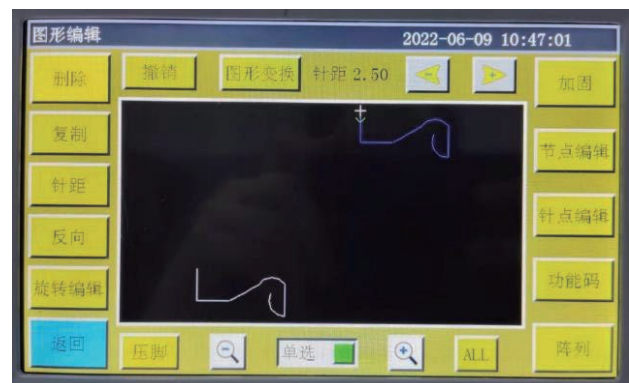

复制后

阵列 阵列按钮：在 PS-900 上属于未使用功能。

针点编辑：选择图形后点击该按钮则图形上出来所有的针点显示出来，界面图如下：




可以选择某个针点进行添加针点、删除针点、平移针点、改变针点等操作。（点绿的点说明已经赋予该点处功能码）

添加针点、平移针点：选择点暗该功能，然后选择某个点红，然后通过方向键盘设定需要添加针点或者平移针点的位置，再点击已经点亮的“确定”键即可实现。

删除针点：选择点红某个点，再点击“删除针点”即可删除该点。


改变起点：选择点红某个点，再点击“改变起点”即可将该点设置成为起点。

节点编辑：整个曲线以很多节点的方式呈现可以通过添加、删除、平移节点来改变曲线。甚至可以改变起点和整个曲线的方向（各按钮操作模式和针点编辑的一样）。界面图如下：

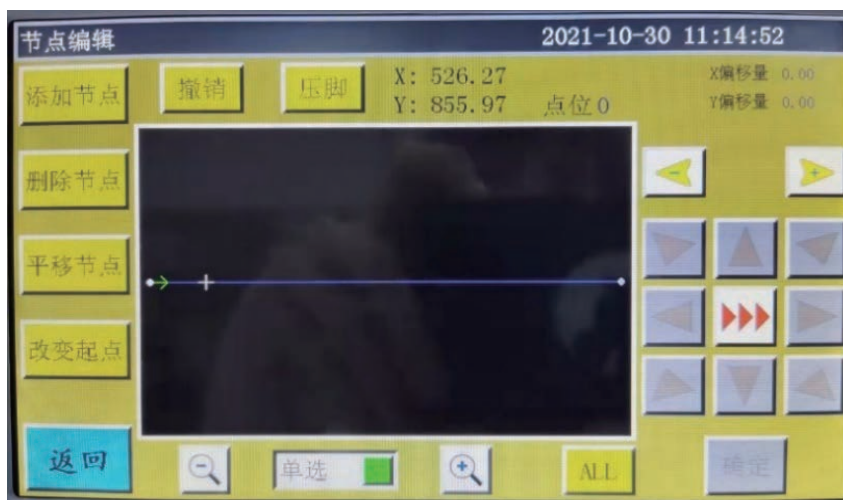

复制 复制键：复制一条相对原来曲线 X、Y 有一定偏移量的同样的曲线。

曲线变换 曲线变换：进入曲线变换界面如下：

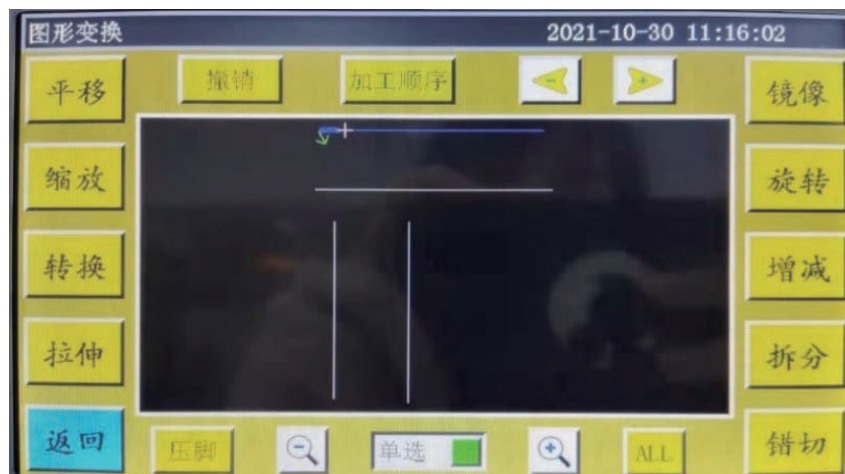

可以通过设置平移、拉伸、缩放、旋转、镜像、增减、错切等的参数来改变或者编辑这个曲线。


选择方式 先选择方式，然后通过   来选择你要编辑的曲线。

撤销 撤销键：撤销上一步的编辑。


加工顺序 进入加工顺序界面选择查看曲线的加工顺序。

平移 设定将选择平移的曲线的 X、Y 的位置，将曲线移动到该位置所在。（注意：只有在缩小的情况才可以看出）

平移前：

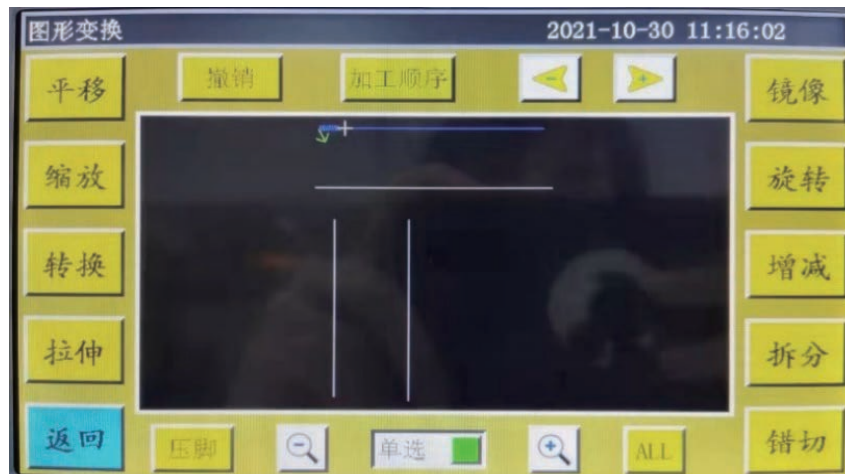

平移后：

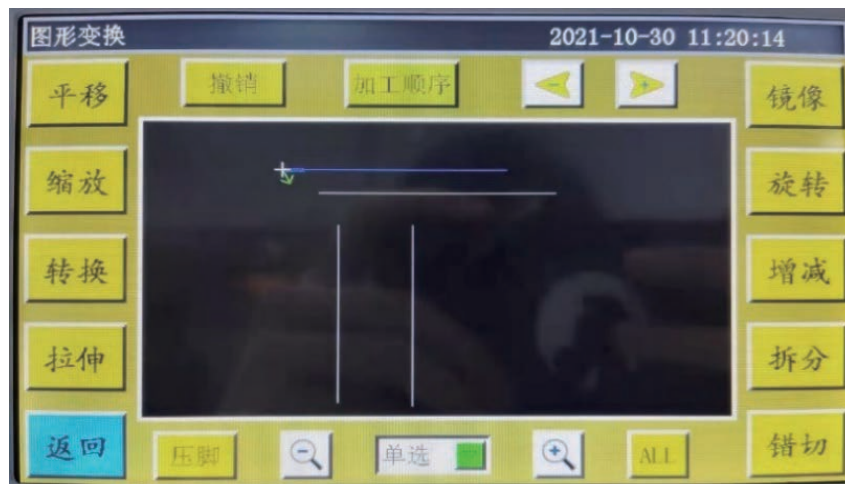


拉伸 选择需要操作的图形，设定该曲线的横、纵向比，再点击“确定”则图形按设定的参数进行拉伸。


缩放 对选择的曲线按设定的曲线比率进行缩放。

镜像 对选择的曲线进行横向、纵向镜像变化。如下所示：

变化前：

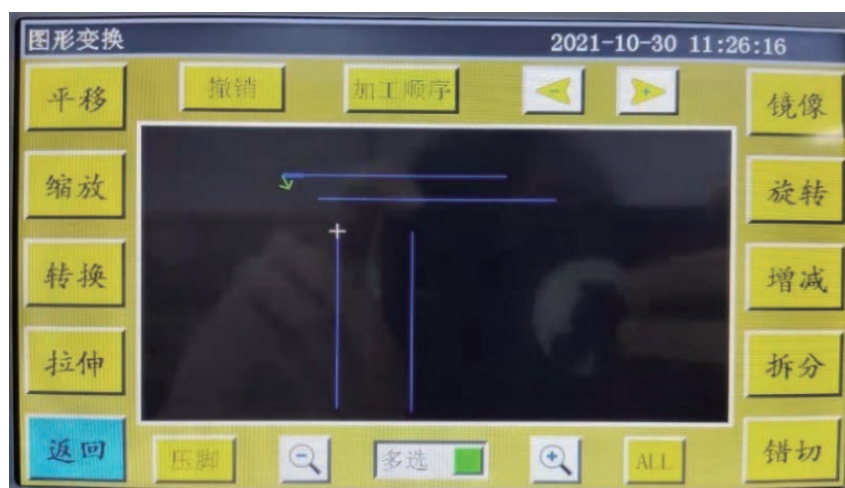


横向镜像变化后：

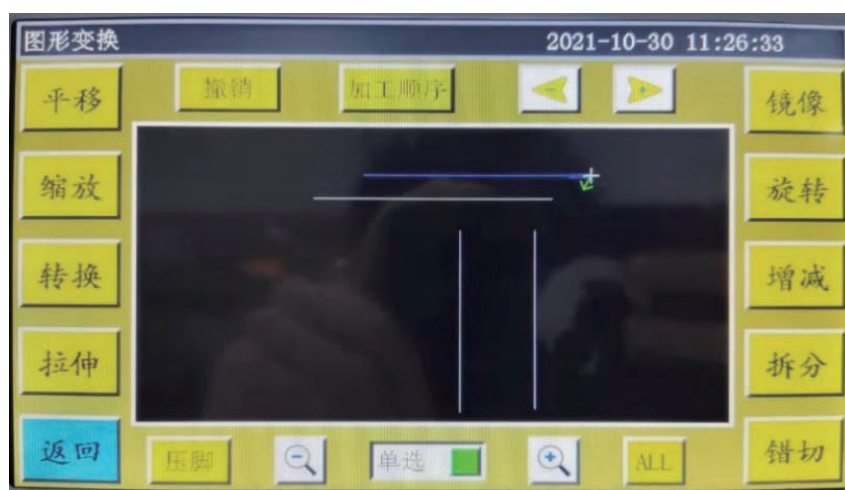

错切

按设定的角度对选定的图形进行切割，如下所示：

切割前：

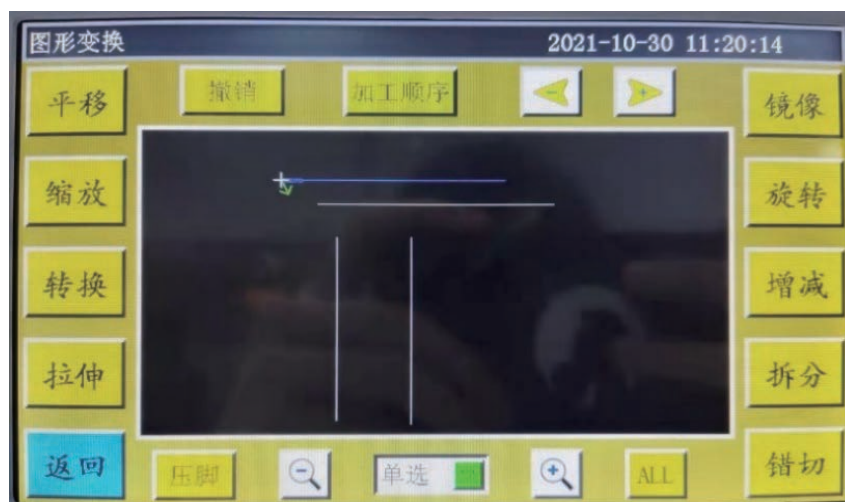

纵向错切 45 度后的图形：



增减：在选择的曲线开始或者结束的时候选择增加、或者减少曲线多少毫米。参考

「2.2.2 测试界面显示说明」的 **整图增减**。

转换：在缝制模式和空移动模式之间变换选择的图案。

拆分：分割或合并选择的图形。

第五章 参数文件

不同的使用情况下可能需应用不同参数，参数文件管理界面用于对参数文件的导入导出，管理多个参数文件并选择内存中其中一个参数作为系统实际使用参数。

5.1 内存参数文件界面

在主菜单界面，按 参数文件 键进入内存参数文件界面，如图：




界面中显示系统中已存储参数文件，点击文件名使之变红色，再点击 写入，弹出提示“正在执行,请稍后...”，然后提示“操作成功”并返回主界面说明已使选定的参数生效。“用户参数”、“机械参数”内的设定值和其他隐藏参数都会被此参数文件修改。

按键功能介绍如下：


写入：将选择的参数文件写入控制板中作为实际使用的参数。从U盘内导入参数文件到系统后，必须点击“写入”后才能起效。


删除：删除选择的一个或多个参数文件。



导出：将当前系统使用的所有参数导出到U盘内。点击“导出”输入新文件名，在U盘内会生成指定文件名，后缀为.xhp的文件。

 : 返回菜单页面。

 : 返回主页面。

 : 从内存文件复制选定的单个或多个文件到 U 盘根目录。若 U 盘内有同名文件，则会“提示：该文件已经存在，是否覆盖？”进行最后选择。

 点击进入 U 盘参数文件界面。系统会列举 U 盘根目录下以 .xhp 为后缀的文件与文件夹，支持多级文件夹操作。

在 U 盘参数文件界面，选择需导入机器的参数文件名，点击  ，会将此文件复制到内存空间。再如前述选中文件，点  使参数生效。

注意：不同型号设备，此参数文件不同，不能混用。相同型号设备，也可能因机械结构存在细微差别而有不同的最佳出厂参数配置。故建议购买机器后，对每台机器都导出出厂参数，保存为不同的文件名备用。

导出参数详细步骤为：


- 1) 插入 U 盘；
- 2) 进入“参数文件”界面，点击“导出”
- 3) 在弹出的对话框中，输入数字或者字母作为导出参数的文件名，点击“确定”则保存到 U 盘文件中。

第六章 用户参数











用户参数主要是用户才使用的。根据加工要求，对参数进行调整，以满足便捷加工要求，提高加工效率。

6.1 用户参数界面

在主菜单界面，按  键进入用户参数界面，如图：



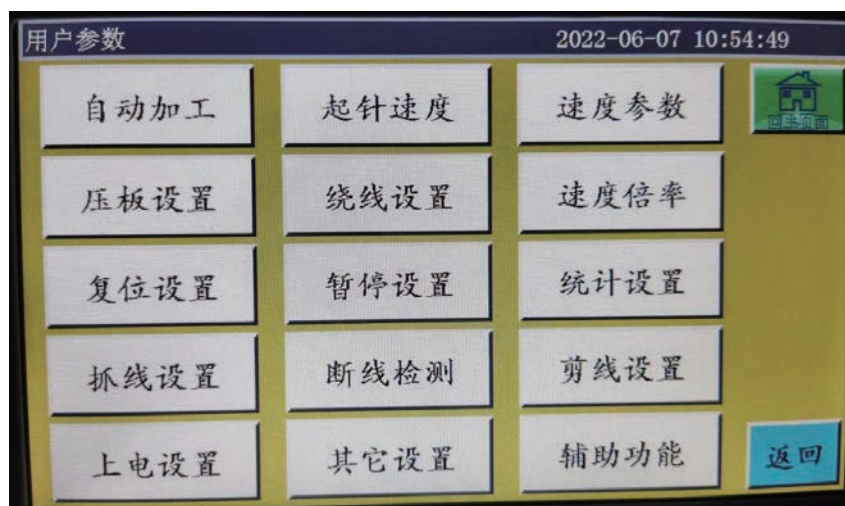


参数分类说明：

-  自动加工：设置自动加工过程中压板、剪线、压脚等的参数。
-  起针速度：设置启动时前几针的启动速度和是否慢速启动。
-  速度参数：设置主轴及 XY 轴的运行速度。
-  压板设置：设置压板的相关参数。
-  绕线设置：设置绕线工作的参数。
-  速度倍率：设置主轴加工速度倍率。
-  复位设置：设置复位时的速度，压板是否放下等相关的参数。
-  暂停设置：设置暂停时使用的参数。
-  统计设置：设置加工统计的相关参数。
-  抓线设置：设置剪线、起缝抓线位置参数。

- 断线检测** : 设置断线检测的相关参数。
- 剪线设置** : 设置剪线的相关参数。
- 上电设置** : 设置机器上电时需要初始化的参数。
- 其它设置** : 设置循环加工与界面显示相关参数。
- 辅助功能** : 设定缝制开始和结束时, 是否吹空气, 设定被导入的图形是否子正中央。

以自动加工为例, 界面如下:

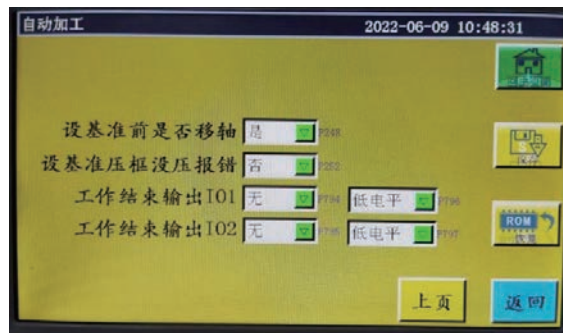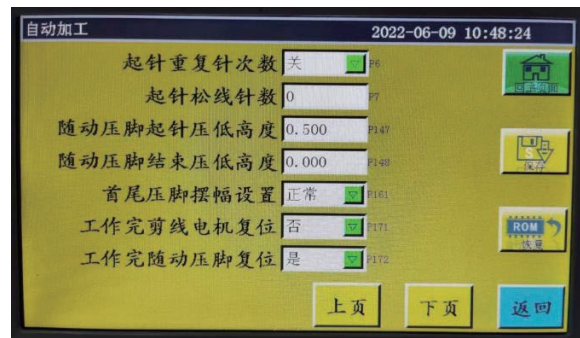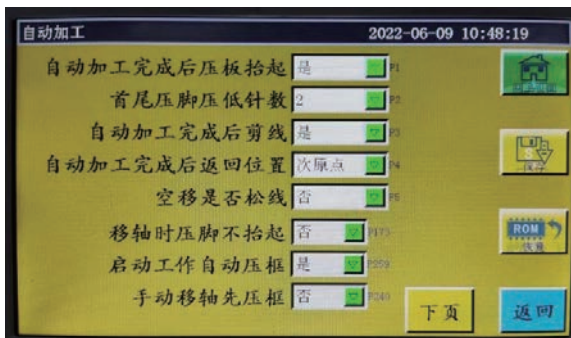


- 还原键** : 设置的参数未保存前可通过还原键来还原修改前的参数。

6.2 用户设置参数介绍

| 参数分类 | 参数名称 | 范围 | 默认值 | 参数意义与备注 |
|------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--|
| 自动加工 设置 | 自动加工完成后压板抬起 | Yes / No | Yes | 连续缝制 1 次结束后，抬起盒夹 |
| | 首尾压脚压低针数 | 0-8 | 2 | 缝制开始和缝制结束的随动压脚按下的针数 |
| | 自动加工完成后剪线 | Yes / No | Yes | 连续缝制 1 次结束后，切线 |
| | 自动加工完成后返回位置 | 原点 / 次原点 | 原点 | “原点”为绝对坐标原点； “次原点”为文件中添加的次原点（偏移点） |
| | 空移是否松线 | Yes / No | No | 空送时，是否关闭抓线器 |
| | 设基准压脚状态是否保持不变 | Yes / No | No | 调节第 2 原点时，选择压脚状态 |
| | 启动工作自动压框 | Yes / No | No | 开始缝制时，是否打开盒夹 |
| | 手动移轴先压框 | Yes / No | No | 手动输送时，是否先打开盒夹 |
| | 起针重复针次数 | 关 / 1/2/3 | 关 | 关于“1”和“2”，在启动针时，针对第一针，1 次、2 次或 3 次重复之后让缝纫机进行下一针缝制。 |
| | 起针松线针数 | 0-255 | 0 | 从开始缝制到设定针数之间，关闭抓线器 |
| | 随动压脚起针压低高度 | 0-4 | 0.5 | 开始缝制时的随动压脚高度 |
| | 随动压脚结束压低高度 | 0-4 | 0 | 缝制结束时的随动压脚的高度 |
| | 首尾压脚摆幅设置 | 正常 / 减半 / 增大 | 正常 | 设定缝制开始和缝制结束的压脚高度 |
| | 工作完剪线电机复位 | Yes / No | No | 在缝制结束时切线电机重置 |
| | 工作完随动压脚复位 | Yes / No | Yes | 在缝制结束时随动压脚电机重置 |
| | 设定第 2 原点时的轴移动 | Yes / No | Yes | 在设定第 2 原点时是否让轴移动 |
| | 在设定第 2 原点时的钳紧错误 | Yes / No | No | 在设定第 2 原点时，如果盒夹未驱动，是否发出错误 |
| | 操作结束输出 I01 | No/OUT1 ~ OUT12, 高水平 / 低水平 | No, 低水 平 | 当一个缝制图案结束时输出 OUT 信号。 设定输出编号和信号状态。 |
| | 操作结束输出 I02 | No/OUT1 ~ OUT12, 高水平 / 低水平 | No, 低水 平 | 当一个缝制图案结束时输出 OUT 信号。 设定输出编号和信号状态。 |

| 参数分类 | 参数名称 | 范围 | 默认值 | 参数意义与备注 |
|------|-------------------|----------------|-------|--|
| 起针速度 | 第一针启动速度 (sti/min) | 100 ~ 3000 | 300 | (按需调整) 由静止加速到最高缝纫速度，可最多分 5 阶段加速过程。速度提高太快可能导致最初几针缝纫针步变小。 |
| | 第二针启动速度 (sti/min) | 100 ~ 3000 | 600 | |
| | 第三针启动速度 (sti/min) | 100 ~ 3000 | 900 | |
| | 第四针启动速度 (sti/min) | 100 ~ 3000 | 1500 | |
| | 第五针启动速度 (sti/min) | 100 ~ 3000 | 2100 | |
| | 倒回针转速 (sti/min) | 100 ~ 3000 | 1200 | 倒缝的速度 |
| | 是否慢速启动 | Yes / No | Yes | 是否低速启动 |
| | 起缝 2 针是否慢速 | Yes / No | Yes | 慢速：表示定数增加，上述加速设置无效 |
| | 结束 2 针是否慢速 | Yes / No | No | 最后的 2 缝制较慢 |
| 速度设置 | 主轴最高转速 (sti/min) | 100-4500 | 3000 | 限定加工主界面处的最高工作转速。 |
| | 压框空移速度 (mm/min) | 100 ~ 100000 | 35000 | 为正常缝纫时空送段压框的移动速度 |
| | 压框寸动速度 (mm/min) | 100 ~ 20000 | 5000 | 采集或修改文件时预览针迹压框移动速度 |
| | 试缝速度 (mm/min) | 100 ~ 60000 | 8000 | 尝试缝纫轨迹的移动速度 |
| | 打版速度 1 (mm/min) | 100 ~ 20000 | 500 | 为手动移框或采集文件时，对应于 8 个方向键中  图标的速度。 |
| | 打版速度 2 (mm/min) | 100 ~ 20000 | 1500 | 对应于 8 个方向键中  图标的速度。 |
| | 打版速度 3 (mm/min) | 100 ~ 20000 | 8000 | 对应于 8 个方向键中  图标的速度。 |
| | 图形编辑速度 (mm/min) | 0 ~ 100000 | 0 | 图形编辑时的空送移动速度 |
| | 头 2 速度 (mm/min) | 0 ~ 2000 | 60 | 头 2 (如用于激光切割) 时 XY 的移动速度 |
| | 头 3 速度 (mm/min) | 0 ~ 2000 | 0 | 头 3 (如用于激光切割) 时 XY 的移动速度 |
| | 连续寸动速度 | 减少 / 最小 / 正常 | 减少 | 制作图案时的移动速度 |
| | 倒回速度 (sti/min) | 0 ~ 3000 | 0 | 回缝速度 |
| | 无制动器风扇输出 IO | No/OUT1 ~ OUT8 | No | 是否用风扇代替拨线器功能 |
| | 倒数数针限定速度 | 0 ~ 30 | 0 | 缝制结束从第几针开始速度下降 |
| | 倒数制限定速度 | 100 ~ 1800 | 100 | 缝制结束从第几针开始速度下降的数值 |

| 参数分类 | 参数名称 | 范围 | 默认值 | 参数意义与备注 |
|----------|------------------|--------------------------------|------------|---|
| 设定钳紧装置 | 压板抬起时禁止缝纫 | Yes / No | Yes | 暗盒钳紧装置上升时禁止缝制 |
| | 移动时必须按下外框 | Yes / No | Yes | 暗盒钳紧装置上升时禁止移动轴 |
| | 轴移动时主轴不变 | Yes / No | No | 轴移动时主轴上停止 |
| | 二重按下外框的上升延迟 (ms) | 0 ~ 10000 | 0 | 在 PS-900 上未使用 |
| | 二重按下外框的下降延迟 (ms) | 0 ~ 10000 | 0 | 在 PS-900 上未使用 |
| | 脚踏操作顺序 | 正常 / 特殊 | 正常 | 踏板的操作顺序 |
| | 脚踏板操作方式 | 1STA/1STB/ 1STC/2ST/ 3ST | 2ST | 对不同机械结构 (带自锁 / 不带自锁等) 的脚踏开关, 有不同的操作方式。 |
| | 起针夹线开始角度 | 1 ~ 990 | 10 | 缝制开始的抓线 ON 的角度 |
| | 起针夹线结束角度 | 1 ~ 990 | 10 | 缝制开始的抓线 OFF 的角度 |
| | 剪线夹线开始角度 | 1 ~ 990 | 930 | 切线时的抓线开始角度 |
| 剪线夹线结束角度 | 1 ~ 990 | 60 | 切线时的抓线结束角度 | |
| 绕线设置 | 绕线器状态 | 允许 / 禁止 | 允许 | 设置加工辅助界面  允许 默认状态 |
| | 绕线速度 (sti/min) | 100 ~ 4500 | 2800 | 设置加工辅助界面绕线默认转速 |
| | 绕线器定时 (s) | 1 ~ 63000 | 200 | 设置加工辅助界面绕线从开始到自动停止时间 |
| 速度倍率设置 | 高速倍率 (%) | 1 ~ 100 | 100 | 主界面主轴实际速度 = 设置速度 * 高速倍率 |
| | 中高速倍率 (%) | 1 ~ 100 | 100 | 参考上述 |
| | 中低速倍率 (%) | 1 ~ 100 | 100 | 参考上述 |
| | 低速倍率 (%) | 1 ~ 100 | 100 | 参考上述 |
| 原点复位设置 | 复位时压板放下 | Yes / No | Yes | 原点复位时盒夹下降 |
| | 手动复位后抬压板 | Yes / No | Yes | 按下复位按钮, 原点复位时, 盒夹抬升 |
| | 回原点方式 | XY 同时 / X/Y | XY 同时 | “XY 同时”表示同时开始回原点, :“X 优先”表示 X 轴先回原点, 再 Y 轴回原点。 |
| | 回原点速度 (mm/min) | 100 ~ 20000 | 15000 | 原点复位时的 X 和 Y 轴速度 |
| | 扩展轴复位速度 (mm/s) | 1 ~ 2000 | 1 | OP 轴的复位速度 |
| | 回归时 XY 轴 0 位缓冲 | No/X 轴 / Y 轴 / XY 轴 | XY 轴 | 原点复位时进行减速的轴的设定 |
| | 接收回归报警的提示 | Yes / No | No | 原点复位失败时显示错误 |
| | 回归输出 IO 可靠值 | No/OUT1 ~ OUT30 | No | 打开电源之后, 如果在不复位的情况下输出 OUT1 ~ OUT30, 会发生错误。 |
| | 重置前的输出 IO | No/OUT1 ~ OUT15、高功率水平 / 低功率水平 | OUT4、低功率水平 | |

| 参数分类 | 参数名称 | 范围 | 默认值 | 参数意义与备注 |
|--|---------------------|--|----------------|-----------------------|
| 原点复位设置 | 重置前的输出 IO | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | OUT6、低 功率水平 | |
| | | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | OUT9、低 功率水平 | |
| | | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | No、低功 率水平 | |
| | | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | No、低功 率水平 | |
| | | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | No、低功 率水平 | |
| | 收集图形重置的输 出 IO 有效 | Yes/No | No | |
| | 复位后的输出 IO | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | No、低功 率水平 | |
| | | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | No、低功 率水平 | |
| | | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | No、低功 率水平 | |
| | | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | No、低功 率水平 | |
| | | No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | No、低功 率水平 | |
| No/OUT1 ~ OUT15、高功率 水平 / 低功率水 平 | | No、低功 率水平 | | |
| 暂停设置 | 暂停时自动剪线 | Yes / No | No | “Yes”：自动剪线。“No”：不自动剪线 |
| | 暂停时机针位置 | 上定位 / 下定位 | 上定位 | 临时停止时的针棒位置 |
| | 暂停时压板升起 | Yes / No | No | 临时停止时是否让压着板上升 |

| 参数分类 | 参数名称 | 范围 | 默认值 | 参数意义与备注 |
|------|----------------|-----------------|------|--------------------------------------|
| 暂停设置 | 暂停开关类型 | 自锁 / 普通 | 自锁 | “自锁”为开关按下后无法自动弹起；“普通”为按下后可以自动弹起。 |
| | 临时停止中不提升压脚 | Yes / No | No | 在临时停止时抬高压脚。 |
| | 复原图形最后的操作位置 | Yes / No | No | 从图案的最后位置移动至原点。 |
| 统计设置 | 上电时底线清零 | Yes / No | No | “Yes”为上电后“底线已用长度”清零 |
| | 底线用完后停止作业 | Yes / No | No | “Yes”为底线已用长度达到总长度后停止 |
| | 底线计数设置有效 | Yes / No | No | “Yes”为工作时自动统计底线已用长度 |
| | 上电时计件清零 | Yes / No | No | “Yes”为上电后“计件当前值”清零 |
| | 计件达到后继续作业 | Yes / No | No | “No”为“计件当前值”达到“计件总数”后停止工作。 |
| | 计件计数设置有效 | Yes / No | No | 是否让缝制计数器有效 |
| | 工作时间计时 | Yes / No | No | “Yes”为启用加工时间统计功能。 |
| | 下线计数方式 | IN1 ~ IN7/ 默认 | 默认 | 下线量统计模式 |
| | 下线剩余长度 (mm) | 0 ~ 600000 | 0 | 调节下线剩余量 |
| | 下线计数的追加长度 | 0 ~ 50 | 0 | 追加下线长度 (下线总长 = 追加下线 + 下线长度) |
| 抓线设置 | 剪线抓丝位置 | 0 ~ 200 | 0 | 未用于 PS-900。 |
| | 缝纫开始抓丝位置 | 0 ~ 200 | 0 | 未用于 PS-900。 |
| | 激光输出 IO | No/OUT1 ~ OUT12 | No | |
| | 非缝制图形变换要点 | Yes/No | No | |
| | 开始最初的粉色灯 IO | No/OUT1 ~ OUT12 | OUT3 | 启动最初的针，执行 IO 端口，主要用于钳紧装置。未用于 PS-900。 |
| | 缝制后的螺丝钳紧装置 IO | No/OUT1 ~ OUT12 | OUT3 | 缝制结束后输出 IO 端口，用于钳紧装置。未用于 PS-900。 |
| 断线检测 | 断线自动检测 | Yes / No | Yes | “Yes”为检测到断线后停止工作并提示 |
| | 断线自动剪线 | Yes / No | No | “Yes”为检测到断线后，自动剪线 |
| | 车缝时忽略针数 | 1 ~ 255 | 5 | 对最开始的设定针数不进行断线检测 |
| | 断线时检测有效针数 | 1 ~ 255 | 15 | 连续检测到设定针数断线后，认为确实断线 |
| | 断线检测时处理延时 (s) | 0.01 ~ 255.00 | 5 | 确认断线后延时设定时间再进行断线处理 |
| | 打开 QEP2 作为底线检测 | Yes / No | No | 部分机器是使用 B 编码器作为底线检测的 |
| | 断线输出 IO | No/OUT1 ~ OUT12 | No | 探测断线之后，对应的输出 IO 会保持 1 秒量的高水平输出。 |
| | 切线时的返回针数 | 0 ~ 20 | 0 | 在探测断线之后会发出断线警报，在重新启动时要设定是否在返回几针之后移动 |

| 参数分类 | 参数名称 | 范围 | 默认值 | 参数意义与备注 |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------|--|
| 剪线设置 | 剪线主轴转速 (sti/min) | 10 ~ 500 | 200 | 切线时的主轴速度 |
| | 剪线开启延时 (s) | 0.01 ~ 6.55 | 0.01 | 切线开始的延迟时间 |
| | 拨线持续时间 (s) | 0.01 ~ 6.55 | 0.15 | 切线开始的延迟时间 |
| | 拨线器压脚抬升启动延迟 | 0.01 ~ 6.55 | 0.25 | 拨线器在抬升压脚后拨线的时间 |
| | 松线开启延时 (s) | 0.01 ~ 6.55 | 0 | 抓线 ON 延迟时间 |
| | 缝纫后自动空移是否剪线 | Yes / No | Yes | 空送时是否切线 |
| | 是否使用拨线器 | Yes / No | Yes | 是否使用拨线器 |
| | 电机剪线模式 | 来回 / 单次 | 来回 | 电机切线模式 |
| | 电机剪线行程 | 1 ~ 100 | 23 | 电机切线行程 |
| | 平刀抓紧延时 (毫秒) | 1 ~ 350 | 1 | 切线的取线时间 |
| | 回刀速度比例 | 10 ~ 100 | 100 | 旋转切刀的速度比率 |
| | 松线启动模式 | 角度 / 延时 | 延时 | 抓线 OFF 启动时机方式 |
| | 松线角度 | 0 ~ 999 | 730 | 抓线 OFF 的角度 |
| | 设定切刀的阶段性速度 | Yes / No | No | 是否阶段性调节输出的切刀的速度 |
| | 切刀长度 1 阶段 | 0 ~ 100 | 0 | 1 阶段输出的长度 |
| | 切刀速度 (毫米 / 秒) 1 阶段 | 0 ~ 300 | 10 | 1 阶段输出的速度 |
| 切刀速度 (毫米 / 秒) 2 阶段 | 0 ~ 300 | 10 | 2 阶段输出的速度 | |
| 上电初始设置 | 上电时机针回到上定位 | Yes / No | No | 打开电源时是否让针棒位置处于上方 |
| | 上电时压框自动回原点 | Yes / No | No | 打开电源时是否自动进行盒夹原点复位 |
| | 上电时电机锁紧 | Yes / No | No | 打开电源时是否锁定电机 |
| | 上电时压脚抬起 | Yes / No | No | 打开电源时是否抬升压脚 |
| 其他设置 | 是否气压检测 | Yes / No | Yes | “Yes” 为工作时若检测气压低则停止并报警 |
| | 是否循环工作 | Yes / No | No | “Yes” 为启动后开始循环加工同一文件 |
| | 循环加工时间 (min) | 1 ~ 65535 | 1440 | 循环加工总时间，时间到则停止循环加工 |
| | 循环加工间隔 (s) | 0 ~ 20 | 2 | 循环加工时加工完到重新开始加工间隔 |
| | 作业结束位置 | 回 0 点 / 右边 / 起缝位 / 结束位置 | 回 0 点 | 回 0 点：XY 轴坐标都为 0 的点 右边：加工范围最右边 起缝位：加工文件第一个缝纫点 结束位置：加工完成后，停止不动 |
| | 模板识别方式 | 按文件序号 / 按文件名 | 按文件名 | 按文件序号：为条形码识别模式 按文件名：为电子标签识别模式 |
| | 界面风格 | 经典 / 清爽 | 经典 | 经典：为拟物按键风格 清爽：为扁平按键风格 |
| | 启动工作前运动模式 | XY 同时 / X 优先 / Y 优先 | XY 同时 | 从当前位置移动至缝制开始位置的轴移动优先设定 |

| 参数分类 | 参数名称 | 范围 | 默认值 | 参数意义与备注 |
|------|---------------------|---------------------|-------|----------------------------|
| 其他设置 | 作業中の空回り移動モード | XY 同时 / X 优先 / Y 优先 | XY 同时 | 空送的移动模式 |
| | 主轴停针回退 | 0 ~ 160 | 0 | 主轴停止时返回的角度 |
| | 连接扩展屏 | Yes / No | No | “Yes” 为显示屏可以外接扩展屏显示工作文件等信息 |
| | 启用语音提示 | 高 / 中 / 低 / 关 | 关 | “高”“中”“低”显示各自声音的音量大小 |
| | 让停电记忆有效 | Yes / No | Yes | 重新通电后，根据断电前的缝制进行状况继续缝制 |
| | 电子标签离开时让文件有效 | Yes / No | No | 电子标签离开之后文件被写入。 |
| 可访问性 | 缝制开始时吹气 | OUT1 ~ OUT12 | No | |
| | 缝制结束时吹气 | OUT1 ~ OUT12 | No | |
| | 吹气时间 | 0 ~ 5000 | 0 | |
| | 复制文件不会被自动进入（用于基准测试） | Yes / No | Yes | 导入图案文件之后，在面板中央位置显示。 |

6.3 错误编码一览

| 异常代码 | 异常内容 | 解决方案 |
|------|----------------|--------------------|
| E001 | 没有复位 | 点击“复位”按钮进行复位 |
| E002 | 没找到 X 零位信号 | 检查 X 传感器是否接触不良或已破损 |
| E003 | 没找到 Y 零位信号 | 检查 Y 传感器是否接触不良或已破损 |
| E004 | 没找到 Z 零位信号 | 检查 Z 传感器是否接触不良或已破损 |
| E005 | 没找到 U 零位信号 | 检查 U 传感器是否接触不良或已破损 |
| E006 | 扩展轴无限位信号 | 确认轴传感器是否接触不良或已破损 |
| E007 | 主轴无内部零位信号 | 确认主轴编码器是否破损 |
| E020 | X 轴驱动器超压 | |
| E021 | X 轴驱动器欠压 | |
| E022 | X 轴驱动器硬件过流 | |
| E023 | X 轴驱动器软件过流 | |
| E024 | X 轴驱动器编码器故障 | |
| E025 | X 轴驱动器开路 | |
| E026 | X 轴驱动器过载 | |
| E027 | X 轴驱动器位置超差 | |
| E028 | X 轴驱动器 AD 采样故障 | |
| E029 | X 轴驱动器过热 | |
| E030 | Y 轴驱动器超压 | |
| E031 | Y 轴驱动器欠压 | |
| E032 | Y 轴驱动器硬件过流 | |
| E033 | Y 轴驱动器软件过流 | |
| E034 | Y 轴驱动器编码器故障 | |
| E035 | Y 轴驱动器开路 | |
| E036 | Y 轴驱动器过载 | |
| E037 | Y 轴驱动器位置超差 | |
| E038 | Y 轴驱动器 AD 采样故障 | |
| E039 | Y 轴驱动器过热 | |
| E040 | Z 轴驱动器超压 | |
| E041 | Z 轴驱动器欠压 | |
| E042 | Z 轴驱动器硬件过流 | |
| E043 | Z 轴驱动器软件过流 | |
| E044 | Z 轴驱动器编码器故障 | |
| E045 | Z 轴驱动器开路 | |
| E046 | Z 轴驱动器过载 | |
| E047 | Z 轴驱动器位置超差 | |
| E048 | Z 轴驱动器 AD 采样故障 | |

| 异常代码 | 异常内容 | 解决方案 |
|------|--|------|
| E049 | Z 轴驱动器过热 | |
| E050 | 剪线轴驱动器超压 | |
| E051 | 剪线轴驱动器欠压 | |
| E052 | 剪线轴驱动器硬件过流 | |
| E053 | 剪线轴驱动器软件过流 | |
| E054 | 剪线轴驱动器编码器故障 | |
| E055 | 剪线轴驱动器开路 | |
| E056 | 剪线轴驱动器过载 | |
| E057 | 剪线轴驱动器位置超差 | |
| E058 | 剪线轴驱动器 AD 采样故障 | |
| E059 | 剪线轴驱动器过热 | |
| E060 | 主轴超压 | |
| E061 | 主轴欠压 | |
| E062 | 主轴硬件过流 | |
| E063 | 主轴软件过流 | |
| E064 | 主轴编码器故障 | |
| E065 | 主轴堵转 | |
| E066 | 主轴控制器检测到堵转 | |
| E067 | Y 伺服硬件保护 (*注：Y 伺服表示旧单板伺服，X2 伺服表示新 X 伺服，Y2 伺服表示新 Y 伺服) | |
| E068 | Y 伺服 HOC | |
| E069 | Y 伺服 AD 模块初始校正故障 | |
| E070 | Y 伺服参数存储异常 | |
| E071 | Y 伺服系统参数异常 | |
| E072 | Y 伺服 AD 采样模块故障 | |
| E073 | Y 伺服编码器断线 | |
| E074 | Y 伺服编码器 AB 干扰 | |
| E075 | Y 伺服编码器 Z 干扰 | |
| E076 | Y 伺服母线欠压 | |
| E077 | Y 伺服母线过压 | |
| E078 | Y 伺服软件过流 | |
| E079 | Y 伺服电机过载 | |
| E080 | Y 伺服驱动器过载 | |
| E081 | Y 伺服电机过热 | |
| E082 | Y 伺服驱动器过热 | |
| E083 | Y 伺服风扇异常 | |
| E084 | Y 伺服过速 | |
| E085 | Y 伺服位置偏差过大 | |

| 异常代码 | 异常内容 | 解决方案 |
|------|---------------------|---------------------|
| E086 | Y 伺服母线电压缺相 | |
| E087 | Y 伺服电机相序错误 | |
| E088 | Y 伺服驱动器额定电流输入错误 | |
| E089 | Y 伺服制动电阻过载 | |
| E090 | Y 伺服绝对值编码器过热 | |
| E091 | Y 伺服电池电压偏低 | |
| E092 | Y 伺服多圈位置信息已丢失 | |
| E093 | Y 伺服驱动器和电机不匹配 | |
| E094 | Y 伺服原点回归失败 | |
| E095 | Y 伺服主电源掉电 | |
| E096 | Y 伺服偏移角失败 | |
| E097 | Y 伺服断电重启 | |
| E098 | Y 伺服初始化 LAN9252 错误 | |
| E099 | Y 伺服 DSP 与 ESC 通信中断 | |
| E100 | Y 伺服通过网线与主机通讯中断 | |
| E101 | Y 伺服 PDO 通信参数只读 | |
| E102 | Y 伺服 PDO 通信没有要查找的索引 | |
| E103 | Y 伺服 PDO 通信同步时间超范围 | |
| E104 | Y 伺服 PDO 通信数据超范围 | |
| E105 | Y 伺服 UVW 对地短路 | |
| E106 | Y 伺服惯量辨识失败 | |
| E107 | Y 伺服编码器 EEPROM 读写失败 | |
| E108 | Y 伺服位置正向极限 | |
| E109 | Y 伺服位置负向极限 | |
| E110 | Y 伺服电子齿轮比错误 | |
| E111 | Y 伺服输入脉冲频率过高 | |
| E200 | XY 驱动器报警 | |
| E201 | X 驱动器报警 | |
| E202 | Y 驱动器报警 | |
| E203 | 请归位主轴 | |
| E204 | 主马达方向错误 | |
| E205 | 压框没有放下 | 电机“按下框架”按钮，放置外框 |
| E206 | 机头板故障 | 机头板损伤 更换为新的机头板 |
| E207 | 输入 I0 超时报错 | 确认向输入 I0 输入信号是否有高或低 |
| E208 | 气压不足 | 确认空气供给组件是否正常供给空气 |
| E209 | 电机剪刀不到位 | 确认剪切电机的零信号是否正常 |
| E210 | 电机压脚不到位 | 确认压脚电机的零信号是否正常 |
| E211 | 抓线电机不到位 | 检查抓线电机零位信号是否正常 |

| 异常代码 | 异常内容 | 解决方案 |
|------|------------------|--|
| E212 | 切刀不到位 | 确认切刀电机的零信号是否正常 |
| E213 | 断线 | 在继续操作之前重新运行线程或关闭断线检测功能 |
| E214 | 工作件数已满 | 达到计数的总数 |
| E215 | 底线已用完 | 重新开始操作时，消除并重新开始 |
| E216 | 文件过大 | 必须变更下线挂钩 |
| E217 | 无工作文件 | 图形文件中的针数超过最大范围 |
| E218 | 等待工作数据 | 关于图形数据的处理等待时间，根据图形尺寸不同而有区别 |
| E219 | 电器故障，请联系厂家 | 联系设备厂家 |
| E220 | 错误的升级文件 | 必须更替至新的升级文件 |
| E221 | 升级文件类型出错 | 需选择相对应类型的升级文件进行升级 |
| E222 | 不是验证升级系统，无法升级 | 联系设备厂家 |
| E223 | 不是同一个 OEM 厂家升级文件 | 联系设备厂家 |
| E224 | 机头板无法连接 | 检查机头板的连接线和机台机头板是否接触不良或已破损 |
| E225 | 正在连接主控板 | 如果屏幕线接触不良但未磨损，或者显示器或电线主板发生破损时，应确认必须更换 |
| E226 | 当前文件无效 | 关于图形文件发生破损，或非本系统类型使用的文件，必须变更图形文件 |
| E227 | 文件传输失败 | 如果屏幕线接触不良但未磨损，或者显示器或电线主板发生破损时，应确认必须更换 |
| E228 | 数据超出范围 | 确认当前的图形文件数据是否超过了限制范围，图形数据是否存在异常 |
| E229 | 本次修改角度过大 | 修正的图形角度过大。减少已变更的角度数值 |
| E230 | 图形数据正在加载中 | 处理必要的图形数据，稍等片刻后再操作 |
| E231 | 随动压脚报警 | 检查压脚电机是否正常 |
| E232 | 未检测到 U 盘 | 重新插入 U 盘或更换 U 盘 |
| E233 | 文件读写错误 | 1. 更换图形文件 2. 重新插入 U 盘或更换 U 盘 |
| E234 | 图形或头偏移越界 | 1. 重新设置基准点位置 2. 重设头 2 或头 3 的头偏移值 3. 设置与机器对应的压板尺寸 |
| E235 | 该文件不是加工文件 | 更换可识别的图形文件 |
| E236 | 铁电体损坏 | 联系设备厂家 |
| E237 | 请先设管理密码 | 首先设定管理密码 |
| E238 | 此类型不支持编辑 | 不需要编辑的指示或文件 |
| E239 | 请联系厂家 | 联系设备厂家 |
| E240 | 通信故障 2 | CAN 通信错误或主板的程序属于旧的程序 |

| 异常代码 | 异常内容 | 解决方案 |
|------|------------|------------------------------|
| E241 | 时间异常 | 1. 时间被非法修改 |
| | | 2. 主板电池电量不足 |
| E242 | 没有工作 IO | 1. 工作使能输入 IO 信号异常 |
| | | 2. 关闭“工作使能输入 IO”功能，将参数值设定为 0 |
| E243 | 正在等待输入 IO | 等待图形文件内的输入 IO 信号 |
| E244 | 正在执行延时 | 使用图形文件执行延迟命令 |
| E245 | 文件名过长 | 需要让文件名的长度变短 |
| E246 | 请先抬压脚 | 点击“压脚”按键，将压脚抬起 |
| E247 | 压框没压下 | 需要预先按下外框 |
| E248 | 辅助压框没压下 | 需要首先按下辅助压力外框 |
| E249 | 压框和辅助压框没压下 | 需要将所有的返回压力块向下压入 |
| E250 | 冲孔底料已用完 | 需要更换新的冲孔底料 |

指令文件的错误一览表


| 异常代码 | 异常内容 | 解决方案 |
|------|--------------|-----------|
| W001 | 警告！顶板打开，请修正 | 请关闭顶板 |
| W002 | 警告！安全罩打开，请修正 | 请关闭安全罩板 |
| W003 | 缝纫机油量不足 | 请追加润滑脂 |
| W004 | 缝纫机油量过剩 | 请去除多余的润滑脂 |

第七章 辅助设置

辅助设置用于测试硬件输入输出、网络、时间、系统升级等。

7.1 辅助设置界面

在主菜单界面，按 **辅助设置** 键进入辅助操作界面，如图：

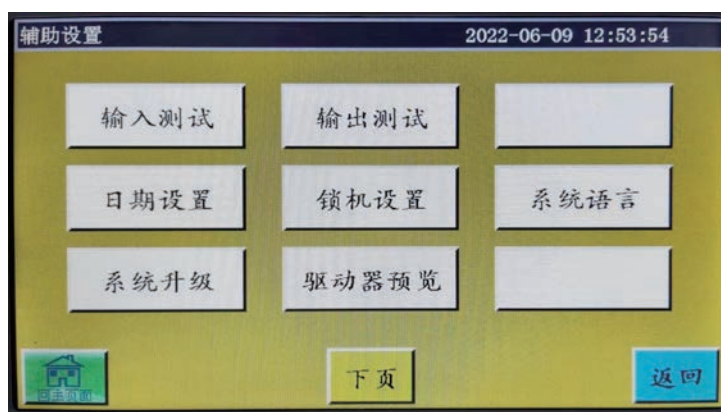

按键功能介绍如下：

输入测试：测试输入端口是否正常。

输出测试：测试输出端口是否正常。

日期设置：设置系统时间。

锁机设置：设置管理密码、使用限制、分期解锁等。

系统语言：关于屏幕的系统语言，可以从简体中文、繁体汉语、英语、越南语、日语、韩语、俄语、意大利语、土耳其语 9 中语言中选择。

系统升级：用于升级主板和显示屏的固件版本。

驱动器预览：预览各轴驱动器的电流、细分等各种参数。（屏上不可改）

测试传输：用于测试显示屏与主板的通讯是否正常，查看日志等。

7.2 输入检测

用于检测外部输入电路是否正常。

在辅助操作界面，按 输入测试 键进入输入测试界面，如图：



可手动触发相关传感器查看输入状态是否发生改变，判断传感器或硬件是否正常。

7.3 输出检测

用于检测输出控制是否正常。

在辅助操作界面，按 输出测试 键进入输出测试界面，如图：



根据需要测试相应的输出。


对剪线拨线松线电磁铁类输出，点击一次，设备电磁铁会开关一次，按住不放则一直打开。按住不放时间过长可能导致电磁铁发热损坏。

对于压框压脚这类电磁阀输出，点击则气缸运动一次，再点击气缸返回初始状态。

对于 OUT1, OUT2...功能视具体设备负载而定, 部分输出未使用。
灯 1, 灯 2 用于控制屏” SYS” 指示灯亮灭, 分别对应红色与蓝色灯。
若点击 **ALL TEST**, 则弹出“正在执行, 请稍后”表示在进行一次全部输出测试, 测试完后提示框才会关闭。

7.4 日期设置

用于设置屏幕右上角显示的系统时间, 如年, 月, 日, 时, 分。
需输入管理密码才能进入。进入界面如下:

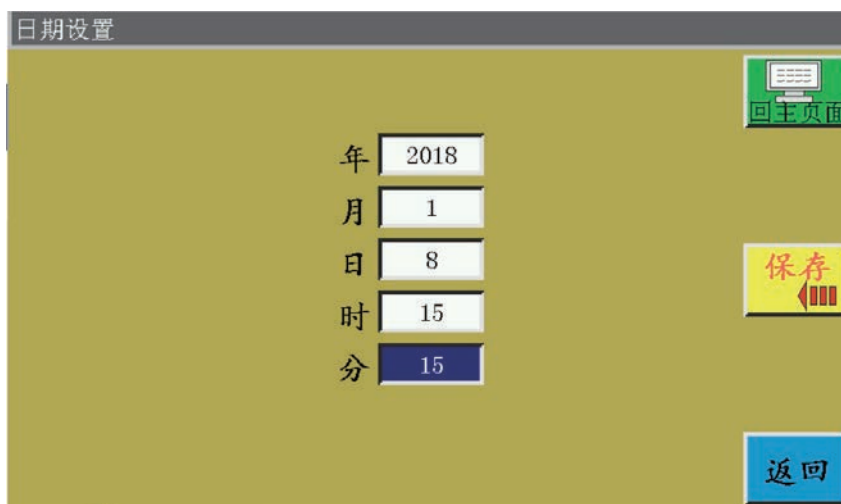


时间采取 24 小时制, 精确到秒。

保存 保存键: 将日期时间设定好之后点击该按键可进行保存。若主板装有电池, 则即使断电下次开机时时间依然更新, 确保有精确的时间。
一个精确的时间能对缝纫起着更好的辅助作用, 而且精确的时间可以在报警日志中准确记录问题出现的时间, 更好的排查问题分析问题。

7.5 锁机设置

在辅助操作界面，按 **锁机设置** 键，输入管理密码可进入锁机设置界面，如图：

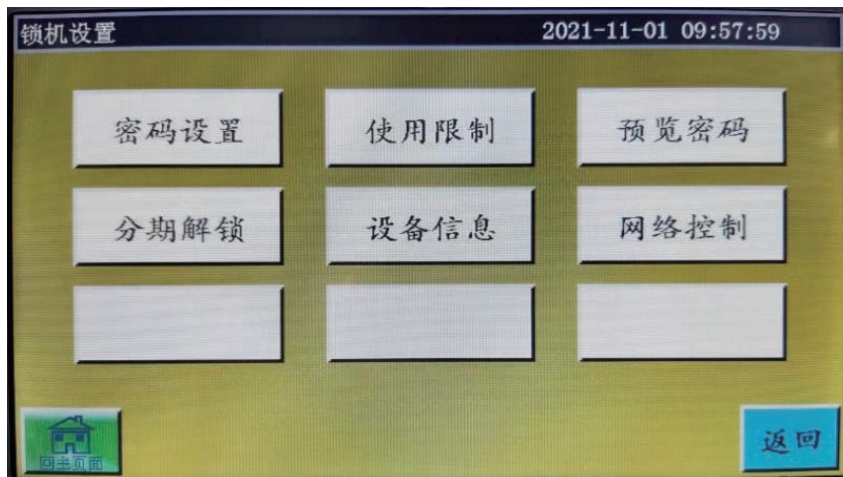

电控具有四种密码类型，功能定义如下：

管理密码：在“锁机设置”-“使用限制”中启用。是具有最高权限的密码，知道管理密码后可以修改其他密码。

机械参数密码：在“锁机设置”-“密码设置”中启用。设置机械参数密码后，进入“机械参数”设置界面需要输入正确的密码才能进入。

用户参数密码：在“锁机设置”-“密码设置”中启用。设置用户参数密码后，进入“用户参数”设置界面需要输入正确的密码才能进入。

其他密码：在“锁机设置”-“密码设置”中启用。可以使用上位机参数软件设置只有输入“其他密码”才能使用文件管理，锁文件，调整主界面主轴速度，删除加工统计信息。锁机设置界面用于设置是否进行定时锁机，管理锁机密码等相关操作。可实现限时使用如分期付款功能。

若设备设置了使用限制，当到达设定时间后，加工主界面会弹出对话框提示输入特定解锁密码解除本次锁定。

注意：此功能仅限生产厂家使用，客户请勿使用。不正确的使用此功能可能导致机器被锁死。

网络控制：进入 JANETS 联合模式的界面。

使用 JANETS ：工作模式 2


不使用 JANETS ：工作模式 0

※ 使用条形码读取器时工作模式 0



7.6 系统语言


关于屏幕的系统语言，可以从简体中文、繁体汉语、英语、越南语、日语、韩语、俄语、意大利语、土耳其语 9 中语言中选择。界面图如下：

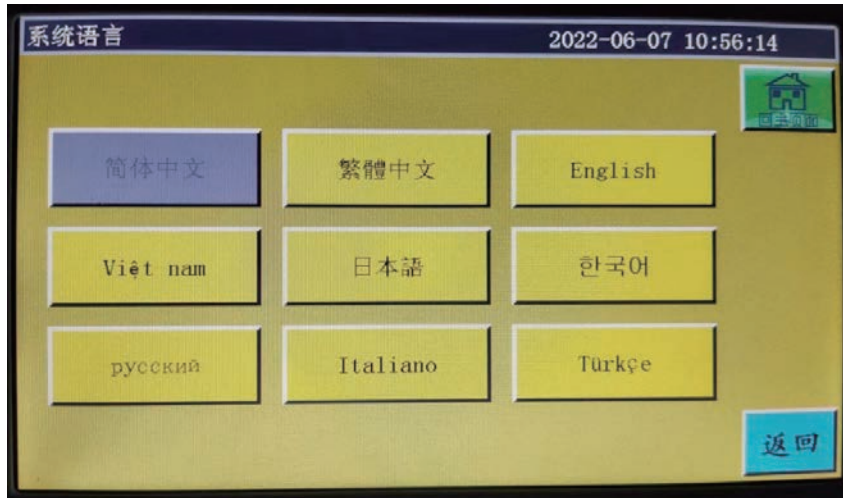

点击需要的语言，在弹出窗口“提示：确认执行此操作？”选“是”后屏所用语言即改为设置的语言。

7.7 系统升级


在辅助操作界面，按 系统升级 键进入系统升级界面，如图：


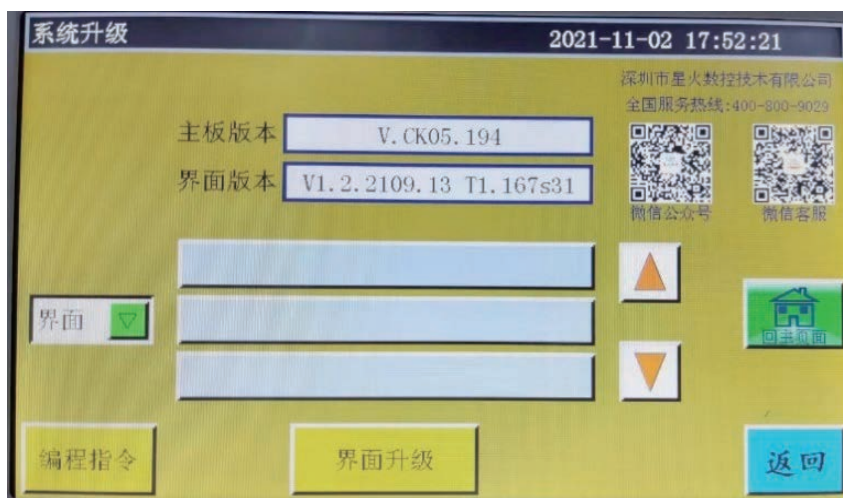



主板版本 V. CS01.029：显示当前主板版本信息。“CS01”为系统类型，升级后不变；“029”为分支版本号，可通过升级改变，可升级到高版本或回退到低版本。




界面版本 V1.0.1.9 T1.058：显示当前屏界面版本信息。“058”表示分支版本号。

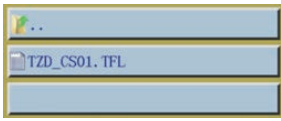 点击切换显示 U 盘内界面或者主板升级文件。

 : 升级包目录, 插入 U 盘后自动读取, 显示所有文件夹与当前目录下界面或者主板的升级文件。

升级键: 有   两种, 自动匹配  选择。选择升级文件后点击该按钮即可升级。

对图中系统升级步骤如下:

- (1) 从供应商处获得对应升级文件, 界面升级文件后缀为 .fcav (如 XH_HMI_T1_V067.fcav), 主板升级文件后缀为 .TFL (如 TZD_CS01.TFL), 将之放到 U 盘内。
- (2) 插入 U 盘, 进入“系统升级”页面。
- (3) 选择要升级的类型: 主板或者界面。
- (4) 找到升级文件, 并选中要升级的文件。
- (5) 点击  , 或  を押します。
- (6) 弹出提示“正在升级中, 请勿断电!”, 直到此提示消失前, 务必不要断电, 否则可能需要返厂维修。
- (7) 若为主板升级, 则会弹出进度条  显示升级进度, 大约十数秒后达到 99%, 如果再等待 30 秒左右, 母板会重新启动, 蜂鸣器响起, 表示升级已成功。如果是界面升级, 不会显示进度条, 等待大约 30 秒后显示器重新启动, 进行升级。

相关错误提示说明：

(1) 升级界面提示：“升级文件类型出错”

- 原因：a. 没有选中升级文件；
b. 升级文件损坏或升级文件不适合此系统。

解决：重插 U 盘或将正确的升级文件放入 U 盘内。

(2) 升级主板提示“没有找到有效的升级文件”

- 原因：没有选中升级文件
解决：插入 U 盘选中有效的升级文件再点升级。

(3) 升级主板提示：“错误的升级文件”

- 原因：升级文件损坏或升级文件不适合此系统
解决：使用与当前系统类型一样的升级文件，如 CS01 只能使用 CS01 的升级文件。
并确认 U 盘内升级文件是否正确。

(4) 点“主板升级”后进度条一直停留在 1% 无反应。


- 原因：屏与主板通讯异常
解决：查看屏与电控连接线是否正常，重启，若还不行则返厂解决。

编程指令

编程命令按钮：按下按钮，打开编程命令界面，可以对编程命令的写入和关闭等进行操作。

7.8 驱动器预览

显示系统驱动器各轴的详细参数。驱动器预览界面如下。

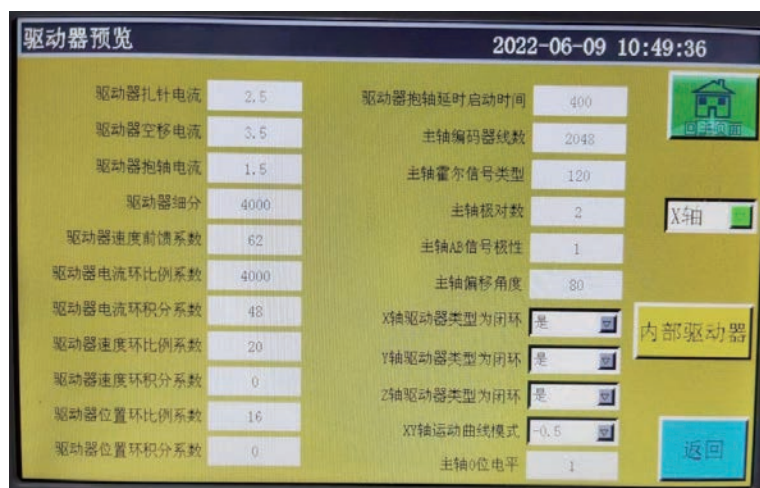

X轴


选择框：选择要查看的驱动器参数信息。（其中各参数屏上不可更改）

内部驱动器

：调查系统 X、Y、Z 驱动、切线轴、主轴、Y 伺服的参数信息。

7.9 测试传输

用于测试屏与主板通讯传输是否正常。测试传输界面如下：

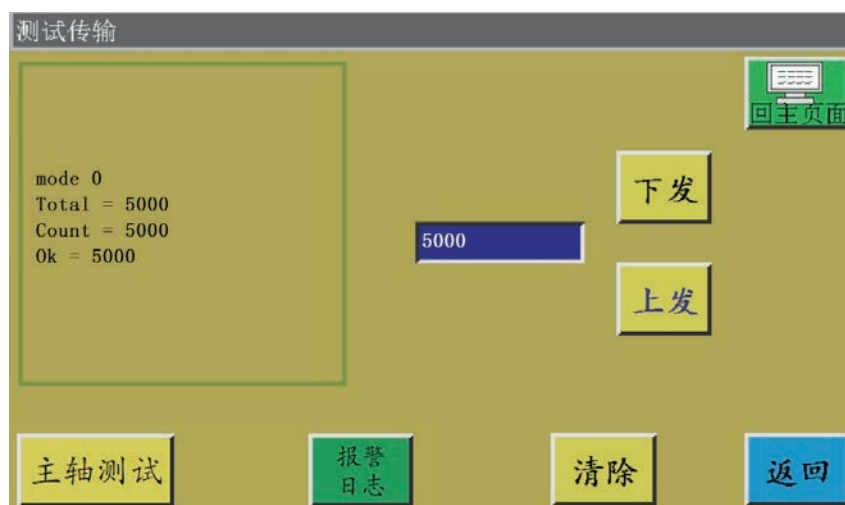

在 **5000** 输入需要测试的数值，点击 **下发** 或 **上发**，左边窗口会出现测试结果。若 Total, Count, Ok 三个数值相同或非常接近（相差 1% 以内），表示屏与主板通讯正常。

清除：清除左侧的测试结果。

主轴测试：点击一次则主轴运行电流减小，直到断电重启才能恢复正常电流。用于测试主轴在空载下能否正常工作。

报警日志：可以查看报警日志。报警日志界面如下：



导出 导出键：将报警日志以文件的形式导出到 U 盘中，便于查找问题统计异常。


清除 清除键：清除报警日志的所有内容。

第八章 机械状态


8.1 机械状态界面

用于操作员在使用中发现设备出现异常后，将机器异常状态通过局域网上报给局域网服务器，提示技术人员进行维护，并在主控台实时显示当前设备状态。

机器状态界面如下：

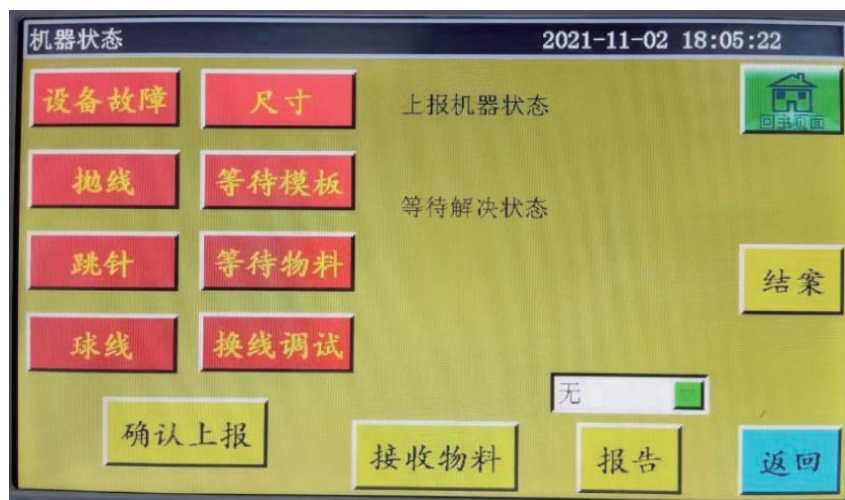

操作员选择需要上报的机器状态，点击 **确认上报** 则弹出如下界面：

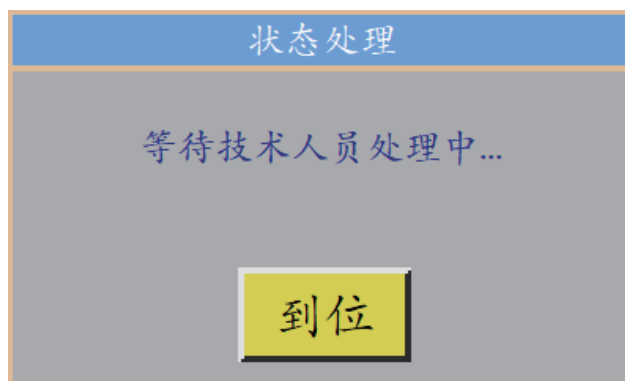


技术人员到达设备处后，点击 **到位**，则主控台上此机器状态变更为“等待解决状态”中，当异常解除后点击 **结案**，主控台上机器状态会变更为正常状态。


附录一：信息提示说明与解决

1、“压框没有放下” “Not put down the pressure”

原因：在复位，加工，采集文件，修改文件前检测到压框没有放下

解决：点击 ，放下即可。

2、“没有复位！” “No reset”

解决：点击 。

3、“X轴驱动器开路” “X-axis drive open circuit”

原因：a. X轴电机没接
b. 电机接口松动

解决：断电重新检查电机线是否连接异常。

4、“底线已用完” “The bottom line has been used up”

原因：预加工文件所需底线大于剩余底线（加工统计界面总长度 - 底线初始长度）

解决：a. 使用底线统计功能，则更换底线，并修改相关长度信息；

b. 若不使用底线统计功能，可点击  关闭底线统计功能。参见「[2.2.5 加工统计界面显示说明](#)」和「[6.2 用户设置参数介绍](#)」节与用户设置部分。

5、“工作件数已满” “The quantity of work is full”

原因：加工统计界面，“计件当前值”增加到“计件总数”相等时

解决：a. 若使用加工统计功能，则修改“计件当前值”或“计件总数”，使“计件当前值”小于“计件总数”。

b. 若不使用加工统计功能，则可点击  直接关闭加工统计功能。参见「[2.2.5 加工统计界面显示说明](#)」和「[6.2 用户设置参数介绍](#)」节与用户设置部分。

6、“文件幅面越界” “File range out of bounds”

原因：a. 加工文件长宽尺寸过大超出加工范围

b. 加工文件长宽尺寸虽未超出加工范围，但绝对坐标超出加工范围（如先在一个具有大加工范围机器上导入，文件被写入绝对坐标，再导出到小加工范围机器上）

解决：a. 减小加工文件尺寸

b. 直接使用上位机软件生成的加工文件导入。参见「[2.2.4 基准设置界面显示说明](#)」。

7、“顶板打开状态” “Opening state”

原因：顶板的触摸按键被按到，顶板打开。

解决：再一次点击触摸按键板的“顶板”即可。

8、“无工作文件”“No working file”

原因：锁文件打开。


解决：检查图形界面是否有锁文件标志，若有，点击  即可。

9、“请归位主轴”“The main motor error”

原因：a. 主轴电机开路或者编码器线未连接。

b. 主轴电机损坏

解决：a. 检查电机线是否连接正常，编码器线是否接入。

b. 若电机线都连接正常，更换主轴电机或者上电  测试主轴或者手动转动电机看屏上的 QEP 是否变化。

10、“正在连接控制板”“Connecting the main control board”

原因：a. 主板和屏的连接线异常

b. 屏出现问题

c. 主板损坏

解决：a. 检查线两端是否连接良好、重启、更换屏线。

b. 更换屏看是否异常

c. 更换主板看屏是否还出现类似警报。

11、“没找到 X 零位信号”“Couldn't find X zero signal”

原因：a. X 电机方向错误；

b. X 电机位置感应器故障；

c. X 电机方向负载过大无法移动

解决：a. 进入手动移框界面测试 X 电机转动；

b. 进入“输入测试”界面，手动触发位置输入信号看是否能检测到

c. 断电手动推动压框检查是否负载过大，卡住。

12、“电机剪刀不到位”“Motor scissors are not in place”

原因：a. 有 Z 信号的电机的编码器线异常。

b. 参数设置错误

解决：a. 按  看电机是否连接完好或者电机有无异常

b. 手动转动电机看主板上的 W 轴 / 轴一限位信号指示灯是否出现变化。

c. 查看参数设置是否冲突异常。

13、“主马达方向错误”“The main motor direction error”

原因：主轴旋转方向错误

解决：使用参数修改软件改正主轴运动方向或者在机械参数中的轴运行方式中修改主轴电机方向或者主轴编码器方向。

14、**“X 轴驱动器硬件过流” “X-axis driver hardware over-current”**

原因： a. X 轴电机座子接触不良导致
b. X 轴步进电机坏或电机线短路
c. 主板硬件问题

解决： a. 确认主板 X 步进电机报警指示灯闪烁方式确实为 1 绿 5 红，若非 1 绿 5 红，表示误报。
b. 重插 X 电机线，重启机器
c. 更换 X 轴电机
d. 更换主板

15、**“电机压脚不到位” “Motor foot in fault”**

原因：电机压脚复位时未检测到电机限位信号

解决：检查电机压脚相关座子是否松动；在输入测试界面测试 z 信号限位输入是否会变动；

16、**“机头板无法连接” “Head board can not be connected”**

原因： a. 机头板和控制板的连接线异常
b. 机头板损坏

解决： a. 检查连线是否异常或者更换连接线
b. 更换机头板

17、**“气压不足” “Air pressure is insufficient”**

原因： a. 气压供气设备异常导致气压不足
b. 控制板输入端异常
c. 参数设置异常或接线错误

解决： a. 查看气压表气压是否正常
b. 用镊子短路输入端和 gnd，在“辅助设置” - “输入测试”端查看该输入是否变化
c. 查看参数是否设置异常，正常情况该输入为“常闭”状态，若气压不足则打开，LED 点亮报警。

18、**“电器故障，请联系厂家”**

“Electrical fault, please contact the manufacturer”

原因：硬件故障

解决：联系厂家

19、**“抓线电机不到位” “Grab line motor is not in place”**

原因：电机压脚复位时未检测到电机限位信号

解决：检查电机压脚相关座子是否松动；在输入测试界面测试 z 信号限位输入是否会变动；确认参数是否有问题等。

20、“输入 I01 超时报错” “Input I01 timeout error”

原因：该输入端口检测不到信号

解决：进入“输入测试”界面，手动触发位置输入信号看是否能检测到

21、“随动压脚报警” “Foot follow error”

原因：压脚零位输入端口检查不到信号

解决：先检查参数设置软件中随动压脚报警设置的 I0 口，再通过手动触发 该 I0 口查看是否检测到




附录二：快速使用入门




(1) 启动机器

安装好设备后，插上电源。旋转或按下电源开关，启动机器。显示 logo 后进入加工主界面，如 2.2.1 节。若需绕底线，参见「[2.2.2 测试界面显示说明](#)」。

(2) 设置加工文件

将 PC 缝纫编辑软件生成的 .KLW 格式加工文件拷贝到 U 盘；U 盘插入设备 USB 接口；

在加工主界面点击  →  →  进入“U 盘文件”界面，点击


待加工文件名使之变红，再点击  复制到内存。按  →  返回

到加工主界面。在左侧选中待加工文件，界面中部会预览加工图案。

若使用“文件采集”功能生成加工文件，参见「[第四章 文件编辑](#)」。

(3) 放入模板

将待加工布料放入制作好的模板中，点击  ，再点击  使压框处于上

升状态。将模板放入压框下，点击  使压框下降压住模板

(4) 对基准

参见「[2.2.4 基准设置界面显示说明](#)」。

(5) 启动加工

在加工主界面，按下启动按钮，机器开始自动按图样加工。加工完后自动返回到复位原点或其他设置点。

注意：

1. 若非第一次加工（已复制到内存对基准，且使用了模板自动识别功能），则只需两步：放入模板→启动加工
2. 若有其他信息提示，参见「[附录一：信息提示说明与解决](#)」。
3. 若加工完后又重复加工，则在刚完成一次加工后点击其他按钮，进入参数设置界面取消循环加工。