

mtco.

工業用電子ミシン

形名

PLK-G10050

技術資料

ミシン頭部編


安全にご使用いただくために

据え付け、運転、点検の前に「安全にご使用いただくために」および取扱いの説明をよくお読みください。また、別紙技術資料「制御装置編」「操作パネル編」についても本技術資料には記載されていない注意事項があるため、そちらの資料についてもよくお読みいただいた上で、正しくご使用ください。

安全表示についての説明

 危険	「危険」とは、回避されなければ死亡または重傷を負う可能性が想定される項目に表示しています。
 注意	「注意」とは回避されなければ軽傷または中程度の傷害を負う可能性が想定される項目に表示しています。ただし「注意」と記載した項目でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告表示についての説明

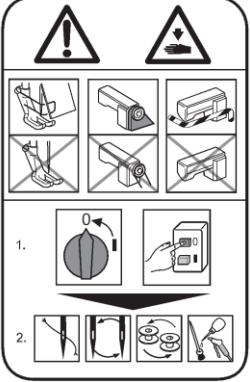No	警告表示	警告表示の内容
1		<u>ミシン操作上の注意</u> ： 安全装置取り外し禁止と、電源を入れた状態での縫製以外の作業の禁止を通告しています。 <表示の意味> <ul style="list-style-type: none">ニードルガード、アイガード、ベルトカバー、その他の保護装置無しにミシンの操作をしないでください。糸通し、針やボビンの交換、掃除や給油を行う時は、電源スイッチを必ず切ってください。
2		<u>指のけが注意</u> ： 特定の条件において、指(手)の傷害の可能性があることを通告しています。
3		<u>指を挟まれないよう注意</u> ： 特定の条件において、指が挟まれることによって起こる傷害の可能性があることを通告しています。

安全上のご注意



危険

感電事故防止のため、制御盤のフタを開けるときは必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜き、さらに10分以上経過してから開けるようにしてください。



注意

使用環境

- (1) 霧囲気温度が35°C以上、又は5°C以下の環境では使用しないでください。
- (2) 輸送中の霧囲気温度が55°C以上、又は-10°C以下にならないようにしてください。
- (3) 相対湿度が45%以下、又は85%以上の環境では使用しないでください。
- (4) 屋外や直射日光の当たる環境では使用しないでください。
- (5) 暖房器具等の熱源の近くでは使用しないでください。
- (6) 粉塵、可燃性ガス、腐食性ガス等の霧囲気中では使用しないでください。
- (7) 電圧変動が定格電圧の±10%を超える環境では使用しないでください。
- (8) 電源容量が使用するモータ仕様の容量を充分に確保できない環境では使用しないでください。
- (9) 高周波ウェルダの付近など、強い電気ノイズが発生する環境では使用しないでください。

据え付け

- (1) 特別に訓練を受けた人が、ミシンの据え付けをしてください。
- (2) 電気工事の資格を持つ人が、電気配線および電気修理、調整をしてください。
- (3) 据え付け時に部品を損傷させた場合、または不良品、欠品を発見した場合はミシンを運転しないでください。
- (4) ミシンに改造等を加えて使用しないでください。
- (5) ミシンは重量物です。必ず二人以上で据え付けをしてください。
- (6) 据え付けの際に一時的に取り外した安全上の保護具（モータカバー等）、また付属品の保護具（アイガード）は必ず取り付けてください。

縫製

- (1) 針の交換、取り付けの際は必ず電源スイッチを切ってください。
- (2) 指先が針先端に触れ、ケガをしないよう注意してください。
- (3) ミシンに給油する際は必ず電源スイッチを切ってください。
- (4) 油が皮膚についたり、目に入ったりすると炎症を起こす原因となります。ご注意ください。
- (5) 油は誤飲することがないよう子供の手の届かない所に保管してください。
- (6) 針に糸を通す際は必ず電源スイッチを切ってください。
- (7) 縫製を行う前に、途中停止スイッチの位置および使い方をよく理解してからミシンを操作してください。
- (8) 縫製中は動く部分に触れたり、近づいたりしないでください。
- (9) 安全上の保護具（アイガード、ニードルガード、モータカバー等）を取り外して使用すると、非常に危険です。必ず保護装置を取り付けた状態でミシンを操作してください。
- (10) ミシンの使用を中断したり、ミシンから離れる場合は必ず電源スイッチを切ってください。

調整

- (1) ミシンを調整する際は必ず電源スイッチを切ってください。
- (2) 電源を入れた状態で調整する必要がある場合は、フットスイッチを誤って踏まないように注意してください。
- (3) 針、中かまの先端等、鋭利な部分でケガをしないよう注意してください。
- (4) 調整のために取り外した安全上の保護具（アイガード、ニードルガード、モータカバー等）は調整終了後、必ず元の位置に取り付けてください。


目次

1.ミシンの構成	1
2.仕様	2
3.据え付け	3
3-1.フットスイッチの接続	3
3-2.エアチューブの配管	3
3-3.糸立て台の取り付け	4
3-4.アイガードの取り付け	4
3-5.主軸モータの取り付け	5
4.給油と注油	6
4-1.オイルタンクへの給油	6
4-2.注油	6
5.正しい使い方	7
5-1.制御盤の初期設定	7
5-2.針の取り付け	7
5-3.上糸の通し方	8
5-4.下糸の巻き方	9
5-5.ボビンの入れ方	10
5-6.ボビンケースの入れ方	10
6.縫製	11
6-1.縫い方	11
6-2.途中停止スイッチの使い方	12
6-3.糸調子のとり方	12
7.標準調整	13
7-1.針棒高さの調整	13
7-2.針と中かまの位置調整	14
7-3.針と中かまの隙間調整	15
7-4.針とドライバの隙間調整	15
7-5.かま糸案内の調整	16
7-6.中押えのタイミング調整	17
7-7.中押え上下量の調整	18
7-8.中押えの高さ位置調整	19

7-9.縫製中の押え高さ制御	19
7-10.縫製中の押え振幅量の調整	20
7-11.中押えばね圧の調整	20
7-12.ワイヤの調整	21
7-13.外押えの調整(外押えの圧力調整)	21
7-14.糸巻き装置の調整	22
7-15.外押えの脱着	23
7-16.糸切りカム追従腕の位置調整	23
7-17.移動メスの位置調整	24
7-18.メス駆動腕のばね力の調整	24
7-19.固定メスの位置調整	25
7-20.糸取りばねの調整	25
7-21.糸切り後の針糸残り長さ調整	26
7-22.上糸ゆるめ(調節器皿開き量)の調整	26
7-23.上糸ゆるめ調節器皿開き時間の調整	26
7-24.機械原点の調整	27
7-24-1.X 方向の調整	28
7-24-2.Y 方向の調整	29
7-25.X-Y 位置センサの間隔調整	30
7-25-1.X センサの間隔調整	30
7-25-2.Y センサの間隔調整	30
7-26.X-Y テーブルのタイミングベルト張力の調整	31
7-26-1.X 軸モータのタイミングベルト張力調整	31
7-26-2.X タイミングベルト張力の調整	32
7-26-3.Y タイミングベルト張力の調整	33
8.お手入れ	34
8-1.掃除	34
8-2.廃油	34
9.トラブルシューティング	35

1. ミシンの構成

PLK-G10050 は下図のように構成されています。

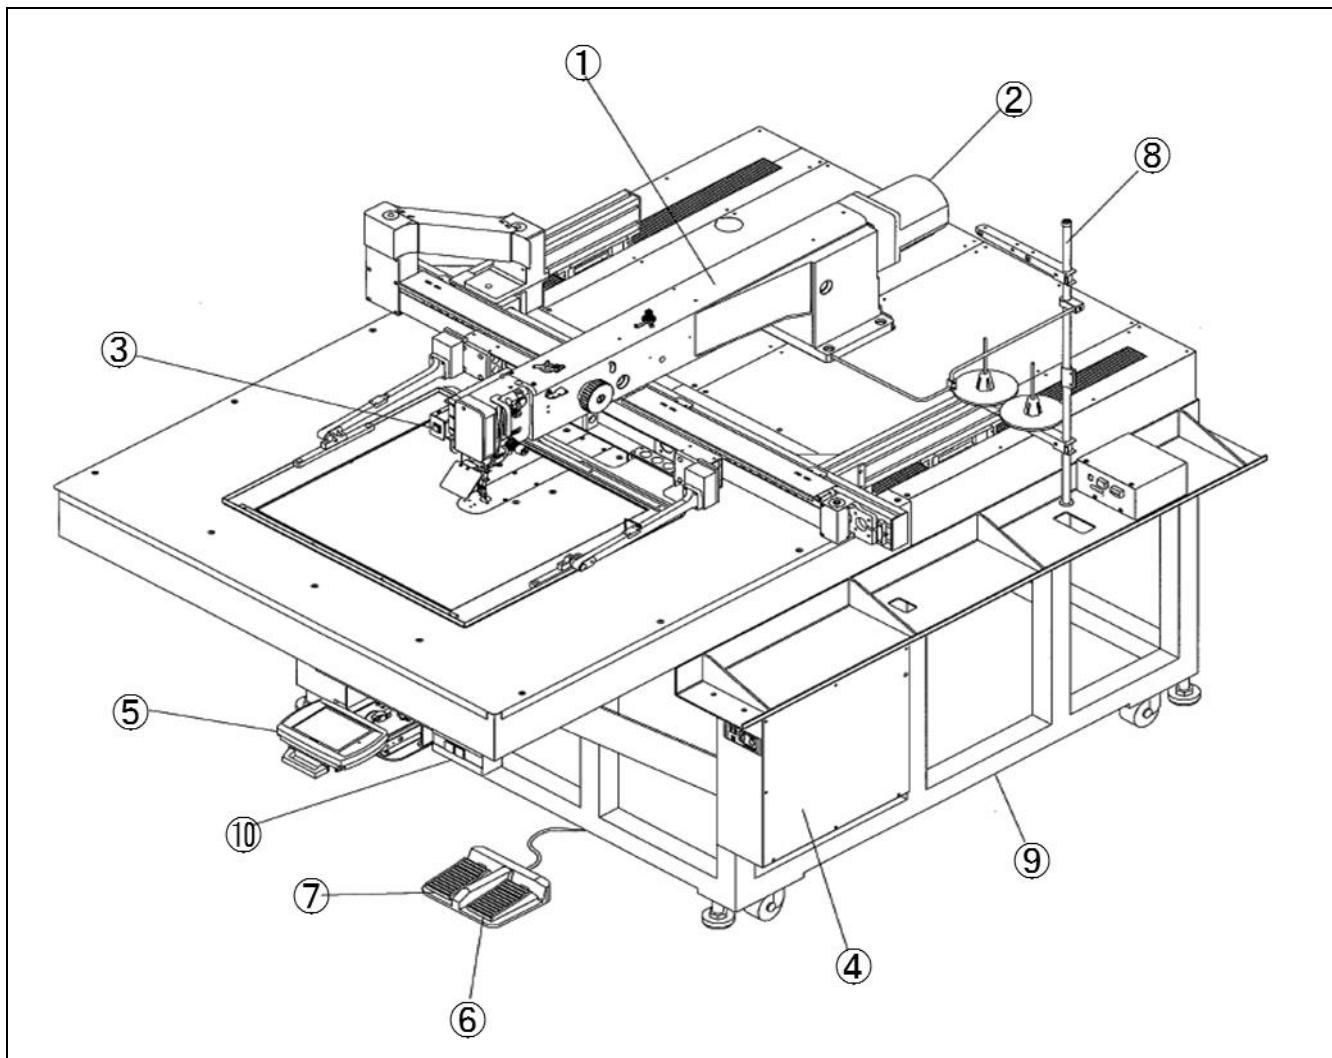

- ① ミシン頭部 ②：主軸モータ ③：途中停止スイッチ ④：制御盤 ⑤：操作パネル
- ⑥：外押えスイッチ ⑦：スタートスイッチ ⑧：糸立て台 ⑨：スタンド ⑩：電源スイッチ

2.仕様

機種	PLK-G10050
縫製エリア	X（左右）方向 1,000mm
	Y（前後）方向 500mm
最高縫製速度 *3	連続：2,000rpm 間欠：1,600rpm
速度設定	10 段階設定 200～2,000rpm
縫い目ピッチ	連続：0.1～4.3mm 間欠：0.1～20.0mm
縫い目形式	1 本針本縫い
最大針数	20,000 針/パターン
記憶可能縫製データ	900 パターン（内部メモリ）
データ記憶方式	内部メモリ、USB メモリ
針棒ストローク	41.2mm
天秤ストローク	68mm
使用針	DPX17#18（標準取り付け）
糸扱いワイヤ	前後糸扱い式
中押え上昇量 *1	12mm（最大 15mm）
中押え作動量 *2	4～10mm（出荷時 4mm）
外押え上昇量	30mm
かま	半回転 2 倍かま
ボビンケース	空転防止ばね付き
ボビン	アルミボビン
糸切り方式	移動メス、固定メス平面噛み合い式
給油方式	綿芯給油タンク式、一部注油式
使用油	ブーリ SF オイル
X-Y 駆動機構	ステッピングモータフィードバック制御 タイミングベルト伝達方式、間欠・連続送り切り替え方式
機械外形寸法 (W)×(L)×(H) 糸立てを除く	2,105mm × 1,855mm × 1,234mm
総重量	490kg
主軸モータ形名	XL-K756-20
制御盤形名	PLK-G-CU-20
操作パネル形名	PLK-G-PAL-2
電源	200～240V 単相又は 3 相 110～120V、380～415V は電源ユニット（オプション）で対応。

*1：中押え上昇量とは、ミシン動作停止時の中押え上昇量を表します。

*2：中押え作動量とは、縫製時の中押えの上下量を表します。

*3：当社測定条件による。（設定等によって、縫製速度が制限される場合があります。）

3.据え付け




注意

- (1) 特別に訓練を受けた人が、ミシンの据え付けをしてください。
- (2) 電気工事の資格を持つ人が、電気配線および電気修理、調整をしてください。
- (3) 据え付け時に部品を損傷させた場合、または不良品、欠品を発見した場合はミシンを運転しないでください。
- (4) ミシンに改造等を加えて使用しないでください。


3-1.フットスイッチの接続

付属品箱に同梱のフットスイッチを取り出し、制御盤のフットスイッチコネクタ CON H に接続してください。

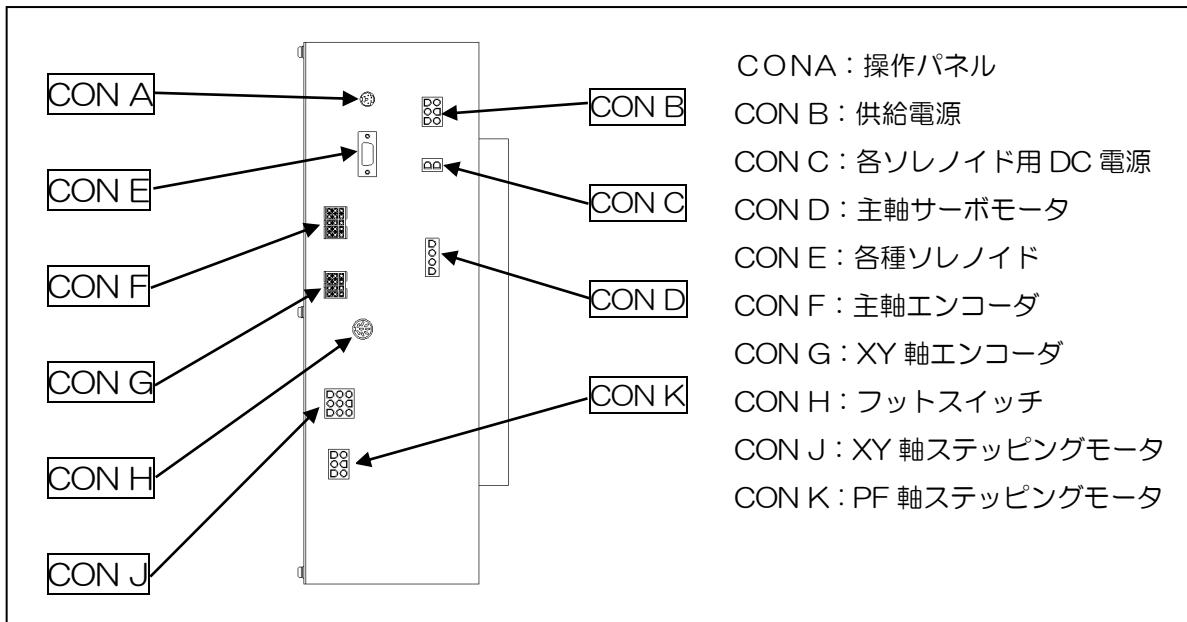

3-2. エアチューブの配管

付属品に入っている太いチューブ(Φ8)の一端を、エアレギュレータのエア吸入継ぎ手①に差し込んで、他端は、お客様の工場で設置されているエア供給源と適合するカップリング②（一例は付属品に同梱しています。）と接合して、エア供給源に接続してください。

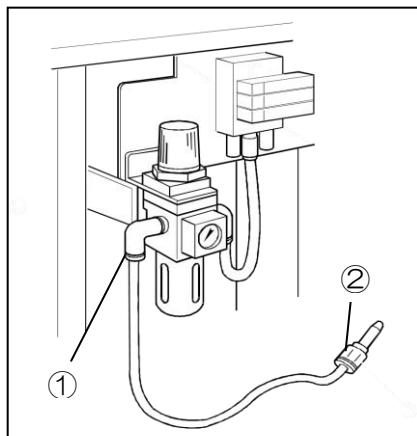


① : エア吸入継ぎ手

② : カップリング

3-3.糸立て台の取り付け


- (1) 糸立て台の部品①～⑪を、図を参考に組み立ててください。
- (2) テーブル右奥の穴に、座金⑫ナット⑬カラー⑭で取り付けてください。

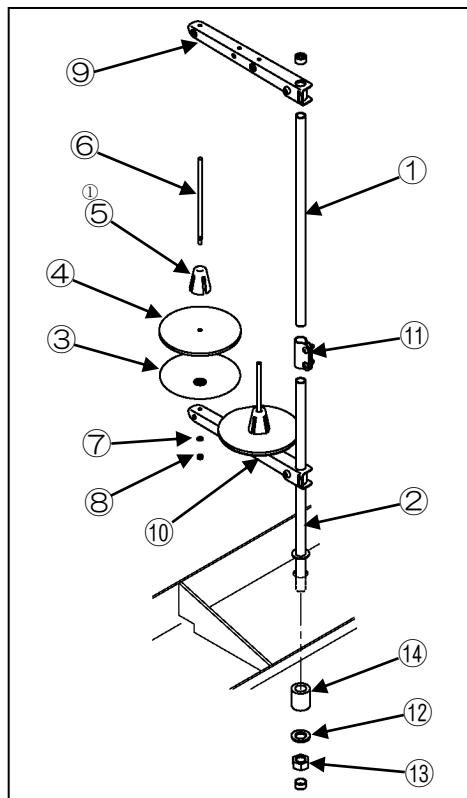

- ①：コラムパイプ上
- ②：コラムパイプ下
- ③：受け皿（2個）
- ④：スプールマット（2個）
- ⑤：スプールホルダー（2個）
- ⑥：スプール軸（2個）
- ⑦：ばね座金（2個）
- ⑧：ナット（4個）
- ⑨：糸掛けハンガー
- ⑩：スプールホルダー
- ⑪：コラムジョイント
- ⑫：座金
- ⑬：ナット
- ⑭：カラー

3-4.アイガードの取り付け


- (1) アイガードユニット①のSW-MW プラマイなべねじ②をゆるめ、ガードを開いた状態で、SW-PW プラマイなべねじ③で面板に取り付けます。
- (2) 開いたガードを元に戻し、SW-MW プラマイなべねじ②を締めてください。

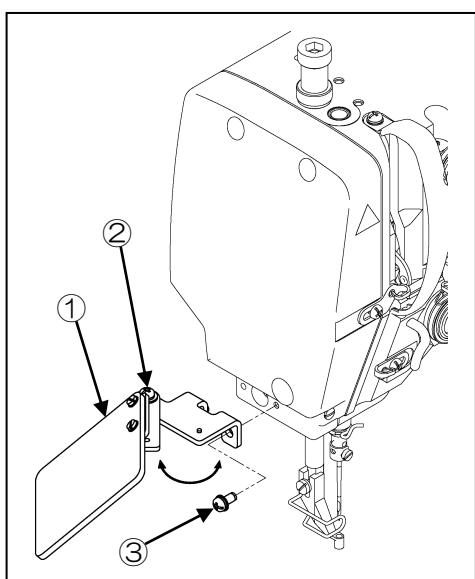

- ①：アイガードユニット
- ②：SW-MW プラマイなべねじ
- ③：SW-PW プラマイなべねじ（2個）

3-5.主軸モータの取り付け

- (1) 調整等で主軸モータ①を外した場合は、下記要領で取り付けてください。
- (2) モータマーク②とボスのピン③位置を合わせます。
- (3) モータとカップリング④の隙間調整をしてください。ゲージ⑤7mm部を使用します。カップリングの固定は、上軸とカップリングを固定するボルトA⑥が横を向くようにしてください。
またカップリングの隙間は 2.0~3.2mm であることを確認してください。
- (4) 手回しスクリュー⑧を矢印の方向に回しゲージ⑤を針棒と針板の間に挟んでください。
ゲージは「S」側(50.1mm部)を使用します。
- (5) モータ軸が回らないように注意してカップリングを上軸に差しこみ、ボルトB⑦、ボルトA⑥の順に締め付けてください。

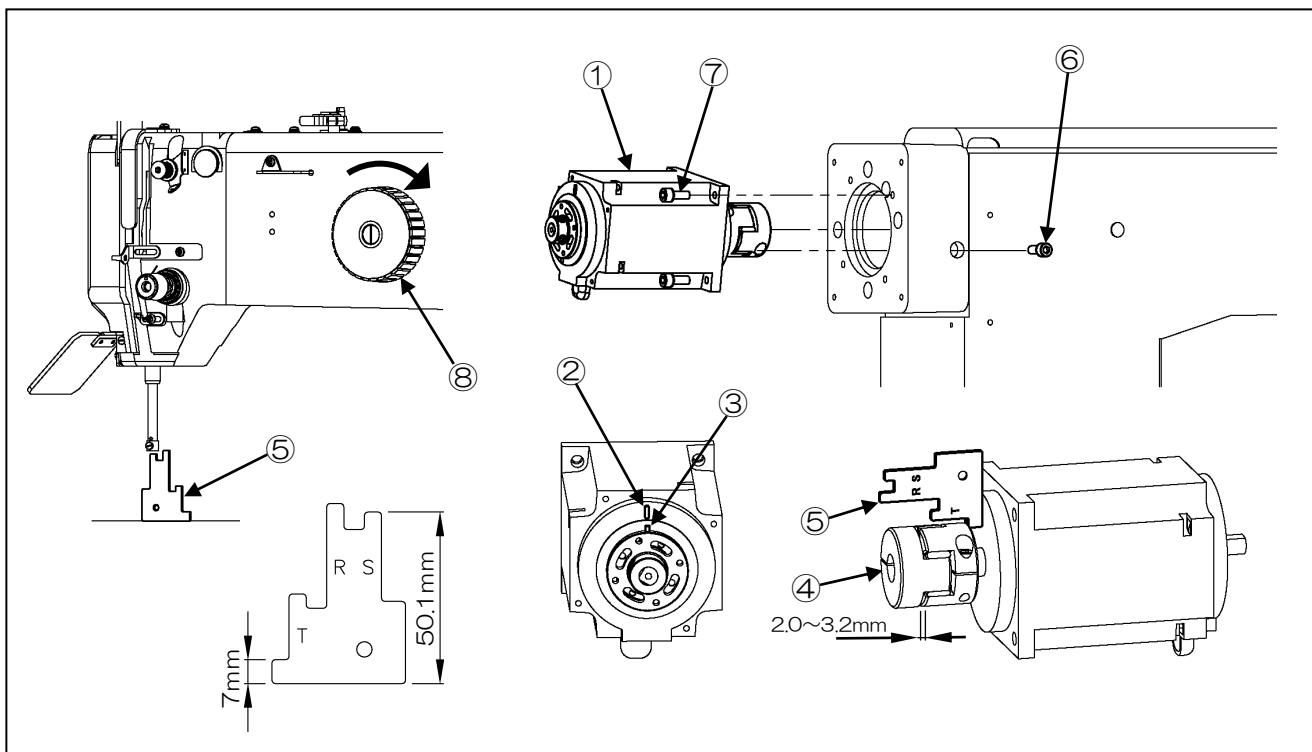

①：主軸モータ ②：モータマーク ③：ピン ④：カップリング
⑤：ゲージ ⑥：ボルトA ⑦：ボルトB ⑧：手回しスクリュー

4.給油と注油



注意

- (1) ミシンに給油する際は必ず電源スイッチを切ってください。
- (2) 油が皮膚についたり、目に入ったりすると炎症を起こす原因となります。ご注意ください。
- (3) 油は誤飲する事がないよう子供の手の届かない所に保管してください。

[ご注意]据え付け後初めて運転される場合は必ず給油してください。

長期間にわたり使用を中断していた場合等も運転前に必ず油量を点検してください。


メモ油はブーリ SF オイルを使用してください。

4-1.オイルタンクへの給油

アームの油穴①からタンク②、油穴③からタンク④へ給油してください。ベッドの油穴⑤からベッド油タンク⑥へ給油してください。この時、給油量が油タンクのレベルマーク⑦以上になるよう給油してください。

4-2.注油

図の⑧～⑪の箇所に適量注油してください。

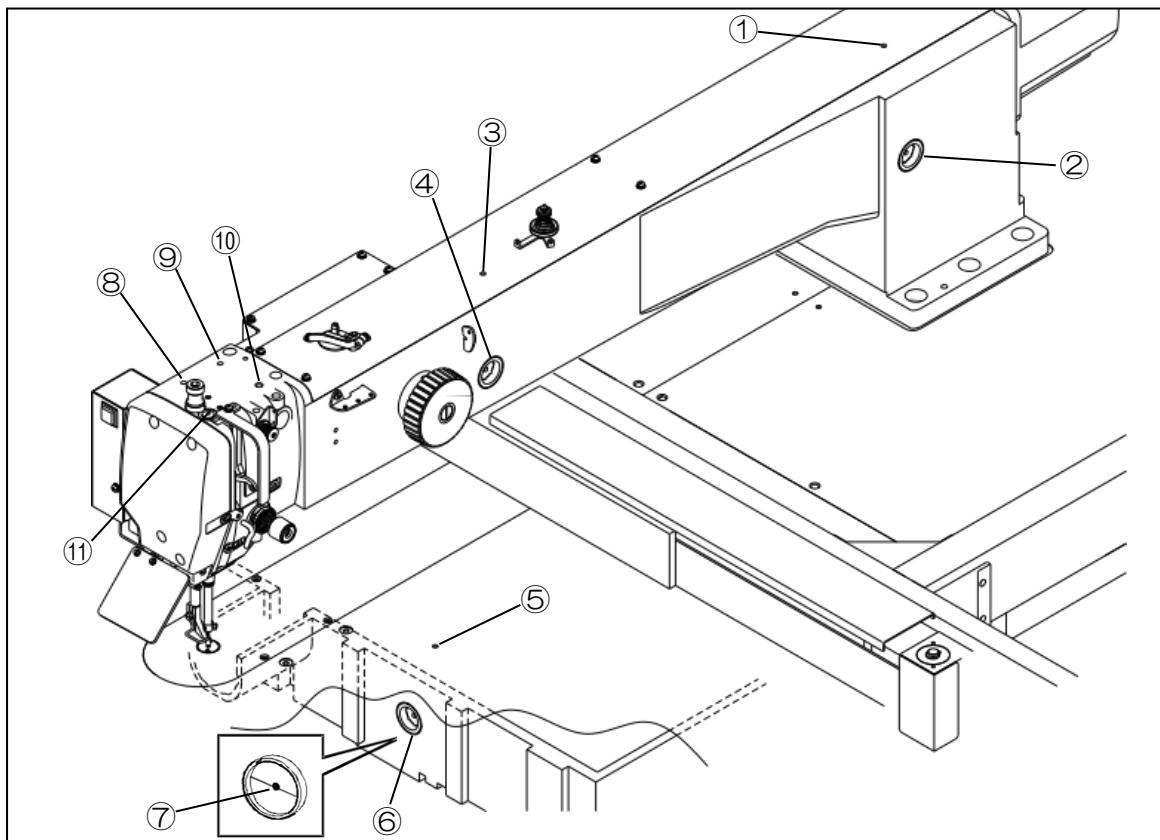


5.正しい使い方

5-1.制御盤の初期設定

初めてお使いになる場合、ご使用の機種と表示する言語を設定する必要があります。


別紙技術資料「制御装置編」[6]システムソフトウェアの初期設定（機種/言語の設定）の項を参照してください。

5-2.針の取り付け



- (1) 針の交換、取り付けの際は必ず電源スイッチを切ってください。
- (2) 指先が針先端に触れ、ケガをしないよう注意してください。

- (1) 止ねじ①をゆるめ、新しい針②を針棒③の奥に当たるまで差し込んでください。
- (2) 針の長溝④が手前に来るよう止ねじ①を締め付けてください。

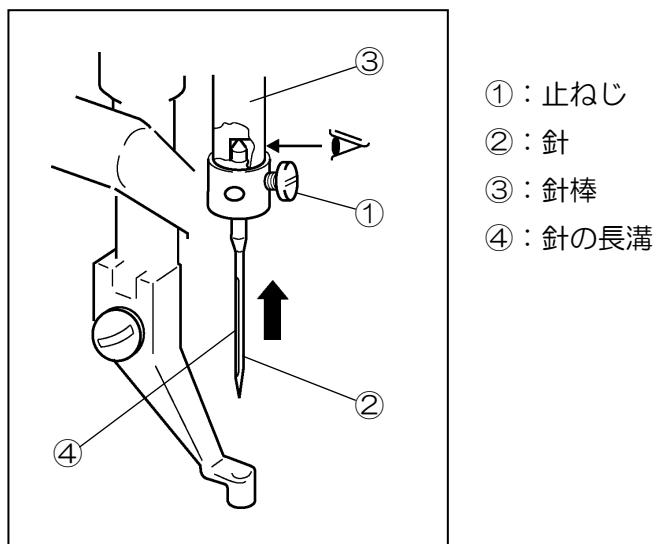


5-3.上糸の通し方



注意

- (1) 針に糸を通す際は必ず電源スイッチを切ってください。

上糸は図のように通してください。

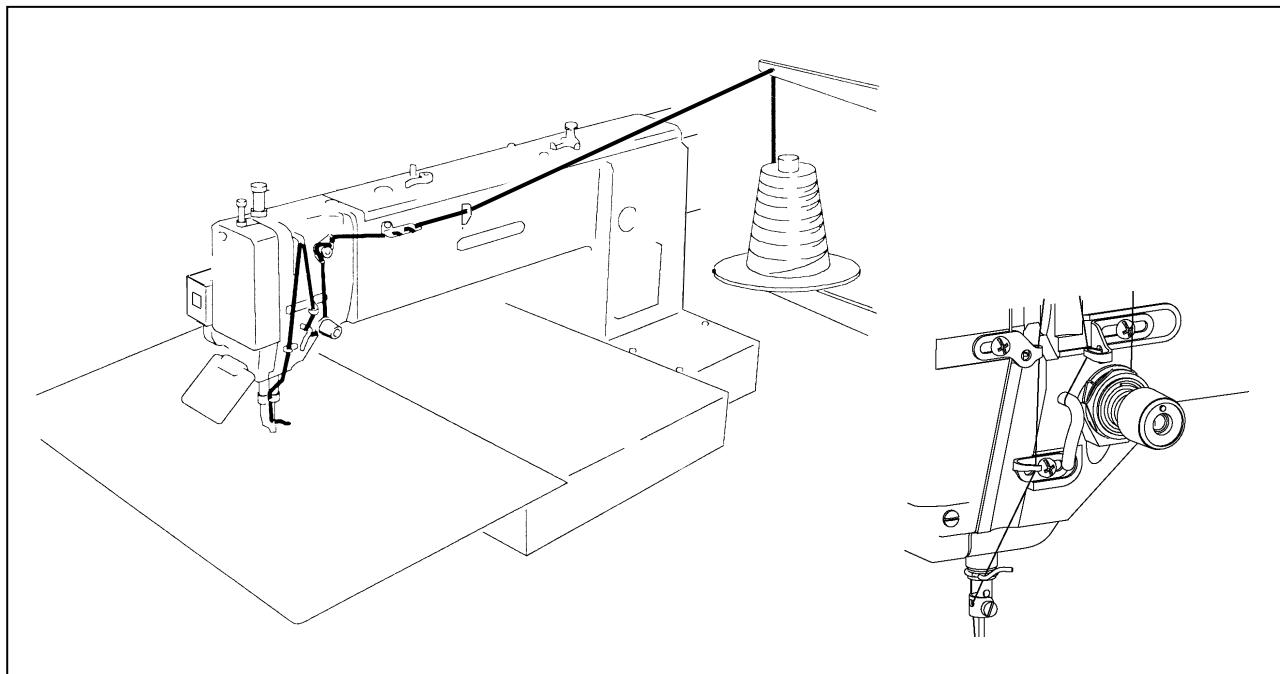

5-4. 下糸の巻き方




注意

- (1) 糸巻き中は回転部分に触れないでください。けが、またはミシンの破損の原因となります。

[ご注意]糸巻きを行う時は、必ず針から上糸を抜いてください。

- (1) 図の経路で引き出した糸をボビン①に矢印a方向へ数回巻き付け、糸巻き装置②にセットし、糸巻きレバー③を倒します。
- (2) 糸巻きモードにて外押えスイッチ、スタートスイッチの順に踏むと、スタートスイッチを踏んでいる間、ボビンに糸が巻かれます。
- (3) 糸が一定量（ボビン外径の80～90%）巻き終わると糸巻きレバーが戻ります。
- (4) 縫製中に糸巻きを行う場合は、上記(1)の操作により自動に巻かれます。


糸巻きモードについては別紙技術資料「操作パネル編」[3]基本的な画面/アイコン/操作の説明
5.糸巻きモード画面についての項を参照してください。

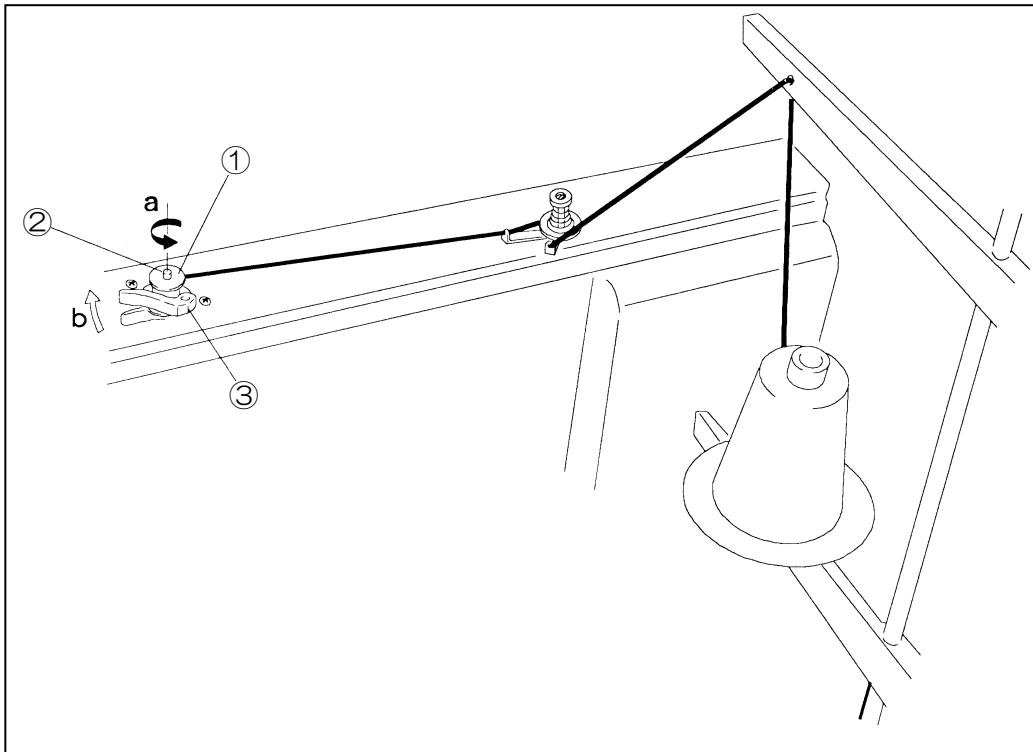

①：ボビン ②：糸巻き装置 ③：糸巻きレバー


5-5.ボビンの入れ方

- (1) ボビンケース①へ下糸を巻いたボビン②を入れてください。
- (2) 糸③をボビンケース切り溝④から引き込み、つの部穴⑤へ通してください。糸③を引っ張った時、ボビンは矢印方向に回転します。逆の場合はボビンをひっくり返して入れ直してください。

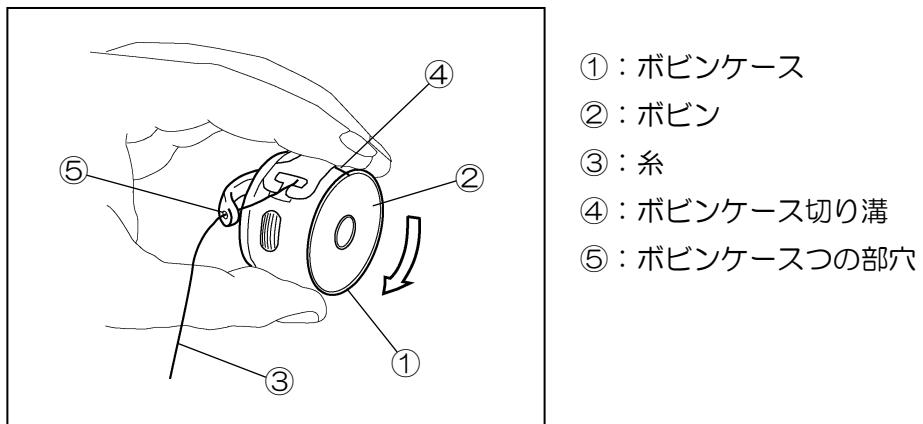

5-6.ボビンケースの入れ方

- (1) ボビンケース②のつの部穴から糸を 2.5cm 程度引き出します。
- (2) シリンダカバー①を開いてください。
- (3) ボビンケースのつまみ②を開いて持ち、中かま③へしっかりととはめ込みます。

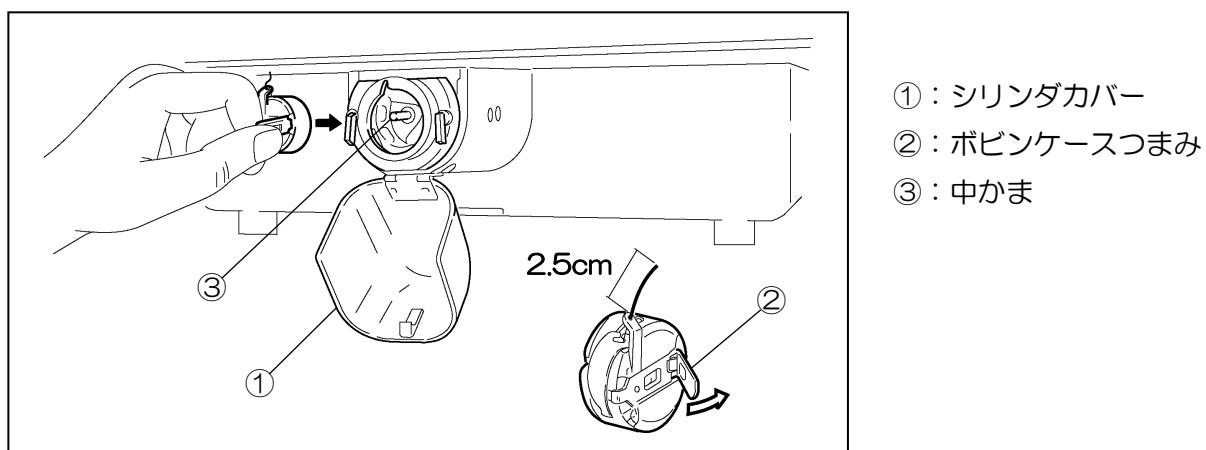

6.縫製



注意

- (1) 縫製を行う前に、途中停止スイッチの位置および使い方をよく理解してからミシンを操作してください。
- (2) 縫製中は動く部分に触れたり、近づいたりしないでください。
- (3) 安全上の保護装置（アイガード、ニードルガード、モータカバー等）を取り外して使用すると、非常に危険です。必ず保護装置を取り付けた状態でミシンを操作してください。
- (4) ミシンの使用を中断したり、ミシンから離れる場合は必ず電源スイッチを切ってください。


6-1.縫い方

- (1) 電源スイッチを入れます。
- (2) 原点復帰アイコン を押してください。
- (3) 縫製データを選択します。
標準画面から を押してメニュー画面を開いた後、 を押します。
- (4) 読み込みの対象（内部メモリ/USBメモリ）を選択します。
画面が表示された最初は内部メモリからの読み込みモードになっています。
(画面左上のモード表示が になっています。)
USBメモリからの読み込みに切り替える場合は を押します。
(を押しても切り替えられます。)
データが多い場合は を押してページを切り替えます。
- (5) データを選択、確定します。
読み込みたいデータの番号を押して を押します。
- (6) 縫製速度を設定してください。
 を押して最適な速度設定を選択してください。(0~9の10段階設定)
- (7) 縫製物を外押えの下にセットします。
- (8) フットスイッチ黒を踏むと外押えが下降します。
(縫製物をセットし直す場合は再度フットスイッチ黒を踏むと外押えが上昇します。)
- (9) フットスイッチ灰を踏むとミシンは縫製を開始します。
- (10) 縫製が終了すると、外押えが上昇します。

6-2.途中停止スイッチの使い方

- (1) 糸切れ、針折れ等その他縫製中に非常事態が発生した場合は
途中停止スイッチを押してください。ミシンは途中停止します。
- (2) 途中停止状態を解除するときは再度途中停止スイッチを押してください。
- (3) 縫いつなぎを行う場合
フットスイッチ灰を踏むと途中停止した位置から再スタートします。
(寸動正/負方向アイコンを押して縫製開始位置を移動させることも
できます。)
- (4) 縫いつなぎを行わない場合
原点復帰アイコン  を押してください。

①：途中停止スイッチ

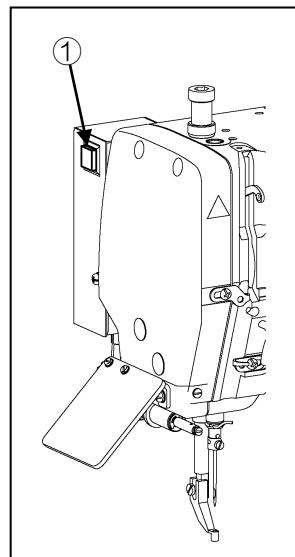

6-3.糸調子のとり方


- (1) 下糸張力の調整

ボビンケース①の糸調子ねじ②で下糸の張力を調整します。

糸調子ねじ②を右回転で強くなり、左回転で弱くなります。

①：ボビンケース

②：糸調子ねじ

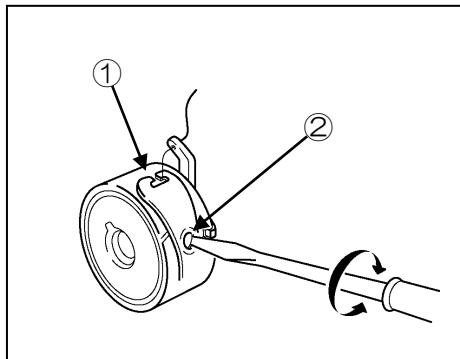


- (2) 上糸張力の調整

上糸の張力は下糸の張力を基準に調整します。

糸調子ナット①を右回転で強くなり、左回転で弱くなります。

①：糸調子ナット

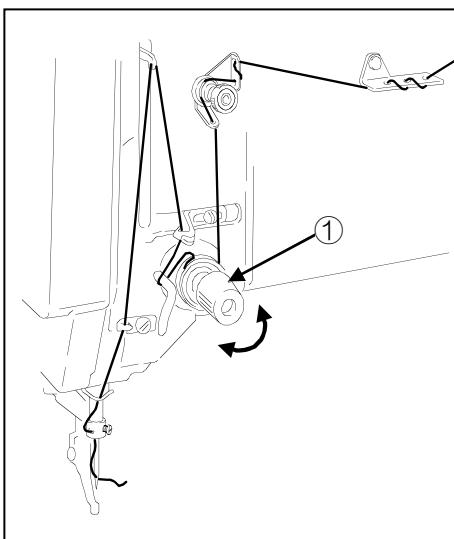


7.標準調整

注意

- (1) ミシンを調整する際は必ず電源スイッチを切ってください。
- (2) 電源を入れた状態で調整する必要がある場合は、フットスイッチを誤って踏まないように注意してください。
- (3) 針、中かまの先端等、鋭利な部分でケガをしないよう注意してください。
- (4) 調整のために取り外した安全上の保護装置（アイガード、ニードルガード、モータカバー等）は調整終了後、必ず元の位置に取り付けてください。

7-1.針棒高さの調整

- (1) 電源OFF状態で、針棒①を最下位で止めてください。
- (2) 針棒メタル②の下端と針棒タイミングマークAが一致します。(DP X 17 タイプ針使用の場合)
- (3) ずれている時はゴム栓③を外し、針棒抱きセットねじ④をゆるめて針棒の高さを調整してください。
- (4) DP X 5 タイプ針使用の場合はタイミングマークBと一致するように調整してください。

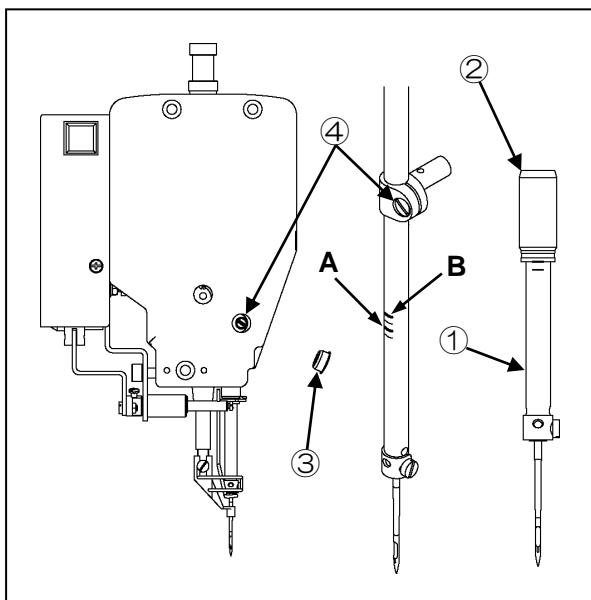


①：針棒
②：針棒メタル
③：ゴム栓
④：針棒抱きセットねじ

タイミングマーク
A : DP X 17 タイプ針使用の場合
B : DP X 5 タイプ針使用の場合

7-2.針と中かまの位置調整


- (1) 電源をOFFしてください。
- (2) シリンダカバー③を開放してボビンケース④を取り外してください。
- (3) 針棒①を最下位から正回転方向へ上昇させ、針棒メタル②の下端とタイミングマークCが一致した位置で止めてください。(DP X 17タイプ針使用の場合)
- (4) 中かま抑えレバー⑤を回して中かま抑え⑥を取り外してください。
- (5) 図のように中かま⑦のかま先と針⑧の中心が一致するのが正規位置です。
- (6) ずれている場合はドライバ⑨のセットねじ⑩をゆるめて、中かま及びドライバを回転させながら調整してください。
- (7) DP X 5タイプ針使用の場合はタイミングマークDに合わせてから同様の調整をしてください。

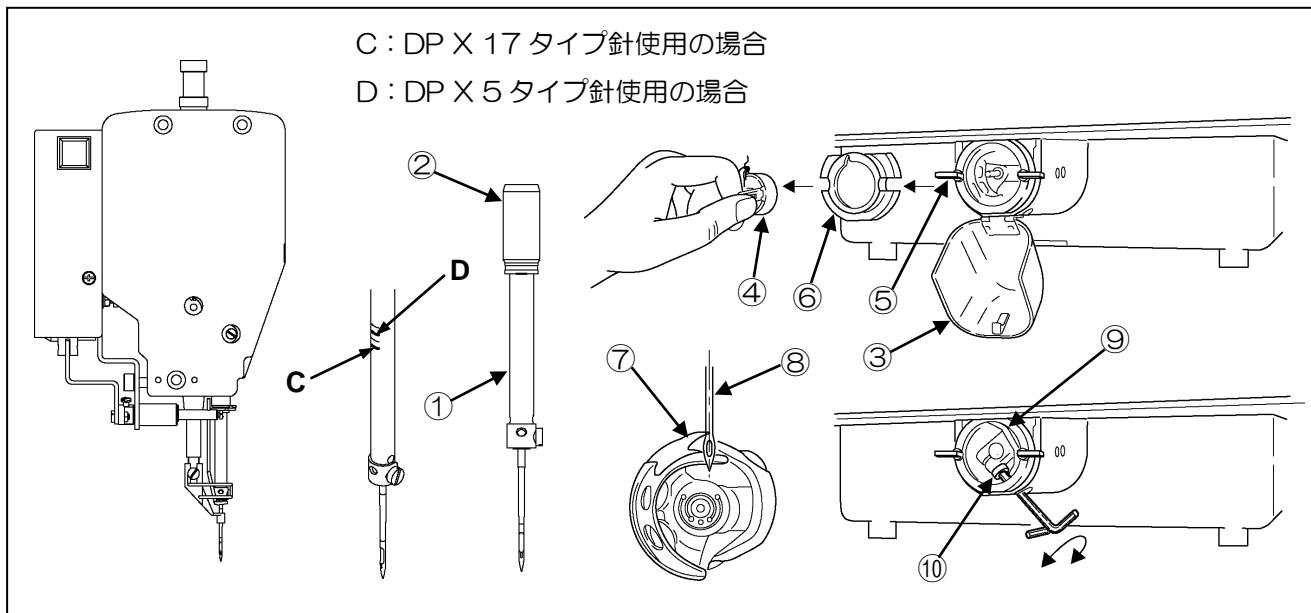

- ①：針棒 ②：針棒メタル ③：シリンダカバー ④：ボビンケース ⑤：中かま抑えレバー
⑥：中かま抑え ⑦：中かま ⑧：針 ⑨：ドライバ ⑩：セットねじ

7-3.針と中かまの隙間調整


- (1) 前項の針と中かまの位置調整の(1)～(4)と同じ状態にしてください。
 - (2) 図のように中かま①の先端と針②の隙間は0～0.05mmとなるのが正規位置です。
 - (3) 調整が必要な時は外かまセットねじ③を緩め、偏心ピン④を回すとかま全体が前後します。正規隙間となるように調整し、セットねじ③を締めてください。(※1)
 - (4) 調整後は主軸(ブーリ)をまわし、軽く手で回ることを確認して下さい。
- ※1：外かまセットねじ③を締め過ぎると、回転軸に負荷がかかりトラブルの原因になりますので、注意してください。

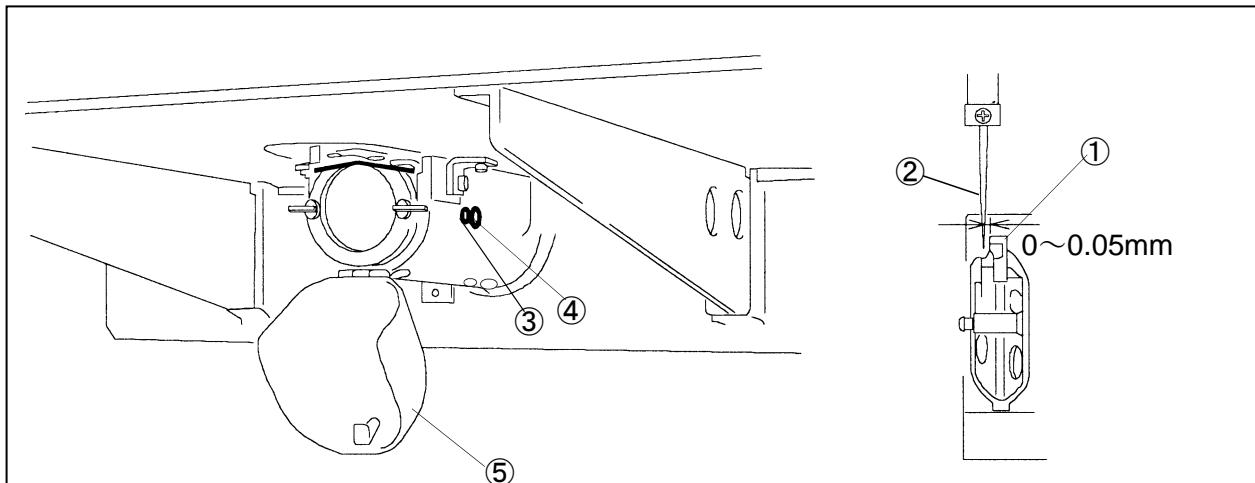

①：中かま ②：針 ③：外かまセットねじ ④：偏心ピン ⑤：シリンダカバー

7-4.針とドライバの隙間調整


- (1) 針と中かまの位置調整の(1)～(4)と同じ状態にしてください。
 - (2) 中かまの先端と針の隙間が0～0.05mmに調整されていることを確認してください。
 - (3) この針と中かまの隙間状態で下軸メタルセットねじ①を緩めて、偏心ピン②を回すと、ドライバ③が前後します。針④とドライバ③の隙間を0～0.05mmに調整し、セットねじ①を締めてください。(※1)
 - (4) 調整後は主軸(ブーリ)をまわし、軽く手で回ることを確認して下さい。
- ※1：下軸メタルセットねじ①を締め過ぎると、回転軸に負荷がかかりトラブルの原因になりますので、注意してください。

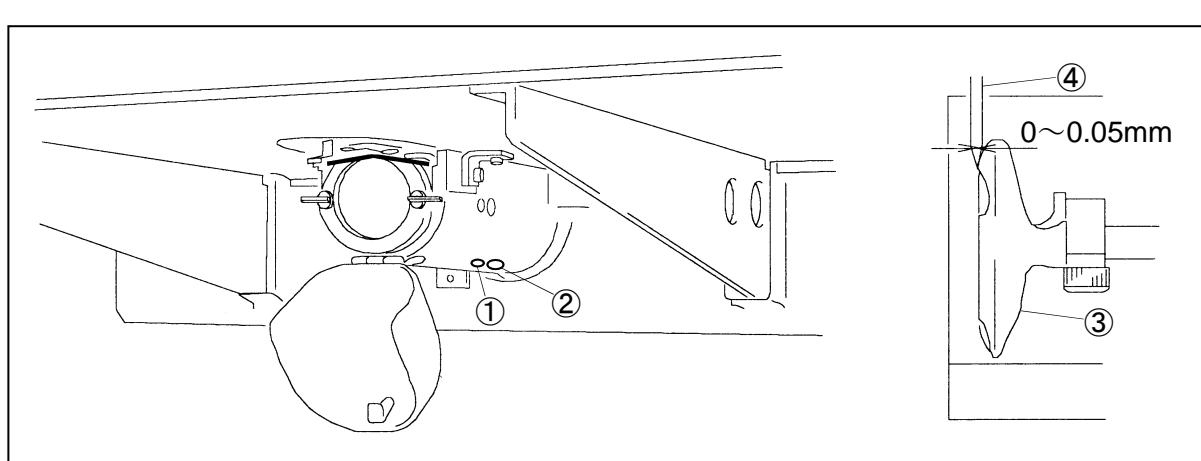

①：下軸メタルセットねじ ②：偏心ピン ③：ドライバ ④：針

7-5.かま糸案内の調整

- (1) 糸切りリンク①と移動メス②を連結しているE型止め輪③を外してください。
- (2) 平ねじ④を外すと、滑り板⑤を取り外すことができ、図のかま糸案内⑥が現れます。
- (3) かま糸案内⑥の穴部⑦を針中心⑧の振り分け位置にして、肩部⑨が針の側面と一致するようにセットねじ⑩をゆるめて調整してください。この時、図のように穴部⑦と中かま抑え⑬との間に糸が軽く抜けられるだけの隙間（標準は0.8mm）があることを確認してください。この隙間が大きすぎるとき糸切りミスの原因となります。
- (4) 調整後は逆の手順で組み立てますが、滑り板⑤を組み付ける際は、針⑪が針穴⑫の中心に落ちるよう注意してください。

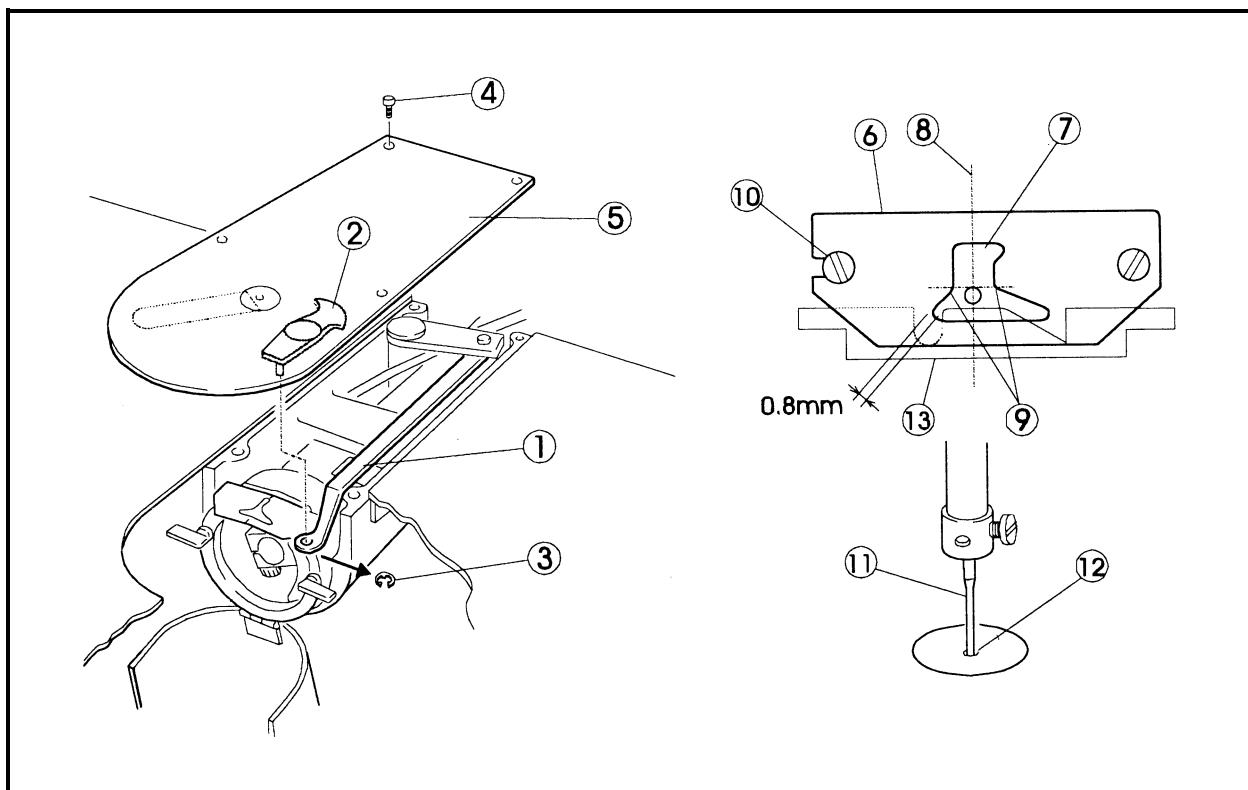


①：リンク ②：移動メス ③：E型止め輪 ④：平ねじ ⑤：滑り板 ⑥：かま糸案内
⑦：かま糸案内穴部 ⑧：針中心 ⑨：肩部 ⑩：糸案内セットねじ ⑪：針
⑫：針穴 ⑬：中かま抑え

7-6.中押えのタイミング調整

縫製中の中押えの上下動は針の上下動と同期しています。この針との同期タイミングを縫製素材に応じて変えることによって目飛びを防止したり、糸締まりを改善したりすることができます。
例えば、薄物素材の目飛びに対しては、中押えのタイミングを遅くする事によって改善されます。
厚物素材に対しては、中押えのタイミングを早くする事によって、糸締まりが改善されます。

- (1) カバー①を取り外してください。
- (2) 偏心輪②のセットねじ C をゆるめてください。
- (3) プーリを手で回して針棒最下位になった所で止めると、偏心輪②のセットねじ A が真横になります。この位置が偏心輪②の標準位置です。
- (4) 偏心輪②のセットねじ A をゆるめてください。
- (5) 偏心輪②を保持して、プーリを手でゆっくり回してください。矢印 D の方向に回すと中押えのタイミングは針に対して遅くなり、反対に回すと早くなります。
- (6) 調節後は偏心輪②を矢印 E の方向へ軽く押しつけながら、セットねじ A、C の順に締め付けてください。
- (7) カバー①を元の位置に取り付けてください。

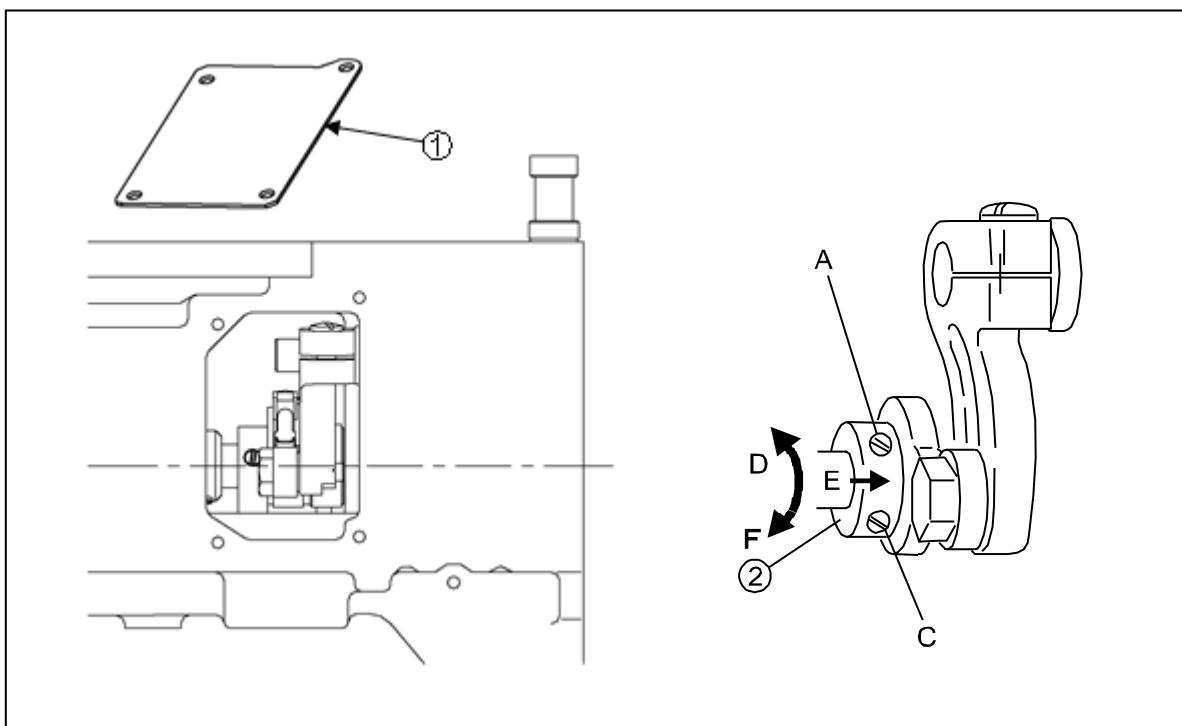


①：カバー ②：偏心輪

7-7. 中押え上下量の調整


中押え上下量を以下の手順で、出荷状態の 15mmに戻すことができます。また、中押え補正量および移動量の設定時、設定値を変更しても中押えが動作しない場合も以下の手順で調整してください。

- (1) 面板と PF モータカバー⑥、ゴム栓①を外してください。
- (2) 天秤最上位状態にして、腕セットねじ②をゆるめてください。
- (3) ゲージ③24mm部を押え棒抱き④とアームの間に挟みます。
- (4) 中押えレバー⑤を下に押し付け、腕セットねじ②を締めてください。

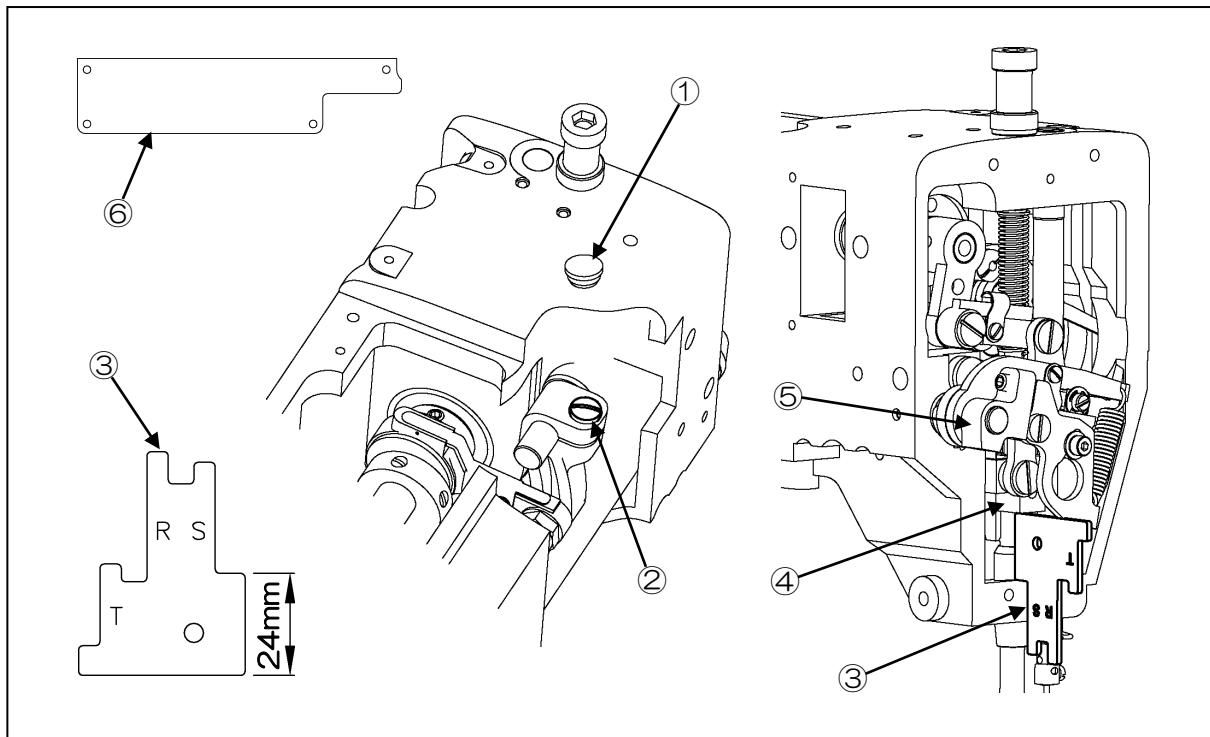

①：ゴム栓 ②：腕セットねじ ③：ゲージ ④：押え棒抱き ⑤：中押えレバー ⑥：PF モータカバー

- (5) 電源を投入し、原点復帰アイコン を押してください。
 - (6) 押え棒抱き④とアームの間にゲージ③41mm部を入れ、隙間の確認をしてください。次ページの図を参照してください。
 - (7) 押え棒抱き④とアームの隙間が 41mmより狭い場合や広い場合は、中押え駆動モータ⑨の検出板セットねじ⑦をゆるめて、検出板⑧の切り欠き部を調整してください。
*41mmより広い場合………検出板を a 方向に移動させてください。
*41mmより狭い場合………検出板を b 方向に移動させてください。
 - (8) ゲージを外し、原点復帰アイコン を押して、押え棒抱き④とアームの間が 41mmになっているかを確認してください。
- [ご注意] 41mmでない場合は再度 (7) (8) で調整してください。
- (9) 面板と PF モータカバー⑥、ゴム栓①を元の位置に取り付けてください。

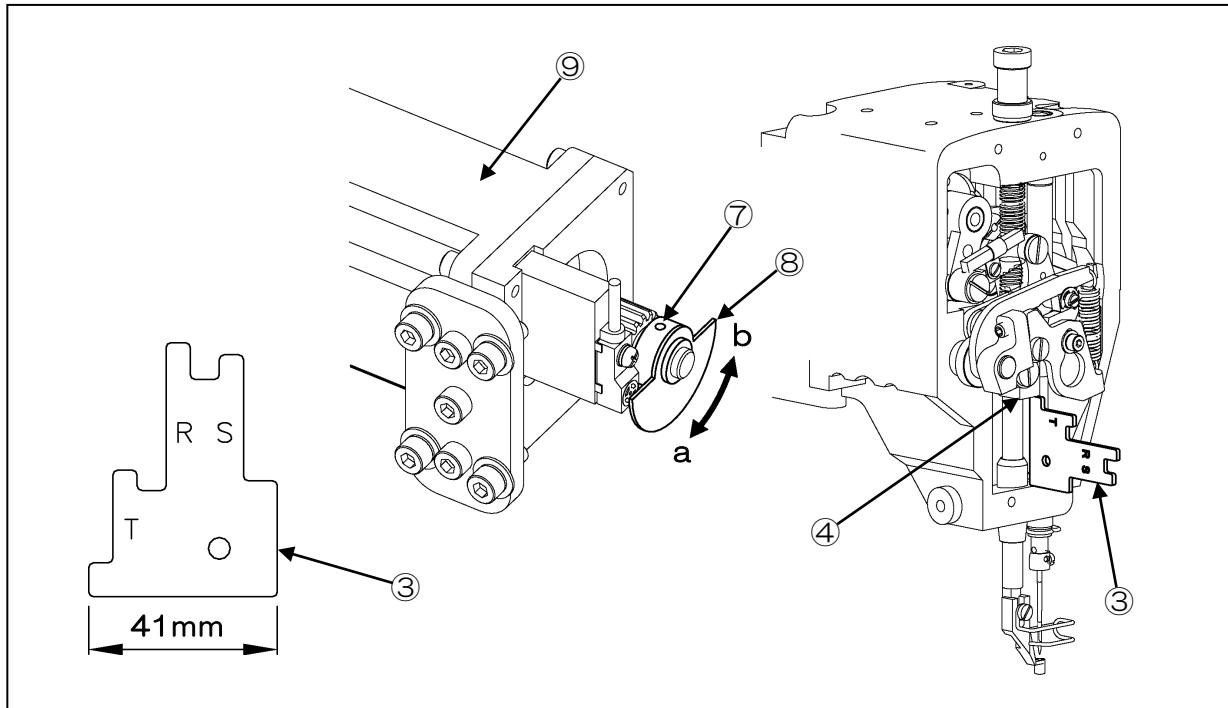


③：ゲージ ④：押え棒抱き ⑦：検出板セットねじ ⑧：検出板 ⑨：中押え駆動モータ

7-8. 中押えの高さ位置調整

中押えの高さを以下の手順で、出荷状態に戻すことができます。

- (1) 電源をONし、別紙技術資料「操作パネル偏」8.中押えの制御の項を参照して、厚さ値を0に設定してください。(※1)
- (2) 標準画面で を押して中押えを下げてください。
- (3) 手回しブーリーを回して針棒を最下位にしてください。
- (4) 押え棒セットねじ①をゆるめて、中押えと滑り板面との隙間を0mmに調整し、押え棒セットねじ①を締めてください。
- (5) 厚さ値の出荷設定値は3に設定しています。

※1：厚さ値を0mmに変更した時、「M-096：中押え段差値オーバー」のメッセージが表示される場合があります。縫製データに段差値が設定されていて、厚さ値を変更することで縫製データ内の中押え段差値が0mm以下になる場合に表示されます。その場合は、新規で中押え段差値のない縫製データを作成するか、中押え段差値が0mm以下にならない縫製データを読み出してください。

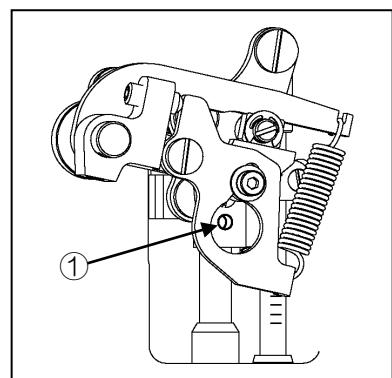

①：押え棒セットねじ

7-9. 縫製中の中押え高さ制御

縫製途中に中押え高さを0~8mmに変化させることができます。詳細は別紙技術資料「操作パネル偏」8.中押えの制御の項を参照してください。

[ご注意] 筒の長い中押えを使用した場合、厚さ値および段差値の設定量が制約されます。

7-10.縫製中の中押え振幅量の調整

(1) 縫製中の中押えの振幅量の調整はO及び2~10mmの範囲で調整できます。


Oの場合は専用部品（オプション）が必要となります。

ミシン店までお問い合わせください。

(2) 段付きボルト①セット位置をa方向に動かすと振幅が大きくなり、b方向で小さくなります。

(3) 2~4mmで調整したい時………リンク②をねじ穴Aに連結し、上記(2)の調整を行います。

(4) 4~10mmで調整したい時………リンク②は図のとおりで、(2)の調整を行います。

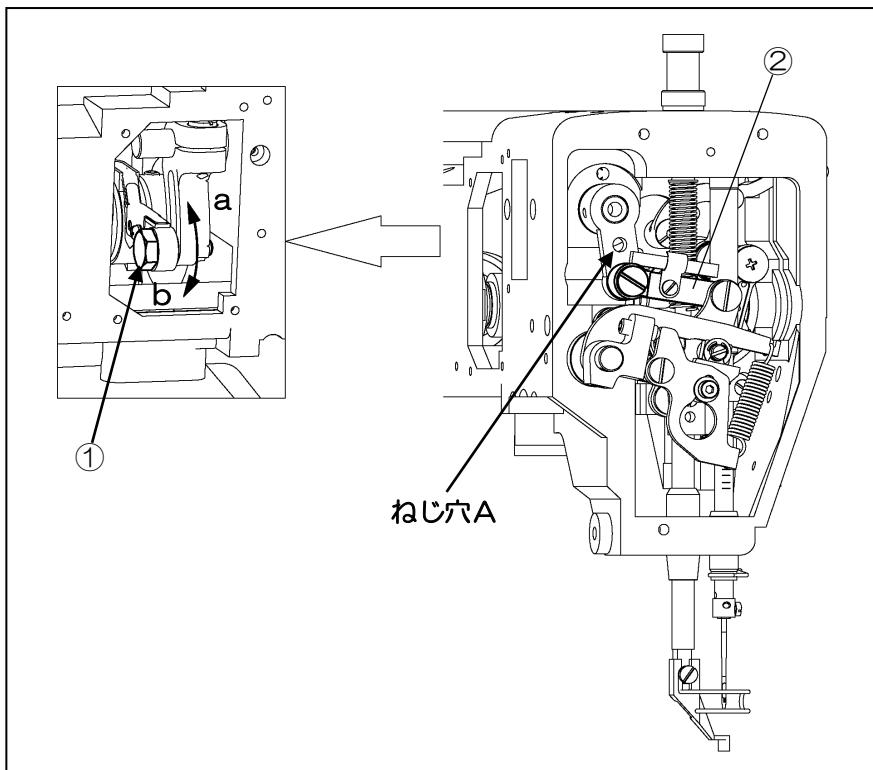

①：段付ボルト

②：リンク

7-11.中押えばね圧の調整

(1) 中押えのはね圧は次の2通りで変更ができます。

(2) ばね圧を大きく変更したい場合は面板を外し、ボルト

①をゆるめた後、調節ねじ②ではねA③の圧を調整します。調整後、ボルト①を締めてください。

(3) 微調整の場合はナット④をゆるめ、つまみねじ⑤を回してばねB⑥の圧を調整します。


*調節ねじ②を締め込む方向に回すとばねA③は強くなります。

*つまみねじ⑤を締め込む方向に回すとばねB⑥は強くなります。

①：ボルト ②：調節ねじ


③：ばねA ④：ナット

⑤：つまみねじ ⑥：ばねB

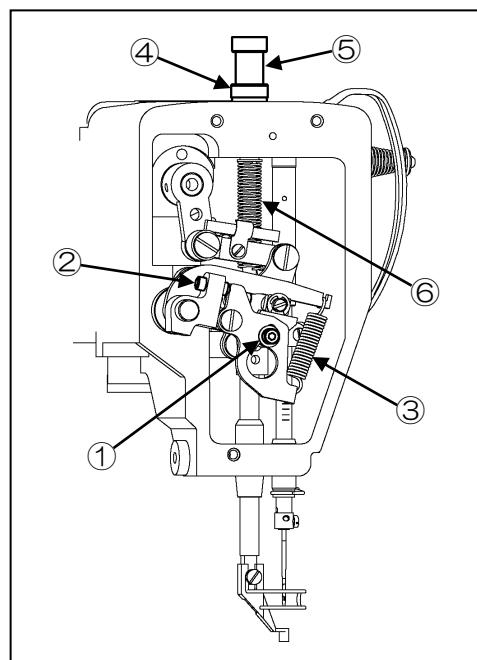

7-12.ワイパの調整

- (1) ワイパ①の高さは電源スイッチON状態で、ミシン針上位置停止時に針②先端の下方約2mmをワイパが通過するように、ワイパセットねじ③をゆるめて、高さ調整を行ってください。
- (2) 厚物縫製時に、中押え④の位置を上方にセットすると、ワイパ①の通過スペースが確保できない場合があります。この場合、ワイパは使用できません。
- (3) 糸の種類や縫製物の厚さによってワイパが糸を払いきらない場合は、ワイパ調整ねじ⑤をゆるめワイパの待機位置を調整してください。また糸切り完了後に空送りを設定すると糸を払いやすくすることができます。

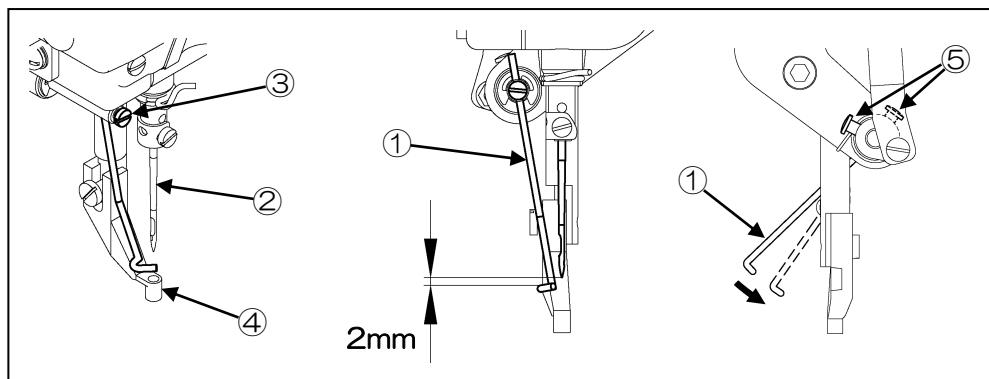

①：ワイパ
 ②：針
 ③：ワイパセットねじ
 ④：中押え
 ⑤：ワイパ調整ねじ


- (4) ワイパ機構を使わない（使えない）ときは、下記設定を行ってください。

ワイパ機能をOFFに設定

標準画面で を押してメニュー画面を開きます。


- (5) → → [ワイパON/OFF]の順にアイコンを押してください。
- (6) [ワイパON/OFF]画面にて を選択し を押してください。

7-13.外押えの調整(外押えの圧力調整)



★二次側の空気圧を過剰に高くしますと、動作異常等のトラブルの原因になります。
0.4MPa以内でご利用ください。

- (1) 外押えの押え力は、エア（空気圧）を駆動源としています。テーブル下のエアレギュレータ②の調整ノブ①を引き上げて回し、エア圧力を調整します。
- (2) 調整ノブを右に回せばエア圧力が強くなり外押え力も強くなります。
- (3) 調整ノブを左に回せばエア圧力が弱くなり外押え力も弱くなります。
- (4) エア圧力は0.4MPa(4kgf/cm²)を標準値として調整してください。

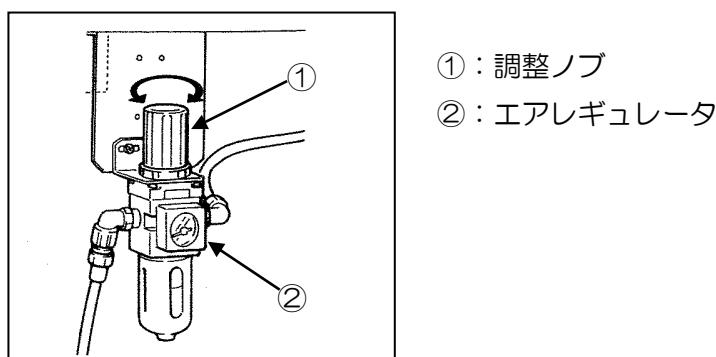

①：調整ノブ
 ②：エアレギュレータ

7-14.糸巻き装置の調整


(1) 糸巻き量の調整

糸巻き量の調整はサブレバー①でおこないます。

工場出荷状態ではボビン全巻量の80%の巻量で調整されています。

(2) ボビンの回転具合の調整

糸巻き装置取り付けねじ②(2個)をゆるめ、空のボビン③を回転軸④に取り付けて、糸巻きレバー⑤を矢印aの方向へ倒します。次に、プーリを手で回しながらボビン③が回転する所まで糸巻き装置全体を矢印b方向に移動させ、糸巻き装置を取り付けねじ②で締め付けて糸巻き装置全体の位置を決めます。

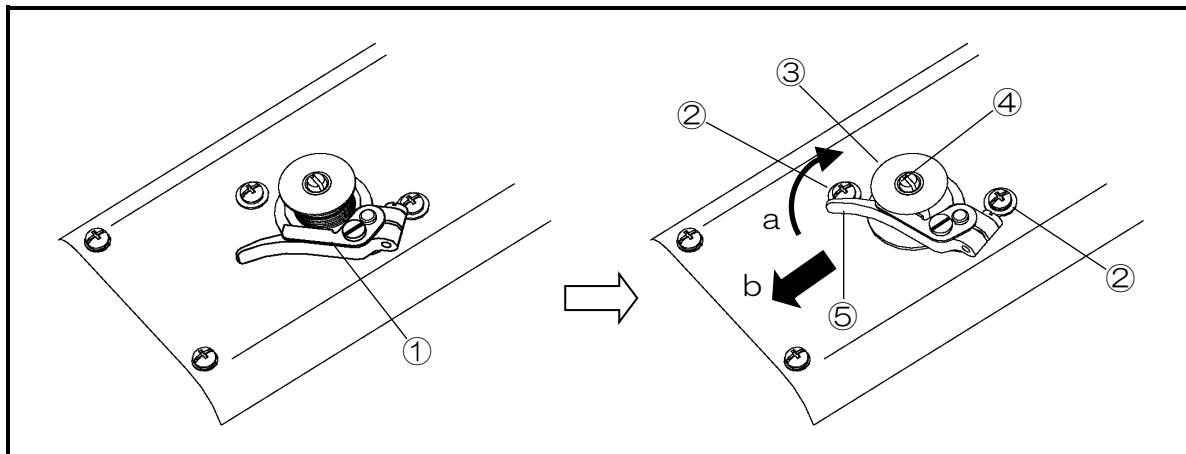


① :サブレバー ② :取り付けねじ (2 個) ③ :ボビン ④ :回転軸 ⑤ :糸巻きレバー

7-15.外押えの脱着

(1) 外押え①を取り外すには、外押え①の両側端にある支えブロック②の取り付けねじ③を外して行います。

(2) 外押え①を組み付けるには、上記と逆の手順になります。なお、縫製作業の変更など外押え①を交換した場合は、矢印 ⇔ 方向にガタがないかを確認してください。ガタがありますと、縫いずれが発生します。

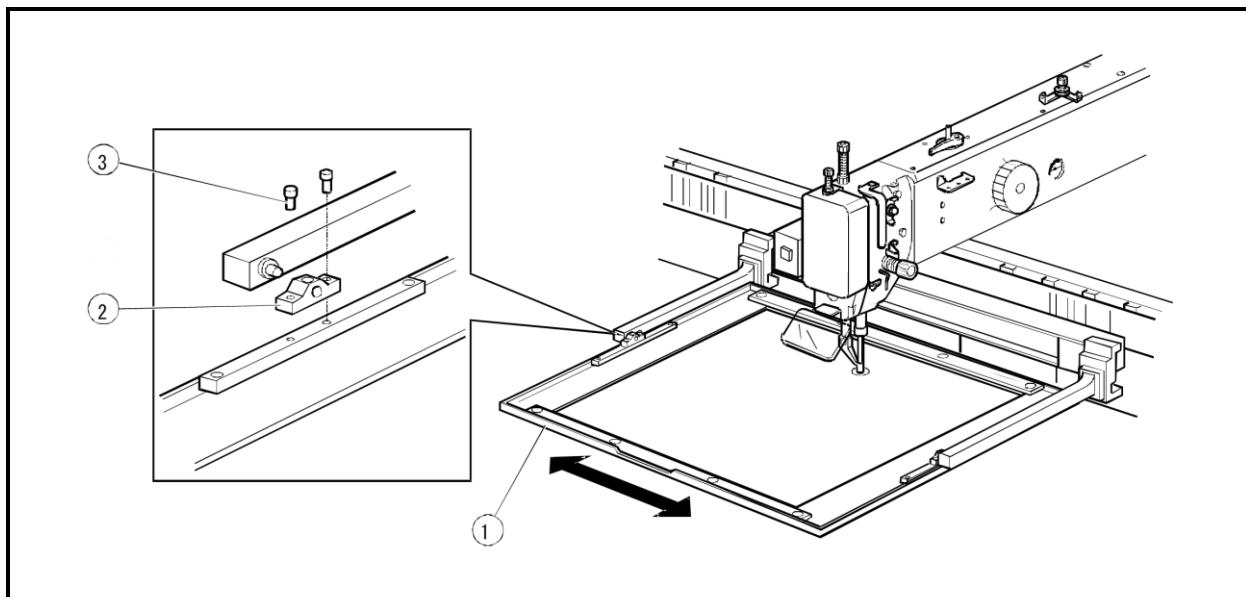


①：外押え ②：支えブロック ③：取り付けねじ（2個）

7-16.糸切りカム追従腕の位置調整


- (1) 電源 OFF 状態でトップカバーを外してください。
- (2) カム追従腕①のコロ部と糸切りカム②のカム溝の隙間が 1mm となるように腕セットねじ③をゆるめて調整してください。
- (3) ナット④をゆるめ、調節ねじ⑤が回せる状態にしてください。
- (4) プーリを回し針棒最下位状態にしてください。
- (5) カム追従腕①を矢印A方向に押しコロを糸切りカム②のカム溝に入れてください。
- (6) この状態で調節ねじ⑤を締めこむと、コロはカム溝に押し付けられて、カム追従腕①は手を離しても、戻らなくなります。
- (7) 次にゆっくりと調節ねじ⑤をゆるめるとa点でカム追従腕①がB方向に戻ります。
ここから更に 90 度、調節ねじ⑤をゆるめたb点でナット④を締めて調節ねじ⑤を固定してください。

①：カム追従腕 ②：糸切りカム
③：腕セットねじ ④：ナット ⑤：調節ねじ

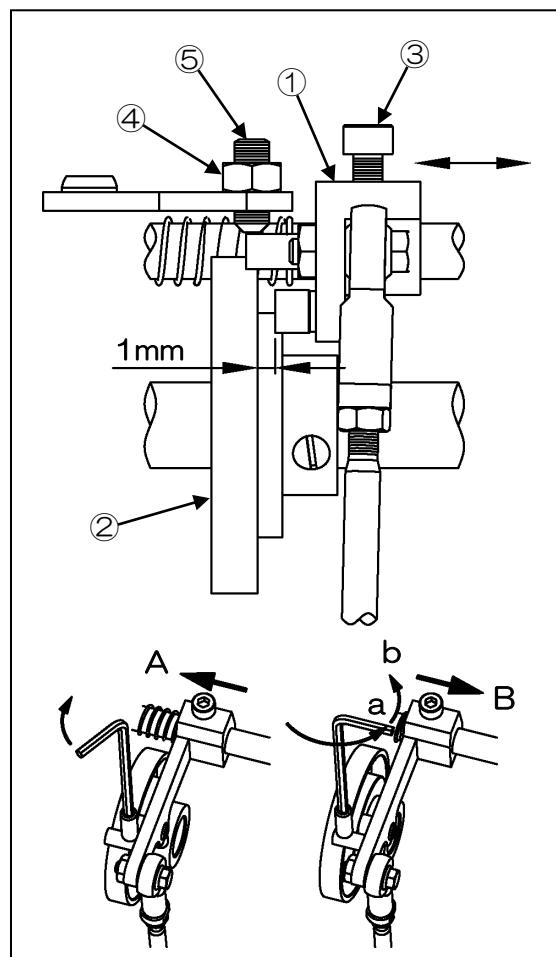

7-17.移動メスの位置調整


- (1) 移動メスは、ミシン停止時に下図のように移動メス先端①と中かま押えの前面②との隙間が0.5mmになるように次の要領で調整してください。
- (2) 滑り板（中）を取り外してください。
- (3) スパナで連結棒⑤のナット③、④をゆるめてください。③は左ねじナット、④は右ねじナットになっています。
- (4) 連結棒を手で矢印方向に回すと移動メスは中かま押え側に動き、逆に回すと中かま押えから離れる方向に動きます。
- (5) 調整後は調整ナット③、④を確実に締め付けてください。

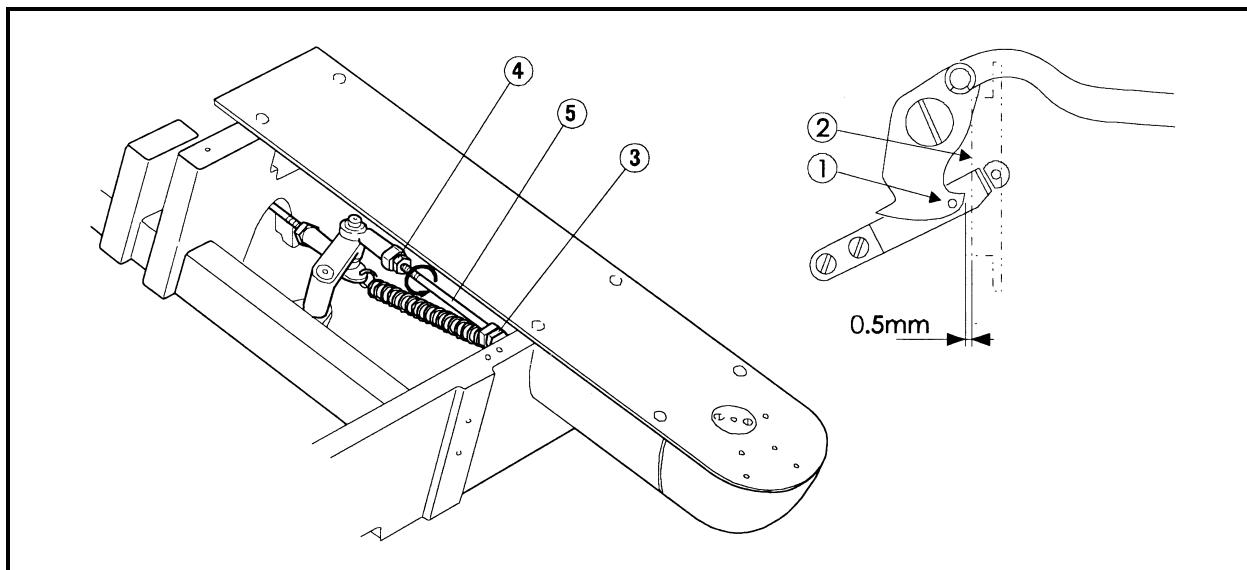

① : 移動メス先端 ② : 中かま押え前面 ③ : 左ねじナット ④ : 右ねじナット ⑤ : 連結

7-18.メス駆動腕のばね力の調整


- (1) 脚の前側の油受けを止めているねじを外し、油受けを前方にずらしてください。
- (2) 糸切りメスの取り付いているスベリ板を取り外してください。
- (3) 連結棒が大きく動くまでプーリを手で回します。
- (4) この時カム追従腕がばね⑥の力でストップねじに軽い力で当たるまで復帰するか確認してください。カム追従腕がばね⑥の力で最後まで戻らない場合は、次の要領で再調整してください。
- (5) ナット⑧をゆるめ、調整ねじ⑦を回してばね力を調整します。調整ねじ⑦を矢印方向に回すと、ばね⑥の力は強くなります。
- (6) 調整後はナット⑧をしっかりと締め付けてください。

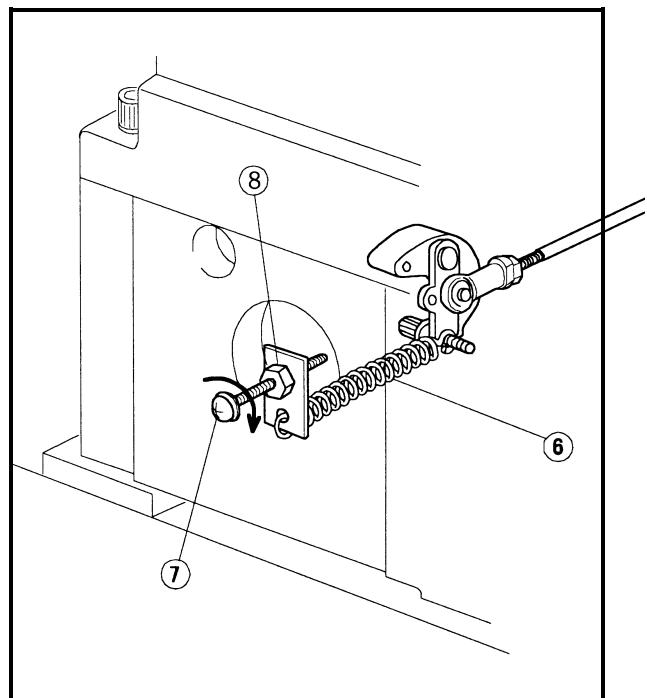

⑥ : ばね ⑦ : 調整ねじ ⑧ : ナット

7-19.固定メスの位置調整


- (1) シリンダカバー①を開き、移動メス②と糸切りリンク③を連結しているE型止め輪④を外してください。
- (2) 平ねじ⑤をゆるめて、滑り板⑥を取り外してください。
- (3) 滑り板裏面にて、固定メス⑦刃先と針板⑧穴エッジ部の隙間が0.5mmとなるのが標準位置です。
- (4) 調整が必要な場合は平ねじ⑨をゆるめ、固定メス⑦を動かして調整してください。

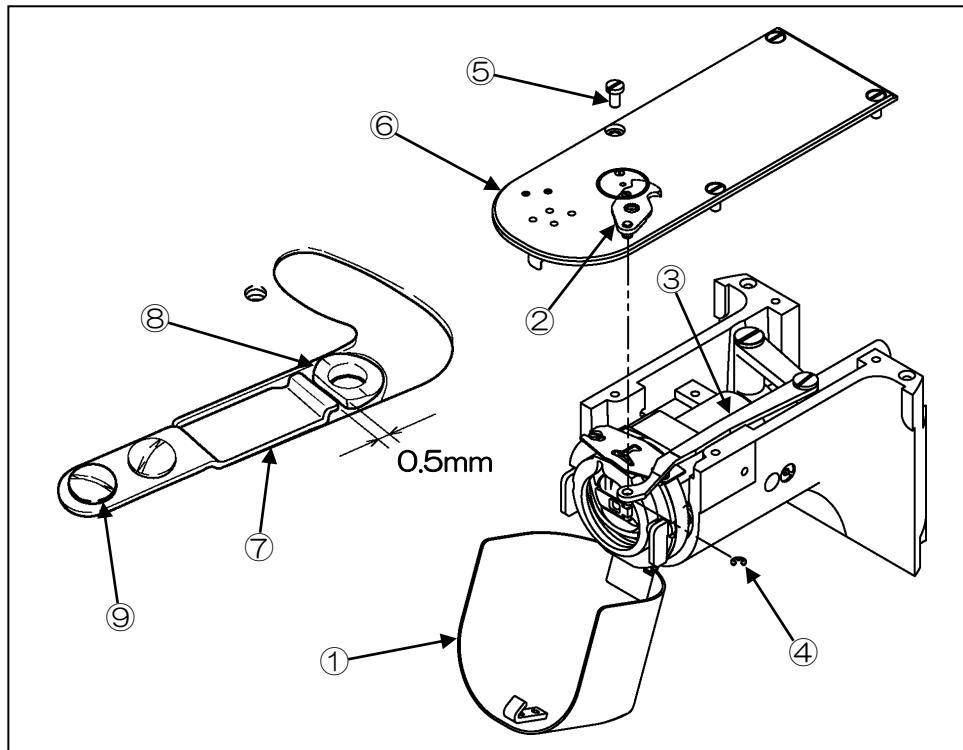

①: シリンダカバー
②: 移動メス
③: 糸切りリンク
④: E型止め輪
⑤: 平ねじ
⑥: 滑り板
⑦: 固定メス
⑧: 針板
⑨: 平ねじ

7-20.糸取りばねの調整

- (1) 糸取りばね①の作動量は9~10mmが標準です。
セットねじ②をゆるめて上糸調節器③全体を回して調整してください。
- (2) 糸取りばねの強さ調整は糸調節器つまみ中心のすり割り部にドライバーを差込み調整します。
右回転で強くなり、左回転で弱くなります。調節器全体が回転しないよう、セットねじ②をしっかりと締めた状態で調整してください。

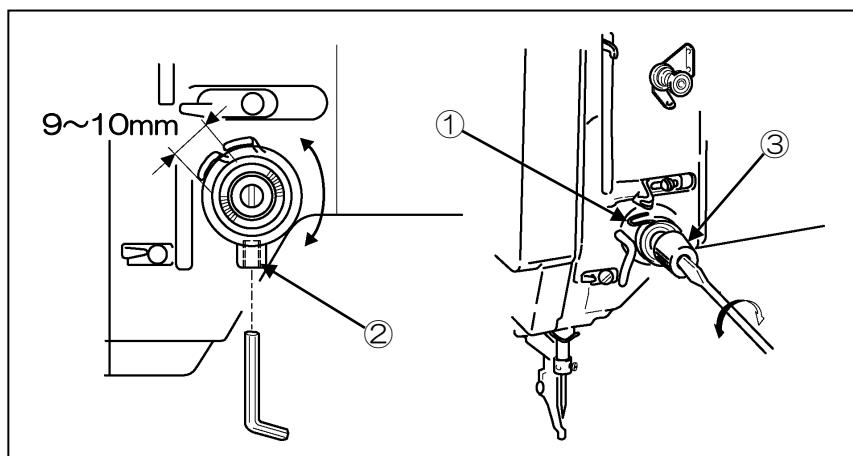


①: 糸取りばね
②: セットねじ
③: 上糸調節器

7-21.糸切り後の針糸残り長さ調整

- (1) 糸切り後の針糸残り長さは、プリテンション①で調整します。
- (2) つまみナット右回転で針糸残り長さは短くなり、左回転で長くなります。


①：プリテンション

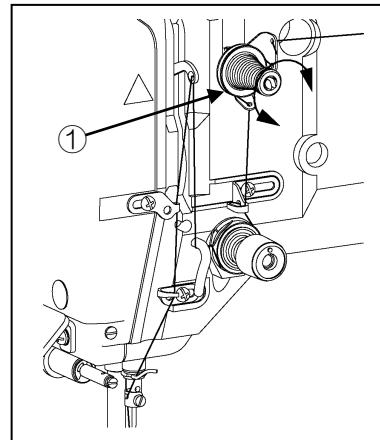

7-22.上糸ゆるめ（調節器皿開き量）の調整

- (1) 上糸ゆるめ作動時の調節器皿①の開き量は、0.8~1.0mmが正規量です。
- (2) 調整が必要な場合は、セットねじ②をゆるめ上糸調節器全体を矢印方向に動かして調整します。
A方向で皿の開き量が大きくなり、B方向で皿の開き量は少なくなります。

①：調節器皿
②：セットねじ

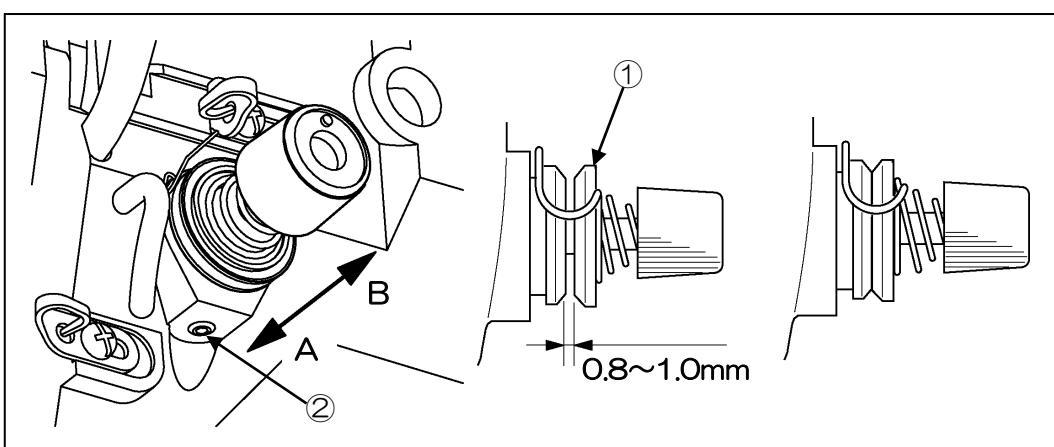


7-23.上糸ゆるめ調節器皿開き時間の調整

中押えが上昇した後、糸ゆるめ調節器皿は一定時間開いた後に閉じます。工場出荷状態では、開いて閉じるまでの時間は 60 秒に設定されています。この時間を調整したい場合は以下の手順で設定値を変更します。

- (1) 電源スイッチを入れます。
- (2) 標準画面で を押してメニュー画面を開きます。
- (3) → → [押え上昇後の糸緩め出力時間の設定] の順にアイコンを押してください。
- (4) 現在の設定値は「60 秒」になっています。
- (5) 0~10000 の間で設定値を変更し、 を押してください。
* 0 にすると中押えが上昇しても糸ゆるめは動作しません。
- (6) → で設定値の変更が完了します。

7-24.機械原点の調整

機械原点は工場出荷時、縫製エリアの奥(A)位置に設定してありますが、図の斜線の範囲内においてX軸は任意の位置に、Y軸は(A)～(C)の3位置に移動が可能です。

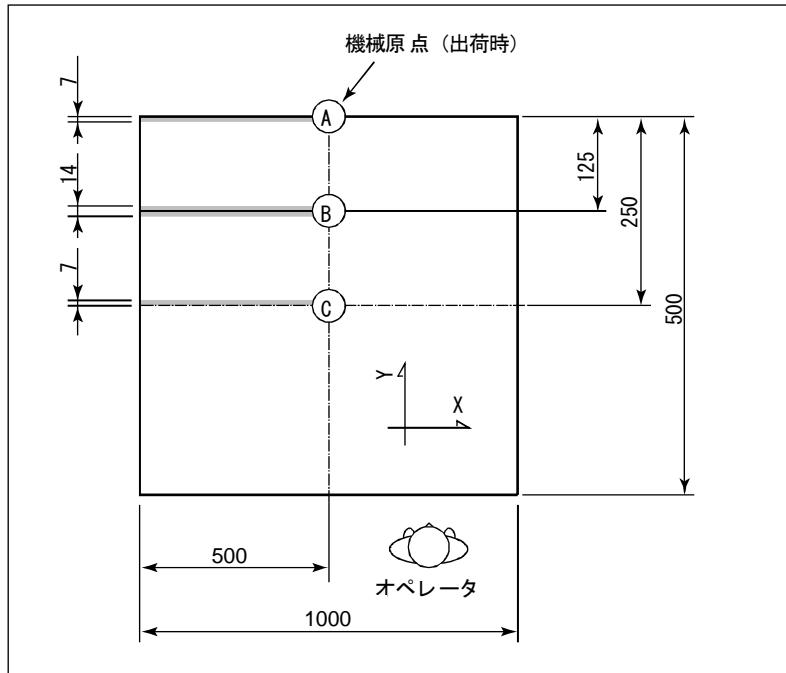

- (1) 機械原点位置変更は以下の方法でエリアリミット解除を設定した後、変更してください。
- (2) 標準画面で を押してメニュー画面を開きます。
- (3) → → [縫製エリアリミットの解除]の順にアイコンを押してください。
- (4) [縫製エリアリミットの解除]画面にて を選択し を押してください。
- (5) → で標準画面に戻ります。

7-24-1.X方向の調整

- (1) 電源をOFFにしてください。
- (2) X軸コラム上面の左側X軸力バーを取り外します。
- (3) センサ取り付け板②の取り付けねじ①2本を 2~3mm ゆるめます。浮き上がった取り付けねじ①の頭部をやや強くたたきますと、取り付けねじ①下のTナットが溝から外れます。
- (4) 機械原点のX方向の位置調整が済みましたら、取り付けねじ①を確実に締め付け固定してください。締め付けが進むにつれて取り付けねじ①下のTナットが溝に食い込み始めますので、締め付ける力が次第に重くなります。

メモ Xセンサ③のリード線がX移動レースなど周囲の移動部に接触しないよう、リード線のたるみや敷設場所に不具合がないことを確認してください。



- (5) 電源をONして、原点復帰アイコンを押して機械原点位置を確認してください。

[ご注意] 電源をONする前に、機械原点が縫製エリア内にあるか確認してください。機械原点が縫製エリア外にある状態で原点復帰アイコンを押すと大変危険です。


- (6) 調整したい位置に機械原点が来なかった場合は、再度(3)~(5)を繰り返し、調整してください。その場合は必ず1回ごとに電源を切ってください。

[ご注意] 電源をONして最初の原点復帰操作で、モータが原点位置を記憶する機能が入っているため、2回目以降の原点復帰時は原点復帰センサを使用しません。そのため機械原点を調整する場合は必ず1回ごとに電源を切ってください。

もし、2回目以降の原点復帰時も原点センサを使用したい場合は、標準画面で

 →  →  [電源投入2回目以降のXY軸原点復帰方法]

を押して、ONに設定してください。

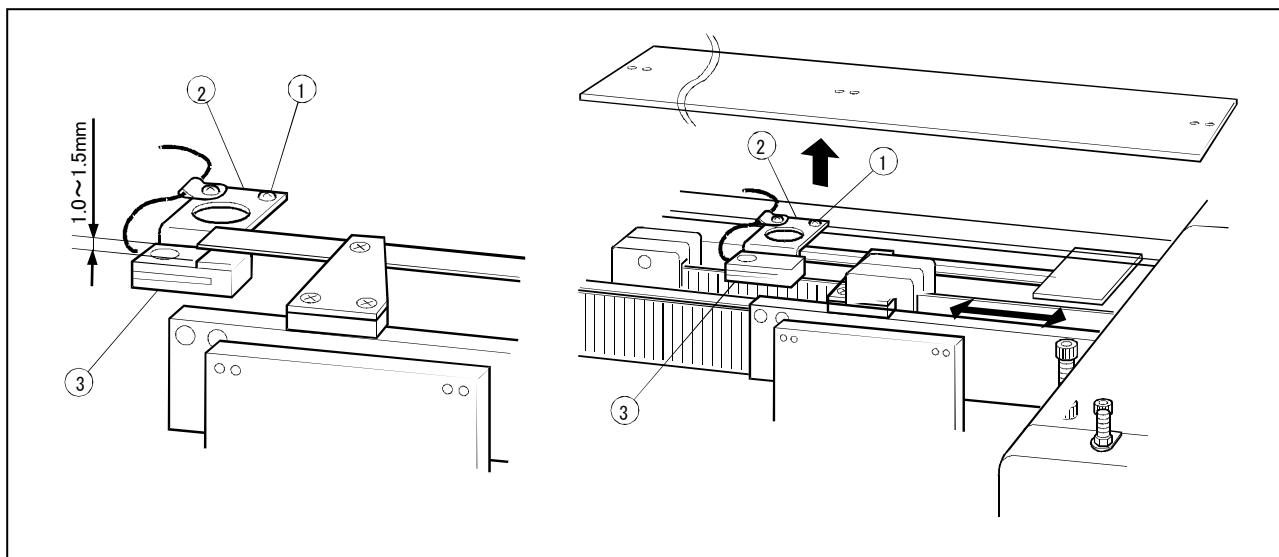

①:取り付けねじ ②:センサ取付板 ③:Xセンサ

7-24-2. Y方向の調整



- (1) 電源をOFFにしてください。
- (2) テーブルカバー板（最左端）①を取り外します。
- (3) Yセンサ③の取り付けねじ②1本を取り外します。
- (4) Yセンサ③は手前から奥へ(A)→(B)→(C)の3位置へ 125mm ピッチで取り付け替えできます。Yセンサ③を奥へ移動しますと、外押さえも奥へ移動します。その結果、機械原点は手前に移動したことになります。
- (5) 機械原点のY方向の位置調整が済みましたらYセンサ③の位置決めを確認後、取り付けねじ②を締め付けてください。


- (6) 電源をONして、原点復帰アイコンを押して機械原点位置を確認してください。

[ご注意] 電源をONする前に、機械原点が縫製エリア内にあるか確認してください。機械原点が縫製エリア外にある状態で原点復帰アイコンを押すと大変危険です。

[ご注意] 電源をONして最初の原点復帰操作で、モータが原点位置を記憶する機能が入っているため、2回目以降の原点復帰時は原点復帰センサを使用しません。そのため機械原点を調整する場合は必ず1回ごとに電源を切ってください。

もし、2回目以降の原点復帰時も原点センサを使用したい場合は、標準画面で

 →  →  [電源投入2回目以降のXY軸原点復帰方法]
を押して、ONに設定してください。

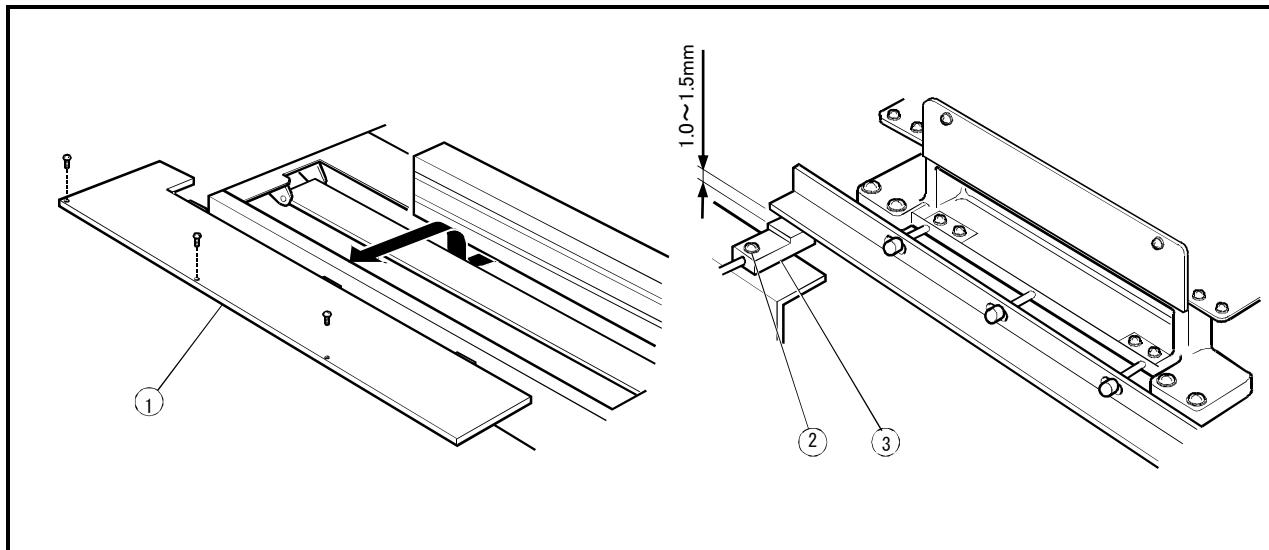

①：テーブルカバー板 ②：取り付けねじ ③：Yセンサ

7-25.X-Y 位置センサの間隔調整

メモ X-Y テーブルの原点停止位置は位置決めセンサで検出しています。位置決めセンサと検出板との間隔が変わりますと、原点停止位置も変わります。このような位置ずれが生じた場合は次の要領で調整してください。調整に際し、原点検出しますとセンサのパイロットランプが赤く点灯しますので確認してください。

7-25-1.X センサの間隔調整


- (1) X センサ①の表面と検出板 X②との間隔を確認してください。この間隔が約 1.0~1.5mm であれば正常です。
- (2) この間隔が確保されていない場合は、X 移動レース③の取り付け精度が悪くなっています。X 移動レース③の取り付けを再調整し、上記間隔を確保してください。

7-25-2.Y センサの間隔調整

- (1) Y センサ④の表面と検出板 Y⑤との間隔を確認してください。この間隔が約 1.0~1.5mm であれば正常です。
- (2) この間隔が確保されていない場合は、検出板 Y⑤の取り付けねじ⑥をゆるめ、適正な間隔になるように調整してください。
- (3) 調整後は取り付けねじ⑥を締め付け、確実に固定してください。

！ 注意

センサと検出板との取付間隔が 1.5mm より広くなりますと原点停止位置がばらつき、さらに間隔が広くなりますと、自動原点復帰のとき停止せず、暴走する結果を招きます。

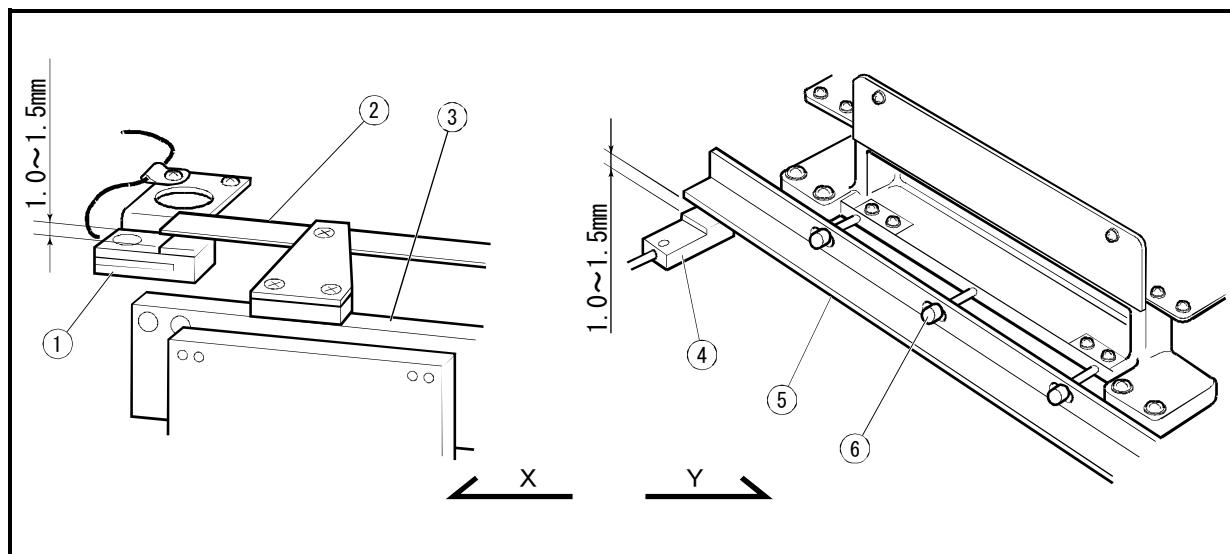


- ① : X センサ ② : 検出板 X ③ : X 移動レース ④ : Y センサ ⑤ : 検出板 Y ⑥ : 取り付けねじ

7-26. X-Y テーブルのタイミングベルト張力の調整

【メモ】X-Y テーブルのタイミングベルトの張力は上から軽く押さえてもたわまない程度が適正です。

7-26-1. X 軸モータのタイミングベルト張力調整

- (1) X 軸駆動部のベルトカバー①を取り外します。
- (2) X モータブラケット②の取り付けボルト③4本を、ブラケット②を動かせる程度にゆるめます。ゆるめ過ぎるとベルト張力でブラケット②が傾きますので注意してください。
- (3) ロックナット⑤をゆるめて張力調整ねじ④を締め込むと、X 軸モータのタイミングベルトの張力が強くなります。
- (4) 調整が済みましたら、ロックナット⑤で張力調整ねじ④をロックし、取り付けボルト③を締め付けてX モータブラケット②を固定してください。また、取り外したベルトカバー①も元の位置に取り付けてください。

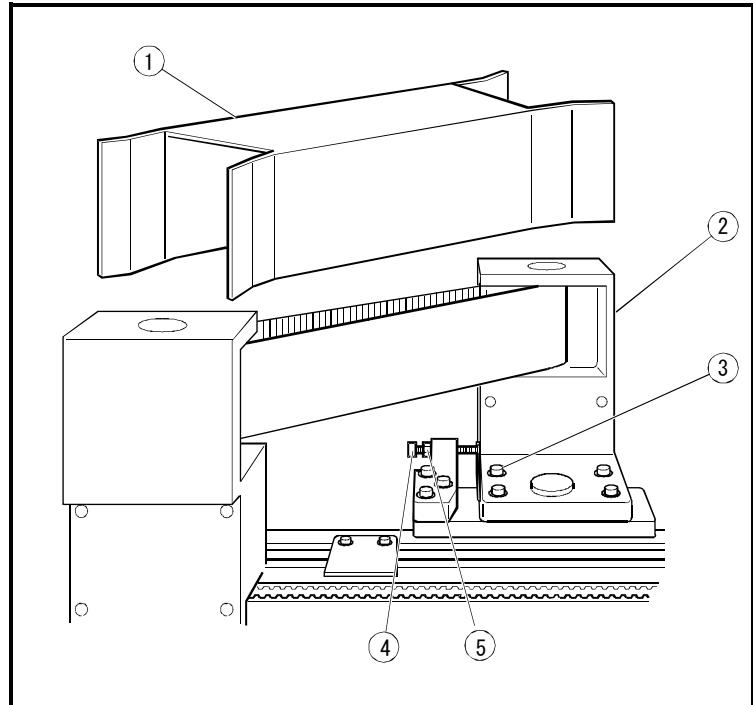


① : ベルトカバー ② : X モータブラケット ③ : 六角穴付ボルト ④ : 調整ねじ ⑤ : ナット

7-26-2. X タイミングベルト張力の調整

(1) ブラケット②の取り付けボルト

①4本を、ブラケット②が移動できる程度にゆるめます。ゆるめ過ぎるとブラケット②がベルト張力で傾きますので注意してください。

(2) 張力調整ねじ③を締め込むと、X タイミングベルト④の張力が強くなります。

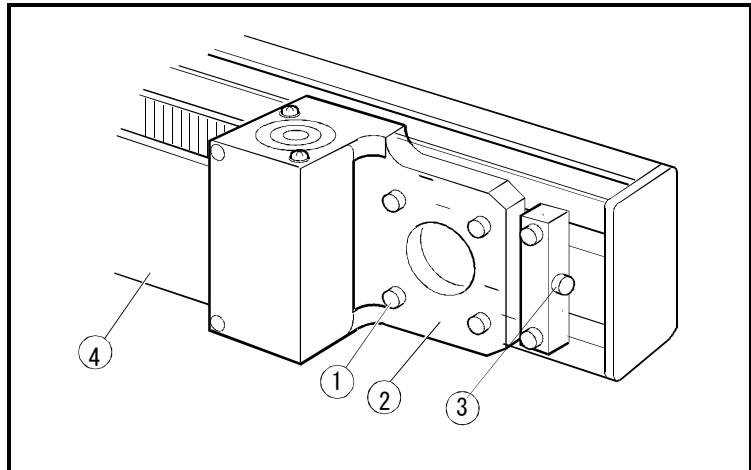

① : 六角穴付ボルト ② : ブラケット ③ : 調整ねじ ④ : X タイミングベルト


メモ 張力調整ねじ③を締め込んでもブラケット②が移動しないときは、4本の取り付けボルト①を2~3mm ゆるめ、浮き上がったボルトの頭部をやや強くたたいてください。ボルト①下の T ナットが溝から外れ、ブラケット②の移動ができます。移動しましたらボルト①を締め戻し、ベルト張力を調整してください。

(3) 調整後は取り付けボルト①を確実に締め付けてください。

7-26-3.Y タイミングベルト張力の調整

- (1) 滑り板の奥に位置したテーブルカバー板すべてを取り外します。
- (2) ブラケット③(左右2個)およびブラケット④の取り付けボルト①、②をゆるめてください。
- (3) 左右の張力調整ねじ⑤、あるいはモータ駆動部の張力調整ねじ⑥を締め込むことによって、タイミングベルト⑦または⑧の張力が強くなります。
- (4) 調整後はブラケット③、④の取り付けボルト①、②を確実に締め付けてください。

メモ左右のタイミングベルトの張力に大きな違いがありますと、模様ずれ等の動作不良が起こる場合があります。必ず左右の張力が同じになるように調整してください。

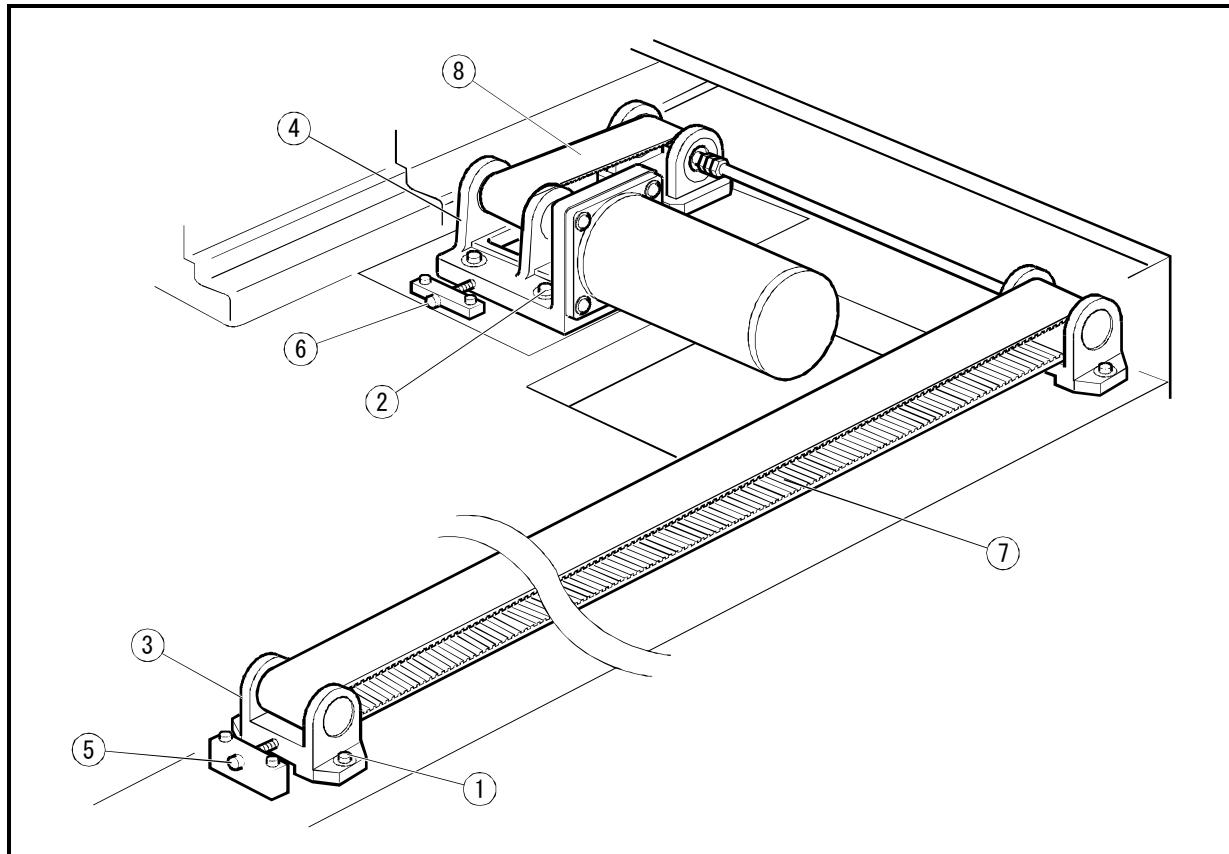

- ① : 六角穴付ボルト ② : 六角穴付ボルト ③ : ブラケット ④ : ブラケット ⑤ : 調整ねじ
⑥ : 調整ねじ ⑦ : タイミングベルト ⑧ : タイミングベルト

8.お手入れ




注意


- (1) ミシンを掃除する際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- (2) 油が皮膚についたり、目に入ったりすると炎症を起こす原因となります。ご注意ください

8-1.掃除

- (1) 糸道の付近や、かま付近についた糸くず、ほこり等は、定期的に掃除してください。

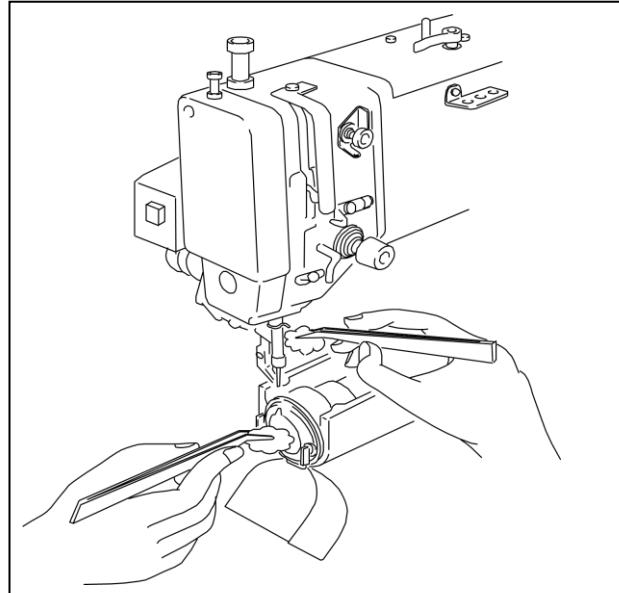


- (2) X-Y のスライドガイド上についたほこり等は、レール表面の潤滑油を吸収し、スライドガイド走行寿命を著しく低下させます。
定期的に掃除すると共にグリス給脂を行ってください。
推奨グリス：マルテンプ PS2（協同油脂株式会社製）
(リチウム石けん基グリス 2 号)

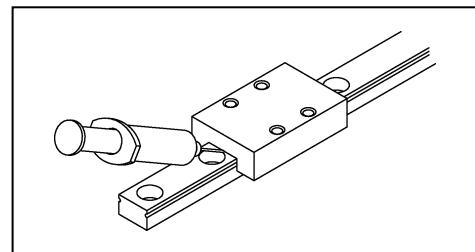

8-2.廃油

廃油 bin に油がたまつたら、油 bin ①を取り外して廃油してください。

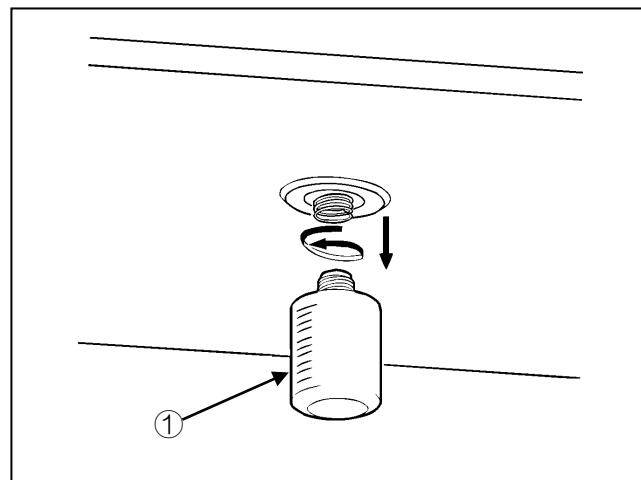

9.トラブルシューティング



注意

- (1) ミシンを調整する際は必ず電源スイッチを切ってください。
- (2) 電源を入れた状態で調整する必要がある場合は、フットスイッチを誤って踏まないように注意してください。

現象	原因	対策	参照項目
上糸が切れる	上糸張力が強すぎる	適切な張力に調整する	6-3
	糸取りばね強さが不適当	適切な強さに調整する	7-20
	針板、かま、中押えの糸接触部に傷がある	部品を磨くか交換する	-
	糸が針に比べて太すぎる	適切な針番手に交換する	5-2
	熱切れしている	縫い速度を落とす	6-1
		ニードルクーラを使用する	-
下糸が切れる	下糸張力が強すぎる	適切な張力に調整する	6-3
	針板、ボビンケースの糸接触部に傷がある	部品を磨くか交換する	-
縫い始めに針から糸がぬける	針糸残り長さが短い	プリテンションで調整する	7-21
	糸取りばねの作動量が大きすぎる	糸取りばねの作動量を調整する	7-20
目飛びが多い	針と中かまのすきまが大きい	針と中かまのすきまを調整する	7-3
	針と中かまのタイミングが悪い	針と中かまの位置調整をする	7-2
	ドライバが針を受けすぎる	ドライバと針の隙間を調整する	7-4
	針が曲がっている	針を交換する	5-2
	針の取り付け方が悪い	針を正しく取り付ける	5-2
糸切りしない	固定メスの切れ味が悪い	固定メスを研ぐか交換する	7-19
	移動メスの切れ味が悪い	移動メスを交換する	7-17

糸切りしない	移動メスの待機位置が悪い	移動メスの待機位置を調整する	7-17
	糸切り時に目飛びしている	「目飛びが多い」の項参照	-
	糸切り設定が OFF になっている	糸切り設定を ON にする	操作パネル編
糸締まりが悪い	上糸張力が弱すぎる	上糸張力を調整する	6-3
	下糸張力が弱すぎる	下糸張力を調整する	6-3
	糸取りばね強さが不適当	適切な強さに調整する	7-20
	中押えの高さが悪い	中押え高さを調整する	7-7、7-8、7-9
	中押えのタイミングが悪い	中押えタイミングを調整する	7-6
裏側の縫い上がりが悪い	かま糸案内の糸分けが悪い	かま糸案内の位置調整をする	7-5
	針糸長さが長すぎる	プリテンションで調整する	7-21
外押えが降りない	フットスイッチが壊れている	フットスイッチを交換する	-
	押える力が弱い	シリンダのエア圧力を強くする	7-13
	押えシリンダが作動していない	押えシリンダの電磁弁が動いているかチェックする	-
糸払いしない	ワイパが針又は中押えと干渉している	ワイパ高さを調整する	7-12
	ワイパ設定が OFF になっている	ワイパ設定を ON にする	7-12
縫製パターンがずれる	縫製物を押さえきれていない	外押え圧力を調整する	7-13
	縫製物が押え装置の中ですべる	押え板に摩擦手段を追加する	-
	縫製物が重すぎる	縫製速度を落とす	6-1
	XY タイミングベルト張力が弱い	適切な張力に調整する	7-26
原点復帰時の位置ずれ	雰囲気温度が使用範囲外である	5°C~35°Cの雰囲気温度で使用する	-
	センサと検出体のギャップが広い	1~1.5mmに調整する	7-25

メモ

名菱テクニカ株式会社

この印刷物は、2021年4月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することができますのでご了承ください。

2021年4月作成

Printed in Japan