

ESPAÑOL

**AMS-221ENTS / IP-420
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

* La tarjeta "CompactFlash(TM)" es una marca registrada de SanDisk Corporation, EE.UU.

INDICE

I. SECCIÓN MECÁNICA (CON RESPECTO A LA MÁQUINA DE COSER)...	1
1. ESPECIFICACIONES	1
2. CONFIGURACION	2
3. INSTALACION	3
3-1. Para extraer el perno sujetador de la base.....	3
3-2. Para ajustar el interruptor de seguridad.....	3
3-3. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas	4
3-4. Instalación del panel.....	5
3-5. Modo de instalar el pedestal del hilo	6
3-6. Modo de elevar el cabezal de la máquina.....	6
3-7. Modo de instalar la manguera de aire.....	8
3-8. Precauciones relacionadas con equipos de suministro de aire comprimido (fuente de suministro de aire)	9
3-9. Modo de instalar la cubierta protectora de los ojos	10
4. PREPARATIVOS DE LA MAQUINA DE COSER	11
4-1. Lubricación.....	11
4-2. Modo de colocar la aguja	11
4-3. Cómo enhebrar el cabezal de la máquina de coser.....	12
4-4. Procedimiento para sujetar el hilo de la aguja.....	14
4-5. Modo de instalar y de extraer el portabobina.....	14
4-6. Modo de instalar la bobina.....	15
4-7. Modo de ajustar la tensión del hilo	15
4-8. Procedimiento para ajustar el sensor de detección de roturas de hilos.....	16
4-9. Altura del prensatela intermedio	16
4-10. Modo de ajustar el muelle tirahilo	17
(1) Cuando usted quiera cambiar la recorrido del muelle.....	17
(2) Cuando usted quiera cambiar la tensión del muelle	17
5. OPERACION DE LA MAQUINA DE COSER	18
5-1. Cosido	18
5-2. Dispositivo sujetador de hilo de aguja	18
II. SECCIÓN DE OPERACIÓN (CON RESPECTO AL PANEL).....	19
1. PREFACIO	19
2. CUANDO SE USA IP-420	23
2-1. Nombre de cada sección del IP-420.....	23
2-2. Botones para ser usados en común	24
2-3. Operación básica del IP-420	25
2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configuración del cosido.....	27
(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido	27
(2) Pantalla de cosido	29
2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido	31
2-6. Cambio de dato de ítem.....	33
2-7. Cómo modificar el modo de cambio de color	35
2-8. Cómo introducir comandos de cambio de color en datos de patrones	36

(1) Para introducir comandos de cambio de color mediante el software de creación/edición de datos PM-1.....	36
(2) Para introducir un comando de cambio de color mediante la función de entrada de datos de la unidad principal.....	38
(3) Para comprobar los comandos de cambio de color mediante la función de entrada de datos de la unidad principal.....	39
(4) Para visualizar la forma del patrón con código de colores mediante la función de entrada de datos de la unidad principal.....	40
2-9. Modo de comprobar la configuración de patrón.....	41
2-10. Ejecución de modificación del punto de entrada de la aguja.....	42
(1) Para editar la altura del prensatelas intermedio.....	42
(2) Cómo editar el cambio de color.....	44
2-11. Cómo usar parada temporal.....	46
(1) Para continuar ejecutando el cosido desde algún punto en el cosido.....	46
(2) Para ejecutar la reanudación de cosido desde el inicio.....	47
2-12. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja.....	48
2-13. Cómo cambiar alternativamente la barra de agujas y la prensadora de hilos a enhebrar ..	48
2-14. Cómo sujetar el hilo de agujas.....	49
2-15. Modo de bobinar hilo de bobina.....	50
(1) Cuando ejecute el bobinado de hilo de bobina durante el cosido.....	50
(2) Para ejecutar solamente bobinado de hilo de bobina.....	50
2-16. Modo de usar el contador.....	51
(1) Procedimiento para fijar el contador.....	51
(2) Procedimiento para liberar el conteo ascendente.....	53
(3) Cómo cambiar el valor del contador durante el cosido.....	53
2-17. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario.....	54
2-18. Nombramiento de patrón de usuario.....	55
2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón.....	56
2-20. Sección de visualización en LCD al tiempo de selección de botón de patrón.....	57
(1) Pantalla de entrada de dato de botón de patrón.....	57
(2) Pantalla de cosido.....	59
2-21. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón.....	61
(1) Seleccione desde la pantalla de entrada de datos.....	61
(2) Selección mediante botón de atajo.....	62
2-22. Modo de cambiar el contenido de los botones de patrón.....	63
2-23. Modo de copiar botón de patrón.....	64
2-24. Modo de cambiar la modalidad de cosido.....	65
2-25. Sección de visualización en LCD al tiempo del cosido de combinación.....	66
(1) Pantalla de entrada de patrón.....	66
(2) Schermo di cucitura.....	68
2-26. Mode de ejecutar el cosido de combinación.....	70
(1) Selección de dato de combinación.....	70
(2) Procedimiento de creación de datos de combinación.....	71
(3) Procedimiento de borrado de datos de combinación.....	72
(4) Procedimiento de borrado de un determinado paso de datos de combinación.....	72
(5) Ajuste de salto de pasos.....	73
2-27. Mode de ejecutar el cosido de combinación.....	74
2-28. Display de LCD cuando se selecciona la operación simple.....	75
(1) Pantalla de entrada de datos (cosido individual).....	75
(2) Schermo di cucitura (cosido individual).....	78


(3) Pantalla de entrada de datos (cosido combinado)	81
(4) Schermo di cucitura (cosido combinado).....	83
2-29. Modo de cambiar el dato de interruptor de memoria	85
2-30. Funcion de información	86
(1) Cómo observar la información sobre mantenimiento e inspección	86
(2) Cómo liberar el procedimiento de aviso	87
2-31. Modo de usar la función de comunicación	88
(1) Modo de manejar datos posibles.....	88
(2) Modo de ejecutar la comunicación usando la tarjeta de memoria.....	88
(3) Modo de ejecutar la comunicación usando USB.....	88
(4) Modo de introducir los datos.....	89
(5) Introducción de varios datos conjuntamente	90
2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria	92
2-33. Operation at the time of X/Y motor position slip.....	93
(1) Cuando se visualiza el error durante el cosido.....	93
(2) Cuando se visualiza el error al término del cosido	94
(3) Cuando se presiona el pedal, se inicia el cosido.....	94
2-34. Precauciones a tomar al crear patrones.....	95
3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA.....	97
3-1. Lista de datos	97
3-2. Lista de valores iniciales.....	103
4. LISTA DE CÓDIGOS DE ERRORES	105
5. LISTA DE MENSAJES	112
III. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER.....	115
1. MANTENIMIENTO	115
1-1. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera.....	115
1-2. Modo de ajustar la altura del marco de transporte.....	117
1-3. Modo de ajustar el recorrido vertical del prensatelas intermedio.....	117
1-4. Posición del retirahilos.....	118
1-5. Cuchilla móvil y contracuchilla	119
1-6. Dispositivo sujetador de hilo.....	119
1-7. Modo de rellenar con grasa los lugares designados	120
(1) Ubicación del compartimiento de tubos de grasas exclusivas	121
(2) Puntos en donde debe aplicarse la grasa JUKI A.....	121
(3) Puntos de aplicación de la grasa exclusiva para la guía LM	124
1-8. Modo de drenar el aceite sucio.....	125
1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho	125
1-10. Cambio de fusible	125
1-11. Cambio de procedimiento de 100 ←→ 200 V.....	126
1-12. Problemas y medidas correctivas (Condiciones de cosido)	127
2. OPCIONAL	130
2-1. Tabla de guía de agujeros de aguja.....	130
2-2. Guíahilos de fieltro.....	130
2-3. Lector de código de barras	131

I. SECCIÓN MECÁNICA (CON RESPECTO A LA MÁQUINA DE COSER)

1. ESPECIFICACIONES


1	Area de cosido	Dirección X (lateral) 300 mm	Dirección Y (longitudinal) 200 mm
2	Velocidad de cosido Máx.	2.500 sti/min (Cuando el espaciado de cosido es 3,5 mm o menos)	
3	Longitud de puntada	0,1 a 12,7 mm (Resolución min. : 0,05 mm)	
4	Movimiento de ransporte del marco de transporte	Transporte intermitente (impulsión a 2 ejes mediante motor se avance a pasos)	
5	Recorrido de la barra de aguja	41,2 mm	
6	Aguja	GROZ-BECKERT 135x17(#90 a #120), Aguja ORGAN DPx17 (#14 a #20) * La diferencia permisible en el grosor (número) de aguja entre las agujas derecha e izquierda es de dos o menos.	
7	Elevación del marco de transporte	Máx. 30 mm	
8	Recorrido del prensatelas intermedio	Estándar 4 mm (0 a 10 mm)	
9	Elevación del prensatelas intermedio	20 mm	
10	Posición variable DOWN del prensatela ntermedio	Estándar de 0 a 3,5 mm (Máx. 0 a 7,0 mm)	
11	Lanzadera	Gancho semigratorio de doble capacidad	
12	Aceite lubricante	New Defrix N° 2 (Suministrado por aceitera)	
13	Memoria de datos de patrón	Cuerpo principal, Tarjeta de memoria • Cuerpo principal : Máx. 999 patrones (Máx. 50.000 puntadas/patrón) • Tarjeta de memoria : Máx. 999 patrones (Máx. 50.000 puntadas/patrón)	
14	Facilidad de para datemporal	Se usa para parar la operación de la máquina durante un ciclo de cosido.	
15	Facilidad de agrandamiento/reducción	Permite que un patrón se pueda agrandar o reducir en el eje X y en el eje Y independientemente. Escala: 1% a 400% veces (En pasos de 0,1%)	
16	Método de ampliación/edución	El agrandamiento/reducción se puede hacer aumentando/disminuyendo ya sea la longitud de puntada o el número de puntadas. (El aumento/disminución de longitud de puntada solamente se puede ejecutar cuando se ha seleccionado el patrón.)	
17	Selección de patrón	200 a 2.500 sti/min (En pasos de 100 sti/min)	
18	Facilidad de selección de patrón	Método de selección de No. de patrón (Cuerpo principal : 1 a 999, Tarjeta de memoria : 1 a 999)	
19	Contador de hilo de bobina	Método de UP/DOWN (0 a 9.999)	
20	Contador de cosido	Método de UP/DOWN (0 a 9.999)	
21	Soporte de memoria	En el caso de un corte de corriente eléctrica, el patrón que se está usando quedará memorizado automáticamente.	
22	Facilidad de fijación de 2° origen	Usando las teclas direccionales, un 2° origen (posición de aguja después del ciclo de cosido) se puede fijar a la posición deseada dentro del área de cosido. El 2° origen fijado también se almacena en la memoria. * Para la gama de ajuste de un segundo origen, consulte "II-2-34. Precauciones a tomar al crear patrones" p.95.	
23	Motor de la máquina de coser	Servomotor	
24	Dimensiones	1.200mm de ancho x 1.070mm de largo x 1.200mm de alto	
25	Masa (masa bruta)	210 kg	
26	Consumo de energía	700 VA	
27	Gama de temperatura operacional	5°C a 35°C	
28	Gama de humedad operacional	35 % a 85 % (Sin condensación)	
29	Tensión de línea	Tensión nominal ±10% 50/60Hz	
30	Aire comprimido usado	0,6 MPa (Máx. 0,65 MPa)	
31	Consumo de aire	2,8 dm ³ / min (ANR)	
32	Facilidad de parada de aguja en la posición más alta	Después de completado el cosido, la aguja se puede llevar a su posición más alta.	
33	Ruido	- Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L _{pA}) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 85 dB (incluye K _{pA} = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.3 - ISO 11204 GR2 a 2.500 sti/min. - Nivel de potencia acústica (L _{WA}): Valor ponderado A de 90 dB (incluye K _{WA} = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.3 - ISO 3744 GR2 a 2.500 sti/min. Tiempo requerido para el cosido: 2,8 seg., cuando se usa el patrón No. 102.	

2. CONFIGURACION

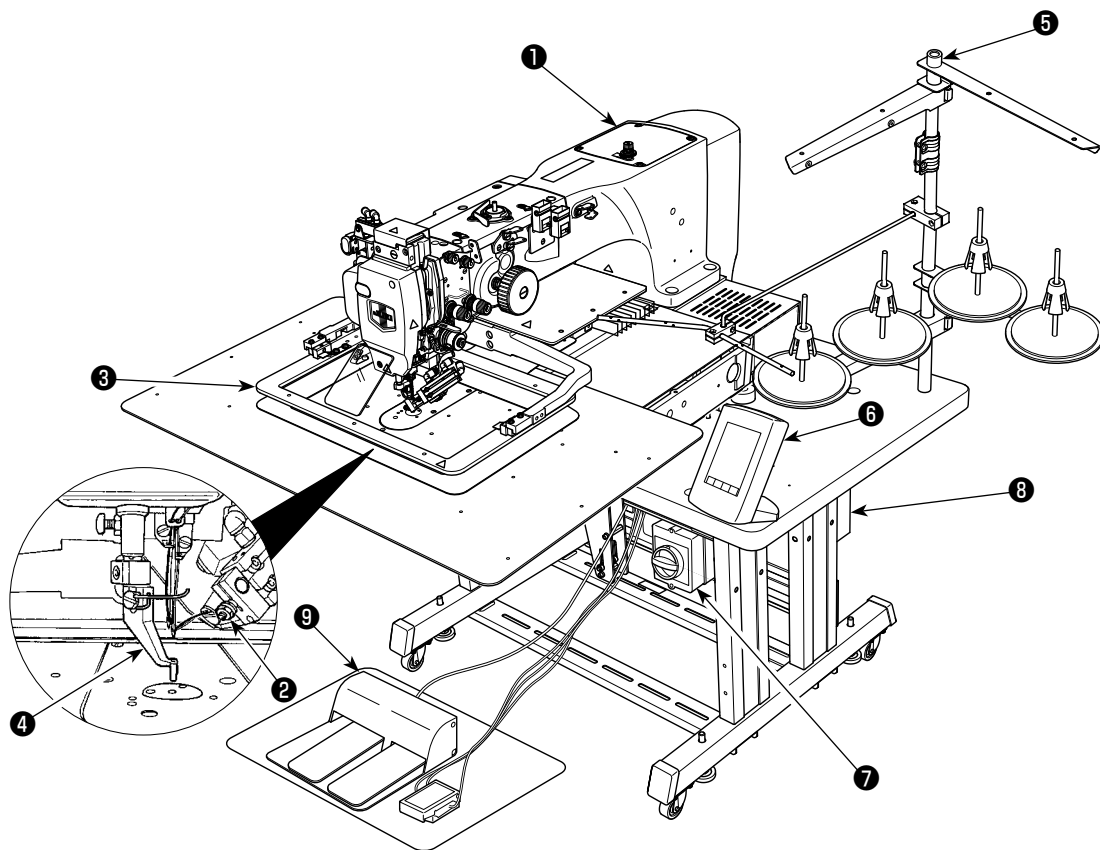


- ❶ Cabezal de la máquina
- ❷ Retirahilos, Dispositivo de succión del hilo de la aguja
- ❸ Marco de transporte
- ❹ Prensateclas intermedio
- ❺ Pedestal del hilo
- ❻ Panel de operación (IP-420)
- ❼ Interruptor de la corriente eléctrica (también se utiliza como interruptor de parada de emergencia)
- ❽ Caja de control
- ❾ Pedal

Regulador de aire

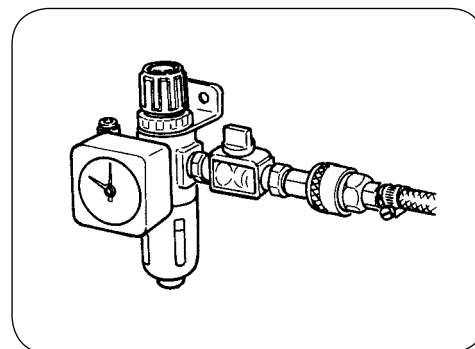


3. INSTALACION

3-1. Para extraer el perno sujetador de la base

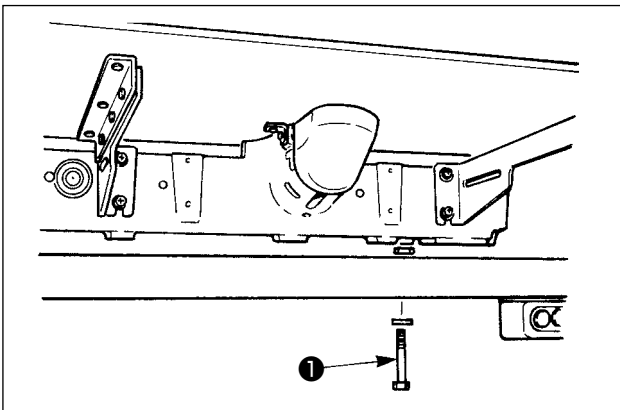

Extraiga el perno ❶ sujetador de la base. Este perno es necesario al tiempo de transportar la máquina de coser.

3-2. Para ajustar el interruptor de seguridad

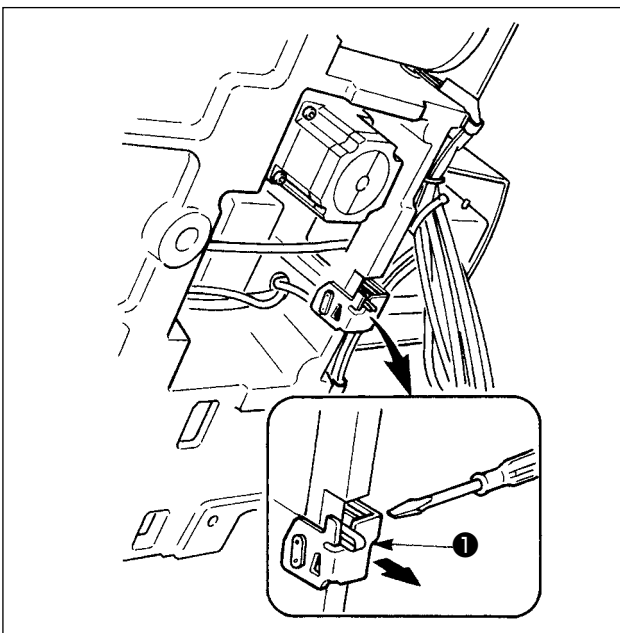


En caso de que ocurra algún error 302 durante el cosido después de instalada la máquina de coser, afloje el tornillo de ajuste con un destornillador del interruptor de seguridad ❶, y accione hacia abajo el interruptor de la máquina de coser.



3-3. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas



1. El elemento de retención y semejantes se fijan a la cubierta auxiliar de la placa de agujas y los tornillos y las arandelas de encaje a la base se acoplan juntamente con los accesorios al tiempo de la entrega.
2. Cuando use la pieza de cubierta que se suministra con los accesorios, péguela a la cubierta auxiliar de la placa de agujas antes de la instalación.

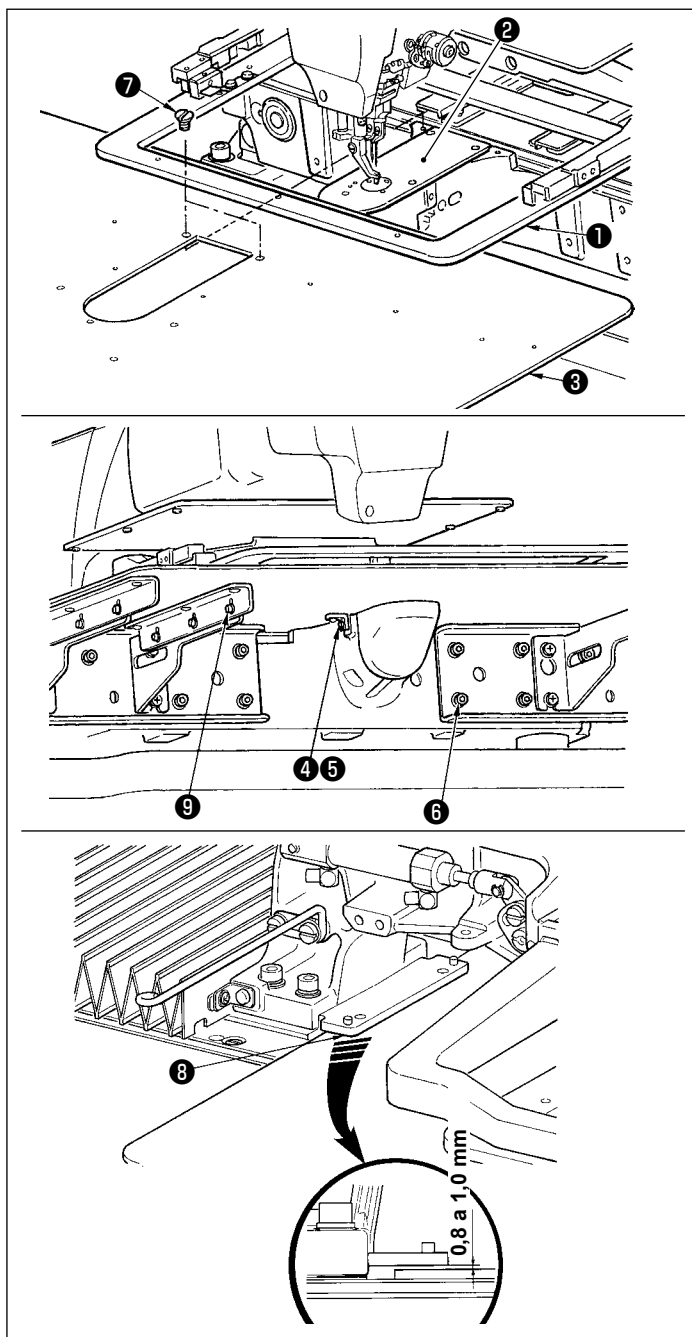


- 1) Mueva la base de transporte de la tela hacia atrás, y coloque la cubierta auxiliar (cjto.) ③ de la placa de agujas entre la placa inferior ① y la placa de agujas ②. En este punto, tenga cuidado para no doblar o dañar la placa inferior ①.
- 2) Fije provisionalmente la cubierta auxiliar (cjto.) ③ de la placa de agujas con el tornillo de fijación ⑤ de la cubierta auxiliar de la placa de agujas y arandela ④.
- 3) Fije provisionalmente la cubierta auxiliar (cjto.) ③ de la placa de agujas a la base de la máquina utilizando los tornillos de fijación ⑥ (10 pzas.) del soporte de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.
- 4) Fije la cubierta auxiliar (cjto.) ③ de la placa de agujas a la base de la máquina utilizando los dos tornillos avellanados ⑦.
- 5) Mueva la base de transporte de la tela hacia la parte frontal izquierda, mueva hacia arriba y hacia abajo la cubierta auxiliar (cjto.) ③ de la placa de agujas de modo que quede una separación de 0,8 a 1,0 mm entre la superficie inferior de la base de instalación ⑧ de la placa inferior y la superficie superior de la cubierta auxiliar (cjto.) ③ de la placa de agujas, y fije con los tornillos de fijación ⑥.
- 6) Realice el mismo procedimiento moviendo la base de transporte de la tela hacia la parte frontal derecha.
- 7) Fije el tornillo de fijación ⑤ de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.
- 8) Teniendo en cuenta la nota de precaución indicada abajo, realice el posicionamiento de la cubierta auxiliar de la placa de agujas. Cuando el posicionamiento no es correcto, realice nuevamente el posicionamiento después de aflojar el tornillo de fijación ⑤ de la cubierta auxiliar de la placa de agujas y los tornillos de fijación ⑨ de la base de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.

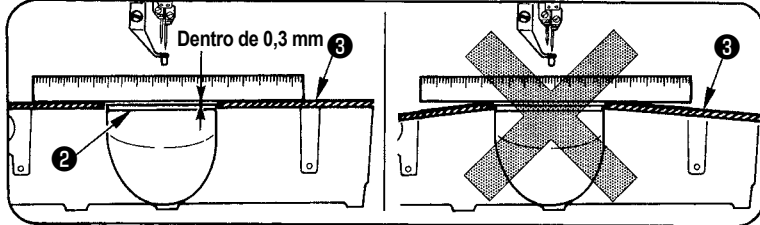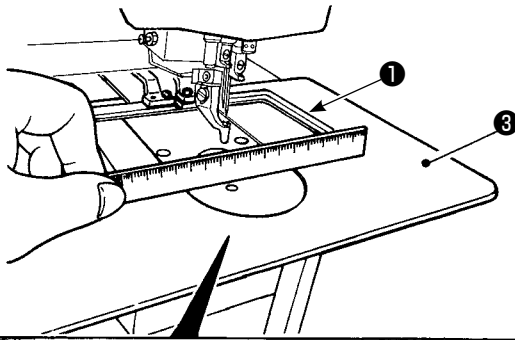

1. Fije la cubierta auxiliar de la placa de agujas ③ de modo que quede más alta que la placa de agujas ② (dentro de 0,3 mm). Cuando está más bajo que la placa de agujas ②, se romperá la aguja o semejante debido a un transporte defectuoso.
2. Confirme, mediante una regla o similar, que la cubierta auxiliar ③ de la placa de agujas está instalada horizontalmente. De lo contrario, la cubierta auxiliar ③ de la placa de agujas y la placa inferior ① entran parcialmente en contacto mutuamente, lo que causará un desgaste anormal.

3-4. Instalación del panel

Instalación del IP-420

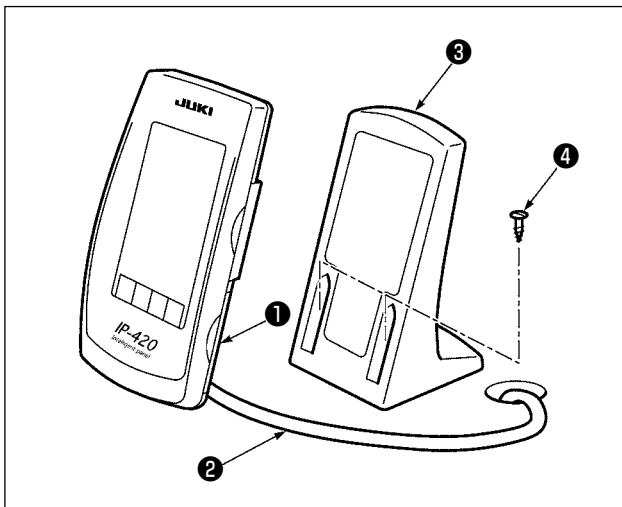


- 1) Abra la cubierta ① y retire el cable ②. Luego, conéctelo nuevamente al panel sobre la superficie superior de la mesa después de pasarlo a través del agujero de la mesa.
- 2) Fije la placa ③ de instalación del panel de operación a un lugar opcional en la mesa usando dos tornillos de madera ④.



Instale el panel en la posición donde ni la cubierta móvil X ni el sujetador del cabezal interfieran con él porque de lo contrario se podría romper el panel.

3-5. Modo de instalar el pedestal del hilo

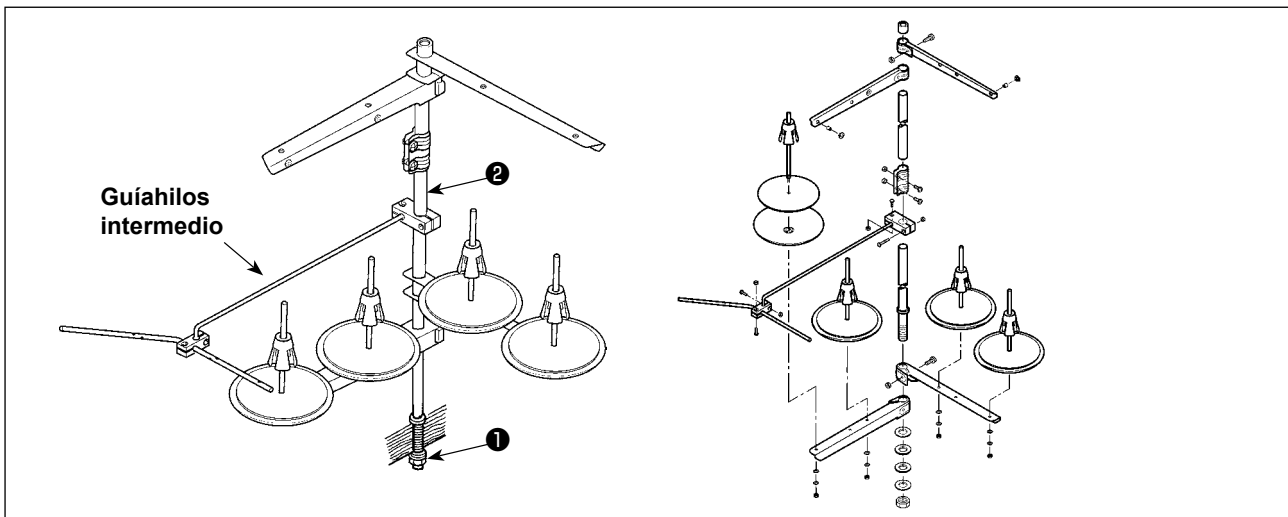

- 1) Ensamble el pedestal del hilo, y métalo en el agujero en la esquina tope de la izquierda de la mesa de la máquina de coser.
- 2) Apriete las tuercas ❶ para fijar el pedestal del hilo.
- 3) Cuando es posible el tendido de alambres en el techo, pase el cable de la corriente eléctrica por la varilla ❷ donde descansa el carrete.

3-6. Modo de elevar el cabezal de la máquina



AVISO :



Incline / eleve el cabezal de la máquina de coser con las dos manos poniendo cuidado en que sus dedos no queden atrapados en el cabezal. Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.

Esta máquina de coser no se puede levantar a menos que se haya retirado el (cjto.) de cubierta auxiliar de la placa de agujas.


Eleve la máquina de coser después de retirar la cubierta auxiliar (cjto.) de la placa de agujas, de acuerdo con lo indicado en la sección **"I-3-3. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas" p.4.** Para utilizar la máquina de coser, instale la cubierta auxiliar (cjto.) de la placa de agujas, de acuerdo con lo indicado en la sección **"I-3-3. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas" p.4.**



1. Para evitar que la máquina de coser se caiga, cerciórese de levantar el cabezal de la máquina de coser después de fijar el estante/mesa y los (rodillos) a un lugar nivelado para evitar que se mueva.
2. Cerciórese de elevar la máquina después de desplazar el marco de transporte ❸ a la posición extrema derecha, dado que la cubierta ❹ del transporte-X interfiere con la mesa de la máquina provocando un rotura.
3. Cuando se eleva la máquina, hay que limpiar la porción Ⓐ de la superficie inferior de la máquina para evitar que la superficie de la mesa de la máquina se manche con aceite.

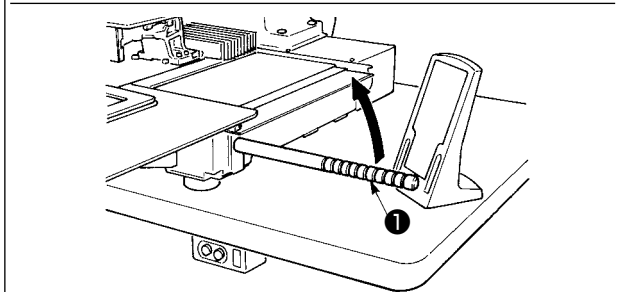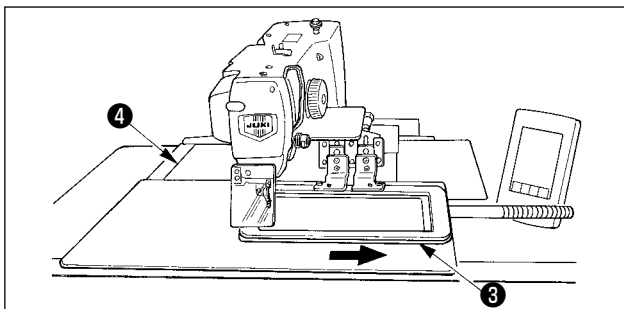

Posición de mantenimiento de la máquina de coser

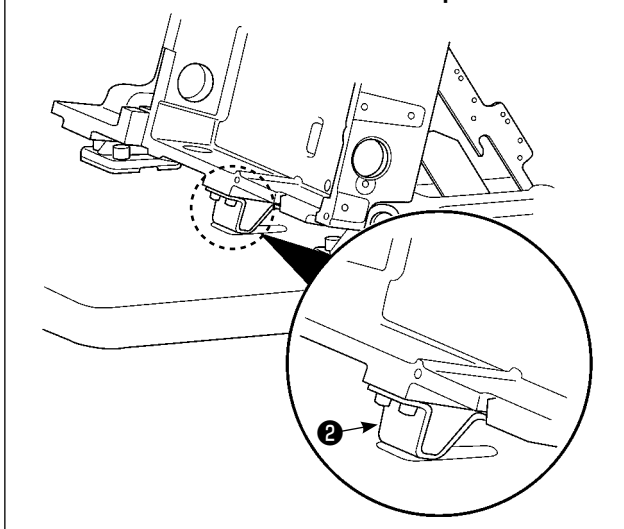


Para trabajar con la máquina de coser levantada, siga los pasos del procedimiento descrito a continuación.

1. Mueva el marco de transporte **3** a su posición de extrema derecha y fíjelo ahí. Luego, instale el asidero **1** del cabezal de la máquina que se suministra con la unidad atornillándolo completamente en su posición.
2. Sosteniendo el asidero **1** del cabezal de la máquina, levante la máquina de coser en la dirección de la flecha hasta que alcance la posición de mantenimiento (en donde el soporte **2** del cabezal de la máquina entra en contacto con la mesa).

- Si es necesario aplicar una carga de 20 kg o más a la posición del asidero **1** del cabezal de la máquina para poder levantar el cabezal de la máquina, el muelle de gas **5** se ha desgastado. En este caso, asegúrese de reemplazar el muelle de gas con uno nuevo.




- Cuando se está levantando la máquina de coser, el muelle de gas **5** trabaja para mover la máquina de coser en la dirección de la flecha cuando la máquina de coser está inclinada en aproximadamente 45 grados de un ángulo con respecto a la mesa. Por lo tanto, es necesario levantar la máquina de coser hasta que alcance la posición de mantenimiento mientras que se sostiene la máquina de coser con las dos manos.

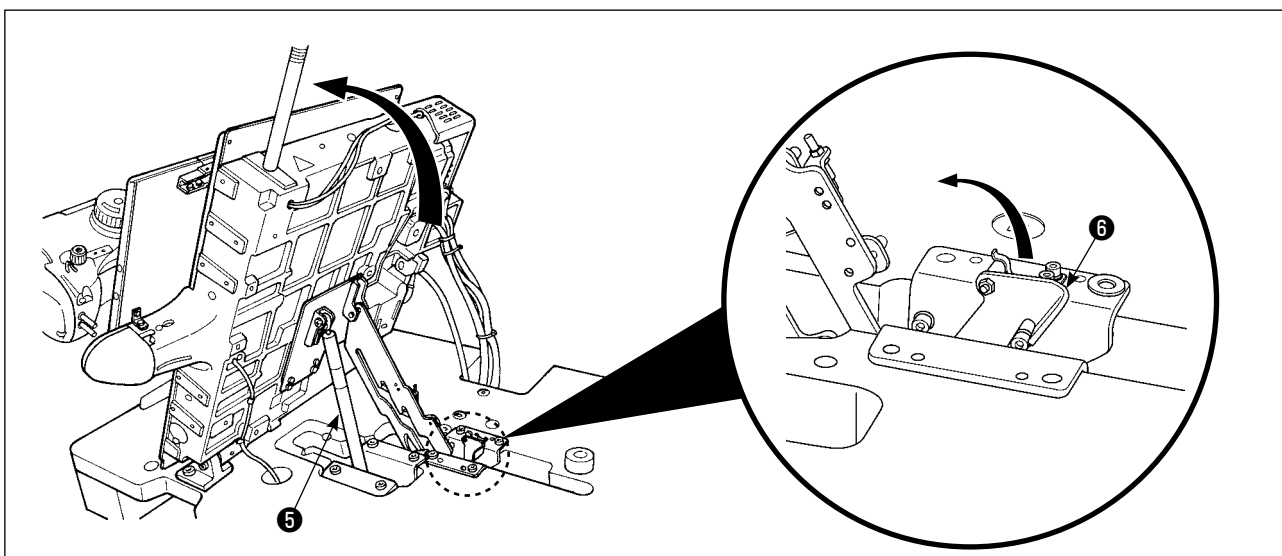


3. Gire la palanca de liberación **6** del retén en la dirección de la flecha para fijar la máquina de coser.



Nunca mueva la palanca de liberación **6** del retén a ninguna posición que no sea la posición de mantenimiento, para evitar que su mano o cualquier otra parte de su cuerpo quede atrapada entre la máquina de coser y la mesa.

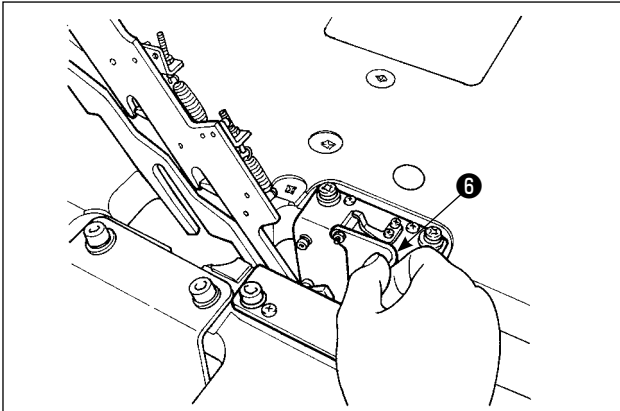

Cabezal de máquina en estado fijo

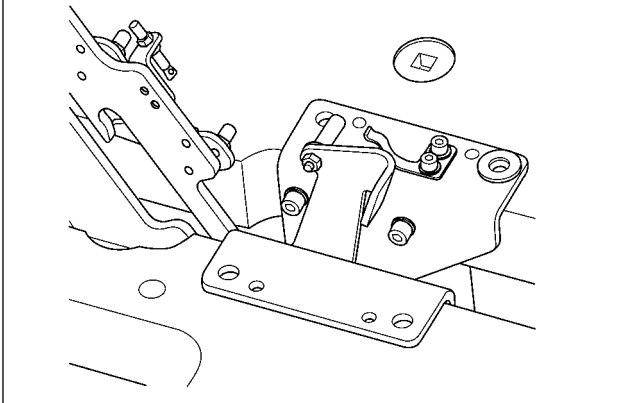

Para que la máquina de coser recobre su posición inicial, siga los pasos del procedimiento descrito a continuación.


1. Gire la palanca de liberación **6** del retén vuelva a su posición inicial (hasta que la palanca quede fija.)
2. Sosteniéndolo con ambas manos, haga que el asidero **1** del cabezal de la máquina vuelva a su posición inicial.

- Cuando la máquina de coser está volviendo a su posición inicial, el muelle de gas **5** trabaja cuando la máquina de coser está inclinada en aproximadamente 70 grados de un ángulo para mantener la máquina en esa posición antes de que la máquina llegue a su posición inicial. A continuación, continúe aplicando fuerza en la dirección de retorno hasta que la máquina vuelva a su posición inicial.



- Si hace que la máquina de coser vuelva a su posición inicial rápidamente, trabajará el mecanismo de enclavamiento de apertura/cierre de la máquina de coser. En este caso, eleve ligeramente la máquina de coser de su posición enclavada para efectuar la reposición del mecanismo de enclavamiento. A continuación, prosiga cuidadosamente con la operación de retorno de la máquina de coser a su posición inicial.

3-7. Modo de instalar la manguera de aire

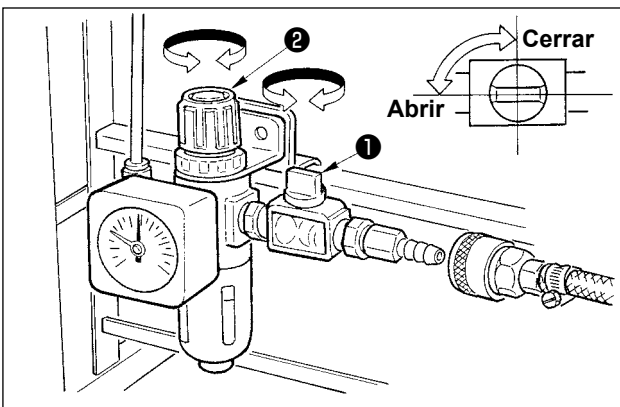


- 1) Modo de conectar la manguera de aire
Conecte la manguera del aire al regulador.
 - 2) Ajuste de la presión del aire
Abra la espita del aire **1**, accione hacia arriba y gire la perilla **2** de ajuste de aire y regule el aire de modo que la presión del aire indique 0,5 a 0,55Mpa (Máx. 0,55Mpa) MPa. Luego baje la perilla y fijela.
- * Cierre la espita del aire **1** para expulsar el aire.

3-8. Precauciones relacionadas con equipos de suministro de aire comprimido (fuente de suministro de aire)

En un porcentaje tan alto como el 90%, el “aire contaminado” es la causa principal de fallas en equipos neumáticos (cilindros de aire, válvulas de solenoide de aire).

El aire comprimido contiene muchas impurezas tales como humedad, polvo, aceite deteriorado y partículas carbónicas. Si dicho “aire contaminado” se usa sin tomar ninguna medida, puede causar problemas, cuyo resultado es menor productividad debido a fallas mecánicas y menor disponibilidad de los equipos.

Por lo tanto, asegúrese de instalar los equipos de suministro de aire estándar que se indican a continuación cuando se utilice la máquina provista de equipos neumáticos.

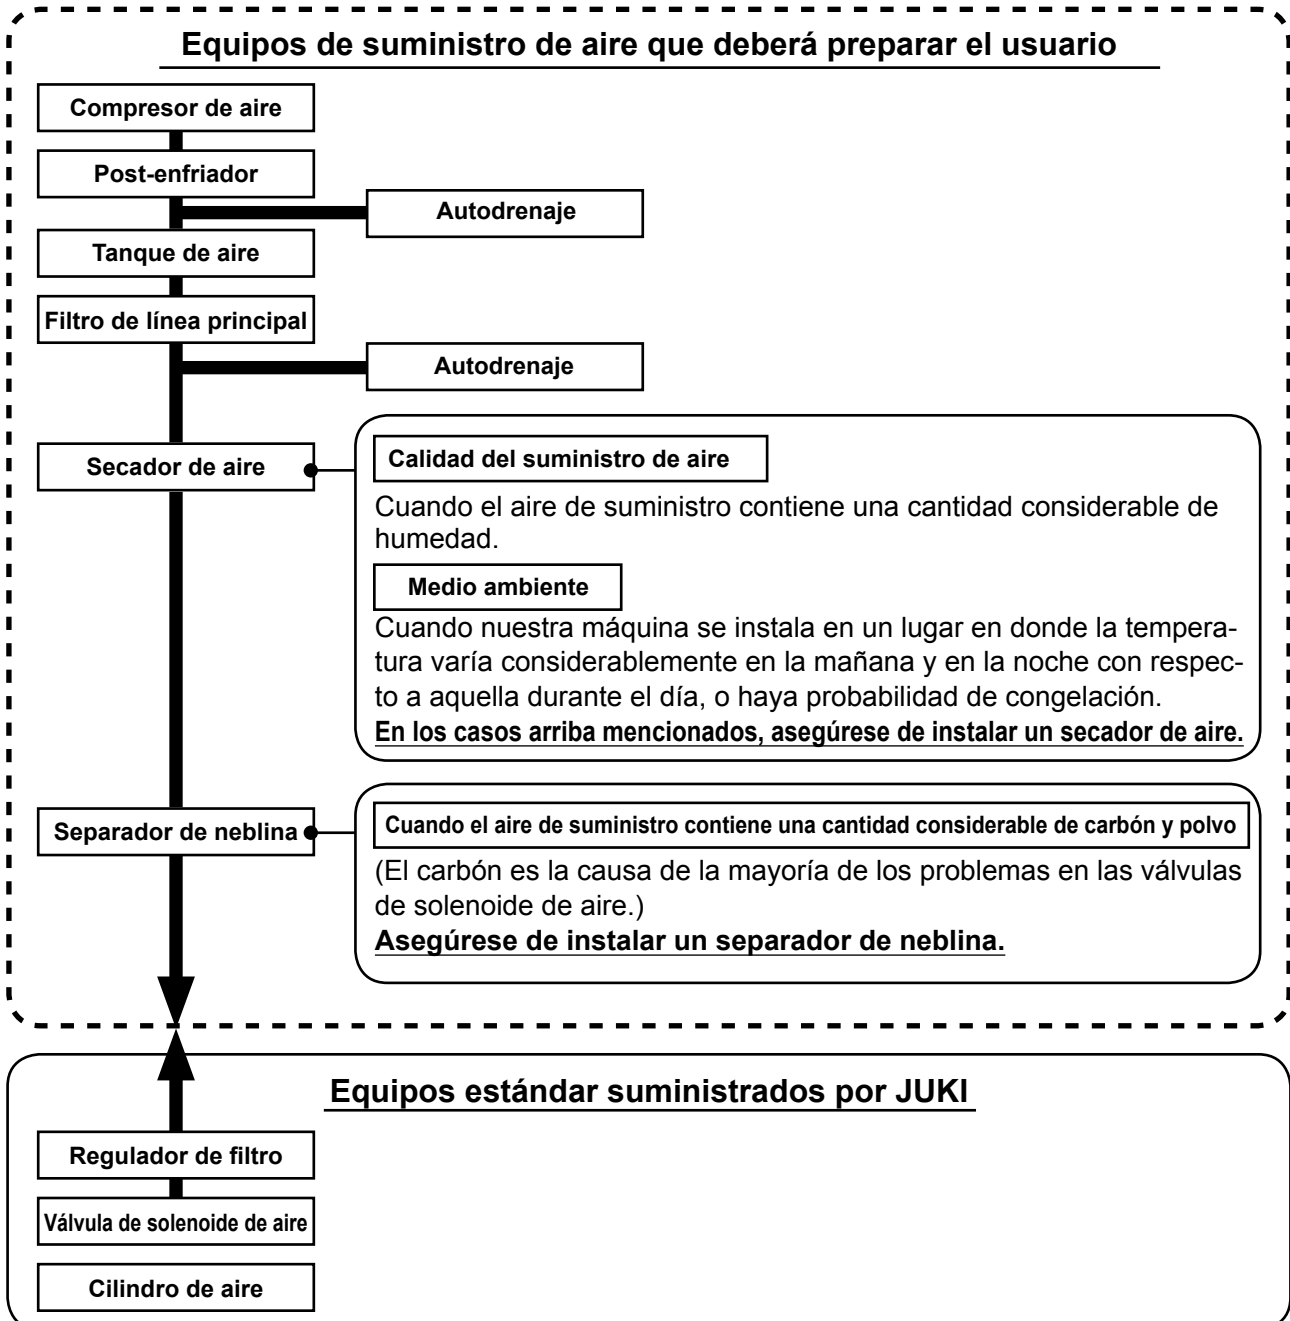

Precauciones relacionadas con la tubería principal




- Asegúrese de inclinar la tubería principal con un gradiente descendiente de 1 cm por cada 1 m en la dirección de flujo.
- Si la tubería principal se ramifica, el orificio de salida del aire comprimido debe proveerse en la parte superior de la tubería mediante un T para evitar que el drenaje asentado dentro de la tubería fluya hacia fuera.
- Deberán instalarse autodrenajes en todos los puntos bajos o extremos cerrados para evitar que el drenaje se asiente en dichos puntos.

3-9. Modo de instalar la cubierta protectora de los ojos



AVISO :

Nunca omita colocar esta cubierta para proteger los ojos en caso de rotura de aguja.

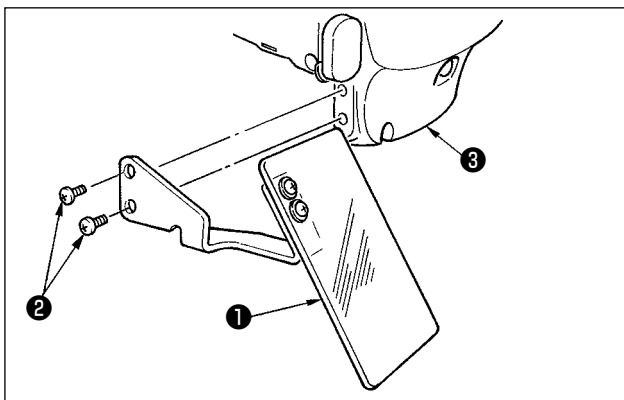

Use la cubierta protectora de los ojos **1** después de colocarla con seguridad en la cubierta **3** de la placa frontal con los tornillos **2**.



4. PREPARATIVOS DE LA MAQUINA DE COSER

4-1. Lubricación



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

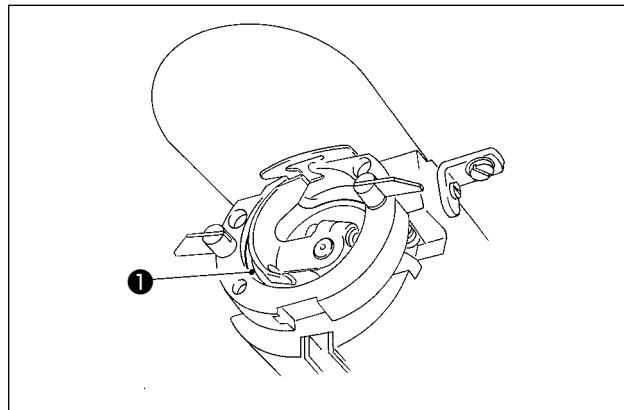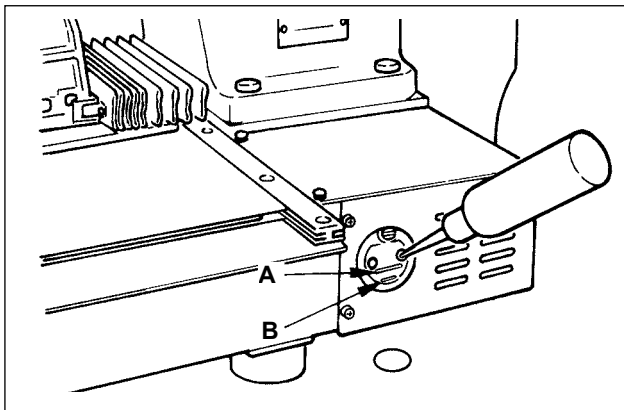

1) Compruebe que el lugar entre la línea inferior **B** y la línea superior **A** está lleno de aceite. Cuando el aceite sea insuficiente, el relleno de aceite se hace usando la aceitera que se suministra con la máquina de coser como accesorio.

2) Aplique una gota de aceite a la parte de la pista del gancho **1** para que se esparza sobre el mismo.



El tanque de aceite que está lleno de aceite es solamente para lubricar la porción de gancho. Es posible reducir la cantidad de aceite cuando se usa un número bajo de rotaciones y cuando la cantidad de aceite en la porción de gancho es excesiva. (Consulte el párrafo "III-1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho" p.125.)



1. No lubrique lugares fuera del tanque de aceite y el gancho como se indica en la precaución 2. Se crearán problemas en los componentes.


2. Cuando se usa la máquina de coser por primera vez o después de un período largo que no se ha usado, úsela después de lubricarla con una cantidad pequeña de aceite en la porción del gancho. (Para retirar el gancho, consulte el numeral "III-1-1. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera" p.115.)

4-2. Modo de colocar la aguja



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

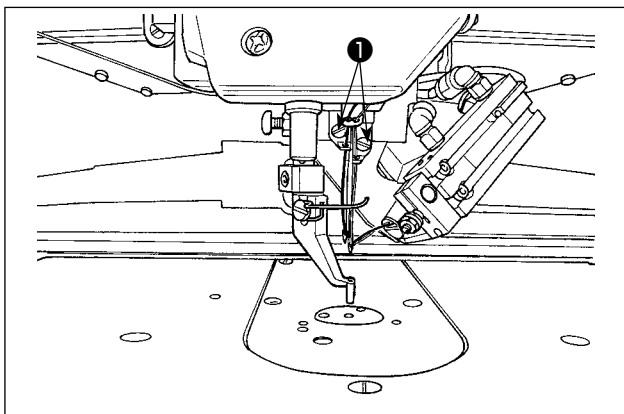

Afloje el tornillo **1** y fije la aguja con la ranura larga mirando hacia usted. Seguidamente, inserte la aguja en el agujero en la barra de aguja, y apriete el tornillo **1**.



Al apretar el tornillo de fijación **1**, asegúrese de utilizar un destornillador plano (Pieza №: 12347308), que se suministra como accesorio.


La diferencia permisible en el grosor (número) de aguja entre las agujas derecha e izquierda es de dos o menos.

4-3. Cómo enhebrar el cabezal de la máquina de coser





AVISO :


Asegúrese de apagar la máquina de coser antes de realizar el enhebrado, para evitar todo accidente causado por el arranque brusco e inesperado de la máquina de coser.

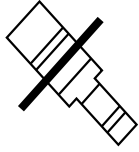



Hilo izquierdo:
Haga pasar el hilo sobre la sección más gruesa.

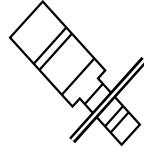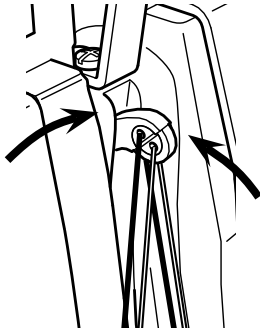

Hilo derecho:
Haga pasar el hilo sobre la sección más delgada.

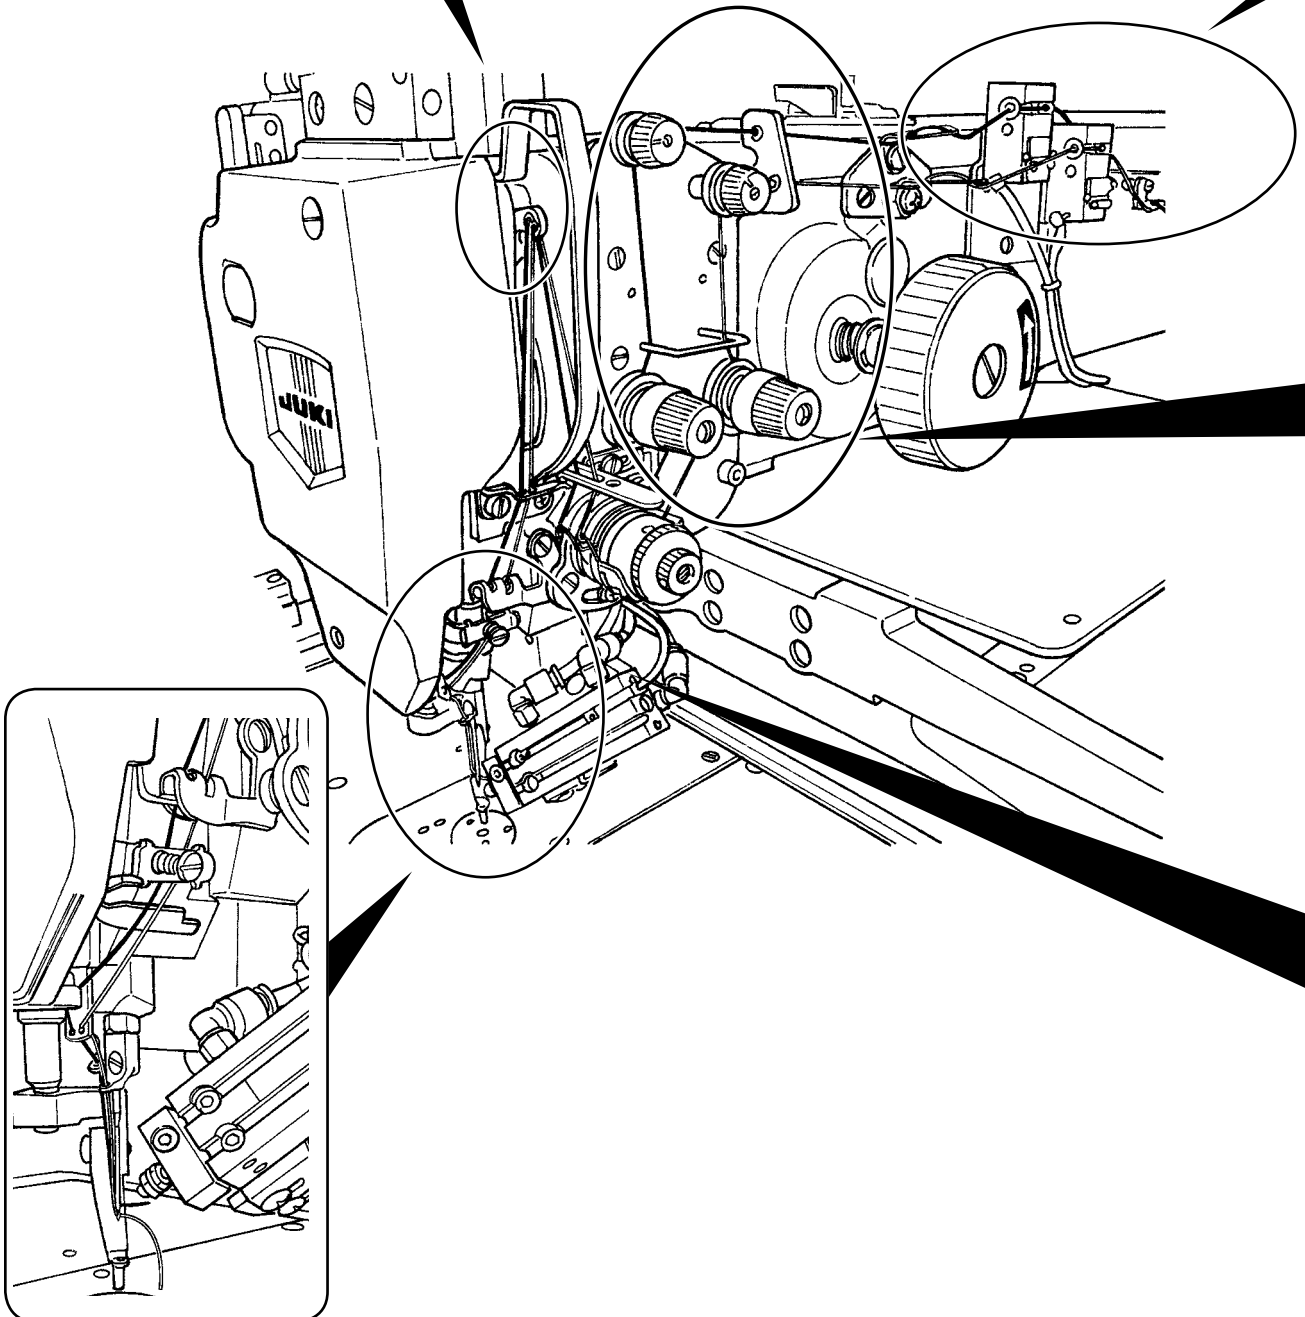

Al utilizar un hilo recubierto, enhebre los enhebradores del primer y segundo guíahilos sin bobinarlo en ellos.

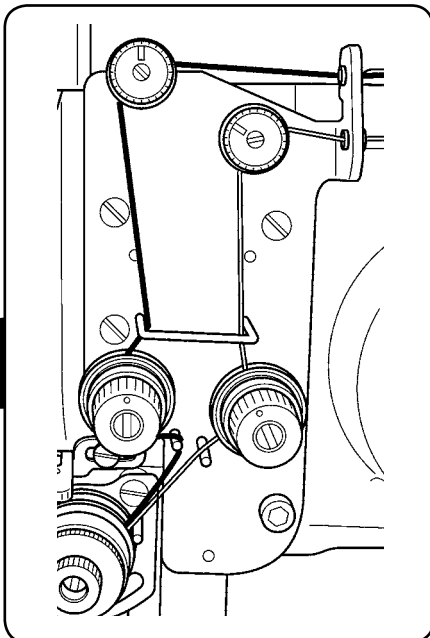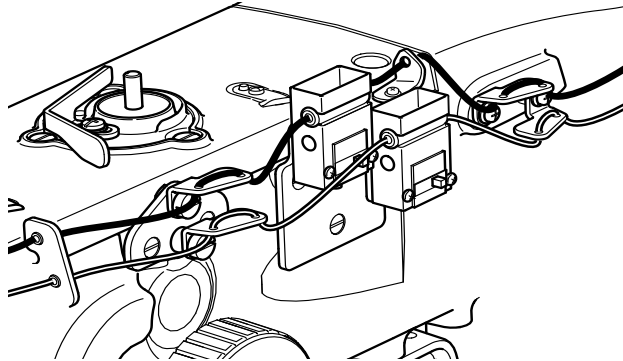


1. Se recomienda cambiar la posición de la barra de agujas en el panel de operación antes de enhebrar la aguja, para facilitar el enhebrado. Para la forma de cambiar la posición de la barra de agujas alternativamente, consulte "II-2-13. Cómo cambiar alternativamente la barra de agujas y la prensadora de hilos a enhebrar" p.48.
2. Se recomienda cambiar la posición de la barra prensadora de agujas en el panel de operación antes de enhebrar la sección de la prensadora de hilos, para facilitar el enhebrado. Para la forma de cambiar la posición de la barra prensadora de agujas alternativamente, consulte "II-2-13. Cómo cambiar alternativamente la barra de agujas y la prensadora de hilos a enhebrar" p.48.
3. En caso de que se utilice un hilo recubierto, hágalo pasar por el enhebrador del guíahilos intermedio sin bobinar el hilo en el enhebrador. De este modo, disminuye la resistencia del hilo.




Haga pasar el hilo izquierdo a través del lado opuesto de la barra prensadora de hilos.

Hilo izquierdo

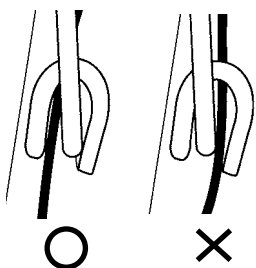


Barra prensadora de hilos
Sección de prensadora de hilos

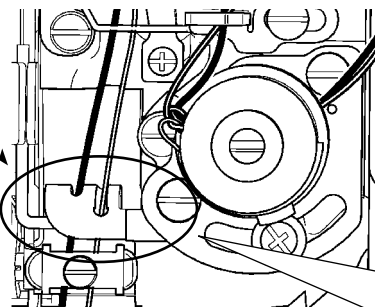



Haga pasar el hilo derecho a través del lado anterior de la barra prensadora de hilos.


Hilo derecho

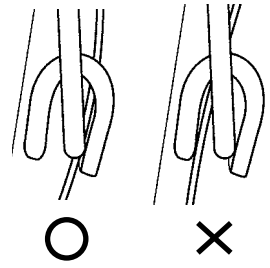


4-4. Procedimiento para sujetar el hilo de la aguja

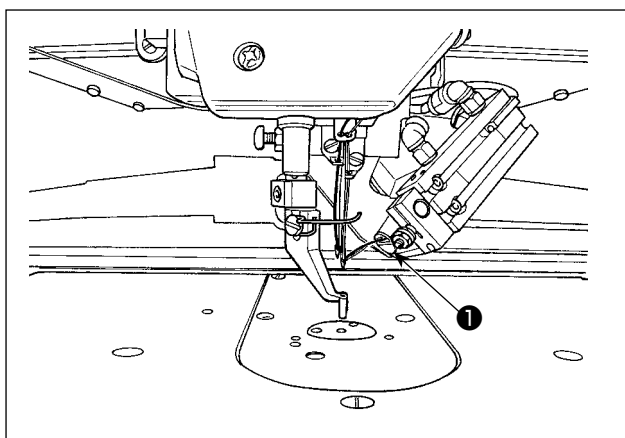

1) Pulse el botón INTERMEDIATE PRESSER SETTING  **A**, para visualizar el botón NEEDLE THREAD SUCTION (aspiración de hilos de agujas)

2) Cuando se pulsa el botón NEEDLE THREAD SUCTION  **B**, se visualiza la pantalla de aspiración de hilos y el dispositivo de aspiración de hilos pasa al estado de aspiración de aire. Haga que el dispositivo de aspiración **1** de hilos aspire los hilos de las agujas derecha e izquierda.

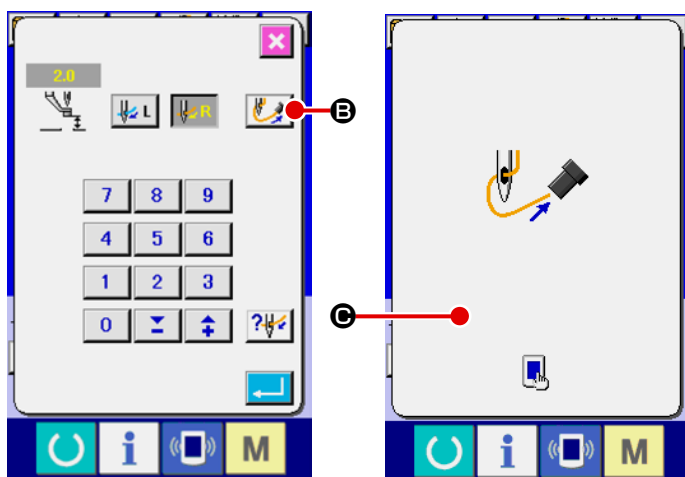


3) Después que el dispositivo de aspiración de hilos haya aspirado los hilos de agujas, toque **C** en la pantalla de aspiración de hilos para detener la aspiración de aire y sujetar los hilos de agujas.

4-5. Modo de instalar y de extraer el portabobina



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

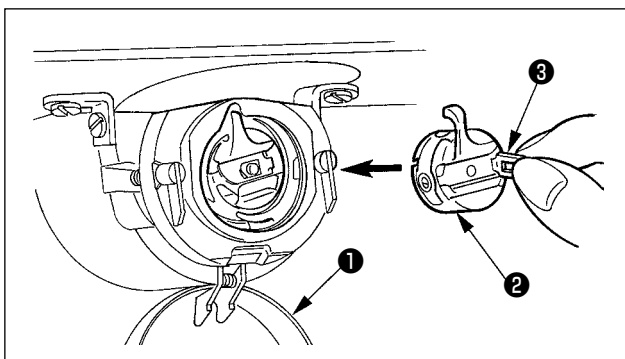

- 1) Abra la cubierta **1** de gancho.
- 2) Accione hacia arriba el cerrojo **3** del portabobina **2**, y extraiga el portabobina.
- 3) Cuando introduzca la cápsula de canilla, insértela con el cerrojo inclinado hasta que se produzca el sonido "clíc".




Si no se inserta completamente, el portabobina **2 puede deslizarse a fuera durante el cosido.**

4-6. Modo de instalar la bobina



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

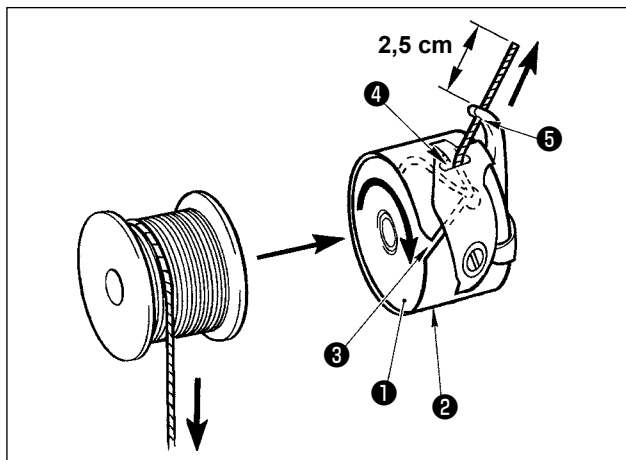


- 1) Fije la bobina ❶ en el portabobina ❷ en la dirección que se indica en la figura.
- 2) Pase el hilo por la rendija ❸ para el hilo en el portabobina ❷ , y tire del hilo tal como está. Haciendo esto, el hilo pasará por debajo del muelle tensor y saldrá por el orificio ❹ del hilo.
- 3) Pase el hilo por el agujero ❺ del hilo de la sección en forma de cuerno, y saque el hilo tirando del mismo 2,5 cm por el orificio del hilo.




Si la bobina está instalada en el portabobina orientada en la dirección inversa, al tirar del hilo de bobina se producirá un estado inconsistente.

4-7. Modo de ajustar la tensión del hilo

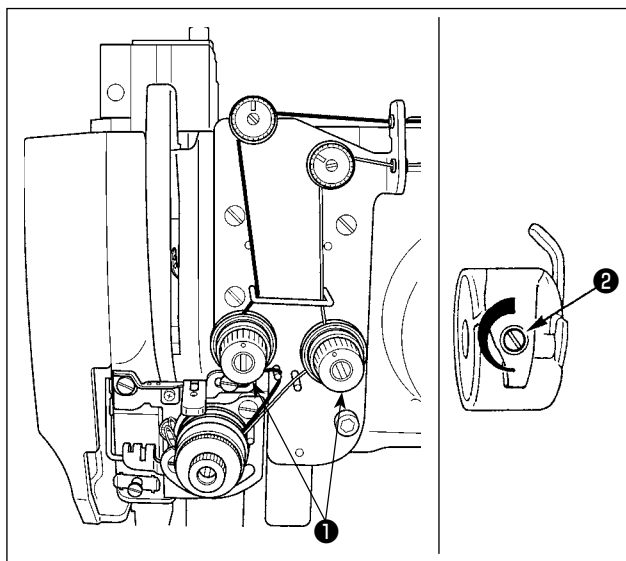

- 1) Tensión del hilo de aguja
Gire la tuerca No.2 ❶ tensora de hilo hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para reducir la tensión del hilo de bobina.
- 2) Tensión del hilo de bobina
Gire el tornillo ❷ de ajuste de tensión hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para reducir el tensión del hilo de bobina.

4-8. Procedimiento para ajustar el sensor de detección de roturas de hilos

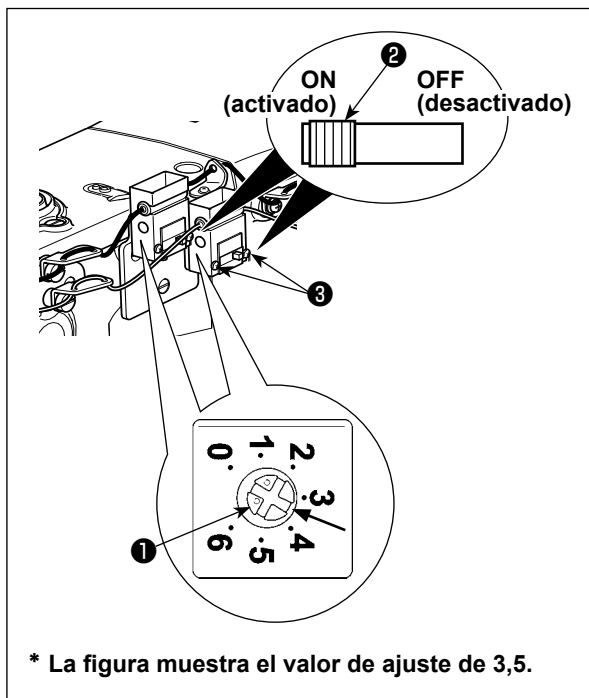

El sensor de detección de roturas de hilos sirve para detectar la parada del transporte (movimiento) de hilos debido a una rotura de hilo.

La sensibilidad del sensor viene ajustada en fábrica al valor de ajuste estándar al momento del embarque. En los siguientes casos, sin embargo, es necesario reajustar el sensor.

- La máquina de coser se detiene aun cuando no se haya roto el hilo. (En caso de que se utilice un hilo delgado, la tensión del hilo es demasiado alta, la máquina de coser funciona a baja velocidad, etc.)
⇒ Gire la perilla de ajuste ❶ en el sentido de las manecillas del reloj, para aumentar la sensibilidad.
- La máquina de coser no se detiene aun cuando se haya roto el hilo. (En caso de que la máquina de coser funcione a alta velocidad, etc.)
⇒ Gire la perilla de ajuste ❶ en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, para disminuir la sensibilidad.


* La sensibilidad del sensor debe ajustarse dentro de la gama de 3 a 4,5, como guía, de acuerdo con la tensión del hilo y el tipo de hilo.

1. El sensor de detección de roturas de hilos está provisto de un interruptor de activación-desactivación (ON-OFF) ❷. El sensor no funciona a menos que el interruptor se ajuste a ON (activado).
2. El valor de ajuste estándar con la perilla de ajuste ❶ es de 3,5.
3. Una marca de la escala corresponde a un ángulo de aproximadamente 45°. Tras el ajuste, afloje los tornillos de fijación ❸ para retirar la cubierta y comprobar la marca de la escala.
4. En caso de que el cuadrante de ajuste de la sensibilidad del sensor se ajuste a 5 o mayor valor, el sensor puede ser susceptible a vibraciones o ruidos de la máquina de coser y presentar malfuncionamiento.




4-9. Altura del prensatela intermedio

1. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio, gire con la mano la polea para bajar la barra de agujas, y confirme que la barra de agujas no interfiere con el prensatela intermedio.
2. Tenga cuidado para evitar que sus manos y dedos queden atrapados en el bastidor de transporte o prensatelas intermedio.

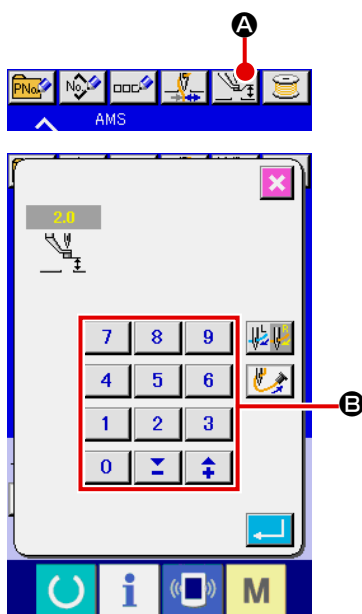


Presione el botón INTERMEDIATE PRESSER SETTING A y ajuste las TEN (diez) teclas B de modo que la separación entre el extremo inferior del prensatela intermedio y la tela sea 0,5 mm (Se usa grosor de hilo).

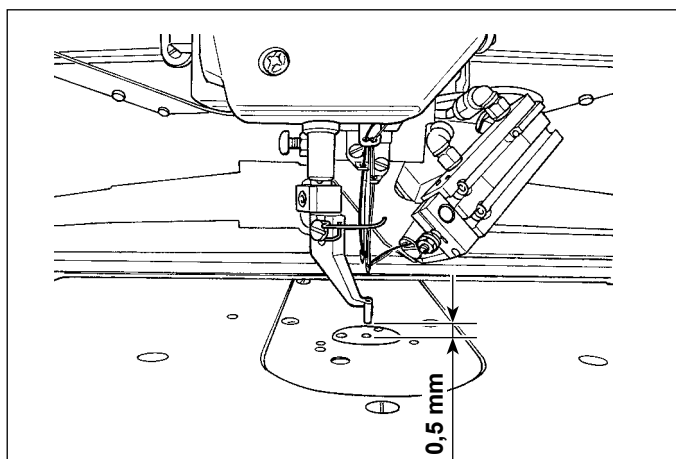



1. La gama de fijación del prensatela intermedio es hasta 3,5 mm estándar. La gama de fijación se puede cambiar hasta un máximo de 7 mm con el interruptor de memoria U112 .
2. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. Posicione en OFF el interruptor del retira-hilos. Además, tenga en cuenta que el retira-hilos está posicionado de modo que el barrido se efectúe en la posición donde el prensatela intermedio esté en la posición más baja a pesar de que la fijación el prensatela intermedio esté a la altura del momento de la entrega. (Interruptor de memoria U105)

4-10. Modo de ajustar el muelle tirahilo

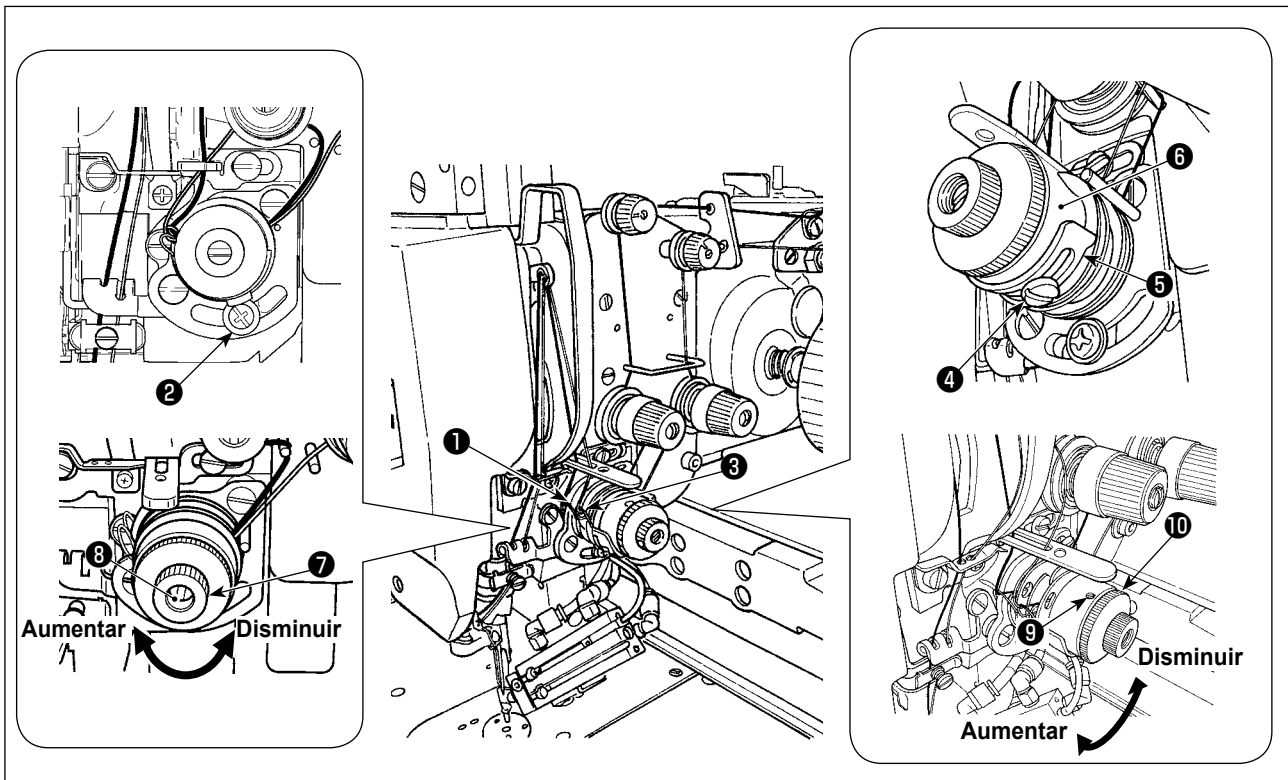

(1) Cuando usted quiera cambiar la recorrido del muelle


- 1) Para el muelle tira-hilo ① del lado izquierdo, afloje el tornillo ② y ajuste el recorrido del muelle moviendo el tornillo en la ranura para el ajuste.
- 2) Para el muelle tira-hilo ③ del lado derecho, afloje el tornillo ④ y ajuste el recorrido del muelle moviendo la placa de ajuste ⑤ del muelle tira-hilo en la base ⑥ del muelle tira-hilo.

(2) Cuando usted quiera cambiar la tensión del muelle

- 1) Para cambiar la tensión del muelle tira-hilo ① del lado izquierdo, afloje la tuerca ⑦ y gire el espárrago ⑧ del muelle en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar la tensión del muelle o en el sentido opuesto a las manecillas del reloj para disminuirla.
Tras el ajuste, fije el espárrago apretando la tuerca ⑦ .
- 2) Para cambiar la tensión del muelle tira-hilo ③ del lado derecho, afloje el tornillo ⑨ y gire la tuerca ⑩ en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar la tensión del muelle o en el sentido opuesto a las manecillas del reloj para disminuirla.
Tras el ajuste, fije la tuerca apretando el tornillo ⑨ .

5. OPERACION DE LA MAQUINA DE COSER


5-1. Cosido

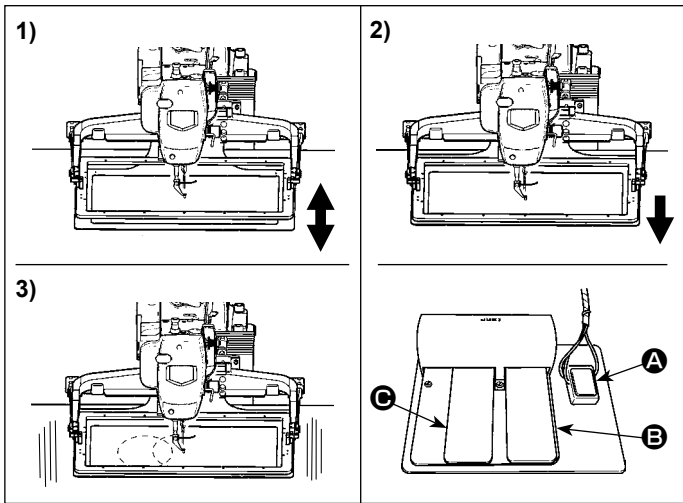

[En el caso del pedal de válvula mecánica]

- 1) Coloque una prenda de trabajo bajo el bastidor de transporte y pise el pedal **A** del interruptor de pedales. Luego, el bastidor de transporte desciende. Cuando se retira el pie, el bastidor de transporte vuelve a su posición original. La velocidad de descenso del bastidor de transporte varía de acuerdo con la magnitud de la pisada del pedal. Esto se utiliza para posicionar las piezas.
- 2) Cuando al posicionar la prenda de trabajo se pisa el pedal **B**, el bastidor de transporte desciende a su posición inferior y sujeta la prenda de trabajo.
- 3) Pise el pedal **C** cuando el bastidor de transporte haya descendido a su posición inferior y se inicia el cosido.


5-2. Dispositivo sujetador de hilo de aguja

Actuando el dispositivo sujetador de hilo de aguja se evita el problema de cosido al inicio de cosido a alta velocidad (se evita que se produzca salida del hilo de aguja o que se produzca salto de puntada o que se manche el hilo), y se reduce la formación acumulación de hilo (ojo de perdiz) del hilo de aguja en el lado equivocado de la tela a la vez que se mantiene cosido estable. Cuando monte el IP-420, el cambio de ON/OFF se ejecuta con la tecla . Cuando se desconecta (a OFF) el dispositivo sujetador de hilo de aguja, la máquina de coser opera automáticamente con arranque lento. Cuando el dispositivo sujetador de hilo está en OFF el arranque se efectúa lentamente.



Cuando el interruptor de memoria No. de patrón 35 es "1" (Prohibido), el sujetador de hilo no funciona. Además, la tecla  es inefectiva.

Quando se sujete el hilo de aguja, use la máquina de coser después de ajustar la longitud del hilo de aguja al inicio del cosido de 45 a 55 mm. Cuando la longitud del hilo de aguja sea excesiva, el extremo del hilo de aguja sostenido con el sujetador de hilo de aguja es posible que se enrolle en las costuras.

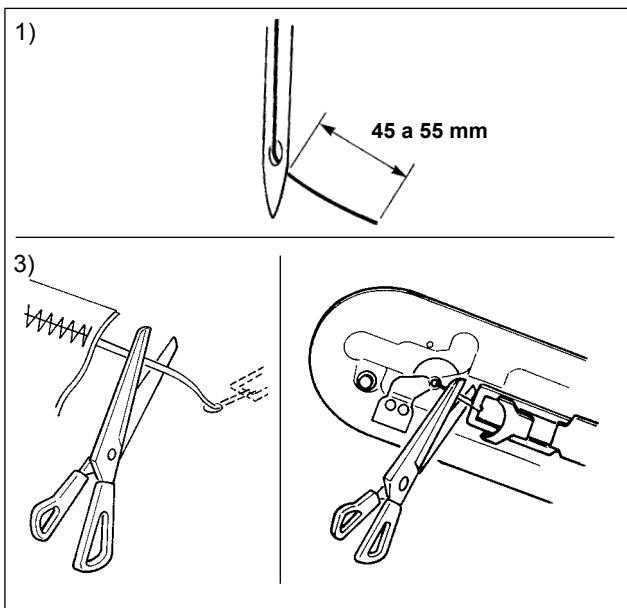

- 1) En el caso de usar el sujetador de hilo de aguja, la longitud estándar del hilo de aguja es de 45 a 55 mm.
 - Para evitar que el hilo se salga del ojo de la aguja al inicio del cosido o para evitar el salto de puntadas desde la primera puntada → Ajuste la longitud del hilo de la aguja alargándola dentro de la gama.
 - Para evitar el salto de puntadas de la segunda a la décima puntadas desde el inicio del cosido → Ajuste la longitud del hilo de la aguja acortándola dentro de la gama.



Quando el hilo de la aguja es demasiado largo al utilizar un hilo grueso, el extremo del hilo de la aguja sujetado por el sujetahilo de la aguja se enrolla en las costuras, lo que puede causar el deslizamiento de la posición del material o rotura del hilo.



1. El hilo al inicio del cosido se puede enrollar en el caso de algunos patrones. Cuando el hilo se enrolla aun después de realizar su ajuste, utilice la máquina de coser con el sujetahilo desactivado.
2. Puede ocurrir falla de sujetador de hilo en el estado en que el se acumulen desperdicios de hilo en el dispositivo sujetador de hilo. Elimine todos los desperdicios de hilo consultando "III-1-6. Dispositivo sujetador de hilo" p.119.

II. SECCIÓN DE OPERACIÓN (CON RESPECTO AL PANEL)

1. PREFACIO

1) Clase de datos de cosido manejados con el IP-420

Nombre de patrón	Descripción
Patrón de usuario	Patrón que se puede almacenar en el cuerpo. Se puede registrar hasta un máximo de 999 patrones.
Dato de formato de vector	El archivo de extensión es “.VDT” Leer desde la tarjeta de memoria. Se pueden usar hasta un máximo de 999 patrones.
Dato M3	Dato de patrón de la serie AMS-D Se utiliza copiando desde el disquete de la serie AMS-D a la tarjeta de memoria. Se pueden usar hasta un máximo de 999 patrones.
Formato de cosido estándar	El archivo de extensión es “.DAT”. Leer desde la tarjeta de memoria. Se pueden usar hasta 999 patrones como máximo.

2) Existen dos modos diferentes para usar los datos (datos M3) de la serie AMS-D en AMS-221ENTS.

① Lectura usando el IP-420


Use PC (computadora personal) y archivo de copia (¥AMS¥AMS00xxx.M3) de M3 desde disquete del AMS-D al ¥AMS la tarjeta de memoria. Inserte la tarjeta de memoria en el IP-420, y seleccione el No.xxx de Patrón desde el dato M3.

② Para cambiar el dato de formato de vector usando el PM-1

Cambio al dato de formato de vector con el PM-1. (Para más detalles, consulte a Ayuda del PM-1.) Copie el dato de formato de vector cambiado a la carpeta ¥VDATA de la tarjeta de memoria. Inserte la tarjeta de memoria al IP-420 y seleccione el No. de patrón.

3) Estructura de la carpeta de la tarjeta de memoria


Almacene cada archivo en los siguientes directorios de la tarjeta de memoria.

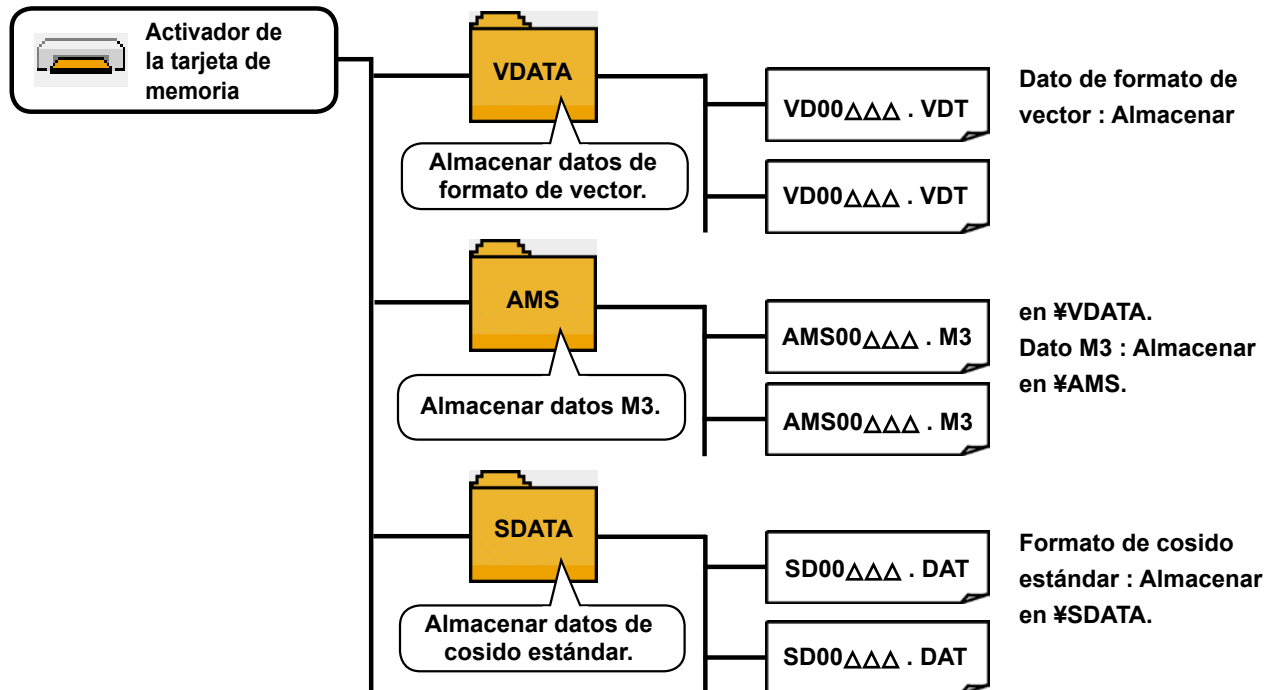

Los datos que están almacenados en los anteriores directorios no se pueden leer. Así que ponga cuidado.

4) Tarjeta CompactFlash (TM)

■ Inserción de la tarjeta CompactFlash (TM)

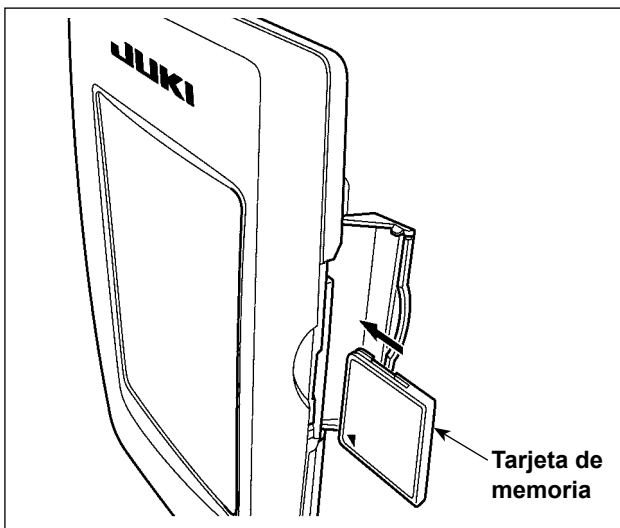


- 1) Con el lado de la etiqueta de la tarjeta CompactFlash(TM) frente a usted (el lado de la muesca de borde atrás), inserte el borde que tiene los agujeritos en el panel.
- 2) Después de terminada la fijación de la tarjeta de memoria, cierre la cubierta. Cerrando la cubierta, ya es posible el acceso. Si la tarjeta de memoria y la cubierta hacen contacto entre sí, y no está cerrada la cubierta, compruebe lo siguiente.
 - Compruebe que la tarjeta de memoria está empujada hasta el punto que ya no pueda entrar más.
 - Compruebe que la dirección de inserción de la tarjeta de memoria es la correcta.



1. Cuando la dirección de inserción sea errónea, es posible que se dañe el panel o la tarjeta de memoria.
2. No inserte ningún otro objeto que no sea la tarjeta CompactFlash(TM).
3. La ranura para la tarjeta de memoria en el panel IP-420 es adecuada para la tarjeta CompactFlash (TM) de 2 GB o menor capacidad.
4. La ranura para la tarjeta de memoria en el panel IP-420 es compatible con el formato FAT16 de la tarjeta CompactFlash (TM). No es compatible con el formato FAT32.
5. Asegúrese de utilizar la tarjeta CompactFlash(TM) formateada con IP-420. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta CompactFlash(TM), consulte la sección "II-2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria" p.92.

■ Extracción de la tarjeta CompactFlash (TM)

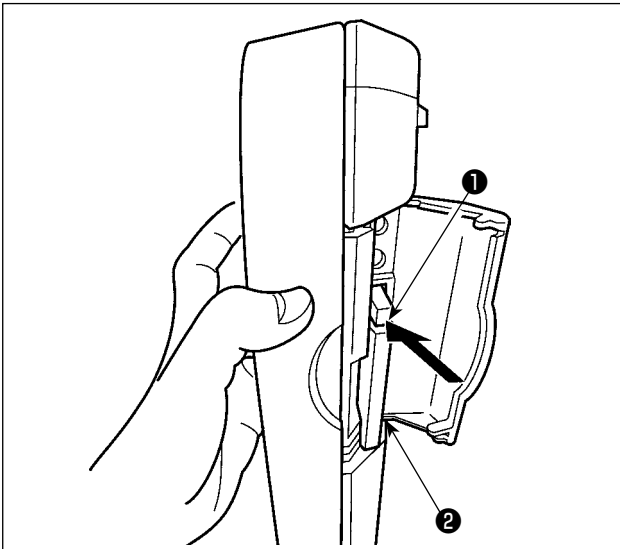

- 1) Mantenga con la mano el panel, abra la cubierta, y presione la palanca ❶ removedora de la tarjeta de memoria.

La tarjeta de memoria ❷ sale disparada.




Cuando se presiona con fuerza la palanca ❶, es posible que se rompa la tarjeta de memoria ❷ salga demasiado y se caiga.

- 2) Cuando la tarjeta de memoria ❷ se extrae tal como está queda completada la extracción.

5) Puerto USB

■ Conexión de un dispositivo al puerto USB

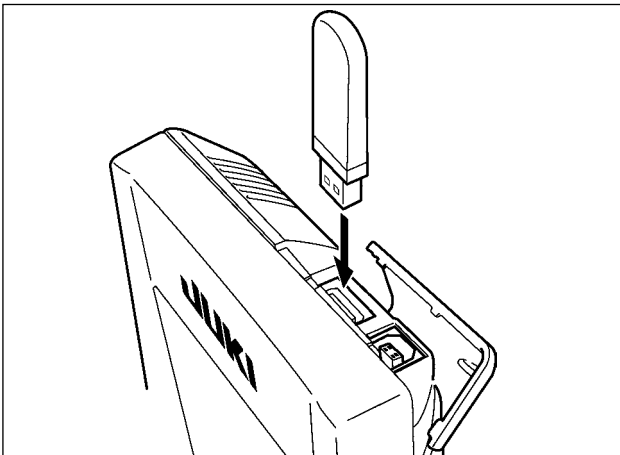


Deslice la cubierta superior e inserte el dispositivo USB en el puerto USB. Luego, copie los datos a usar desde el dispositivo USB al cuerpo principal. Al término del copiado de datos, retire el dispositivo USB.



Para proteger el terminal USB, no ejecute el cosido por 10 veces o más con la unidad USB miniatura (“thumb drive”) conectada a la máquina de coser.

■ Desconexión de un dispositivo del puerto USB

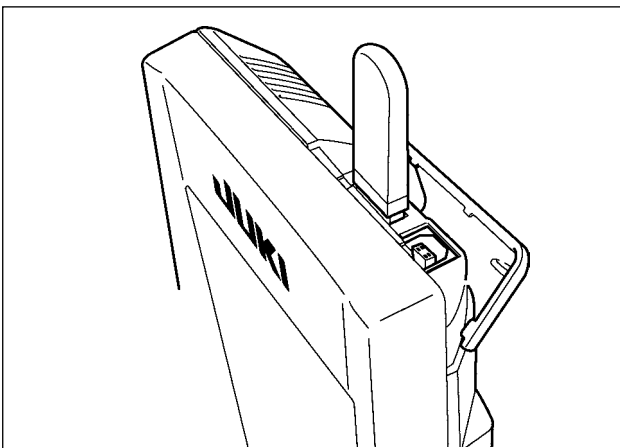

Retire el dispositivo USB. Reponga la cubierta en su lugar.

Precauciones al utilizar la tarjeta de memoria



- No la humedezca ni la toque con las manos mojadas. Se podría provocar un incendio o una sacudida eléctrica.
- No doble, ni aplique fuerza excesiva ni la golpee.
- Nunca ejecute el desensamble ni haga ninguna remodelación.
- No ponga el metal en la parte de contacto de la misma. Podrían desaparecer los datos.
- Evite almacenarla o usarla en lugares como los siguientes:
 - No colocarla en lugares de altas temperaturas o húmedos
 - Lugares susceptibles de producirse condensación
 - Lugares expuestos al polvo excesivo
 - Lugares donde pueda producirse electricidad estática y que sean susceptibles de producirse ruidos eléctricos

① Precauciones para el manejo de dispositivos USB

- No deje conectado al puerto USB ningún dispositivo USB o cable USB cuando la máquina de coser esté en funcionamiento. Las vibraciones de la máquina pueden dañar la sección del puerto y causar la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo USB o averiar el dispositivo USB o la máquina de coser.
- No inserte/retire ningún dispositivo USB cuando se están leyendo/escribiendo datos de cosido o algún programa.
De lo contrario, puede causarse un malfuncionamiento o pueden dañarse los datos.
- Cuando el espacio de almacenamiento de un dispositivo USB está particionado, sólo una partición es accesible.
- Algunos tipos de dispositivo USB no podrán ser reconocidos debidamente por esta máquina de coser.
- JUKI no se responsabiliza ni compensa por la pérdida de datos almacenados en un dispositivo USB a causa de su uso con esta máquina de coser.
- Cuando en el panel se visualiza la pantalla de comunicaciones o lista de datos de patrones, no se reconoce la unidad USB aun cuando se inserte una tarjeta de memoria en la ranura.
- Para dispositivos USB y tarjetas de memoria tales como tarjetas CF(TM), básicamente sólo un dispositivo/tarjeta de memoria debe conectarse a /insertarse en la máquina de coser. Cuando se conecten/inserten dos o más dispositivos/tarjetas de memoria, la máquina reconocerá sólo uno de ellos. Consulte las especificaciones de USB.
- Inserte el conector USB en el terminal USB del panel IP hasta que no pueda avanzar más.
- No desconecte la corriente eléctrica cuando se está accediendo a los datos en la unidad de USB.


② Especificaciones de USB

- Cumplen con la norma USB 1.1
- Dispositivos aplicables *1 _____ Dispositivos de almacenamiento tales como memoria USB, concentrador USB, unidad FDD, y lector de tarjetas
- Dispositivos no aplicables _____ Unidad CD, unidad DVD, unidad MO, unidad de cinta, etc.
- Formatos compatibles _____ FD (disquete), FAT 12
Otros (memoria USB, etc.), FAT 12, FAT 16, FAT 32
- Tamaño mediano aplicable _____ FD (disquete) de 1,44MB, 720kB
Otros (memoria USB, etc.), 4,1MB a (2TB)
- Reconocimiento de unidades _____ Para dispositivos externos tal como un dispositivo USB, el acceso será al dispositivo que es reconocido primero. Sin embargo, cuando se conecta una tarjeta de memoria a la ranura incorporada de tarjeta de memoria, se dará prioridad al acceso a dicha tarjeta de memoria. (Ejemplo: Si se inserta una tarjeta de memoria en la ranura aun cuando ya se encuentre conectada la memoria USB al puerto USB, el acceso será a la tarjeta de memoria.)
- Restricción de conexión _____ Máx. 10 dispositivos. (Cuando el número de dispositivos de almacenamiento conectados a la máquina de coser ha excedido el máximo, el 11º dispositivo de almacenamiento y subsiguientes no serán reconocidos a menos que se desconecten una vez y se reconecten.)
- Corriente de consumo _____ La corriente de consumo nominal de los dispositivos USB aplicables es de 500 mA como máximo.


*1: JUKI no garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos aplicables. Es posible que algunos dispositivos no funcionen debido a problemas de incompatibilidad.


2. CUANDO SE USA IP-420


2-1. Nombre de cada sección del IP-420

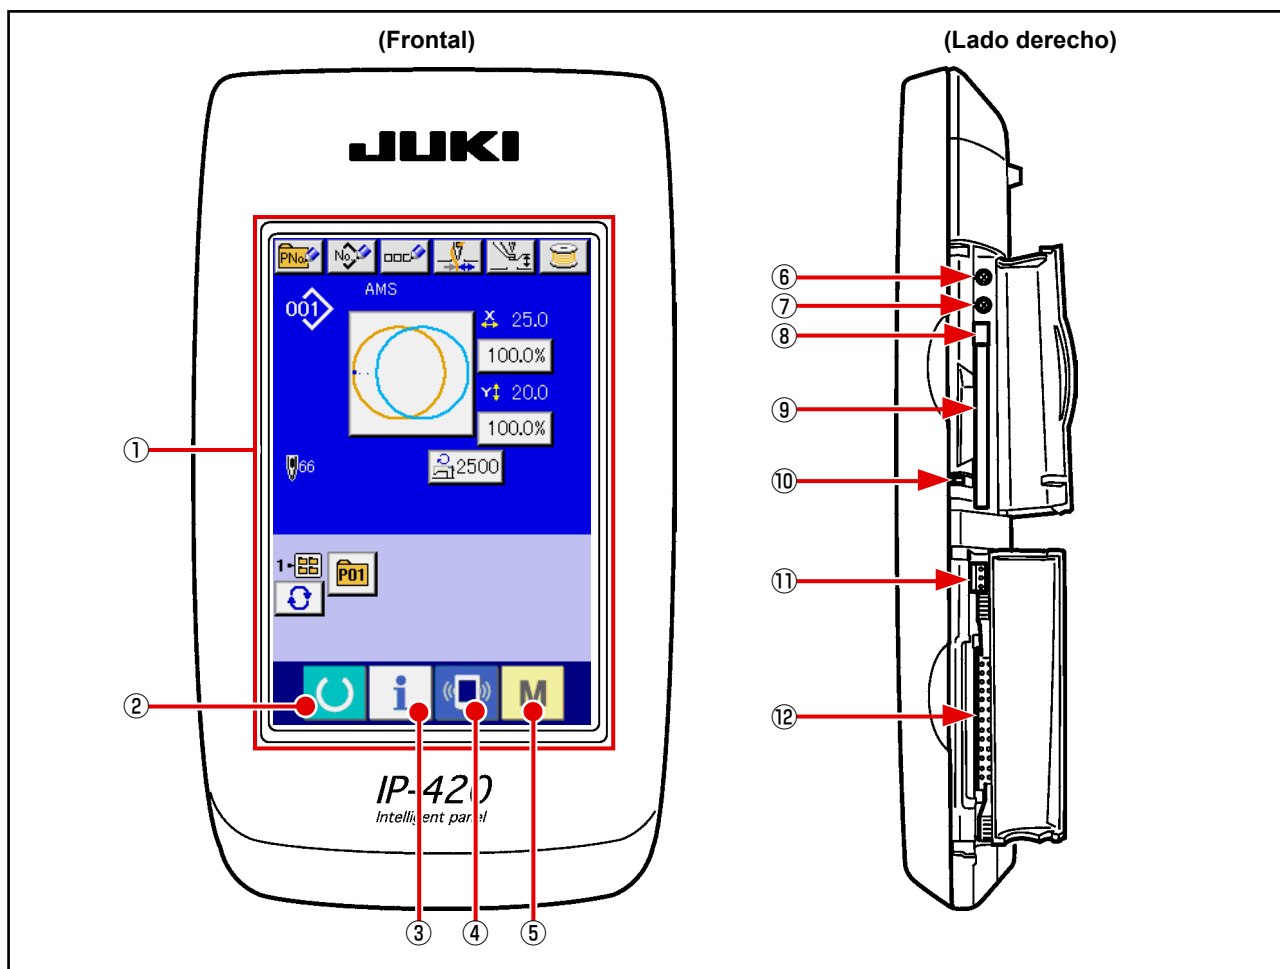


① Panel de tacto • Sección de visualización por LCD

②  Tecla READY → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cosido.

③  Tecla de INFORMACIÓN → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de información.

④  Tecla de COMUNICACIÓN → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de comunicación.

⑤  Tecla de MODALIDAD → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cambio de modalidad que ejecuta varias fijaciones detalladas.

⑥ Control de contraste

⑦ Control de brillo

⑧ Botón eyector de tarjeta CompactFlash (TM)

⑨ Ranura para tarjeta CompactFlash (TM)

⑩ Interruptor de detección de cubierta

⑪ Conector para interruptor externo

⑫ Conector para conexión de caja de control

2-2. Botones para ser usados en común

Los botones que realizan operaciones comunes en cada pantalla del IP-420 son los siguientes :



Botón CANCEL

→ Este botón cierra la pantalla pop-up. En el caso de cambiar la pantalla de cambio de dato, se puede cancelar el dato que se está cambiando.



Botón ENTER

→ Este botón determina el dato cambiado.



Botón UP SCROLL

→ Este botón caracolea hacia el botón o la visualización.



Botón DOWN SCROLL

→ Este botón caracolea hacia abajo el botón o la visualización.



Botón RESET

→ Este botón ejecuta la eliminación de error.



Botón NUMERAL INPUT

→ Este botón visualiza diez teclas e introduce e introduce los numerales que se pueden ejecutar.



Botón CHARACTER INPUT

→ Este botón visualiza la pantalla de entrada de carácter.
→ Consulte **"II-2-18. Nombramiento de patrón de usuario" p.55.**



Botón PRESS DOWN

→ Este botón acciona la bajada del prensatela.
Para elevar el prensatela, presione el botón PRESSER UP visualizado en la pantalla de bajada de prensatela.



Botón BOBBIN WINDER



→ Este botón ejecuta el bobinado de hilo de bobina.
→ Consulte **"II-2-15. Modo de bobinar hilo de bobina" p.50.**


2-3. Operación básica del IP-420




- ① **Posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica.**
Cuando se conecte la corriente eléctrica por primera vez se visualiza la pantalla de selección de lenguaje. Fije el lenguaje que usted utilice. (Es posible cambiar con el interruptor de memoria U500.)





Cuando termine la pantalla de selección con el botón CANCEL  o con el botón ENTER  sin ejecutar la selección de lenguaje, la pantalla de selección de lenguaje se visualizará siempre que se conecte la corriente eléctrica.

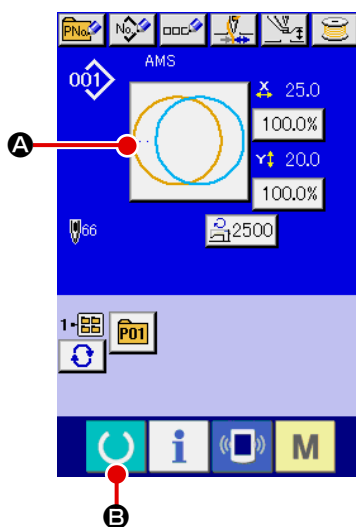

- ② **Seleccione el No. de patrón que desee coser.**
Cuando esté conectada la corriente eléctrica, se visualiza la pantalla de entrada de datos. El botón **A** de No. de patrón que está seleccionado al presente se visualiza en el centro de la pantalla. Pulse el botón para seleccionar el procedimiento de la configuración de cosido. Para seleccionar el procedimiento de la configuración de cosido, consulte "**II-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido**" p.31.

Al pulsar la tecla  **B** el color de fondo de la pantalla LCD cambia a verde, y la máquina de coser se fija al estado posible de cosido.

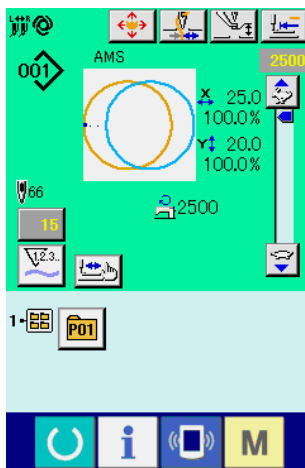

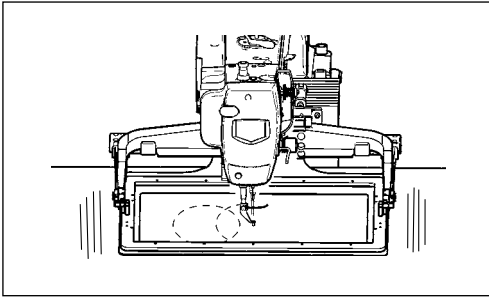


③ **Inicio de cosido.**

Comience el cosido consultado **"I-5-1. Cosido"** p.18.


- * Para lo referente a la pantalla, consulte **"II-2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configuración del cosido"** p.27.









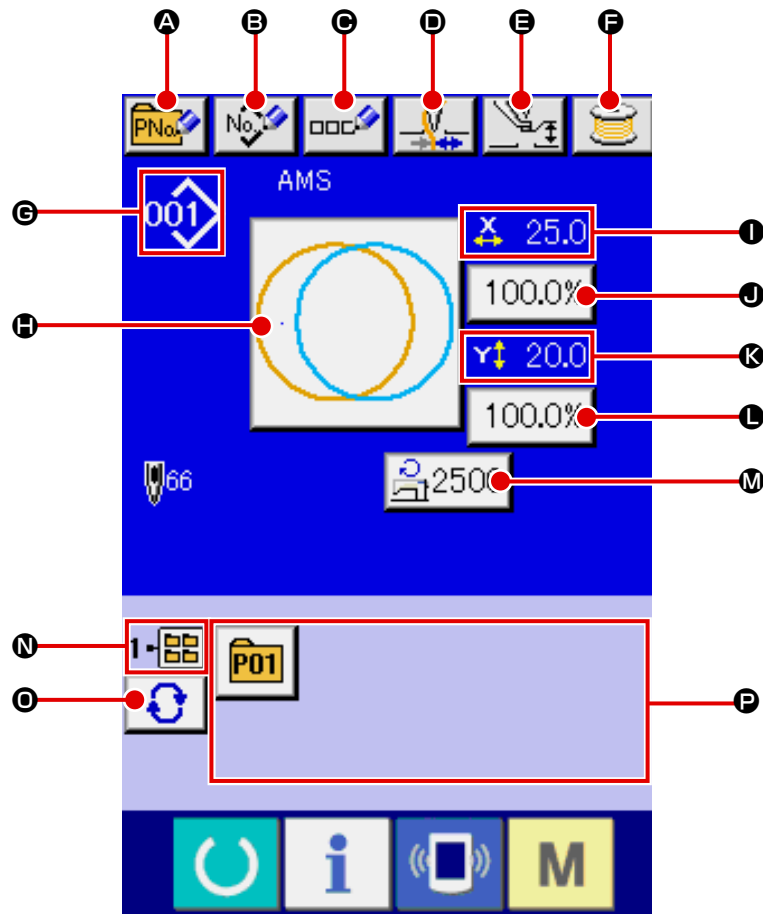





1. Cuando use prensatela exclusivo, confirme la configuración de patrón para más seguridad. Si el prensatela exclusivo sobresale del marco de transporte, se corre peligro de que se rompa la aguja o algo semejante.
2. Cuando sube el prensatela, ponga cuidado en que no queden atrapados sus dedos en el prensatela dado que el prensatela se mueve después que ha bajado.
3. Cuando desconecte la corriente eléctrica sin presionar la tecla READY , el valor fijado de "No. de patrón", "Relación de ampliación/reducción de X", "Relación de ampliación/reducción de Y", "Velocidad máxima de cosido" o "Altura del prensatela intermedio", no se almacenan en la memoria.

2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configuración del cosido


(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido

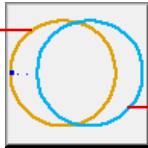







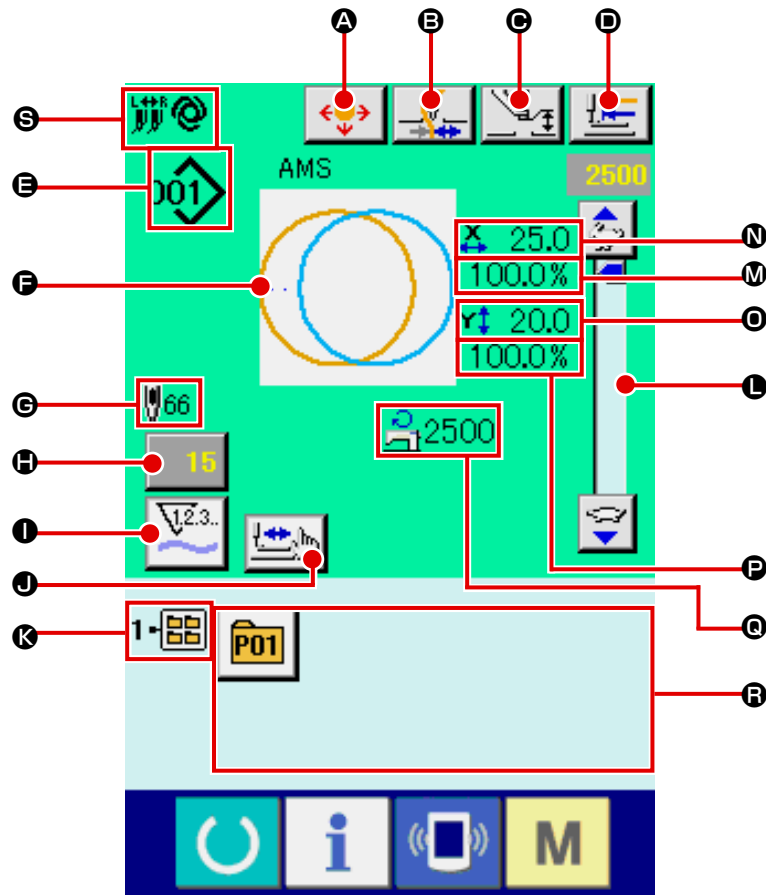



	Botón y visualización	Descripción
A	Botón de PATTERN BUTTON NEW REGISTER (Nuevo Registro de Botón de Patrón)	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de botón de patrón. → Consulte "II-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registro de botón de patrón" p.56.
B	Botón de USER'S PATTERN NEW REGISTER (Nuevo Registro de Patrón de Usuario)	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de patrón de usuario. → Consulte "II-2-17. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario" p.54.
C	Botón de PATTERN BUTTON NAME SETTING	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón. → Consulte "II-2-18. Nombramiento de patrón de usuario" p.55.
D	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
E	Botón de INTERMEDIATE PRESSER SETTING	El prensatela intermedio baja y se visualiza la pantalla de cambio de valor de referencia de prensatela intermedio. → Consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.
F	Botón de BOBBIN WINDER (Bobinador de Bobina)	Se puede bobinar el hilo de bobina. → Consulte "II-2-15. Modo de bobinar hilo de bobina" p.50.

	Botón y visualización	Descripción
G	Visualización de SEWING SHAPE No.	<p>Se visualiza la clase y No. de la configuración del cosido que se está seleccionando al presente. A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.</p> <p> : Patrón de usuario  : Dato de formato de vector</p> <p> : Dato M3  : Formato de cosido estándar</p> <p>* Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-420. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte ""II-2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria" p.92.</p>
H	Botón de SEWING SHAPE SELECTION (Seleccionar configuración de patron)	<p>La configuración del cosido seleccionado al presente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de configuración de cosido. → Consulte ""II-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.31.</p> <p>La forma de puntada se visualiza con código de colores de acuerdo con la aguja utilizada en el cosido.</p> <p>Sección que se cose con la aguja derecha (anaranjado)  Sección que se cose con la aguja izquierda (celeste)</p>
I	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	<p>Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección X de la configuración de cosido que se está seleccionado actualmente. Cuando se selecciona la entrada del valor del tamaño actual X mediante el interruptor  de memoria de fijación, se visualiza el botón de fijación del valor actual. → Consulte ""II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.</p>
J	Botón de X SCALE RATE SETTING (Fijación de Proporción de Escala X)	<p>La proporción de escala en la dirección X de la configuración del cosido que se está seleccionado al presente se visualiza en este botón. Cuando la entrada de escala se fija a no-selección mediante la fijación del interruptor  de memoria, el botón se apaga y se visualiza la escala X. → Consulte ""II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.</p>
K	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	<p>Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección Y de la configuración de cosido que se está seleccionado actualmente. Cuando se selecciona la entrada del valor del tamaño actual Y mediante el interruptor  de memoria de fijación, se visualiza el botón de fijación del valor actual. → Consulte ""II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.</p>
L	Botón de Y SCALE RATE SETTING (Fijación de Proporción de Escala Y)	<p>La proporción de escala en la dirección Y de la configuración del cosido que se está seleccionado al presente se visualiza en este botón. Cuando la entrada de escala se fija a no-selección mediante la fijación del interruptor  de memoria, el botón se apaga y se visualiza la escala Y. → Consulte ""II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.</p>
M	LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA	<p>El límite de velocidad máxima que está fijado al presente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato.(Sin embargo, el límite de velocidad máxima que se visualiza es diferente del número máximo de revoluciones en el patrón.) → Consulte ""II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.</p>
N	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Las carpetas para visualizar los patrones se visualizan por orden.
O	Botón de FOLDER SELECTION (Selección de Carpeta)	Carpetas para mostrar los patrones se muestran en orden.
P	Botón de PATTERN REGISTER (Registro de Patrón)	<p>Se visualizan los botones de REGISTRO DE PATRÓN almacenados en la pantalla de No. de CARPETA .</p> <p>→ Consulte ""II-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.56.</p> <p>* Este botón no se visualiza a menos que se realice un nuevo registro en el botón de patrón.</p>


(2) Pantalla de cosido

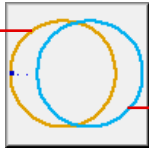


	Botón y visualización	Descripción
A	Botón PATTERN BUTTON MOVE	Se visualiza la pantalla de movimiento de botón de patrón. → Consulte "II-2-12. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja" p.48.
B	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
C	Botón de INTERMEDIATE PRESSER SETTING.	El prensatela intermedio baja y se visualiza la pantalla de cambio de valor de referencia de prensatela intermedio. → Consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.
D	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	Este botón devuelve el prensatela al inicio de cosido y eleva el prensatela al tiempo de parada temporal.
E	Visualización de SEWING SHAPE No.	Se visualiza la clase y No. de la configuración del cosido que se está seleccionando al presente. A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.  : Patrón de usuario  : Dato de formato de vector  : Dato M3  : Formato de cosido estándar * Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-420. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "II-2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria" p.92.

	Botón y visualización	Descripción
F	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	<p>Se visualiza la configuración de cosido seleccionada al presente. → Consulte "II-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.31.</p> <p>La forma de puntada se visualiza con código de colores de acuerdo con la aguja utilizada en el cosido.</p> <p>Sección que se cose con la aguja derecha (anaranjado)</p>  <p>Sección que se cose con la aguja izquierda (celeste)</p>
G	Visualización del TOTAL NUMBER OF STITCHES OF SEWING SHAPE	Se visualiza el número total de puntadas de la configuración que se está seleccionando al presente.
H	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor de contador existente se visualiza en este botón. Cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de contra valor. → Consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.
I	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	El display del contador puede cambiarse entre el contador de cosido, el contador de No. de piezas y el contador de bobina. → Consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.
J	Botón para COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón. → Consulte "II-2-9. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.41.
K	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	El botón de registro de patrón que está visualizado indica el No. de carpeta que se ha almacenado.
L	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de rotaciones de la máquina de coser.
M	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección X de la configuración de cosido que se ha seleccionado.
N	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección X de la configuración de cosido que se ha seleccionado actualmente.
O	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección Y de la configuración de cosido que se ha seleccionado actualmente.
P	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección Y de la configuración de cosido que se ha seleccionado.
Q	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está fijado actualmente. Sin embargo, el display es diferente del número máximo de revoluciones en el patrón.
R	Botón para REGISTRO DE PATRÓN	<p>Se visualizan los botones de registro de patrón conservados en el No. de CARPETA L.</p> <p>→ Consulte "II-2-17. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario" p.54.</p> <p>* Este botón no se visualiza a menos que se realice un nuevo registro en el botón de patrón.</p>
S	Display de modo de cambio alternativo de agujas	<p>Se visualiza el modo de cambio alternativo de agujas que se está seleccionando actualmente.</p> <p>Modo de cambio alternativo automático: </p> <p>Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja derecha: </p> <p>Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja izquierda: </p> <p>Durante el cambio alternativo automático, se realiza el cambio alternativo automático de agujas de acuerdo con el comando de cambio de color introducido en los datos del patrón. → Consulte "II-2-8. Cómo introducir comandos de cambio de color en datos de patrones" p.36.</p> <p>Cuando se selecciona el modo de cambio alternativo manual, el cambio alternativo de agujas se ejecuta para seleccionar alternativamente la aguja derecha o la aguja izquierda, cada vez que se pulsa el botón. → Consulte "II-2-7. Cómo modificar el modo de cambio de color" p.35.</p>

2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido

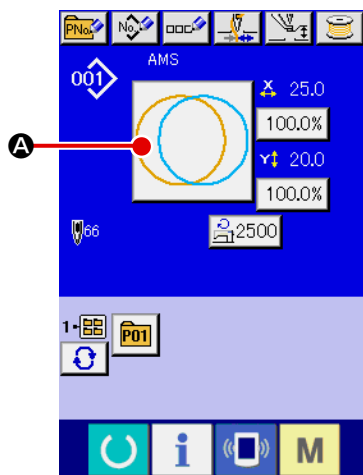

① Visualice la pantalla de entrada de datos.


Solamente en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos, es posible la selección de configuración de cosido. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  RE-ADY y visualice la pantalla (azul) de entrada de datos.


② Llame la pantalla de selección de configuración de cosido.


Pulse el botón **A** SEWING SHAPE (configuración de cosido) y se visualiza la pantalla de selección de cosido.

③ Seleccione la clase de configuración de cosido.

Hay 4 clases de configuración de cosido.



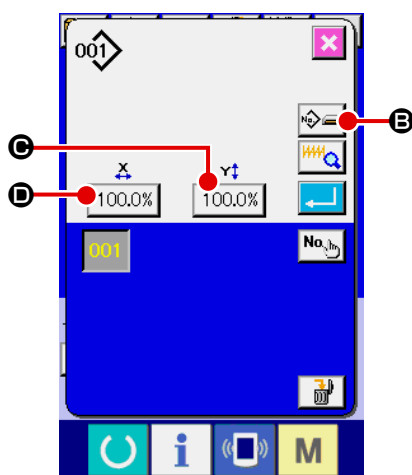

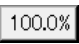Pulse el botón  **B** de SELECCIÓN DE CONFIGURACION DE COSIDO.




Quando se presiona el botón **C** o **D**  en esta pantalla, se puede cambiar la relación del aumento/reducción de X o Y. Para más detalles, consulte "[II-2-6. Cambio de dato de ítem](#)" p.33.


④ Determine la clase de configuración de cosido.

A continuación se enumeran las 4 clases de configuración de cosido. Seleccione de entre ellas la clase que usted quiera.


Pictógrafa	Nombre	Número máximo de patrones
	Patrón de usuario	999
	Dato de formato de vector	999
	Dato M3	999
	Formato de cosido estándar	999

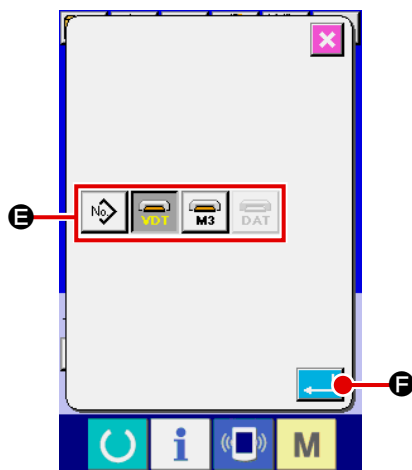

Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-420. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "[II-2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria](#)" p.92.


Seleccione la configuración de cosido que usted desee desde los botones **E** de SELECCIÓN DE CONFIGURACION DE COSIDO y pulse el botón ENTER  **F**.


Se visualiza la pantalla de lista de configuraciones de cosido correspondiente a la clase de configuración de cosido que ha seleccionado.

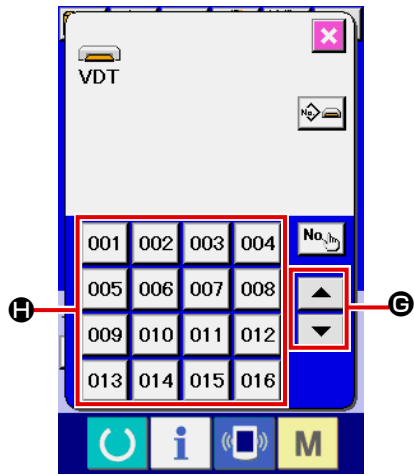


⑤ **Selección de configuración de cosido.**

Cuando se acciona hacia ARRIBA (UP) o hacia ABAJO

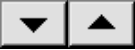(DOWN) el botón de desplazamiento  ⑥ los botones de CONFIGURACION DE COSIDO ⑦ cambian de orden.

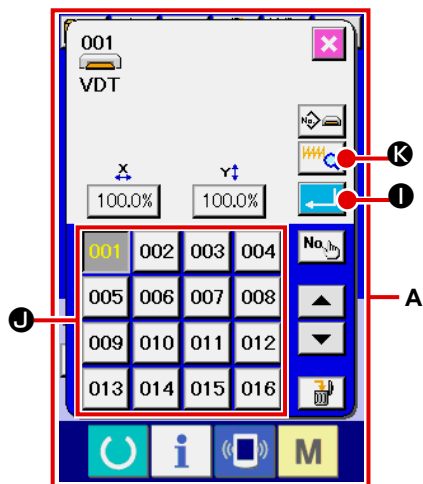



⑥ **Determine la configuración de cosido.**

Cuando se pulsa el botón ENTER  ⑦, se determina la configuración de cosido y se visualiza la pantalla de entrada de datos.

Cuando la configuración de cosido es patrón de usuario, se visualiza la pantalla como **A**.

Se visualiza el botón ⑧ PATTERN No. SELECTION que se ha registrado en el patrón de usuario. Presione el botón del PATTERN No. que usted quiera elegir.

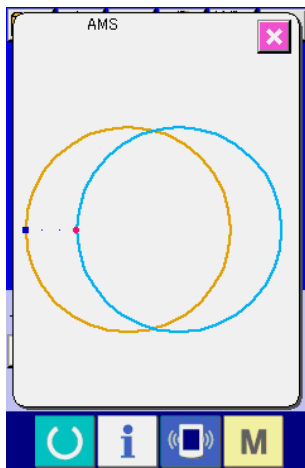


Cuando se pulsa el botón VIEWER  ⑧, se visualiza la configuración del Nº de patrón seleccionado, y éste puede confirmarse.

2-6. Cambio de dato de ítem




AVISO :

Asegúrese de confirmar la configuración del patrón tras el cambio de la proporción de aumento/reducción de X/Y. De lo contrario, pueden ocurrir situaciones de peligro como rotura de aguja debido a interferencia entre la aguja y el prensatelas o problema similar, dependiendo del valor ajustado.

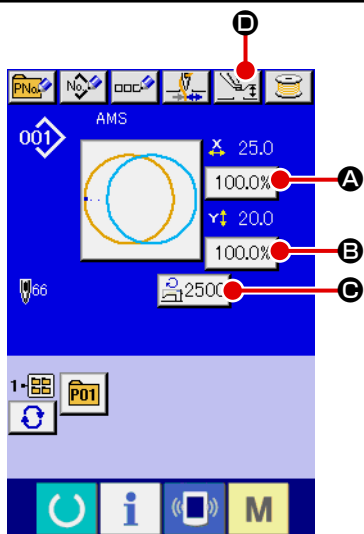

① Visualice la pantalla de entrada de datos.


En el caso de la pantalla de entrada de datos, se puede cambiar el dato de cambio de ítem. En el caso de la pantalla de cosido (verde), pulse el interruptor READY  para visualizar la pantalla (azul) de entrada de datos.


* La altura del prensatelas intermedio pueden modificarse en la pantalla de cosido también.

② Visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.

Cuando se pulsa el botón del dato del ítem que se quiere cambiar se visualiza la pantalla de entrada del dato de ítem. A continuación se describen los 4 ítemes de dato de ítem:

	Ítem	Gama de entrada	Valor inicial
Ⓐ	Proporción de escala en dirección X	1,0 a 400,0 (%)	100,0 (%)
Ⓑ	Proporción de escala en dirección Y	1,0 a 400,0 (%)	100,0 (%)
Ⓒ	Límite máximo de velocidad	200 a 2.500 (sti/min)	2.500 (sti/min)
Ⓓ	Altura de prensatela intermedio	0,0 a 3,5 (mm) (Máx. 0,0 a 7,0 (mm))	Valor de patrón prefijado

- * El valor de referencia del prensatelas intermedio variará de acuerdo con cada patrón que se seleccione.
- * La proporción de escala Ⓐ en dirección X y proporción de escala Ⓑ en dirección de Y se pueden cambiar a entrada de valor del tamaño actual mediante la selección del interruptor **U064** de memoria.
- * Existen los siguientes dos modos de ejecutar el aumento/reducción de X/Y :
 - El dato ya leído en esta pantalla de entrada de datos puede aumentarse o reducirse repetidas veces.
 - La proporción de la escala X/Y puede fijarse y leerse al seleccionar el patrón. Consulte la sección **"II-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.31**.
- * En el caso de cosido a punto, aún cuando aumente/disminuya el número de puntadas se fija a menos de **U088** Modalidad de función de aumento y disminución. El aumento y disminución se puede ejecutar aumentando/disminuyendo el espaciado.
- * Cuando la proporción de escala X/Y se fija individualmente en el caso de círculo o arco, o que se repita el aumento y disminución de X/Y, el cosido se cambia a cosido de punto y que no se pueda mantener la configuración. El aumento y disminución se puede ejecutar aumentando/disminuyendo el espaciado. En este caso, fije y lea la proporción de la escala X/Y en la pantalla de lista de patrones.
- * La gama máxima de entrada y el valor inicial de limitación de velocidad Ⓒ se determinan con el interruptor de memoria **U001**.
- * La altura del prensatelas intermedio no puede modificarse inmediatamente después de encender la máquina. Use la máquina de coser después de presionar la tecla READY  y de ejecutar la recuperación de origen.

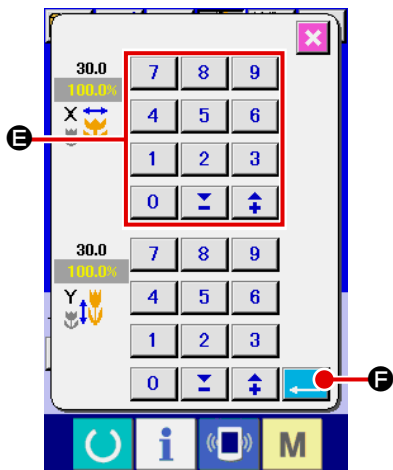

Por ejemplo, proporción de escala X de entrada.

Pulse **100.0%** **A** para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.

③ Introduzca el dato.

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas y las teclas + / - **E**.


④ Determine el dato.

El dato se determina cuando se pulsa el botón ENTER **F**.


- * Para los otros datos de ítem, el dato se puede cambiar mediante la misma operación.
- * La proporción de aumento/reducción de X/Y o el valor de X/Y del tamaño actual de X/Y se pueden introducir en una pantalla.



1. Cuando desconecte la corriente eléctrica sin presionar la tecla READY **G**, el valor fijado de “No. de patrón”, “Relación de ampliación/reducción de X”, “Relación de ampliación/reducción de Y”, “Velocidad máxima de cosido” o “Altura del prensatela intermedio”, no se almacenan en la memoria.
2. Cuando la operación no puede procesarse debido a que la relación de reducción es excesivamente pequeña, se visualiza el error E045 de datos del patrón.
3. Cuando la proporción de escala se cambia con el aumento/disminución de número de puntadas (el espaciado está fijo), se borra el comando de control mecánico introducido en puntos que o sean el punto de configuración.

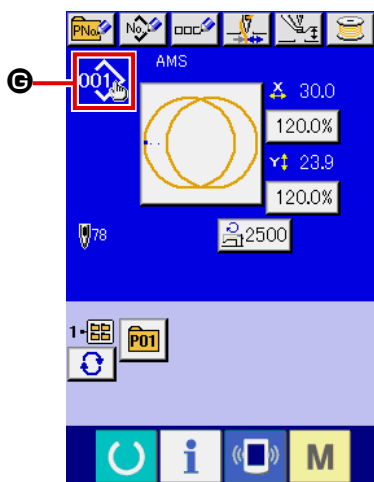

Cuando se ejecuta la proporción de aumento/reducción de X/Y, comando de tensión del hilo, o prensatela intermedio, o valor de adición/disminución de prensatela intermedio de patrón de usuarios, o se ejecuta el patrón de tarjeta de memoria, la sección de clase de patrón cambia de visualización **G**.

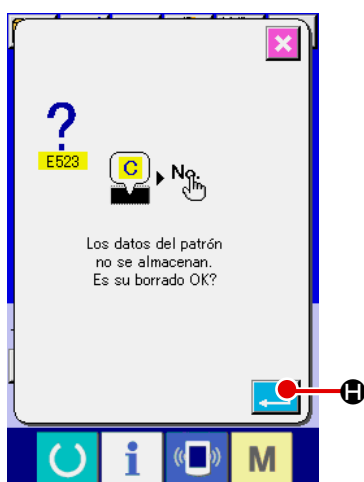


En el caso del display de cambios **G**, se visualiza la pantalla de confirmación del cambio cuando se cambia el patrón.

Cuando se pulsa el botón ENTER **H**, se invalida la información del patrón actual y cambia el del patrón.

Para almacenar el patrón modificado, véase **"II-2-17. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario" p.54.**

2-7. Cómo modificar el modo de cambio de color

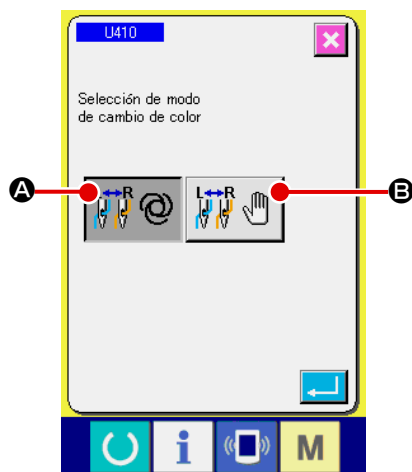

Pulse el botón “U410 COLOR CHANGE MODE SELECT” (selección de modo de cambio de color) en la pantalla de lista de datos de interruptores de memoria.

Pulse el botón “U410 COLOR CHANGE MODE SELECT” (selección de modo de cambio de color) en la pantalla de lista de datos de interruptores de memoria. **"II-2-29. Modo de cambiar el dato de interruptor de memoria" p.85.**


Cuando se selecciona el modo de cambio alternativo automático



(A),

se realiza el cambio alternativo automático de agujas de acuerdo con los comandos de cambio de color introducidos en los datos del patrón.

En cuanto al procedimiento para introducir comandos de cambio de color en datos de patrones, consulte **"II-2-8. Cómo introducir comandos de cambio de color en datos de patrones" p.36.**

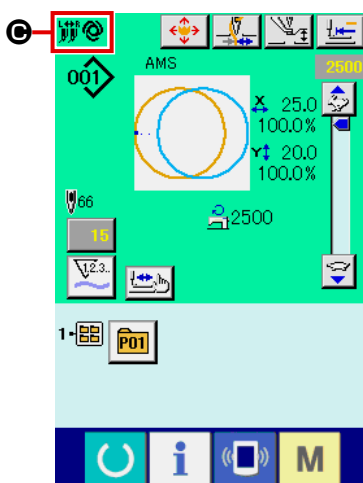



Durante el modo de cambio alternativo automático, se visualiza la marca (A) de cambio alternativo automático en la pantalla de cosido.

Cuando se selecciona el modo de cambio alternativo manual




(B),

se visualiza el botón (D) NEEDLE CHANGEOVER (cambio alternativo de agujas) (cuando se selecciona la aguja derecha:  ; cuando se selecciona la aguja izquierda: ).

Cada vez que se pulsa dicho botón, la aguja utilizada para coser cambia alternativamente entre las agujas derecha e izquierda. Tenga en cuenta que el bastidor de transporte desciende cuando se ejecuta el cambio alternativo de agujas.

Durante el modo de cambio alternativo manual, se ignoran los comandos de cambio de color en datos de patrones.

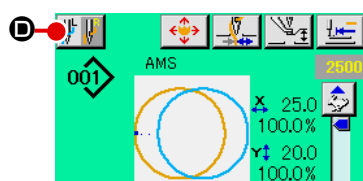

2-8. Cómo introducir comandos de cambio de color en datos de patrones

Cuando el modo de cambio alternativo de color se ajusta al modo de cambio alternativo automático, se ejecuta el cambio alternativo automático de la aguja utilizada en el cosido de acuerdo con los comandos de cambio de color introducidos en los datos del patrón.

También es posible ejecutar el cosido utilizando la aguja seleccionada con el botón ignorando los comandos de cambio de color en los datos de patrones.

→ Consulte **"II-2-7. Cómo modificar el modo de cambio de color" p.35.**

* Si no se especifica la aguja a utilizar en el cosido mediante comandos de cambio de color, la aguja derecha se utilizará en el cosido.

* El cambio alternativo de agujas no se puede realizar a menos que se corte el hilo. Los comandos de cambio de color que puedan existir en algunos puntos de cosido (antes del corte de hilo) se inhabilitan.

El comando de cambio de color se puede introducir en datos de patrones mediante tres medios diferentes: software de creación/edición de datos de cosido PM-1, función de entrada de datos de la unidad principal, y la función de comprobación de formas.


Para el modo de utilizar la función de entrada de datos de la unidad principal y el software de creación/edición de datos de cosido PM-1, consulte los manuales de instrucciones correspondientes.

En cuanto al procedimiento para introducir los comandos de cambio de color mediante la función de comprobación de formas, consulte **"(2) Cómo editar el cambio de color" p.44** de **"II-2-10.**


Ejecución de modificación del punto de entrada de la aguja" p.42.

(1) Para introducir comandos de cambio de color mediante el software de creación/edición de datos PM-1


① Cree datos de patrón en donde se introduzcan comandos de cambio de color.

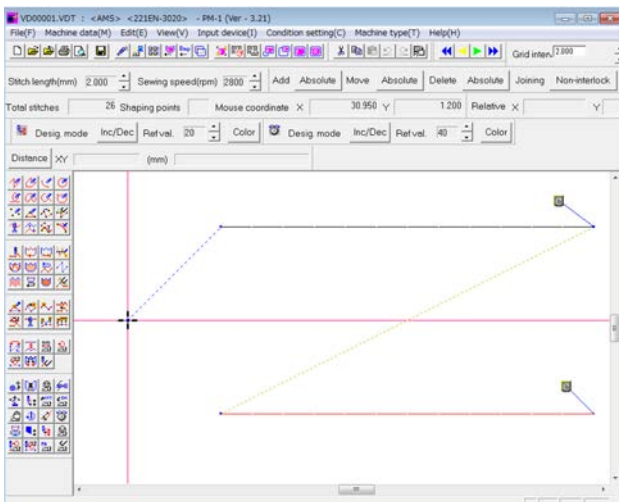


② Visualice el botón de comando de cambio de color en la barra de herramientas.


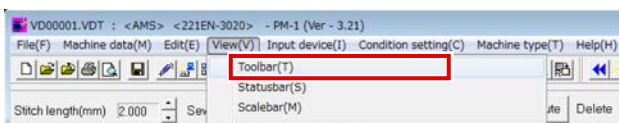


Visualice el menú y haga clic en la barra de herramientas para visualizar el diálogo de display de la barra de herramientas.

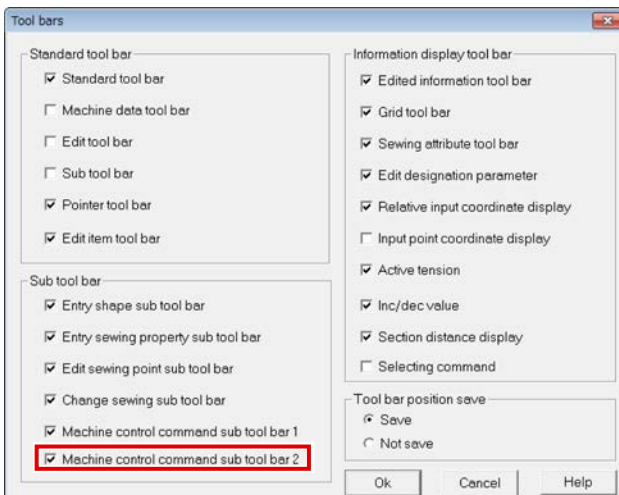


Marque la casilla "Sub-barra 2 de herramientas de comandos de control de la máquina" en el diálogo de display de la barra de herramientas, y pulse "OK".

Se visualiza la sub-barra 2 de herramientas, que incluye el botón  **A** COLOR CHANGE COMMAND (comando de cambio de color).

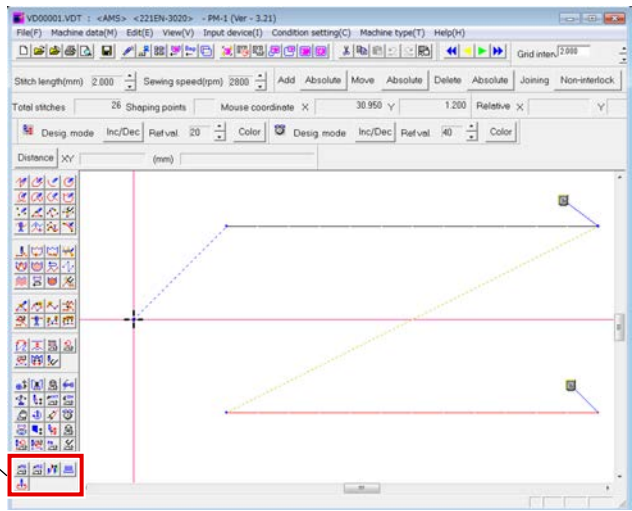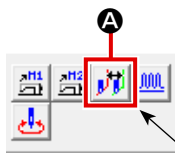


③ Para seleccionar el comando de cambio de color

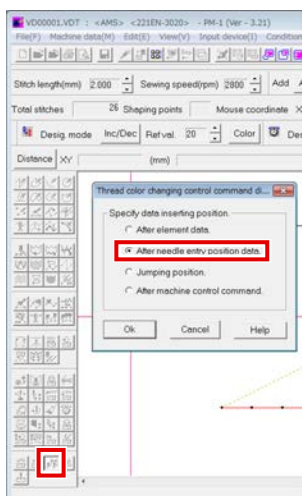


Pulse el botón COLOR CHANGE COMMAND para visualizar el diálogo de comando de control de cambio de color. Marque la casilla “Dato después del punto de entrada de la aguja” y pulse el botón OK.

⑤ Para seleccionar el color del hilo a cambiar alternativamente over

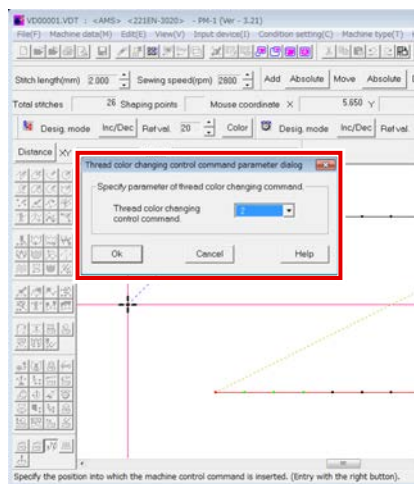


Se visualiza el diálogo de parámetros del comando de control de cambio de color. Seleccione el color a cambiar y pulse el botón OK. Parámetro = 1: Cosido con la aguja derecha Parámetro = 2: Cosido con la aguja izquierda

④ Para especificar el punto en que se debe introducir el comando de cambio alternativo

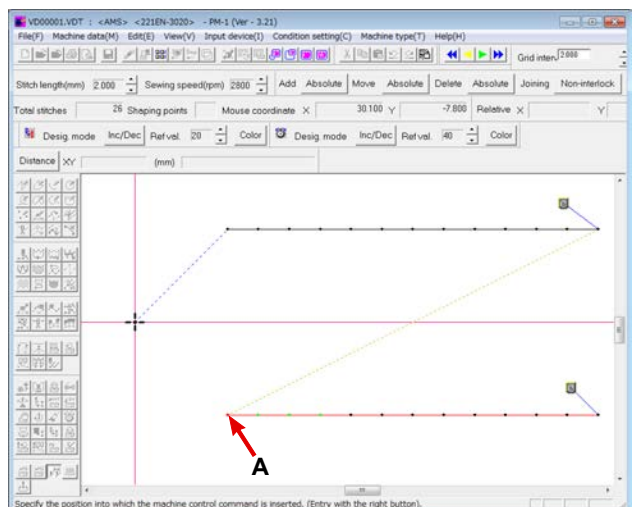


Haga clic en el botón izquierdo del ratón para seleccionar el primer punto de entrada de la aguja (A en el ejemplo) de los elementos de cosido para los que se especificará el color del hilo. Luego, confirme la selección haciendo clic en el botón derecho del ratón.

⑥ Se introduce un comando de cambio de color (B).

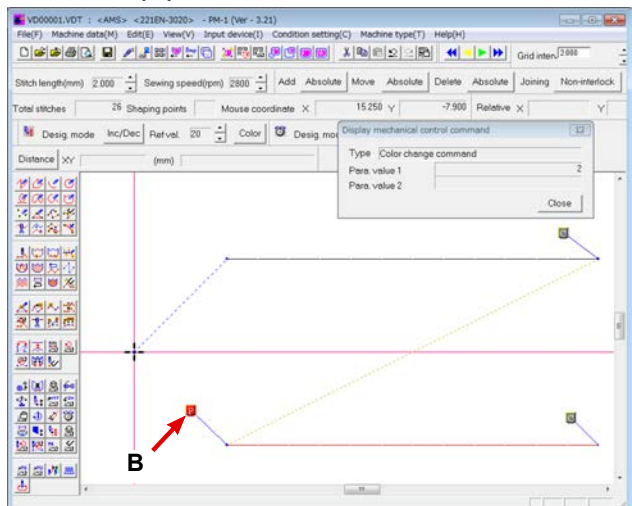

(2) Para introducir un comando de cambio de color mediante la función de entrada de datos de la unidad principal

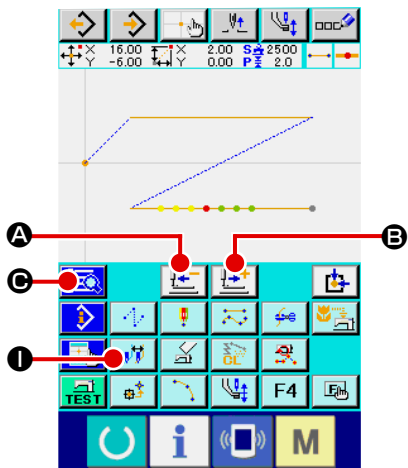


① Para desplazar el punto actual

Pulse el botón FORWARD  **B** o el botón BACKWARD






A, para desplazar el punto actual hacia el elemento de cosido para el que se especificará el color del hilo. El comando de cambio de color se puede introducir en cualquier posición de los elementos de cosido con tal de que la posición sea en puntos de entrada de la aguja.

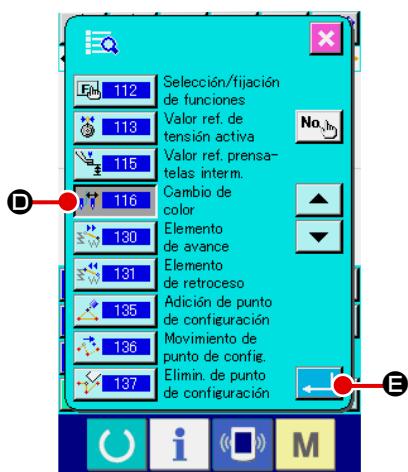
Pulse el botón  **C** CODE LIST (lista de códigos).

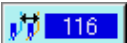


② Para visualizar la pantalla de entrada de comandos de cambio de color


Seleccione "No. 116 Cambio de color"  **D** en la pantalla de lista de códigos. Pulse la tecla ENTER  **E**.

* La pantalla de entrada de comandos de cambio de color también se puede visualizar pulsando el botón  **I** FUNCTION (funciones) del comando de cambio de color.

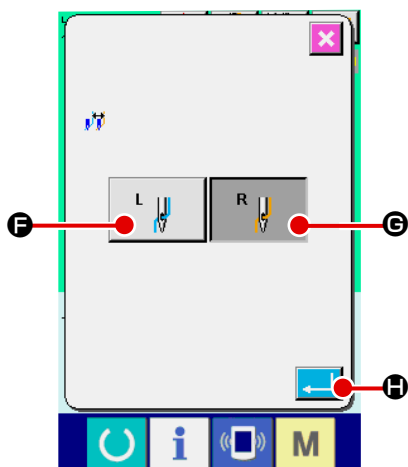


③ Para seleccionar la aguja a utilizar en el cosido

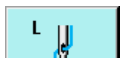Se visualiza la pantalla de entrada de comandos de cambio de color. Seleccione la aguja a utilizar en el cosido (cosido con la aguja izquierda:  **F**; cosido con la aguja derecha:



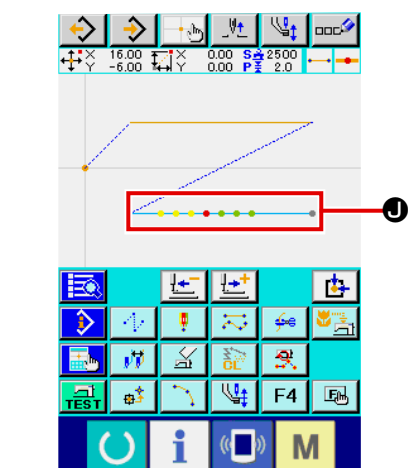

G), y pulse ENTER  **H**.



④ Para seleccionar la aguja a utilizar en el cosido


Se introduce un comando de cambio de color.


El comando de cambio de color se agrega a la parte superior de los elementos de cosido que se han seleccionado.


Cuando se cambia la aguja utilizada en el cosido, el color de display de la forma cambia (sección J, aguja derecha (color anaranjado) , aguja izquierda (celeste) ).



Para modificar el método de código de colores, consulte "(4) Para visualizar la forma del patrón con código de colores mediante la función de entrada de datos de la unidad principal" p.40.


(3) Para comprobar los comandos de cambio de color mediante la función de entrada de datos de la unidad principal

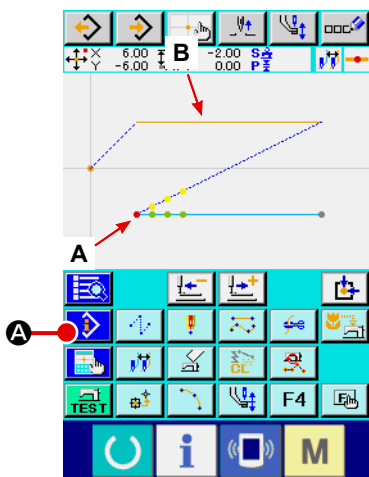


La aguja de cosido especificada mediante el comando de cambio de color se puede comprobar pulsando el botón 


A INFORMATION DISPLAY (display de información) en la posición **A** (**B**) del comando de cambio de color. (Cosido con la aguja izquierda  , cosido con la aguja derecha

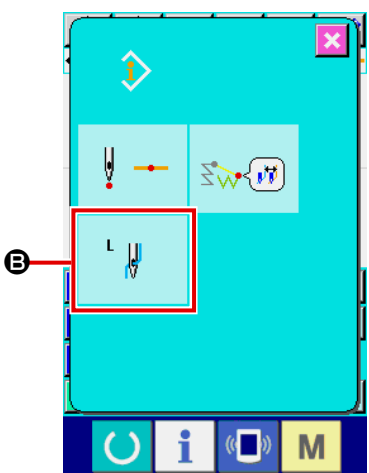


La aguja utilizada en el cosido también se puede comprobar pulsando el botón INFORMATION DISPLAY  **A** en el elemento de cosido **B** (**C**).

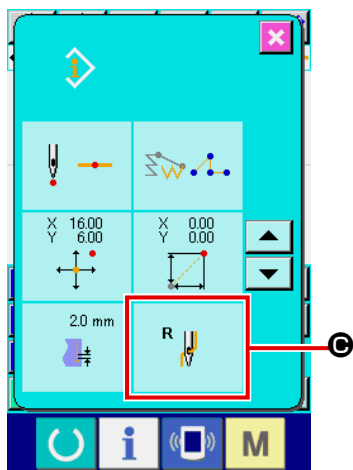


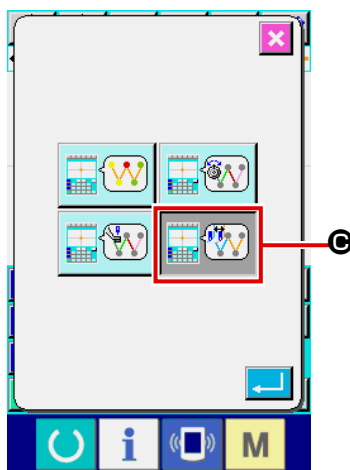
(4) Para visualizar la forma del patrón con código de colores mediante la función de entrada de datos de la unidad principal

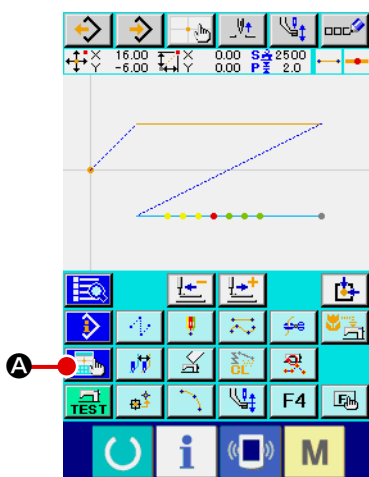


Pulse el botón  **A** SETTING (de ajuste).

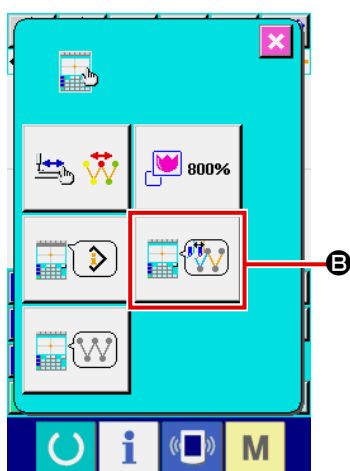

Pulse el botón  **B** DISPLAY COLOR SELECT (selección de color de display).




Seleccione el comando de cambio de color  **C**, para visualizar la forma del patrón con código de colores de acuerdo con el color del hilo.

2-9. Modo de comprobar la configuración de patrón




AVISO :

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.

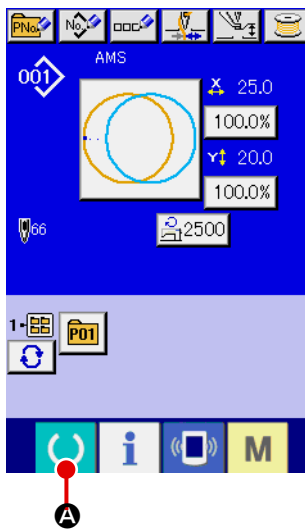

① Para visualizar la pantalla de cosido.

Visualice la pantalla de entrada de datos (azul) y pulse la tecla READY  **A**. Entonces cambia a verde la luz de fondo de LCD indicando que es posible el cosido.

En este momento, el prensatelas ejecuta la recuperación de la memoria del origen y se desplaza al inicio del cosido.



Cuando el sujetaprendas se encuentra en su posición superior, el sujetaprendas desciende primero a su posición inferior y luego se desplaza al punto de inicio del cosido. Tenga cuidado para que sus dedos no queden atrapados entre el sujetaprendas y la placa de agujas.

② Para visualizar la pantalla de cosido de paso.




Cuando se pulsa el botón  **B** de COSIDO DE PASO, se visualiza la pantalla de cosido de paso.


③ Baje el prensatela con el interruptor de pedal.




La máquina de coser no arranca ni aún cuando se presione el interruptor de pedal con esta modalidad.

④ Continúe el pespunte con el prensatela bajado.

La forma de cosido se visualiza en el centro de la pantalla. El punto actual, la posición de inicio del cosido y la posición de término del cosido están representados por  (círculo rosado),  (punto azul) y  (punto rosado), respectivamente.


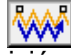
Compruebe la forma del cosido mediante el botón ONE-STITCH BACKWARD  **C** y el botón ONE-STITCH FORWARD

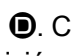


 **D**. Cuando se hayan introducido dos o más comandos, la posición de transporte no varía pero el display de comando **A** se mueve hacia adelante y hacia atrás. Si se continúa pulsando el botón ONE-STITCH FORWARD o el botón ONE-STITCH BACKWARD, aumenta la velocidad del movimiento.

Cuando se pulsa el botón COMMAND SEARCH FORWARD







 **E**, el transporte automáticamente se desplaza a la posición de término del cosido. Cuando se pulsa el botón COMMAND SEARCH BACKWARD  **F**, el transporte automáticamente se desplaza a la posición de inicio del cosido.


Para detener el transporte, pulse el botón **C**, **D**, **E**, **F**, **G** o **H**.

Cuando se pulsa el botón INTERMEDIATE PRESSER  **G**, el prensatelas intermedio se eleva o baja. (Este botón no se visualiza cuando el interruptor de memoria **U103** se ajusta a 0 (cero).)



El cambio alternativo de agujas se ejecuta moviendo el transporte hasta pasar por la posición de cambio de agujas. (En caso de que el modo de cambio de color esté ajustado al modo de cambio alternativo manual, el transporte no se mueve cuando la función de enclavamiento de transporte y cambio alternativo de agujas del interruptor de memoria se encuentra inhabilitada.)

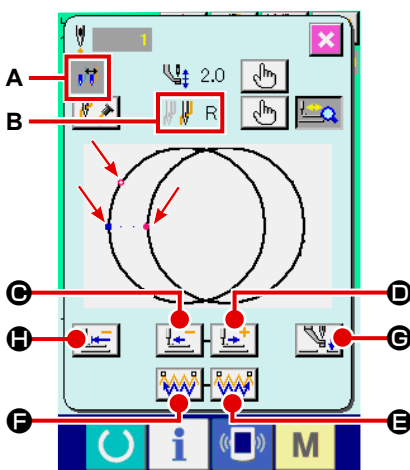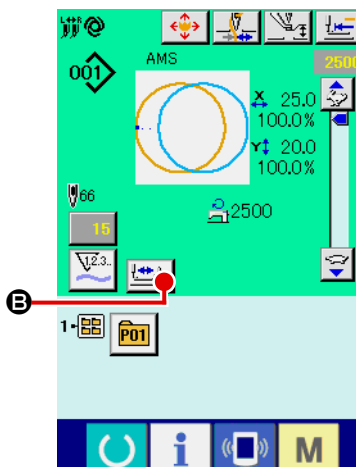La aguja para coser en el punto actual se visualiza en **B** (aguja derecha , aguja izquierda ).

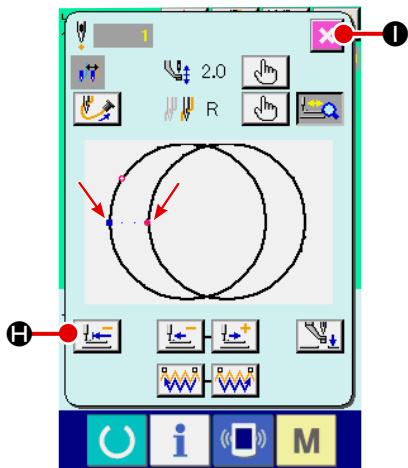





⑤ **Para terminar la comprobación de configuración.**


Cuando se pulsa el botón PRESSER INITIAL POSITION , el sujetaprendas se desplaza a la posición de inicio del cosido y se restaura la pantalla de cosido. La pantalla de cosido se restaura también pulsando el botón CANCEL  ①. Cuando el sujetaprendas no se encuentra en la posición de inicio o término del cosido, el cosido puede iniciarse presionando el interruptor de pie antes de que se complete la comprobación de la forma del cosido.

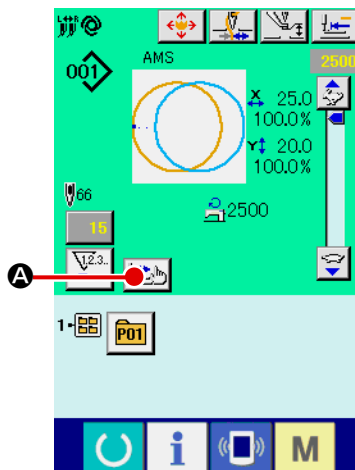


2-10. Ejecución de modificación del punto de entrada de la aguja




(1) **Para editar la altura del prensatelas intermedio**

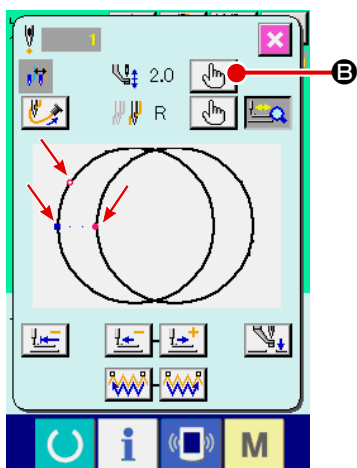Pulse el botón STEP SEWING  ① en la pantalla de cosido para visualizar la pantalla de cosido por pasos.

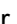


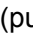


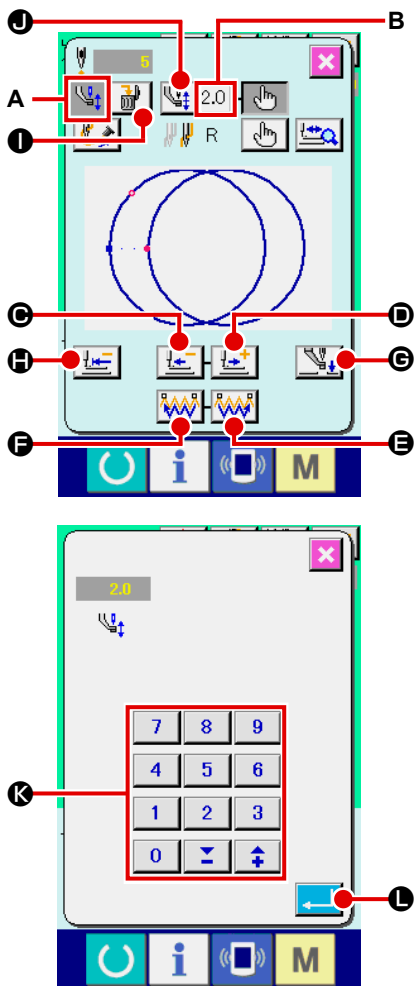

La forma de cosido se visualiza en el centro de la pantalla. El punto actual, la posición de inicio del cosido y la posición de término del cosido están representados por  (círculo rosado),  (punto azul) y  (punto rosado), respectivamente.



Pulse el botón MODE SELECT  ② para seleccionar el modo del prensatelas intermedio.










Quando se pulsa el botón ONE-STITCH BACKWARD 

 o el botón ONE-STITCH FORWARD  , el transporte (punto actual ) se mueve hacia atrás o hacia adelante en una puntada. Cuando se hayan introducido dos o más comandos, la posición del transporte no varía pero el display de comando **A** se mueve hacia adelante y hacia atrás. Si se continúa pulsando el botón  o , aumenta la velocidad del movimiento. El valor indicado **B** es el valor absoluto (Valor de la altura del prensatelas intermedio + Valor de aumento/disminución de la altura del prensatelas intermedio).


Quando se pulsa el botón COMMAND SEARCH FORWARD


 , el transporte se mueve hacia adelante o hacia atrás desde el punto actual hasta llegar al punto de entrada de aguja en donde se encuentra el primer comando de prensatelas intermedio.




Para detener el transporte, pulse el botón , , ,  o .


Quando se pulsa el botón INTERMEDIATE PRESSER  , el prensatelas intermedio se eleva o baja. (Este botón no se visualiza cuando el interruptor de memoria **U103** se ajusta a 0 (cero).)

Quando se pulsa el botón PRESSER INITIAL POSITION 

, el sujetaprendas se desplaza hacia su origen y se restaura la pantalla de cosido.

Quando se pulsa el botón COMMAND DELETE  , se visualiza la pantalla, tal como se muestra en **A**, para eliminar el comando.

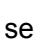Quando se presiona el botón   , se visualiza la pantalla de selección de valor de aumento/reducción de altura del prensatela intermedio.


Introduzca el valor que usted quiera con las TEN (diez) teclas y las teclas +/- .


Quando presione el botón   ENTER, se determina el dato.






1. Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela. Use la máquina de coser después de bajar el prensatela.
2. Cuando el prensatelas intermedio se encuentra en su posición inferior, el movimiento del prensatelas intermedio y de la aguja varía según el ajuste del interruptor de memoria **U103**.
3. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria **U105**. Consulte la sección "II-2-34. Precauciones a tomar al crear patrones" p.95 para los ajustes de los interruptores de memoria.


(2) Cómo editar el cambio de color

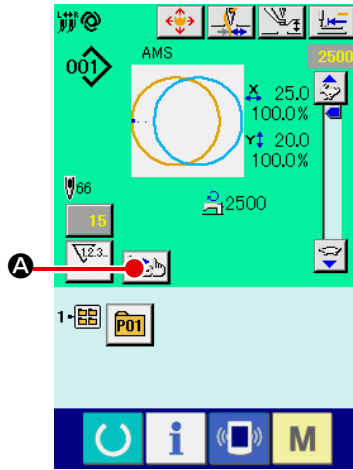
Pulse el botón STEP SEWING  **A** en la pantalla de cosido para visualizar la pantalla de cosido por pasos.





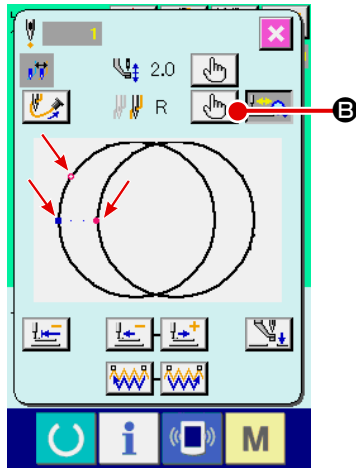

La forma de cosido se visualiza en el centro de la pantalla. El punto actual, la posición de inicio del cosido y la posición de término del cosido están representados por  (círculo rosado),  (punto azul) y  (punto rosado), respectivamente.

Pulse el botón MODE SELECT  **B**, para seleccionar el modo de cambio de color.





Cuando se pulsa el botón ONE-STITCH BACKWARD 


C o el botón ONE-STITCH FORWARD  **D**, el transporte (punto actual ) se mueve hacia atrás o hacia adelante en una puntada. Cuando se hayan introducido dos o más comandos, la posición del transporte no varía pero el display de comando **A** se mueve hacia adelante y hacia atrás. Cuando se continúa pulsando el botón **C** o **D**, aumenta la velocidad de movimiento. La aguja para coser en el punto actual se visualiza en **B**.



Pulse el botón COMMAND SEARCH FORWARD  **E** o el botón COMMAND SEARCH BACKWARD  **F**. Luego, el punto de entrada de la aguja se desplaza hacia adelante o atrás desde el punto actual hacia aquel en que se detecta un comando de cambio de color.


Para detener el transporte, pulse el botón **C**, **D**, **E**, **F**, **G** o **H**.


Cuando se pulsa el botón INTERMEDIATE PRESSER  **G**, el prensatelas intermedio se eleva o baja. (Este botón no se visualiza cuando el interruptor de memoria **U103** se ajusta a 0 (cero).)

Cuando se pulsa el botón PRESSER INITIAL POSITION  **H**, el sujetaprendas se desplaza hacia su origen y se restaura la pantalla de cosido.

Cuando se pulsa el botón COMMAND DELETE  **I**, se visualiza la pantalla, tal como se muestra en **A**, para eliminar el comando.

Desplace el punto actual a la posición del elemento de cosido para el que se especificará el color del hilo. El comando de cambio de color se puede introducir en cualquier posición de los elementos de cosido con tal de que la posición se encuentre en un punto de entrada de la aguja. Pulse el botón COLOR CHANGE COMMAND **J** (aguja derecha  **R**), aguja izquierda  **L**), para visualizar la pantalla de entrada de comandos de cambio de color.

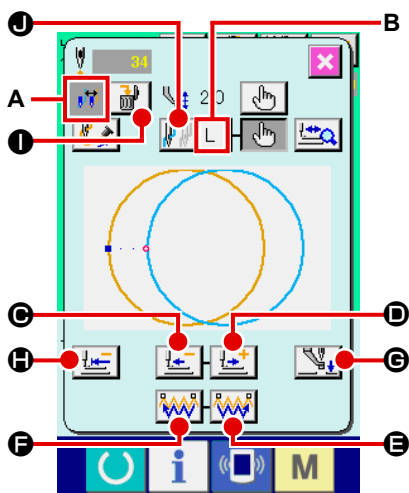

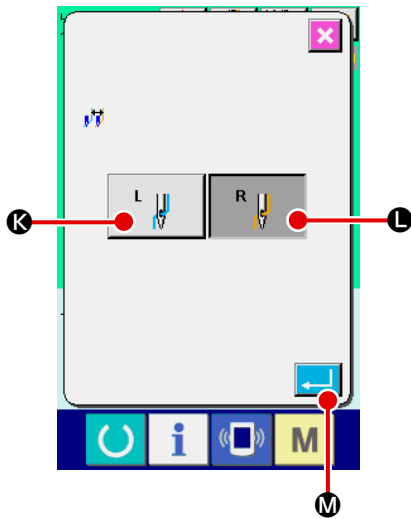

Seleccione ya sea el cosido con la aguja izquierda



o cosido con la aguja derecha



, y pulse el botón

ENTER



. Luego, se confirman los datos y queda intro-


ducido el comando de cambio de color.

El comando de cambio de color se agrega a la parte superior de los elementos de cosido que haya seleccionado.




1. Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela. Use la máquina de coser después de bajar el prensatela.
2. Cuando el prensatelas intermedio se encuentra en su posición inferior, el movimiento del prensatelas intermedio y de la aguja varía según el ajuste del interruptor de memoria **U103**.
3. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria **U105**. Consulte la sección "II-3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA" p.97 para los ajustes de los interruptores de memoria.

2-11. Cómo usar parada temporal

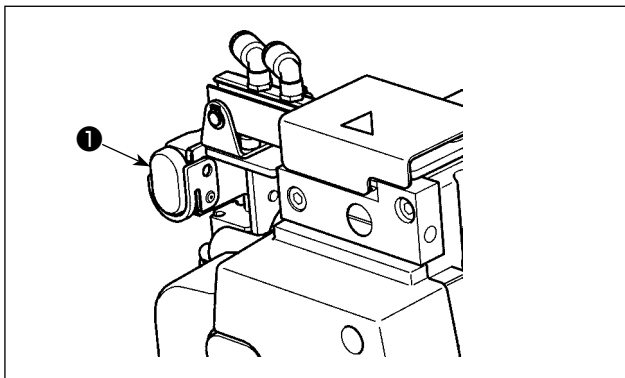

Cuando durante el cosido se presione el interruptor ❶ TEMPORARY STOP, se puede parar la máquina de coser. Ahora, la pantalla de error se visualiza para informar que se ha presionado el interruptor de parada.

(1) Para continuar ejecutando el cosido desde algún punto en el cosido

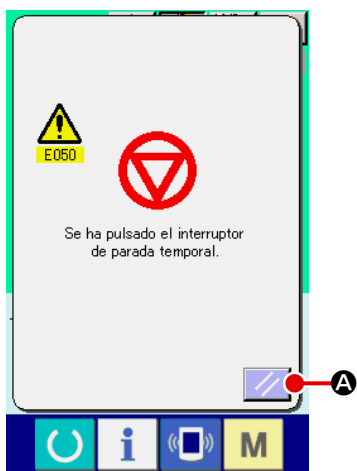


❶ Eliminación de error.

Pulse el botón RESET (A) para despejar el error.

❷ Para ejecutar el corte de hilo.

Presione el botón (B) THREAD TRIM para ejecutar el corte de hilo. Cuando se presiona el botón PRESSER UP (C), sube el prensatela. Desconecte la corriente eléctrica porque en adelante no se puede ejecutar la operación. Cuando se ejecute el corte de hilo, se visualizan en la pantalla el botón (D) INTERMEDIATE PRESSER UP/DOWN, el botón (E) FEED BACKWARD, el botón (F) FEED FORWARD, y el botón (G) RETURN TO ORIGIN.

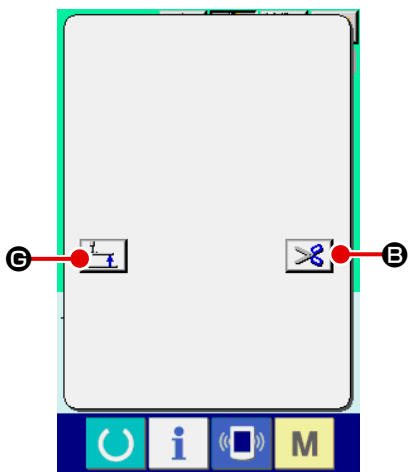


1. Cuando el prensatela es elevado y se detiene la operación a medio camino debido a problema de olvido de introducir la cápsula de canilla o semejante, presione el botón PRESSER UP (C) y desconecte la corriente eléctrica.

2. El botón PRESSER UP (C) no se visualiza cuando el prensatela es de tipo neumático.

❸ Para ajustar el prensatela a la posición de cosido.

Cuando se pulsa el botón (D) FEED BACK, el prensatela retrocede puntada por puntada y cuando se pulsa el botón (E) FEED FORWARD, avanza puntada por puntada. Lleve el prensatela a la posición de reanudación de cosido.

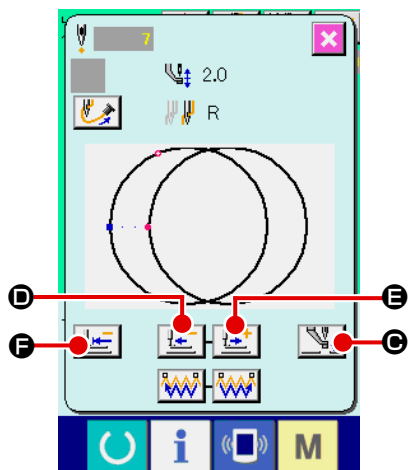

❹ Para reanudar el cosido.


Cuando se presiona el pedal, se reanuda el cosido.

(2) Para ejecutar la reanudación de cosido desde el inicio


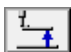




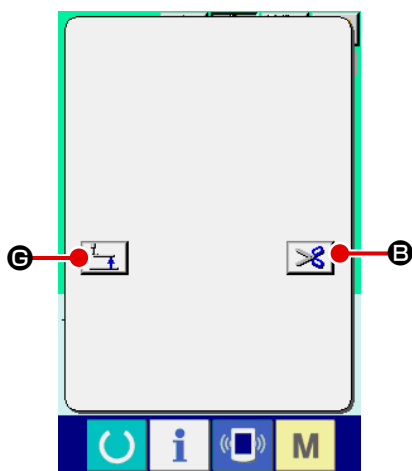

① Eliminación de error.


Pulse el botón RESET  A para despejar el error.




② Para ejecutar el corte de hilo.

Presione el botón  B THREAD TRIM para ejecutar el corte de hilo. Cuando se presiona el botón PRESSER UP  C, sube el prensatela. Desconecte la corriente eléctrica porque en adelante no se puede ejecutar la operación.

Cuando se ejecute el corte de hilo, se visualizan en la pantalla el botón  D INTERMEDIATE PRESSER UP/DOWN, el botón  E FEED BACKWARD, el botón  F FEED FORWARD, y el botón  G RETURN TO ORIGIN.

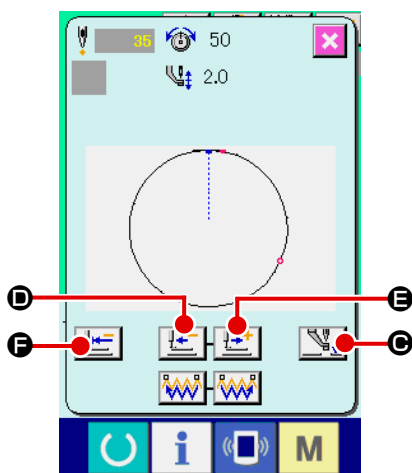


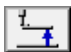
③ Para retornar a origen.


Cuando se haya pulsado el botón  G RETURN TO ORIGIN, se cierra la pantalla emergente y se visualiza la pantalla de cosido y la máquina de coser vuelve a la posición del inicio de cosido.

④ Ejecute otra vez el trabajo de cosido desde el inicio.


Cuando se presiona el pedal, se reanuda el cosido.



1. Cuando el prensatela es elevado y se detiene la operación a medio camino debido a problema de olvido de introducir la cápsula de canilla o semejante, presione el botón PRESSER UP  C y desconecte la corriente eléctrica.

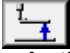2. El botón PRESSER UP  C no se visualiza cuando el prensatela es de tipo neumático.


2-12. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido a interrupción de la punta de la aguja

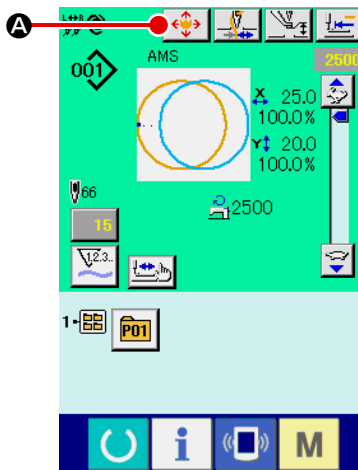

- 1 **Visualización de la pantalla de movimiento de botón de patrón.**

Cuando se presiona el botón PATTERN BUTTON MOVE 

A, se visualiza la pantalla de movimiento de botón de patrón.

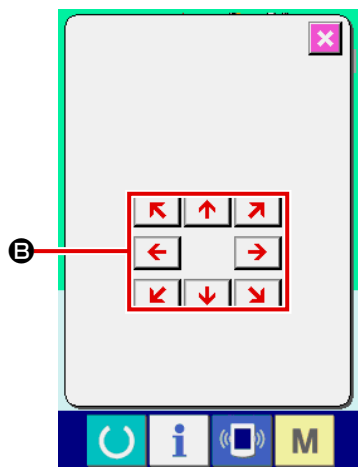


- 2 **Movimiento de patrón.**

Baje el prensatelas e introduzca la dirección del movimiento mediante la tecla DIRECTION **B**.



La magnitud de movimiento fijada es efectiva solamente en la pantalla de cosido. Cuando la pantalla retorna a la pantalla de entrada al presionar la tecla READY, se borra la magnitud de movimiento.

2-13. Cómo cambiar alternativamente la barra de agujas y la prensadora de hilos a enhebrar

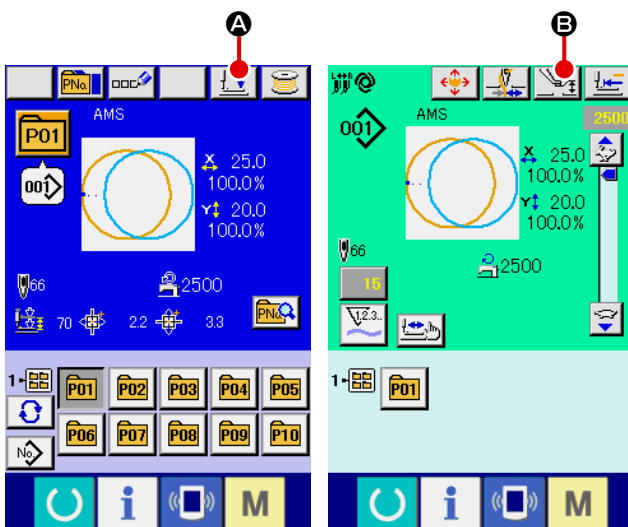


- 1 Para visualizar la pantalla de ajuste del prensatelas intermedio o la pantalla de prensatelas abajo

Pulse el botón  **A** PRESSER DOWN o


botón  **B** INTERMEDIATE PRESSER


SETTING en la pantalla de entrada de datos o la pantalla de cosido, para visualizar la pantalla de ajuste del prensatelas intermedio o la pantalla de prensatelas abajo.

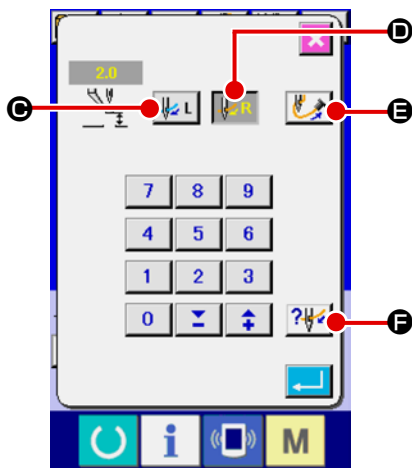

② **Para cambiar alternativamente la barra de agujas y la prensadora de hilos**

La barra de agujas y la prensadora de hilos pueden cambiarse


alternativamente a la aguja izquierda pulsando el botón 


ⓐ LEFT NEEDLE SELECT (selección de aguja izquierda), o a la aguja derecha pulsando el botón  ⓑ RIGHT NEEDLE SELECT (selección de aguja derecha).



Apague la máquina antes de ejecutar el enhebrado del cabezal de la máquina.


→ Para mayores detalles, consulte "I-4-3. Cómo enhebrar el cabezal de la máquina de coser" p.12.

Aun cuando se cambie alternativamente la aguja en esta pantalla, el estado seleccionado de la aguja regresará a la aguja utilizada en el cosido al momento de pasar a la pantalla de cosido. Después de enhebrar el cabezal de la máquina de coser, pulse el botón THREAD SUCTION  ⓐ para sujetar el extremo del hilo.

Si se pulsa el botón  ⓑ THREADING DIAGRAM (diagrama de enhebrado), se visualiza el diagrama de enhebrado.

→ Consulte "I-4-4. Procedimiento para sujetar el hilo de la aguja" p.14.


2-14. Cómo sujetar el hilo de agujas

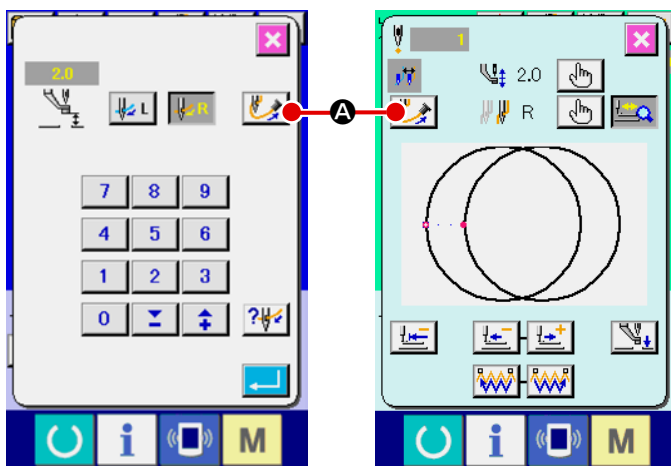

① **Para visualizar la pantalla de aspiración de hilos**

Pulse el botón  ⓐ THREAD

SUCTION en la pantalla de ajuste del prensatelas intermedio, pantalla de prensatelas abajo, o pantalla de comprobación de formas, para visualizar la pantalla de aspiración de hilos. Luego, se inicia la aspiración de hilos.

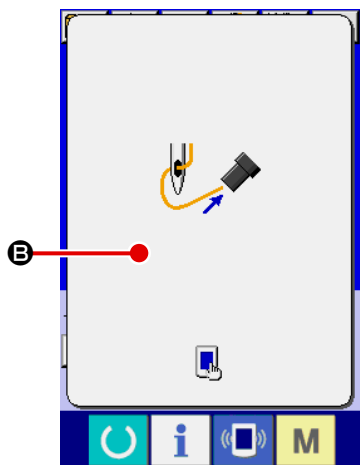

② **Para finalizar la sujeción de hilos**

Toque ⓑ en la pantalla de aspiración de hilos para finalizar la sujeción de hilos. Luego, la pantalla vuelve a la pantalla anterior.


En casos, tal como al término del enhebrado, el extremo del hilo debe ser aspirado para su sujeción.

Consulte "I-4-4. Procedimiento para sujetar el hilo de la aguja" p.14.

* El botón de aspiración de hilos en la pantalla de comprobación de formas se habilita solamente cuando desciende el pie prensatelas.


2-15. Modo de bobinar hilo de bobina

(1) Cuando ejecute el bobinado de hilo de bobina durante el cosido

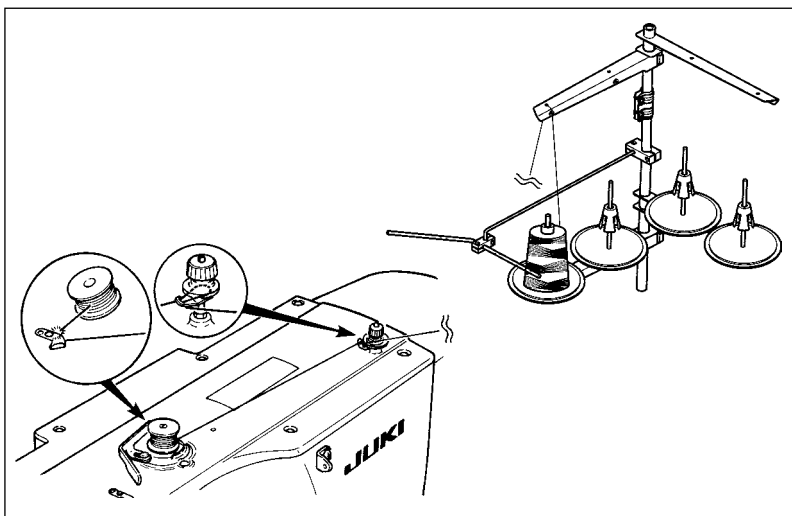


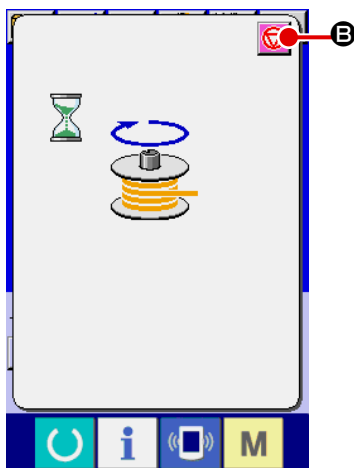
Enhebre el bobinador y bobine el hilo de bobina en la bobina como se ilustra en la figura.

(2) Para ejecutar solamente bobinado de hilo de bobina

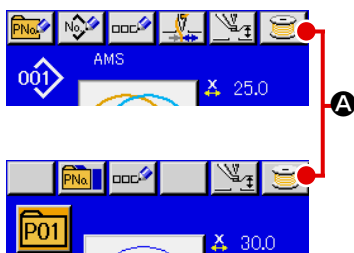

① Visualice la pantalla bobinadora de bobina.


Pulse el botón BOBBIN WINDER  (A) en la pantalla (azul) de entrada de datos y el prensatelas descenderá. Luego, se visualiza la pantalla de bobinado de bobina.



② Inicio de bobinado de bobina.

Presione el pedal de arraque, y la máquina de coser gira y empieza el bobinado de hilo de bobina.

③ Detenga la máquina de coser.


Pulse el botón  (B) STOP y la máquina de coser se detiene y vuelve a la modalidad normal. Además, pulse dos veces el interruptor de inicio y la máquina de coser se para mientras la modalidad de bobinado de hilo sigue como está. Use este modo cuando bobine hilo de bobina en varias bobinas.



El bobinador de bobina no trabaja inmediatamente después de conectar la corriente eléctrica. Ejecute el bobinador de bobina después de fijar una vez el No. de patrón o semejante después de presionar una vez la tecla  READY y de visualizar la pantalla de cosido.

2-16. Modo de usar el contador

(1) Procedimiento para fijar el contador

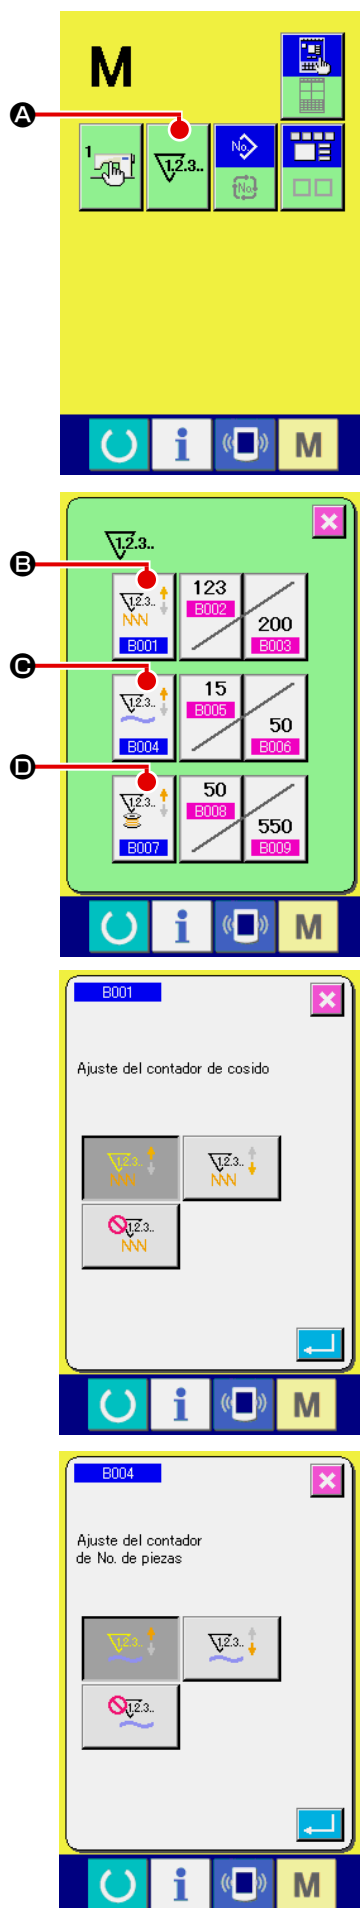

① Visualice la pantalla de fijación de contador.

Pulse el interruptor **M** y el botón **1.2.3.** **A** COUNTER SE-

TTING (fijador de contador) se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de fijación de contador.

② Selección de clase de contadores.


Esta máquina de coser tiene tres contadores diferentes: contador de cosido, contador de No. de pzas. y contador de bobina. Cuando se pulsa el botón SEWING COUNTER TYPE SELECT



B, el botón NO. OF PCS. COUNTER TYPE SELECT



C, o el botón BOBBIN COUNTER TYPE SELECT



D, se visualiza la pantalla de selección del tipo de contador correspondiente. En esta pantalla, el tipo de contador puede seleccionarse individualmente.

[Contador de cosido]

Contador UP (ascendente) :



Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se cuenta el valor existente en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.

Contador DOWN (descendente) :



Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se cuenta el valor existente en sentido descendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo descendente.

Cuando se inhabilita el contador :



El contador de cosido no realiza el cómputo de la forma cosida aun cuando la máquina la haya cosido. No se visualiza la pantalla del contador de cosido.

[Contador de No. de piezas]

Contador UP (ascendente) :



Cada vez que se ejecuta pespunte de cíclico o continuo, el valor existente se cuenta en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.

Contador DOWN (descendente) :






La posición y el número de prendas en la que se han introducido los datos de patrón son las mismas que las anteriores al cambio de imagen del producto de cosido.


Cuando se inhabilita el contador :




El contador de No. de pzas. no realiza el cómputo. No se visualiza la pantalla del contador de No. de pzas.





[Contador de bobina]	
	Contador UP (ascendente) : El valor existente del contador aumenta en uno cada vez que la máquina ha cosido 10 puntadas. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.
	Contador DOWN (descendente) : El valor existente del contador disminuye en uno cada vez que la máquina ha cosido 10 puntadas. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.
	Cuando se inhabilita el contador : El contador de bobina no realiza el cómputo. No se visualiza la pantalla del contador de bobina.

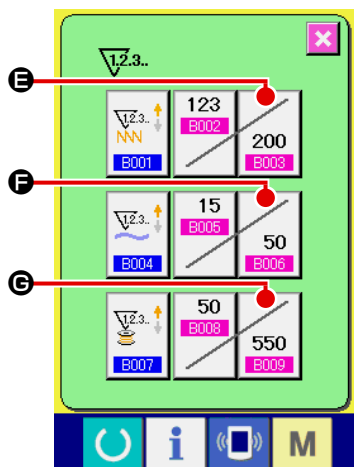

③ **Cambio de valor fijado en el contador.**

Pulse el botón  **E** para el contador de cosido, el botón

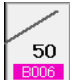
 **F** para el contador de No. de pzas., o el botón 

G para el contador de bobina, para visualizar la pantalla de entrada del valor prefijado del contador correspondiente.






Aquí introduzca el valor fijado.

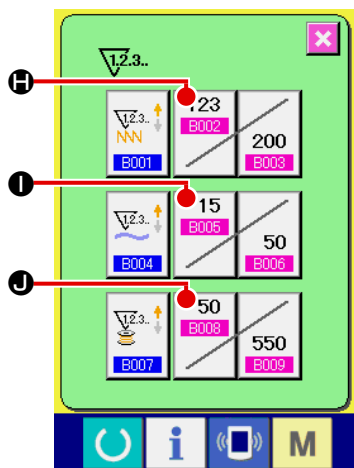Cuando se introduce "0" en el valor fijado, no se ejecuta la visualización de la pantalla de conteo ascendente.



④ **Cambie el valor existente de contador.**

Pulse el botón  **H** para el contador de cosido, el botón


 **I** para el contador de No. de pzas., o el botón 

J para el contador de bobina, para visualizar la pantalla de entrada del valor actual del contador correspondiente.




Aquí, introduzca el valor existente.

(2) Procedimiento para liberar el conteo ascendente

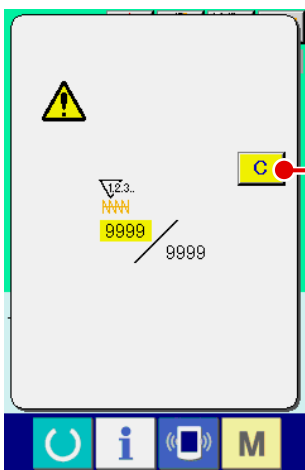


Quando durante el trabajo de cosido se llega a la condición de conteo ascendente, se visualiza el conteo ascendente y suena el zumbador. Pulse el botón **C** **A** CLEAR para reponer el contador y la pantalla retorna a la pantalla de cosido. Entonces el contador comienza a contar de nuevo.

(3) Cómo cambiar el valor del contador durante el cosido

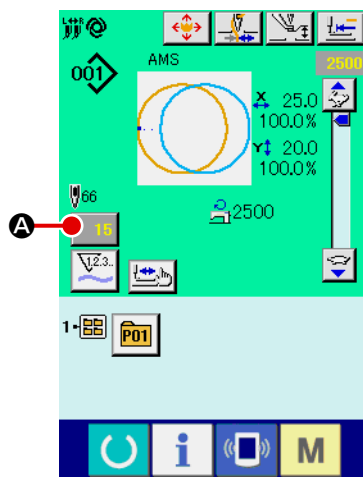

① **Visualice la pantalla de cambio de valor del contador.**
 Cuando usted quiera revisar el valor del contador durante el cosido debido a alguna equivocación o semejante, pulse el botón **15** **A** COUNTER VALUE CHANGE (cambio de valor de contador) en la pantalla de cosido. Se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador.

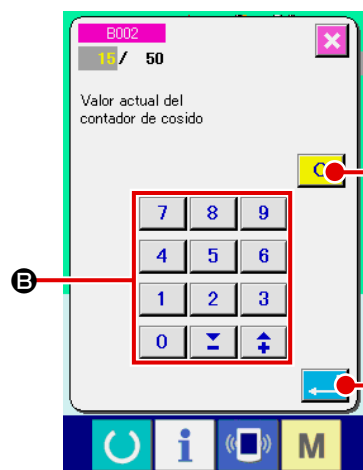


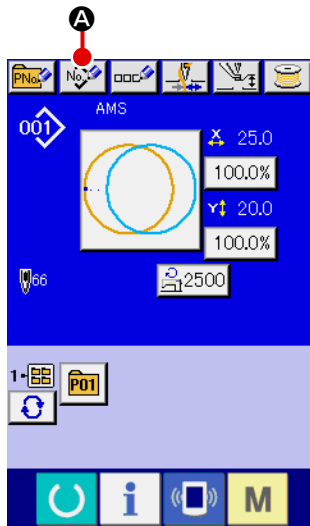
② **Para cambiar el valor del contador.**
 Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas, o con la tecla **B** “+” o “-”.

③ **Para determinar el valor de contador.**
 Cuando se pulsa el botón **ENTER** **C**, se determina el dato.
 Cuando usted quiera borrar el valor del contador, pulse el botón **C** **D** CLEAR (borrar).


2-17. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario


① Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, se puede ejecutar nuevo registro de botón de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de dato.




② Llamar al nuevo registro de pantalla de patrón de usuario.


Pulse el botón  **A** NEW REGISTER y se visualiza el nuevo registro de la pantalla de patrón de usuario.

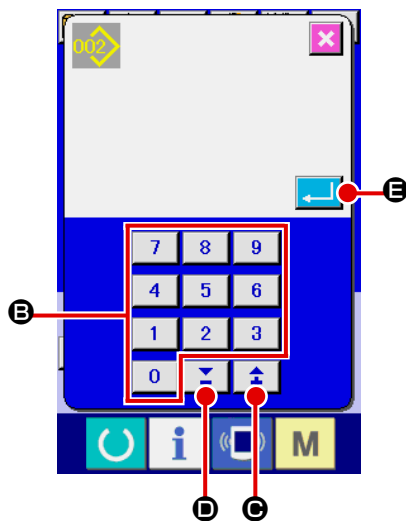

③ Para introducir el No. de patrón de usuario.


Introduzca el No. de patrón de usuario que usted quiera para nuevo registro con las diez teclas **B**. Es posible recuperar el No. de patrón de usuario que no se había registrado con el botón + o con el botón -  (**C** y **D**).

④ Para determinar el No. de patrón de usuario.

Pulse el botón  **E** ENTER para determinar el No. de patrón de usuario que se va a registrar nuevamente y se visualiza la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de patrón de usuario. Cuando se introduce un No. de patrón de usuario existente y se pulsa el botón ENTER, se visualiza la pantalla de confirmación de sobrescritura.


2-18. Nombramiento de patrón de usuario

Pueden introducirse hasta 255 caracteres para cada patrón de usuario.

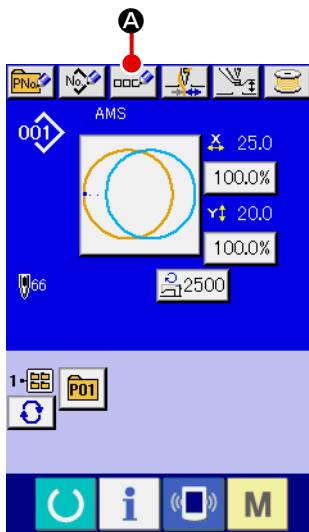


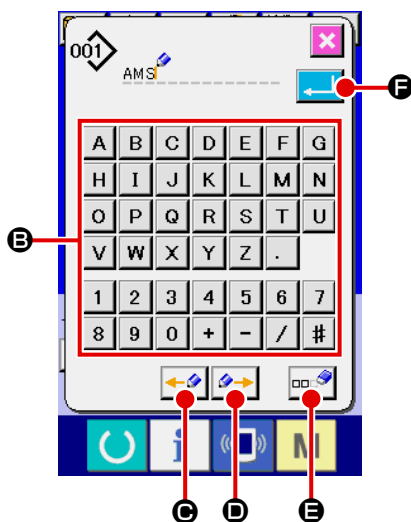
① Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de datos al tiempo de la selección de botón de patrón, es posible introducir el nombre de botón de patrón.

En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY para visualizar la pantalla (azul) de entrada de datos.




② Para llamar la pantalla de entrada de caracteres.

Cuando se pulsa el botón  **A** CHARACTER INPUT (introducción de carácter), se visualiza la pantalla de entrada de carácter.



③ Para introducir caracteres.

Pulse el botón **B** CHARACTER que usted quiera introducir y se puede ejecutar la introducción de carácter.


Pueden introducirse hasta 255 caracteres (**A** a **Z** y de **0** a **9**) y los símbolos (**+** , **-** , **/** , **#** , **.**). El cursor se puede mover con el botón  **C** CURSOR LEFT TRAVEL (recorrido de cursor a la izquierda) y el botón  **D** CURSOR RIGHT TRAVEL (recorrido de cursor a la derecha). Cuando usted quiera borrar un carácter introducido, ajuste el cursor a la posición del carácter que usted quiere borrar y pulse el botón  **E** DELETE (borrar).

④ Para terminar la introducción de carácter.


Cuando se pulsa el botón  **F** ENTER, se termina la introducción de carácter.

Después de terminada la introducción, el carácter introducido se visualiza en la parte superior de la pantalla (azul) de entrada de dato.


2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón

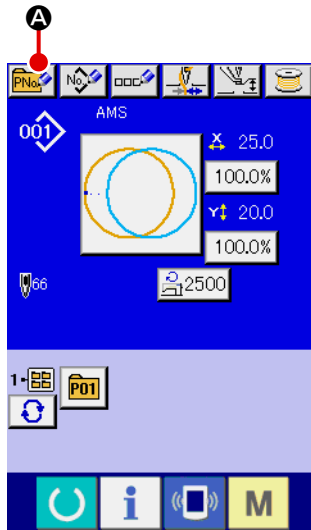


① Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, se puede ejecutar nuevo registro de botón de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de dato.



② Llamar la nuevo registro de pantalla de botón de patrón.

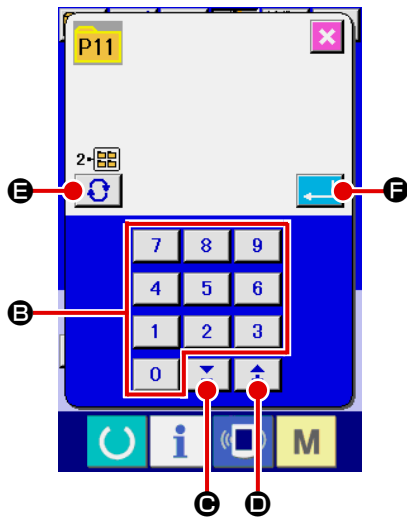Pulse el botón  **A** NEW REGISTER y se visualiza la pantalla de nuevo registro de botón de patrón.




③ Introducir el No. de botón de patrón.


Introduzca el No. de botón de patrón que usted quiera registrar con las diez teclas **B**. Se prohíbe el nuevo registro en el No. de botón de patrón que ya se había registrado.

Es posible recuperar el No. de botón de patrón que no se había registrado con el botón + o con el botón -   (**C** y **D**).

④ Seleccione la carpeta que se va a almacenar.

Es posible almacenar los botones de patrón en cinco carpetas. En una carpeta se pueden almacenar hasta 10 botones de patrón. La carpeta para almacenar el botón se puede seleccionar con el botón  **E** FOLDER SELECTION.

⑤ Determinar el No. de patrón.


Pulse el botón  **F** ENTER para determinar el No. de botón de patrón que se va a registrar nuevamente y se visualiza la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de botón de patrón.







Pulse la tecla P1 a P50 mientras se visualiza la pantalla de cosido y desciende el prensate-las. Tenga cuidado para que sus dedos no sean cogidos por el prensate-las.

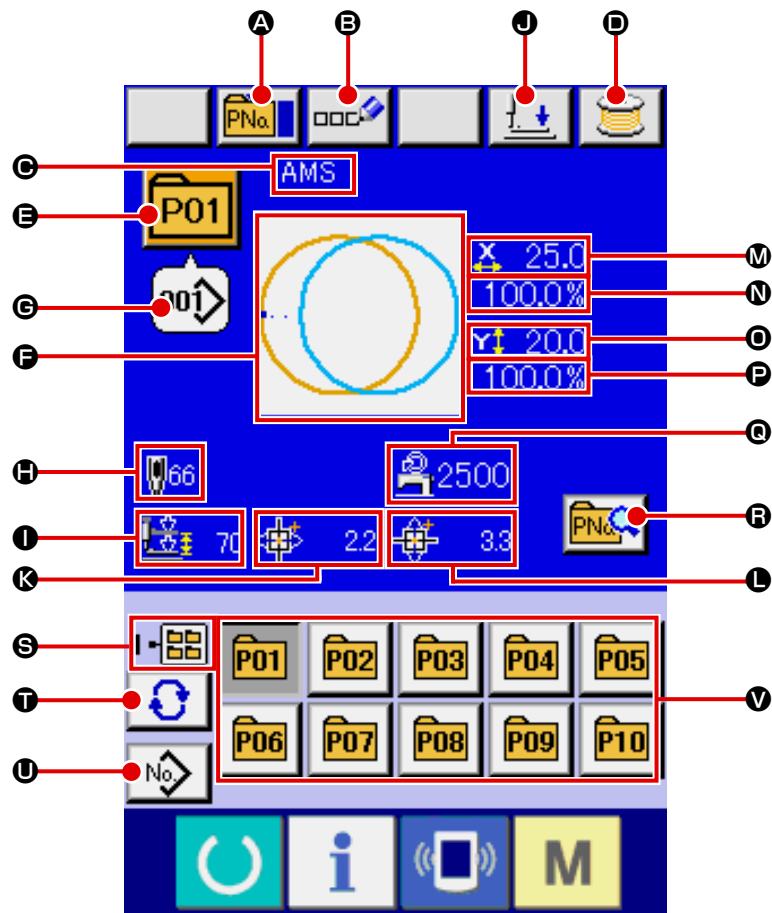2-20. Sección de visualización en LCD al tiempo de selección de botón de patrón


(1) Pantalla de entrada de dato de botón de patrón









	Botón y visualización	Descripción
A	Botón PATTERN BUTTON COPY (Copia de Botón de Patrón)	Se visualiza la pantalla de copia de botón de patrón. → Consulte el ítem " II-2-23. Modo de copiar botón de patrón " p.64
B	Botón de PATTERN BUTTON NAME SETTING (Fijación de Nombre de Botón de Patrón)	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón. → Consulte el ítem " II-2-18. Nombramiento de patrón de usuario " p.55.
C	Visualización de PATTERN BUTTON NAME (Nombre de Botón de Patrón)	Se visualiza el carácter que está registrado en el No. de botón de patrón que se está seleccionando.
D	Botón de WINDING BOBBIN (Bobinado de Bobina)	Se puede bobinar el hilo de bobina. → Consulte el ítem " II-2-15. Modo de bobinar hilo de bobina " p.50
E	Visualización de No. de BOTON	El No. del botón de patrón que se ha seleccionado al presente se visualiza en el botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de No. de botón de patrón. → Consulte el ítem " II-2-21. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón " p.61
F	CONFIGURACIÓN DE COSIDO	Se visualiza la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que está seleccionado. La forma de puntada se visualiza con código de colores de acuerdo con la aguja utilizada en el cosido. Sección que se cose con la aguja derecha (anaranjado) Sección que se cose con la aguja izquierda (celeste)

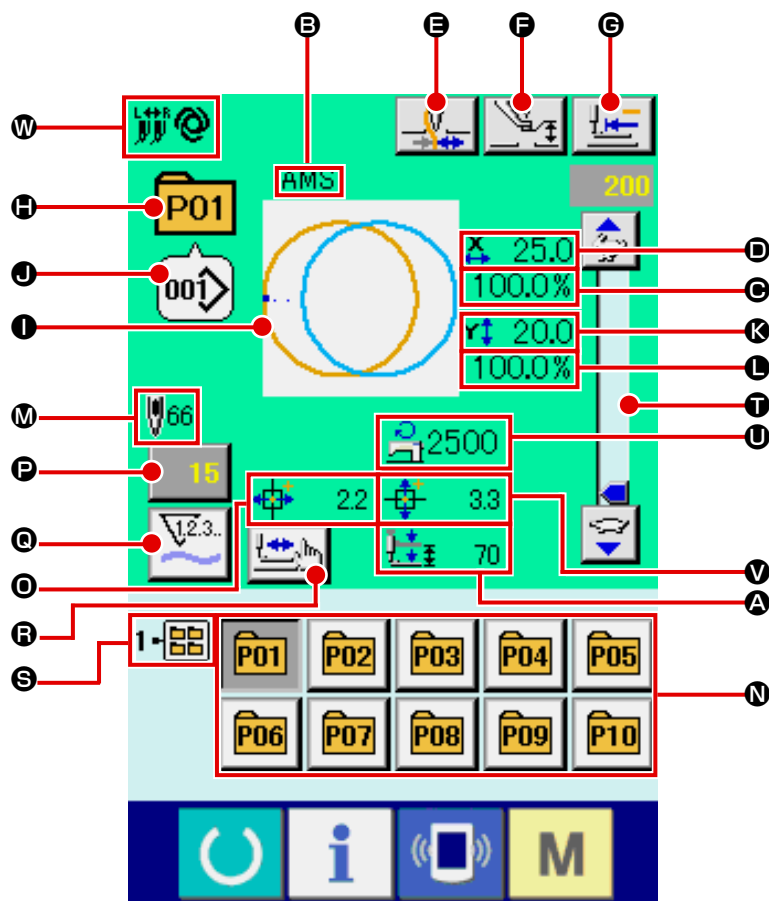	Botón y visualización	Descripción
G	No. de CONFIGURACIÓN DE COSIDO	<p>Se visualizan la clase de configuración y el No. de configuración del cosido de la configuración de cosido que se ha registrado en el No. de botón de patrón.</p> <p>A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.</p> <p> : Patrón de usuario</p> <p> : Dato de formato de vector</p> <p> : Dato M3</p> <p> : Formato de cosido estándar</p> <p>* Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-420. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "II-2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria" p.92.</p>
H	NÚMERO TOTAL DE PUNTADAS	Se visualiza el número total de puntadas del patrón que está registrado en el No. de botón de patrón.
I	Visualización de 2-STEP STROKE (recorrido de 2 pasos)	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
J	Botón PRESSER DOWN	El prensatela se puede bajar y se visualiza la pantalla de bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, presione el botón de elevación del prensatela que se visualiza en la pantalla de bajada del prensatela
K	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección X)	Cantidad de recorrido en la dirección X que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
L	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Cantidad de recorrido en la dirección Y que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
M	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	Se visualiza el valor del tamaño actual X que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
N	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala X que está registrada en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
O	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor del tamaño actual Y que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
P	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
Q	LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón.
R	Botón de PATTERN BUTTON EDIT (Edición de Botón de Patrón)	Se visualiza la pantalla de edición de botón de patrón.
S	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Se visualiza el No. de carpeta en la que se visualizan los botones de patrón almacenados.
T	Botón de FOLDER SELECTION (Selección de Carpeta)	Se visualizan por orden las carpetas para visualizar botón de patrón.
U	Botón de SEWING SHAPE SELECTION DATA INPUT SCREEN DISPLAY (Visualización de Pantalla de Entrada de Datos de Selección de Configuración de Cosido)	<p>Se visualiza la pantalla de entrada de datos de configuración de cosido.</p> <p>→ Consulte el ítem "(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido" p.27 in "II-2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configuración del cosido" p.27.</p>
V	Botón de PATTERN (Patrón)	<p>Se visualizan los botones de patrón almacenados en el No. de carpeta S.</p> <p>→ Consulte el ítem "II-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.56.</p>

(2) Pantalla de cosido

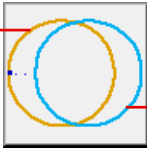


	Botón y visualización	Descripción
A	Visualización de 2-STEP STROKE (recorrido de 2 pasos)	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
B	Visualización de PATTERN BUTTON NAME (Nombre de Botón de Patrón)	Se visualiza el carácter que está registrado en el No. de botón de patrón que se está seleccionando.
C	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección X que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
D	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección X que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
E	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
F	Botón INTERMEDIATE PRESSER SETTING	Baja el prensatelas intermedio y se visualiza la pantalla de cambio del valor de referencia del prensatelas intermedio. → Consulte el ítem " "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33. "
G	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	El prensatela vuelve al inicio del cosido y sube al tiempo de parada temporal.
H	Visualización de PATTERN No. (No. de Patrón)	Se visualiza el No. de botón de patrón que se está cosiendo.


	Botón y visualización	Descripción
I	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	<p>Se visualiza la configuración de cosido que se está cosiendo. La forma de puntada se visualiza con código de colores de acuerdo con la aguja utilizada en el cosido.</p> <p>Sección que se cose con la aguja derecha (anaranjado)</p>  <p>Sección que se cose con la aguja izquierda (celeste)</p>
J	Visualización de SEWING SHAPE No. (No. de configuración de cosido)	Se visualiza la clase de cosido y el No. de configuración de cosido que está registrado en el patrón que se está cosiendo.
K	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor de tamaño Y real registrado en el No. de botón de patrón que se está seleccionando.
L	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de la escala Y registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
M	Visualización de TOTAL No. OF STITCHES OF SEWING SHAPE (No. Total de Ojal de Puntadas de Configuración de Cosido)	Se visualiza el número total de puntadas de configuración de cosido que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
N	Botón de PATTERN REGISTER (Registro de Patrón)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está almacenado en el No. de CARPETA S. → Consulte el ítem "II-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.56.
O	Display TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección X que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
P	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor del contador existente se visualiza en este botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador. → Consulte "II-2-16. Modo de usar el contador" p.51.
Q	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	El display del contador puede cambiarse entre el contador de cosido, el contador de No. de piezas y el contador de bobina. → Consulte el ítem "II-2-16. Modo de usar el contador" p.51.
R	Botón para COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón. → Consulte el ítem "II-2-9. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.41.
S	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Se visualiza el No. de carpeta en la que están almacenados los botones de registro de patrón en el No. de botón de patrón.
T	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de revoluciones de la máquina de coser.
U	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
V	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
W	Display de modo de cambio alternativo de agujas	<p>Se visualiza el modo de cambio alternativo de agujas que se está seleccionando actualmente.</p> <p>Modo de cambio alternativo automático: </p> <p>Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja derecha: </p> <p>Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja izquierda: </p> <p>Durante el cambio alternativo automático, se realiza el cambio alternativo automático de agujas de acuerdo con el comando de cambio de color introducido en los datos del patrón. → Consulte el ítem "II-2-8. Cómo introducir comandos de cambio de color en datos de patrones" p.36.</p> <p>Cuando se selecciona el modo de cambio alternativo manual, el cambio alternativo de agujas se ejecuta para seleccionar alternativamente la aguja derecha o la aguja izquierda, cada vez que se pulsa el botón. → Consulte el ítem "II-2-7. Cómo modificar el modo de cambio de color" p.35.</p>

2-21. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón


(1) Seleccione desde la pantalla de entrada de datos

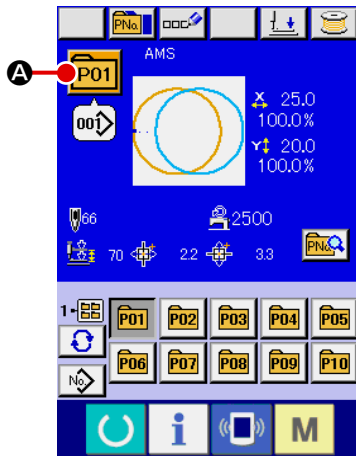


① Visualizar la pantalla de entrada de dato.


En el caso de la pantalla (azul) de entrada de datos, es posible seleccionar el No. de dato de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY y visualice la pantalla de entrada de dato.

② Llamar a la pantalla de selección de No. de botón de patrón.


Cuando se pulsa el botón  **A** de SELECCIÓN DE No. DE PATRÓN, se visualiza la pantalla de selección de No. de botón de patrón. El No. de botón de patrón que está seleccionado actualmente y su contenido se visualizan en la parte superior de la pantalla, y la lista de los botones de No. de botón de patrón que se habían registrado se visualizan en la parte inferior de la pantalla.

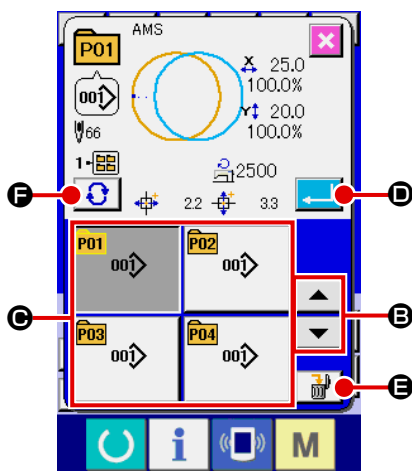

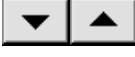

③ Para seleccionar el No. de botón de patrón.

Cuando se pulsa el botón  **B** UP o DOWN SCROLL (de movimiento hacia arriba o hacia abajo), los botones de No. de botón de patrón **C** que están registrados se cambian por orden. El contenido del dato de cosido que se había introducido en el No. de botón de patrón se visualizan en el botón. Aquí, pulse el botón **C** de No. de botón de patrón que usted quiera seleccionar.

④ Para determinar el No. de botón de patrón.

Cuando se pulsa el botón  **D** ENTER, cierra la pantalla de selección de No. de botón de patrón y se termina la selección.

* Cuando usted quiera borrar el botón de patrón que ha sido registrado, pulse el botón  **E** DELETE. Sin embargo, no se pueden borrar los botones de patrón que han sido registrados para cosido de combinación.


* Para el No. de patrón que se va a visualizar, pulse el botón FOLDER SELECTION (selección de carpeta)  **F** y los Nos. de botón de patrón que han sido almacenados en la carpeta especificada se visualizan en la lista. Cuando el No. de carpeta no se visualiza, se visualizan todos los Nos. de patrón que se habían registrado.

(2) Selección mediante botón de atajo



AVISO :

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.

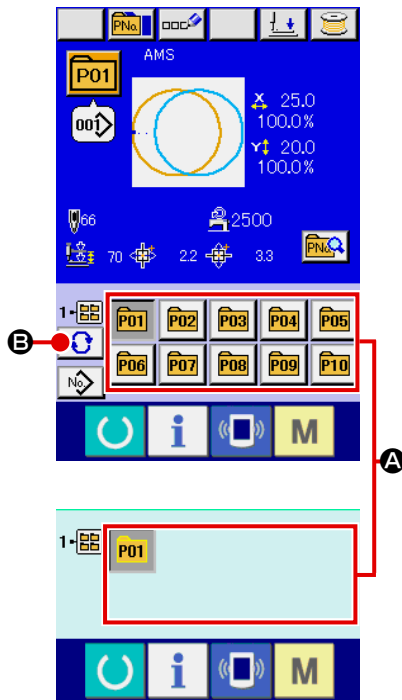


① Visualice la pantalla de entrada de datos o la pantalla de cosido.

Cuando el patrón está registrado en la carpeta, los botones **A** de patrón se visualizan con seguridad en el lado inferior de la pantalla de entrada de datos o en la pantalla de cosido.


② Seleccione el No. de patrón.

El botón de patrón se visualiza con cualquier carpeta que se haya especificado cuando se creó nuevo patrón.


Cuando se pulsa el botón  **B** FOLDER SELECTION (selector de carpeta), se cambia el botón de patrón que se va a visualizar.

Visualice y pulse el botón del No. de botón patrón que usted quiera coser. Cuando se pulsa, se selecciona el No. de botón de patrón.


2-22. Modo de cambiar el contenido de los botones de patrón

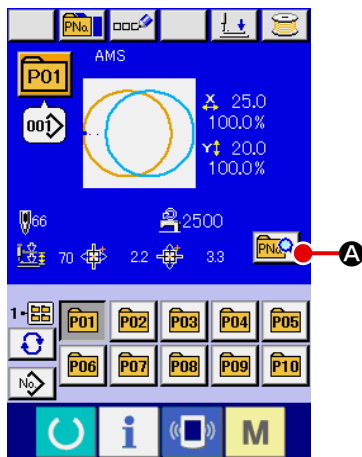


- 1 Visualice la pantalla de entrada de datos al tiempo de seleccionar botón de patrón.

Solamente es posible en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos al tiempo de la selección de patrón para cambiar el contenido de patrón. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY para visualizar la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de botón.

- 2 Para visualizar la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.

Cuando se pulsa el botón  **A** de CAMBIO DE DATO DE BOTÓN DE PATRÓN, se visualiza la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.

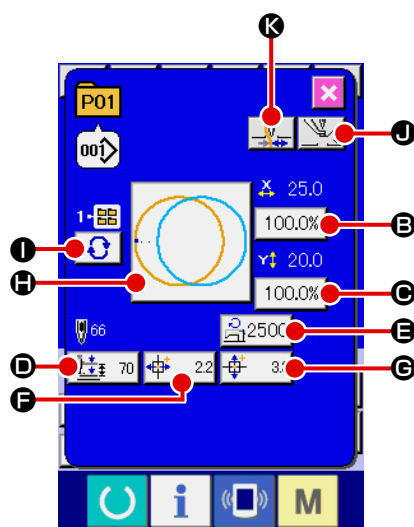


- 3 Para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem que usted quiera cambiar.

Los datos que se pueden cambiar son los 10 ítemes siguientes.

	Ítem	Gama de entrada	Valor inicial
B	Proporción de escala en dirección X	1,0 a 400,0(%)	100,0
C	Proporción de escala en dirección Y	1,0 a 400,0(%)	100,0
D	Prensatela intermedio	0,0 a 3,5 (mm) (Máx, 0,0 a 7,0 (mm))	Valor de patrón prefijado
E	Límite de velocidad máxima	200 a 2500 (sti/min)	2500
F	Cantidad de recorrido en dirección X	-152,0 a +152,0 (mm)	0,0
G	Cantidad de recorrido en dirección Y	-102,0 a +102,0 (mm)	0,0
H	Configuración de cosido	-	-
I	No. de carpeta	1 a 5	-
J	Altura de recorrido de 2-pasos	Tipo neumático : 10 a 300	70
K	Sujetador de hilo	con/sin	con

Cuando presione cada botón desde el **B** al **H** y **J**, se visualiza la pantalla de entrada de dato de ítem. Cuando se pulsan los botones **I** y **K**, se cambian los Nos. de carpeta y Con/sin sujetador de hilo.

- * La proporción de escala **B** y la proporción de Escala **C** en la dirección Y se pueden cambiar a la entrada de valor de tamaño actual por la selección del interruptor **U064** de memoria.
- * La gama máxima de entrada y el valor inicial de limitación de velocidad **E** se determinan con el interruptor de memoria **U001**.
- * La gama de entradas de la magnitud de desplazamiento en dirección X **F** y la magnitud de desplazamiento en dirección Y **G** difiere según la gama de cosido.

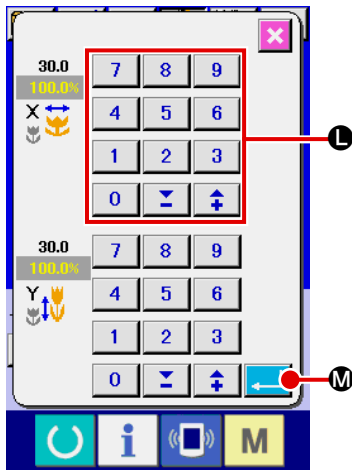


④ **Para determinar el cambio de dato de ítem.**

Por ejemplo, introduzca proporción de escala X.

Pulse el botón **100.0%** **B** para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas o la tecla + o la tecla - **L**.

Cuando se pulsa el botón **ENTER** **M**, se determina el dato.

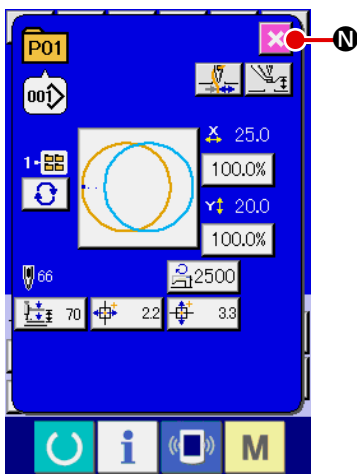

⑤ **Para cerrar la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.**


Cuando se termina el cambio, pulse el botón **CLOSE** **N** (cerrar). La pantalla de cambio de dato de botón de patrón se cierra y la pantalla vuelve a la pantalla de entrada de datos.

* Con la misma operación se puede ejecutar el cambio de los otros datos de ítem.

2-23. Modo de copiar botón de patrón

El dato de cosido de No. de patrón que ya ha sido registrado se puede copiar al No. de patrón que no ha sido registrado. Se prohíbe la copia de sobrescrito de patrón. Cuando usted quiera sobrescribir, hágalo después de borrar una vez el patrón.

→ Consulte el ítem "[II-2-21. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón](#)" p.61.

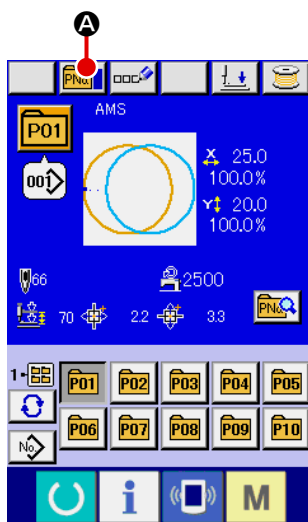


① **Visualice la pantalla de entrada de datos.**

Solamente es posible la copia en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor **READY** y visualice la pantalla (azul) de entrada de datos.

② **Llame la pantalla de copia de patrón.**


Cuando se pulsa el botón **PNo.** **A** de copia de patrón botón, se visualiza en la pantalla la copia de patrón (selección de fuente de copia).

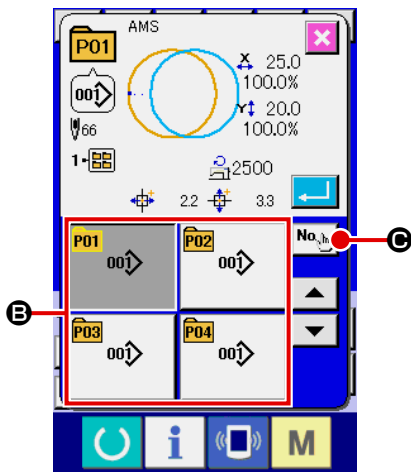

③ **Seleccione el No. de patrón de fuente de copia.**

Seleccione el No. de patrón de fuente de copia desde la lista de botones **E** de patrón.

Luego pulse el botón **No.** **C** de entrada de destino de copia y se visualiza la pantalla de entrada.

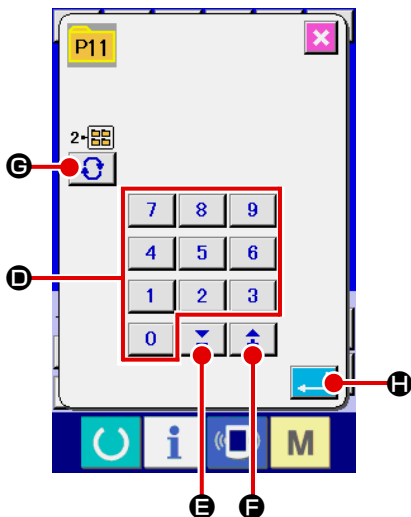

④ **Introducir el No. de patrón de destino de copia.**

Introduzca el No. de patrón de destino de copia con las diez teclas **D**. Es posible recuperar el No. de patrón que no se usa con los botones + y - (**F** y **E**).


Además, la carpeta que se desee almacenar puede seleccionarse presionando el botón de selección de carpeta (FOLDER SELECTION) **F**.

⑤ **Inicio de copia.**

Pulse el botón ENTER **H** y comienza la copia. El No. de patrón que se ha copiado en el estado seleccionado retorna a la pantalla de copia de patrón (selección de fuente de copia) después de aproximadamente dos segundos.

* Los datos de combinación pueden copiarse de la misma manera.

2-24. Modo de cambiar la modalidad de cosido

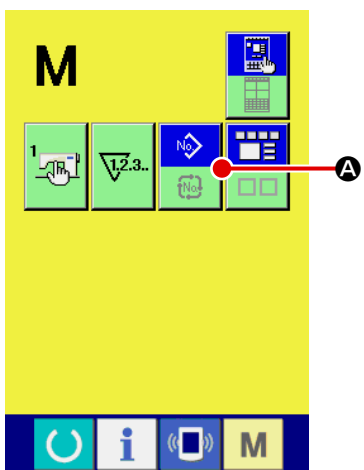

① **Para seleccionar modalidad de cosido.**

Cuando se pulsa el interruptor **M** en el estado que el patrón

ha sido registrado, el botón **No.** **A** SEWING MODE SELEC-

TION (selección de modalidad de cosido) se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, la modalidad de cosido cambia alternativamente el cosido individual y el cosido de combinación. (Cuando el botón de patrón no está registrado, la modalidad del cosido no puede cambiarse al cosido de combinación aun cuando se pulse el botón.)

* La imagen de botón del botón de selección de modalidad de cosido cambia en conformidad con la modalidad de cosido que se ha seleccionado al presente.

Cuando se selecciona cosido individual :



Cuando se selecciona cosido de combinación :




2-25. Sección de visualización en LCD al tiempo del cosido de combinación



La máquina de coser es capaz de coser en orden combinando el dato de patrón actual. Se pueden introducir hasta 30 patrones. Use esta función cuando tenga que coser varias configuraciones diferentes en el producto de cosido. Además, es posible registrar hasta 20 de los datos de cosido de combinación. Use esta función para nuevas creaciones y copias cuando sea necesario.

→ Consulte el ítem **"II-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón"** p.56 y **"II-2-23. Modo de copiar botón de patrón"** p.64.

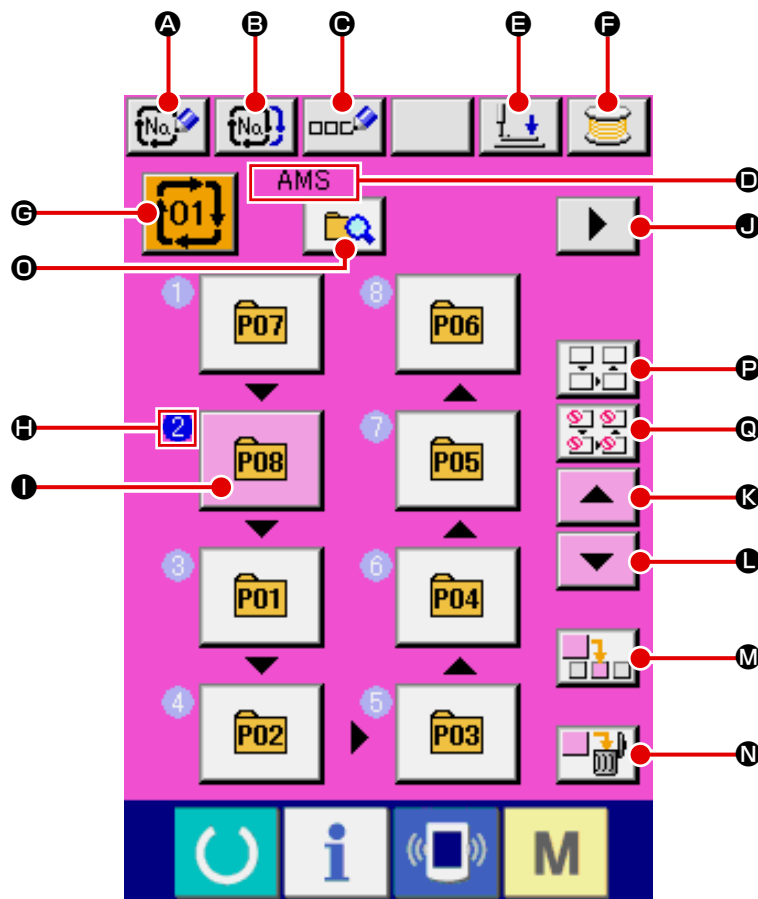
(1) Pantalla de entrada de patrón








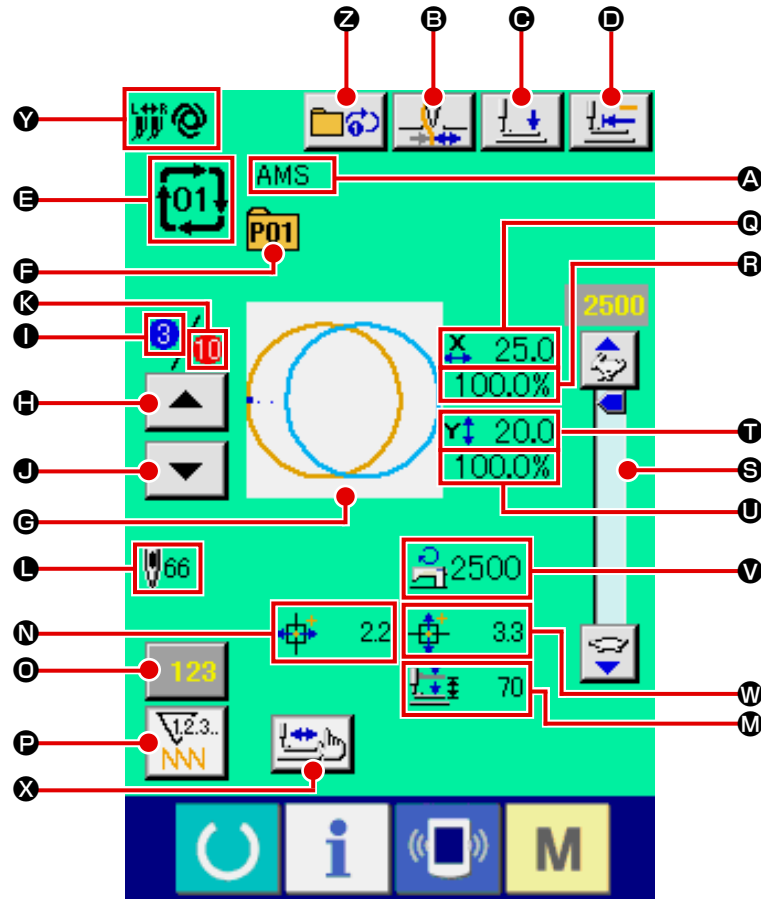


	Botón y visualización	Descripción
A	Botón de COMBINATION DATA NEW REGISTER (Nuevo Registro de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de No. de dato de combinación. → Consulte el ítem "II-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.56.
B	Botón de COMBINATION DATA COPY (Copia de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de copia de No. De patrón de combinación. → Consulte el ítem "II-2-23. Modo de copiar botón de patrón" p.64.
C	Botón de COMBINATION DATA NAME INPUT (Intrada de nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de dato de combinación. → Consulte el ítem "II-2-18. Nombramiento de patrón de usuario" p.55.
D	Visualización de COMBINATION DATA NAME (Nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación que se ha seleccionado.
E	Botón de PRESSER DOWN (Bajada de Prensatela)	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.
F	Botón de BOBBIN WINDER (Bobinado de Bobina)	Se puede bobinar el hilo de bobina. → Consulte el ítem "II-2-15. Modo de bobinar hilo de bobina" p.50.

	Botón y visualización	Descripción
Ⓔ	Botón de COMBINATION DATA No. SELECTION (Selección de No. de Dato de Combinación)	El No. de dato de combinación seleccionado se visualiza en el botón. Cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de No. de dato de combinación.
Ⓕ	Visualización de SEWING ORDER (Orden de Cosido)	Se visualiza el orden de cosido del dato de patrón introducido. Cuando se cambia la pantalla a pantalla de cosido, el primer patrón introducido es el que se visualiza en color azul. * En Ⓕ e Ⓖ y en el botón se visualizan todos los números de patrones introducidos.
Ⓖ	Botón de PATTERN SELECTION (Selección de Patrón)	El No. del patrón, su forma, número de puntadas, etc. registrados en Ⓕ SEWING ORDER (orden de cosido) se visualizan en el botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de selección de patrón. En caso de que Ⓔ sea el modo de registro de patrones: Se visualiza la pantalla de selección de patrones. → Consulte el ítem "(2) Procedimiento de creación de datos de combinación" p.71 en "II-2-26. Mode de ejecutar el cosido de combinación" p.70 . En caso de que Ⓔ sea el modo de selección de salto: El cosido de cada paso cambia alternativamente entre "Saltar" ⇔ "No saltar". → Consulte el ítem "(5) Ajuste de salto de pasos" p.73 en "II-2-26. Mode de ejecutar el cosido de combinación" p.70 . * En Ⓕ e Ⓖ y en el botón se visualizan todos los números de patrones introducidos.
Ⓙ	Botón de NEXT PAGE DISPLAY (Visualización de Página Siguiente)	Este botón se visualiza cuando el número de patrones registrado en datos de combinación totaliza ocho o más.
Ⓚ	Botón UP SCROLL	Se selecciona el No. de patrón que precede al actual.
Ⓛ	Botón DOWN SCROLL	Se selecciona el No. de patrón que sigue al actual.
Ⓜ	Botón STEP INSERT	Se inserta un paso antes del No. de patrón que se está seleccionando.
Ⓝ	Botón STEP DELETE	Se elimina el paso que se está seleccionando.
Ⓒ	Botón MODE CHANGEOVER (cambio alternativo de modo)	Cada vez que se pulsa este botón, el modo cambia alternativamente entre el modo de registro de patrones y el modo de ajuste de saltos.  : Modo de registro de patrones  : Modo de ajuste de saltos
Ⓟ	Botón ALL-SKIP RESET (reposición de todos los saltos)	Todos los pasos registrados en datos de combinación se ajustan a "No saltar". → Consulte el ítem "(5) Ajuste de salto de pasos" p.73 en "II-2-26. Mode de ejecutar el cosido de combinación" p.70 .
Ⓒ	Botón ALL SKIP (todos los saltos)	Todos los pasos registrados en datos de combinación se ajustan a "Saltar". → Consulte el ítem "(5) Ajuste de salto de pasos" p.73 en "II-2-26. Mode de ejecutar el cosido de combinación" p.70 .

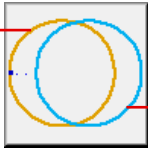(2) Schermo di cucitura



	Botón y visualización	Descripción
A	Visualización de COMBINATION DATA NAME (Nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación que se ha seleccionado.
B	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
C	Botón de PRESSER DOWN (Bajada de Prensatela)	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.
D	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	Este botón hace que el prensatelas retorne al inicio del cosido y se eleve cuando la posición actual del prensatelas se encuentra en el camino del cosido.
E	Visualización de COMBINATION DATA No. (No. de dato de Combinación)	Se visualiza el No. de dato de combinación seleccionado.
F	Visualización de PATTERN BUTTON No. (No. de Botón de Patrón)	Se visualiza el botón de patrón que se está cosiendo.
G	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido que se está cosiendo. La forma de puntada se visualiza con código de colores de acuerdo con la aguja utilizada en el cosido. Sección que se cose con la aguja derecha (anaranjado)  Sección que se cose con la aguja izquierda (celeste)


	Botón y visualización	Descripción
	H Botón de SEWING ORDER RETURN (Retorno de Orden de Cosido)	Los patrones que se van a coser se pueden retornar uno por uno.
	I Visualización de SEWING ORDER (Orden de Cosido)	Se visualiza el orden de cosido que se está cosiendo al presente.
	J Botón de SEWING ORDER ADVANCE (Avance de Orden de Cosido)	Se puede avanzar uno por uno los patrones a coser.
	K Visualización de THREAD TENSION (Tensión de Hilo)	Se visualiza el número total de patrones que se han registrado en el No. de combinación.
	L Visualización de COMBINATION DATA NAME (Nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación que se ha seleccionado.
	M Visualización de 2-STEP STROKE (recorrido de 2 pasos)	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
	N Visualización de TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección X)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección X que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	O Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor existente en el contador se visualiza en este botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador. → Consulte el ítem "II-2-16. Modo de usar el contador" p.51.
	P Botón de CAMBIO DE CONTADOR	Se puede cambiar la visualización del contador de cosido/contador de No. de prendas. → Consulte el ítem "II-2-16. Modo de usar el contador" p.51.
	Q Visualización de X ACTUAL SIZE AMOUNT (Cantidad de Tamaño Actual)	Se visualiza el valor de tamaño actual X de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	R Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala X de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	S Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de revoluciones de la máquina de coser.
	T Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor de tamaño actual Y de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	U Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala Y de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	V Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón.
	W Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
	X STEP SEWING button Botón de COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón. → Consulte el ítem "II-2-9. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.41.
	Y Display de modo de cambio alternativo de agujas	Se visualiza el modo de cambio alternativo de agujas que se está seleccionando actualmente. Modo de cambio alternativo automático:  Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja derecha:  Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja izquierda:  Durante el cambio alternativo automático, se realiza el cambio alternativo automático de agujas de acuerdo con el comando de cambio de color introducido en los datos del patrón. → Consulte "II-2-8. Cómo introducir comandos de cambio de color en datos de patrones" p.36. Cuando se selecciona el modo de cambio alternativo manual, el cambio alternativo de agujas se ejecuta para seleccionar alternativamente la aguja derecha o la aguja izquierda, cada vez que se pulsa el botón. → Consulte "II-2-7. Cómo modificar el modo de cambio de color" p.35.
	Z Botón 1-STEP REPEAT (repetición de 1 paso)	Permite habilitar/inhabilitar la repetición de 1 paso.  : Repetición de 1 paso inhabilitada  : Repetición de 1 paso habilitada

2-26. Mode de ejecutar el cosido de combinación


Primeramente, cambie la modalidad de cosido a cosido de combinación antes de ejecutar la fijación.

→ Consulte "II-2-24. Modo de cambiar la modalidad de cosido" p.65.


(1) Selección de dato de combinación

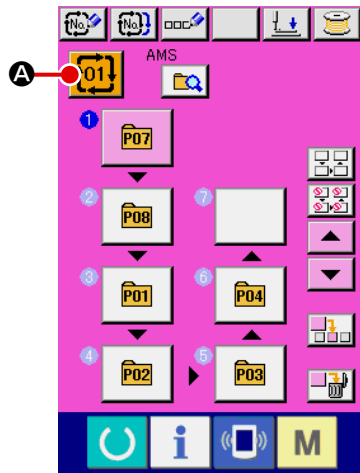


① Visualizar la pantalla de entrada de dato.


Solamente en el caso de panilla (rosa) de entrada de dato, es posible seleccionar al No. de dato de combinación. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY para visualizar la pantalla (rosa) de entrada de datos.


② Para llama la pantalla de No. de dato de combinación

Cuando se pulsa el botón  **A** de DATO DE COMBINACIÓN, se visualiza la pantalla de selección de No. de dato de combinación. El No. de dato de combinación que está actualmente seleccionado y el contenido se visualizan en la parte superior de la pantalla, y los botones de No. de dato de combinación que están registrados se visualizan en la parte inferior de la pantalla.

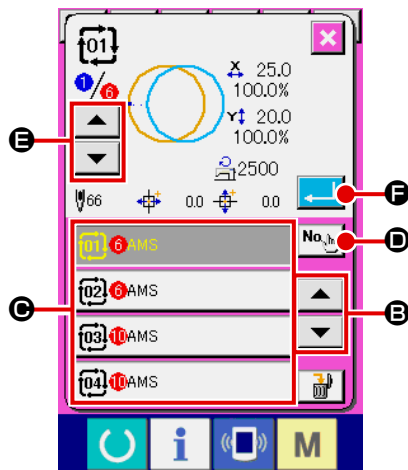


③ Para seleccionar el No. de dato de combinación.

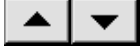
Cuando se pulsa del botón  **B** UP/DOWN los botones **C** de No. de dato de combinación que se han registrado cambiar de orden.

También es posible visualizar la pantalla de entrada de No. de datos de combinación mediante el botón NUMBER INPUT  **D** e introducir un No. de datos de combinación directamente.


Aquí, pulse los botones **C** de No. datos de combinación que usted quiera seleccionar.

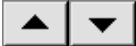Cuando se pulsa el botón STEP CONFIRMATION  **E**, las formas de cosido de los patrones que se han registrado en los datos de combinación y similares cambian de uno a otro y se visualizan secuencialmente.


④ Determine el No. de dato de combinación.

Cuando se pulsa el botón  **F** ENTER, se cierra la pantalla selectora de No. de datos de combinación y se termina la selección closed and the selection is finished.

(2) Procedimiento de creación de datos de combinación

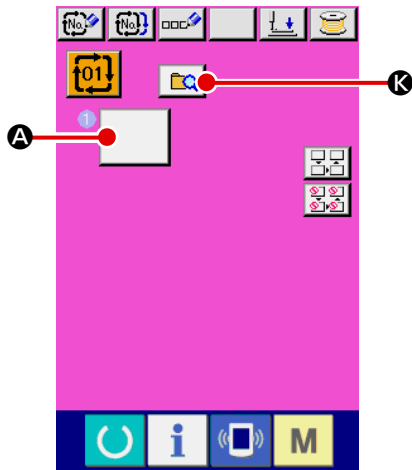



① Visualizar la pantalla de entrada de dato.


Solamente en el caso de pantalla (rosa) de entrada de datos, es posible introducir el dato de combinación. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY para visualizar la pantalla (rosa) de entrada de datos. El No. de patrón que no se ha registrado en el estado inicial, y el primer botón de selección de patrón se visualiza en estado en blanco.

② Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.




Cuando se pulsa el botón  A PATTERN SELECTION, se visualiza la pantalla verde selectora de No. de patrón.

Importante

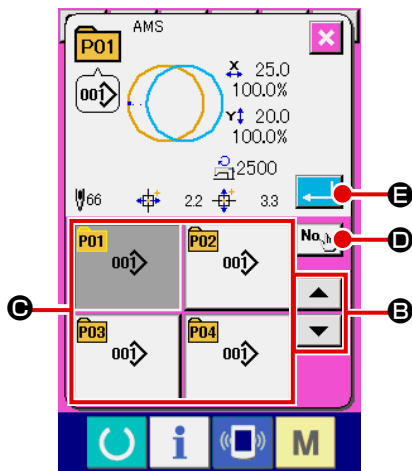Compruebe para asegurarse de que el botón  K SELECTED-MODE CHANGEOVER (cambio alternativo del modo seleccionado) esté ajustado al modo de registro de patrones. Si el modo no es el de registro de patrones, pulse dicho botón SELECTED-MODE CHANGEOVER  K.

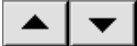


③ Seleccionar No. de patrón

Cuando se pulsa el botón  B UP/DOWN SCROLL (movimiento de pantalla hacia arriba/hacia abajo), los botones  C de No. de patrón que se han registrado cambian de orden. También es posible visualizar la pantalla de entrada de No. de datos de combinación mediante el botón NUMBER INPUT  D e introducir un No. de datos de combinación directamente. El contenido de los datos de patrón se visualiza en los botones. Aquí, pulse los botones de No. de patrón que usted quiera seleccionar.


④ Para determinar el No. de patrón

Cuando se pulsa el botón  E ENTER, cierra la pantalla selectora de No. de patrón y se termina la selección.


⑤ Para registrar, repita los pasos ② al ④ tantas veces cuantas sean los números de patrón que usted quiera registrar.

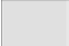

Cuando se determina el primer registro, se visualiza el  F segundo botón de selección de patrón.

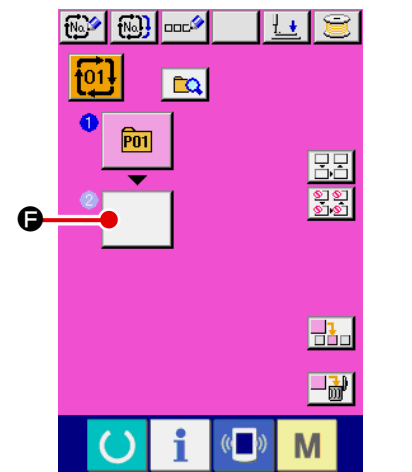
Repita los pasos ② al ④ cuantos sean los Nos. de número de patrón que usted quiera registrar.




Cuando se pulsa el botón UP o DOWN SCROLL  G, puede seleccionarse el botón PATTERN NO. El botón


PATTERN NO. seleccionado se visualiza en rosado .



Cuando se pulsa el botón PATTERN NO. INSERT  H, se inserta un paso antes del No. de patrón que se está seleccionando (visualizado en rosado). Cuando se pulsa el botón PATTERN NO.  I visualizado para seleccionar un No. de patrón diferente, el No. de patrón cambia.

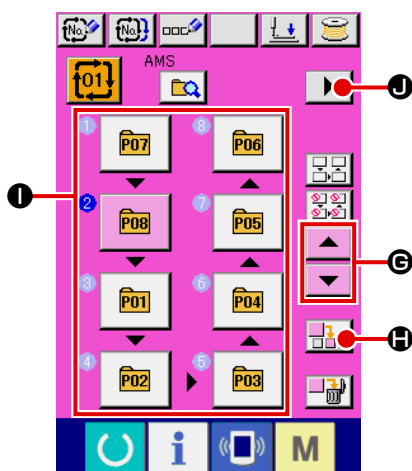Si los datos de combinación programados se extienden a dos o más pantallas, la siguiente pantalla puede visualizarse mediante el botón SCREEN SCROLL  I.




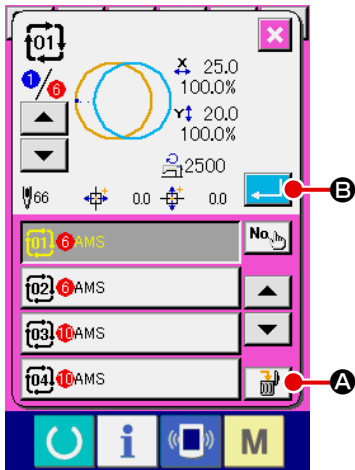


(3) Procedimiento de borrado de datos de combinación



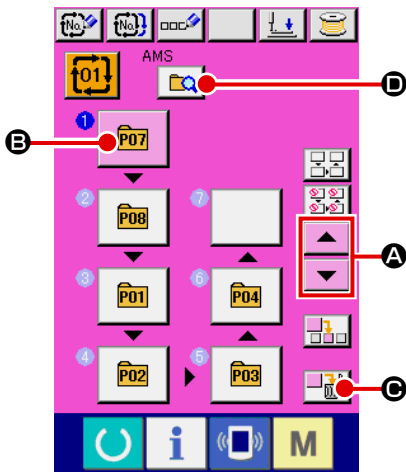


- ① **Seleccione el No. de datos de combinación.**
Ejecute los pasos ① a ③ de “II-2-26.(1) Selección de dato de combinación” p.70 para visualizar los datos de combinación que desee borrar.
- ② **Ejecución del borrado de datos de combinación.**
Cuando se pulsa el botón DATA DELETION  A, se visualiza la pantalla emergente de confirmación del borrado de datos de combinación. Aquí pulse el botón ENTER  B, y se borran los datos de combinación seleccionados.



(4) Procedimiento de borrado de un determinado paso de datos de combinación



- ① **Seleccione el No. de datos de combinación**
Ejecute los pasos ① y ② de “II-2-26.(1) Selección de dato de combinación” p.70 para seleccionar los datos de combinación incluyendo el paso que desee borrar.
- ② **Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.**
Pulse el botón UP/DOWN SCROLL  A para traer el botón PATTERN SELECT del paso a eliminar bajo el estado seleccionado  B. Luego, cuando se pulsa el botón STEP DELETE  C, se visualiza la ventana emergente de eliminación de paso de datos.

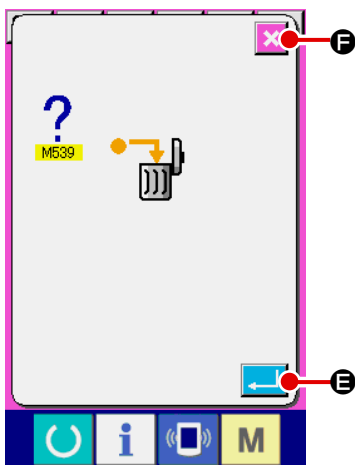Importante Compruebe para asegurarse de que el botón  D SELECTED-MODE CHANGEOVER (cambio alternativo del modo seleccionado) esté ajustado al modo de registro de patrones. Si el modo no es el de registro de patrones, pulse dicho botón SELECTED-MODE CHANGEOVER  D.




- ③ **Ejecución del borrado de un determinado paso de datos de combinación seleccionados.**
Cuando se pulsa el botón ENTER  D, se elimina el paso de datos de combinación seleccionado.
Cuando se pulsa el botón CANCEL  E, no se elimina ningún dato y se restaura la pantalla de entrada de datos.



(5) Ajuste de salto de pasos


Es posible ajustar el salto del cosido en un paso determinado.

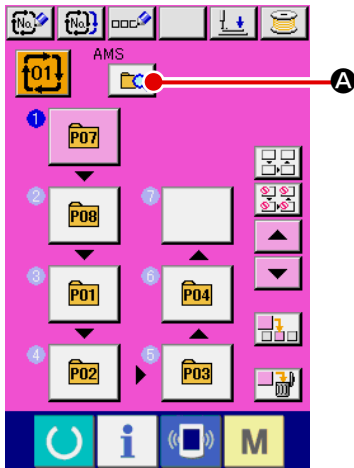Utilice esta función cuando desee introducir el salto del cosido de un paso determinado dentro de los datos de combinación.





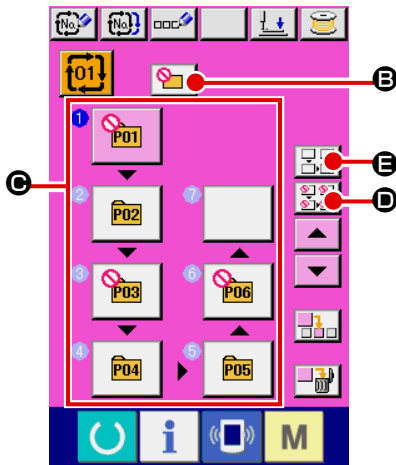

① Para pasar al modo de ajuste de saltos

Pulse el botón MODE CHANGEOVER  **A** para seleccionar el modo de ajuste de saltos  **B**.




② Para pulsar el botón del paso a saltar

Pulse el botón  del paso para visualizar . El paso se ajusta a “Saltar”. Si se pulsa el botón nuevamente, se ejecuta la reposición del ajuste de saltos. Es posible ajustar dos o más pasos a “Saltar”.

Cuando se pulsa el botón ALL SKIP  **E** o el botón ALL SKIP RESET  **D**, se puede ajustar el salto para todos los pasos o se puede ejecutar la reposición de saltos para todos los pasos. Tenga en cuenta que la pantalla de cosido no se visualiza aun cuando se pulse la tecla SET READY cuando todos los pasos se han ajustado a “Saltar”.


2-27. Mode de ejecutar el cosido de combinación

El modo de operación simple se encuentra disponible con IP-420.

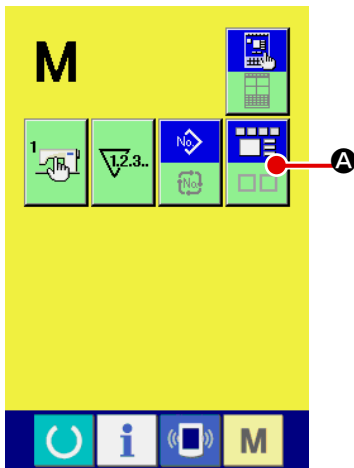

① Seleccione el modo de cosido.

Quando se pulsa la tecla **M**, el botón SCREEN MODE

SELECT  **A** se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, el modo de la pantalla cambia entre operación normal y operación simple.

Quando se selecciona la operación normal :




Quando se selecciona la operación simple :




2-28. Display de LCD cuando se selecciona la operación simple


(1) Pantalla de entrada de datos (cosido individual)

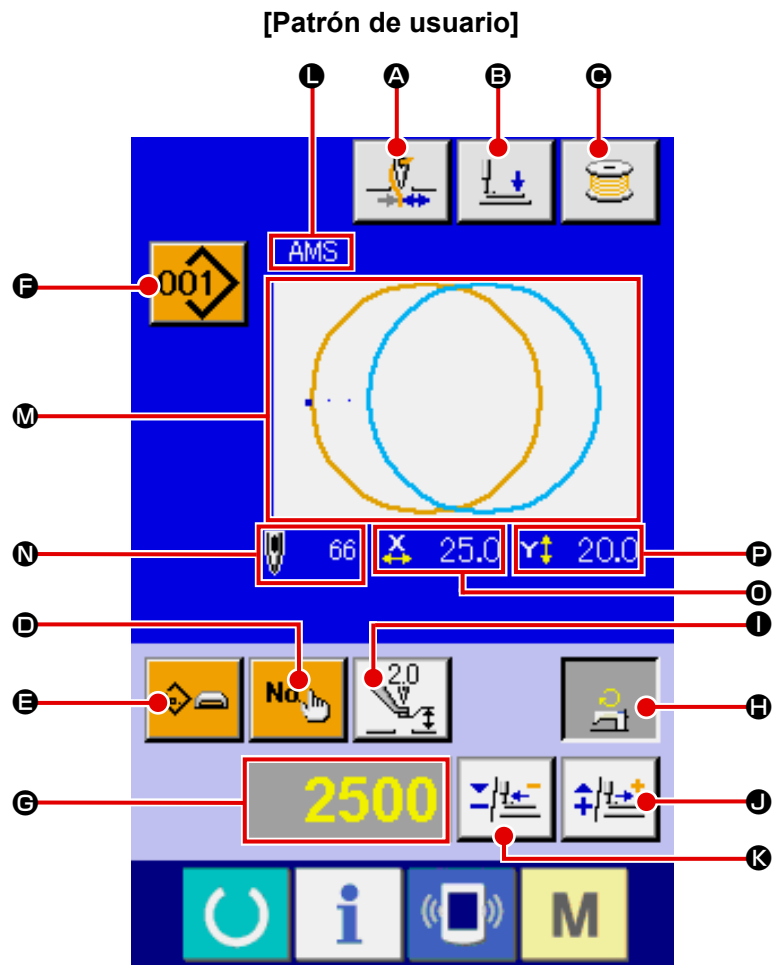



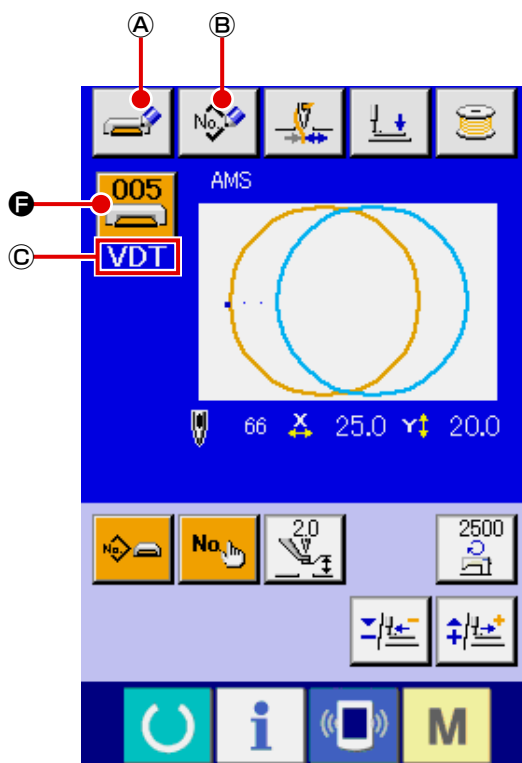

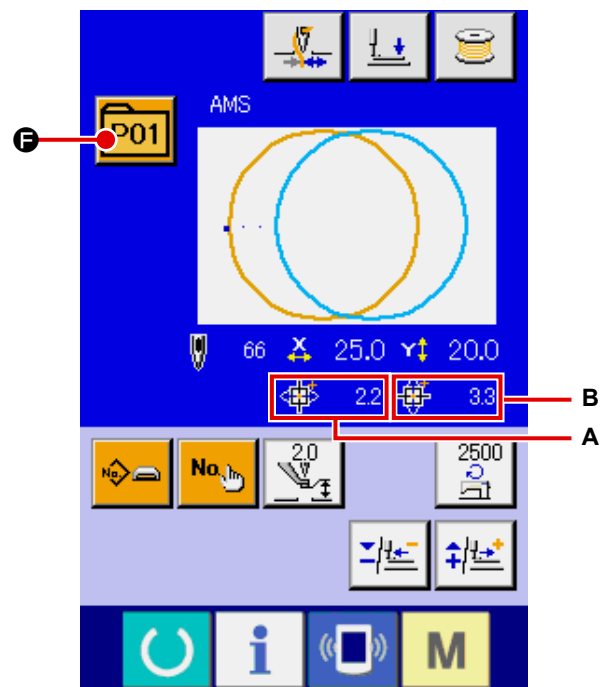



[Patrón en tarjeta de memoria]




[Patrón directo]

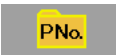


	Button and display	Description
Ⓐ	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
Ⓑ	Botón PRESSER DOWN	El bastidor de transporte y el prensatelas intermedio descienden, y se visualiza la pantalla de prensatelas abajo.
Ⓒ	Botón de BOBBIN WINDER (Bobinador de Bobina)	Se puede bobinar el hilo de bobina. → Consulte "II-2-15. Modo de bobinar hilo de bobina" p.50.
Ⓓ	Botón PATTERN NO. SETTING	Se fija el No. de patrón. El No. de patrón registrado se extrae de la memoria mediante el botón PLUS Ⓧ y el botón MINUS Ⓚ.
Ⓔ	Botón PATTERN TYPE SETTING	Se especifica el tipo de patrón. El tipo de patrón se selecciona cambiando de un formato a otro de los indicados abajo mediante el botón PLUS Ⓧ y el botón MINUS Ⓚ.  : Patrón de usuario  : Datos de forma vectorial  : Datos M3  : Formato de cosido estándar  : Patrón directo El tipo de patrón seleccionado se indica en el display de datos de edición Ⓔ. * El tipo que no tiene registrado ningún patrón no puede seleccionarse.
Ⓕ	Botón PATTERN LIST	El No. y tipo de patrón actualmente seleccionados se indican en el botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de lista de patrones seleccionados para seleccionar el patrón.
Ⓖ	Botón de PATTERN SELECTION (Selección de Patrón)	Display EDIT DATA Se visualiza el dato que se está editando en el ítem de edición actualmente seleccionado. * Cuando no se selecciona el ítem de edición, no aparece este display.
Ⓗ	Botón MAX SPEED LIMITATION SETTING	El límite actual de velocidad máx. se indica en el botón. El límite de velocidad máx. puede modificarse pulsando este botón. Durante el procedimiento de ajuste, el límite de velocidad máx. se indica en el display de datos de edición Ⓔ. El límite de velocidad máx. se aumenta/disminuye en incrementos de 100 velocidad de costura mediante el botón PLUS Ⓧ o el botón MINUS Ⓚ. → Refer to "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.
Ⓛ	Botón INTERMEDIATE PRESSER HEIGHT REFERENCE VALUE SETTING	El valor de referencia actual de la altura del prensatelas intermedio se indica en el botón. El valor de referencia de la altura del prensatelas intermedio puede modificarse pulsando este botón. Durante el procedimiento de ajuste, el valor de referencia de la altura del prensatelas intermedio se indica en el display de datos de edición Ⓔ. El valor de referencia de la altura del prensatelas intermedio se aumenta/disminuye en incrementos de 0,1 mm mediante el botón PLUS Ⓧ o el botón MINUS Ⓚ. → Consulte la sección Consulte la sección "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.
Ⓧ	Botón PLUS	El valor para el ítem seleccionado aumenta en incrementos de la unidad de referencia.
Ⓚ	Botón MINUS	El valor para el ítem seleccionado disminuye en incrementos de la unidad de referencia.
Ⓛ	Display PATTERN NAME	Se visualiza el nombre del patrón actualmente seleccionado.

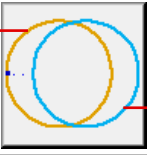	Button and display	Description
M	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	<p>Se visualiza la forma de cosido del patrón actualmente seleccionado. La forma de puntada se visualiza con código de colores de acuerdo con la aguja utilizada en el cosido.</p> <p>Sección que se cose con la aguja derecha (anaranjado)</p>  <p>Sección que se cose con la aguja izquierda (celeste)</p>
N	Visualización del TOTAL NUMBER OF STITCHES OF SEWING SHAPE	Se visualiza el número total de puntadas de la configuración que se está seleccionado al presente.
O	Display X ACTUAL SIZE VALUE	<p>Se visualiza el valor real de tamaño X de la forma de cosido que se está seleccionando. Cuando se selecciona la entrada de un valor real, el botón X ACTUAL VALUE SETTING se visualiza de acuerdo con el ajuste del interruptor de memoria U064.</p> <p>→ Consulte la sección "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.</p>
P	Display Y ACTUAL SIZE VALUE	<p>Se visualiza el valor real de tamaño Y de la forma de cosido que se está seleccionando. Cuando se selecciona la entrada de un valor real, el botón Y ACTUAL VALUE SETTING se visualiza de acuerdo con el ajuste del interruptor de memoria U064.</p> <p>→ Consulte la sección "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.33.</p>
A	Botón MEDIA PATTERN WRITE	<p>Se escriben datos en un patrón en tarjeta de memoria. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de nuevo registro de patrón en tarjeta de memoria.</p> <p>* Este botón se visualiza cuando se selecciona el patrón en tarjeta de memoria.</p>
B	USER'S PATTERN WRITE button	<p>Se escriben datos en un patrón de usuario. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de nuevo registro de patrón de usuario.</p> <p>* Este botón se visualiza cuando se selecciona el patrón en tarjeta de memoria.</p>
C	SEWING DATA TYPE display	<p>Se visualiza el tipo de datos leídos desde una tarjeta de memoria.</p> <p>VDT : Datos de forma vectorial</p> <p>M3 : Datos M3</p> <p>DAT : Formato estándar de cosido</p> <p>* Este botón se visualiza cuando se selecciona el patrón en tarjeta de memoria.</p>
A	Display TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION	<p>Se visualiza la magnitud del recorrido en dirección X registrado en el No. de botón de patrón que se está seleccionando.</p> <p>* Este display aparece cuando se selecciona un patrón directo.</p>
B	Display TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION	<p>Se visualiza la magnitud del recorrido en dirección Y registrado en el No. de botón de patrón que se está seleccionando.</p> <p>* Este display aparece cuando se selecciona un patrón directo.</p>


(2) Schermo di cucitura (cosido individual)

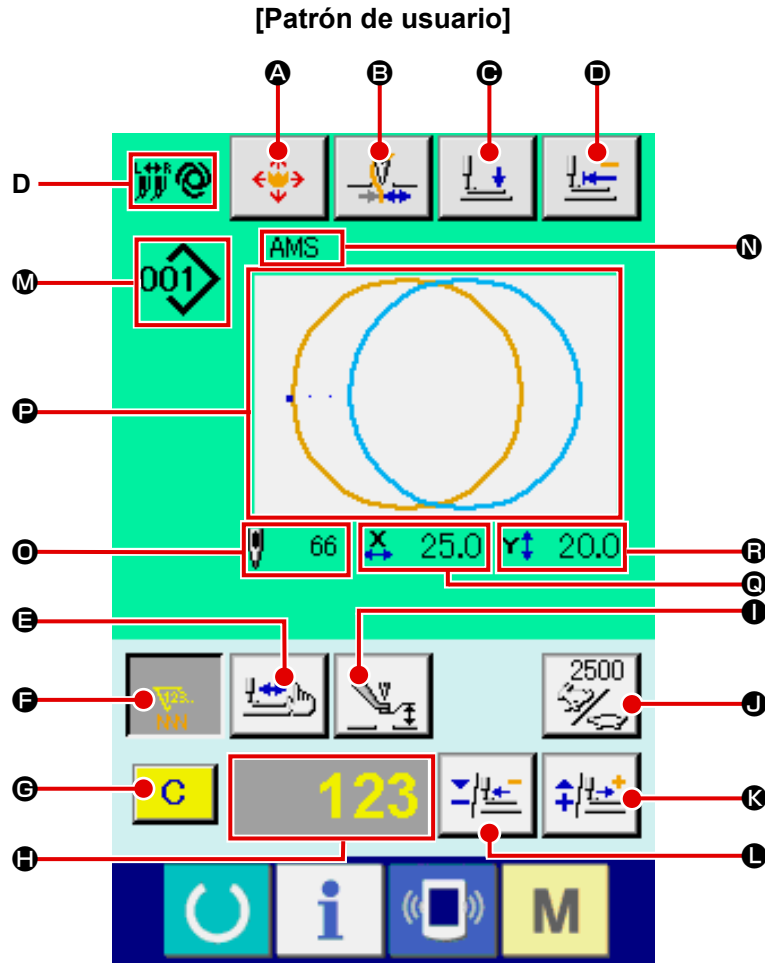




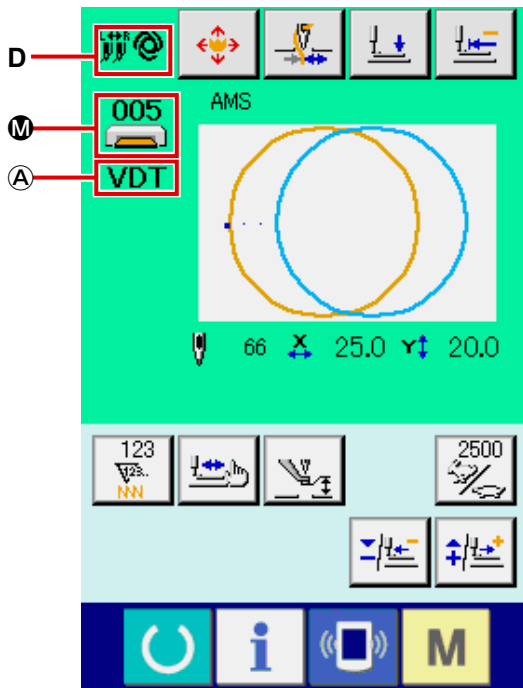


[Patrón en tarjeta de memoria]

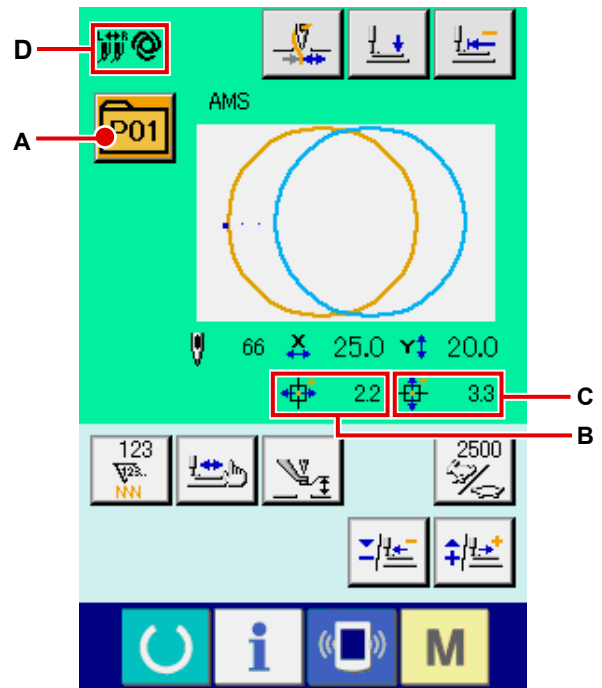


[Patrón directo]

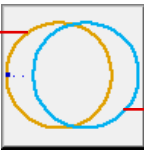


	Button and display	Description
A	Botón PATTERN BUTTON MOVE	Se visualiza la pantalla de movimiento de botón de patrón. → Consulte la sección " II-2-12. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja " p.48
B	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
C	Botón PRESSER DOWN	El bastidor de transporte y el prensatelas intermedio descienden, y se visualiza la pantalla de prensatelas abajo.
D	Botón RETURN TO ORIGIN	El sujetaprendas retorna al inicio del cosido y se eleva a su posición superior durante una parada temporal.
E	Botón SHAPE CHECK	Se comprueba la forma del patrón que se está seleccionando mediante el botón PLUS K o el botón MINUS L . El número actual de puntadas se indica en el display de datos de edición H . → Refer to " II-2-9. Modo de comprobar la configuración de patrón " p.41.
F	COUNTER VALUE CHANGE button	Se modifica el valor del contador mediante el botón PLUS K o el botón MINUS L . El valor del contador se indica en el botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza G que permite modificar el valor del contador. El valor actual del contador se indica en el display de datos de edición H . → Refer to " II-2-16. Modo de usar el contador " p.51
G	Botón CLEAR	Se borra el valor del contador. * Este botón se visualiza solamente cuando se está seleccionando el botón COUNTER VALUE CHANGE F .
H	Display EDIT DATA	Se visualiza el dato que se está editando en el ítem de edición actualmente seleccionado. * Cuando no se selecciona el ítem de edición, no aparece este display.
I	Botón INTERMEDIATE PRESSER HEIGHT REFERENCE VALUE SETTING	El valor de referencia actual de la altura del prensatelas intermedio se indica en el botón. Cuando se pulsa este botón, puede ajustarse el valor de referencia de la altura del prensatelas intermedio. Durante el procedimiento de ajuste, el valor de referencia de la altura del prensatelas intermedio se indica en el display de datos de edición H . El valor de referencia de la altura del prensatelas intermedio se aumenta/disminuye en incrementos de 0,1 mm mediante el botón PLUS K o el botón MINUS L .
J	Botón MAX SPEED LIMITATION SETTING	La velocidad de puntada de la máquina de coser se indica en el botón. La velocidad de puntada puede modificarse pulsando este botón. Durante el procedimiento de ajuste, la velocidad actual de la máquina de coser se indica en el display de datos de edición H . El límite de velocidad máx. se aumenta/disminuye en incrementos de 100 velocidad de costura mediante el botón PLUS K o el botón MINUS L .
K	Botón PLUS	El valor del ítem seleccionado aumenta en incrementos de la unidad de referencia o la aguja avanza en una puntada.
L	Botón MINUS	El valor del ítem seleccionado disminuye en incrementos de la unidad de referencia o la aguja retrocede en una puntada.
M	Display PATTERN NO./TYPE	Se visualizan el No. de patrón y el tipo de patrón que se está seleccionando.
N	Display PATTERN NAME	Se visualiza el nombre del patrón actualmente seleccionado.
O	Display NUMBER OF STITCHES	Se visualiza el número de puntadas para el patrón actualmente seleccionado.
P	Display SEWING SHAPE	Se visualiza la forma de cosido del patrón actualmente seleccionado. La forma de puntada se visualiza con código de colores de acuerdo con la aguja utilizada en el cosido. Sección que se cose con la aguja derecha (anaranjado)  Sección que se cose con la aguja izquierda (celeste)

	Button and display	Description
ⓐ	Display X ACTUAL SIZE VALUE	Se visualiza el valor real de tamaño X de la forma de cosido que se está seleccionando.
ⓑ	Display Y ACTUAL SIZE VALUE	Se visualiza el valor real de tamaño Y de la forma de cosido que se está seleccionando.
ⓒ	Display SEWING DATA TYPE	Se visualiza el tipo de datos leídos desde una tarjeta de memoria. VDT : Vector form data M3 : Datos M3 DAT : Formato estándar de cosido * Este botón se visualiza cuando se selecciona el patrón en tarjeta de memoria.
Ⓐ	Botón PATTERN LIST	El No. y tipo de patrón actualmente seleccionados se indican en el botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de lista de patrones seleccionados para seleccionar el patrón.
Ⓑ	TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION display	Se visualiza la magnitud del recorrido en dirección X registrado en el No. de botón de patrón que se está seleccionando. * Este display aparece cuando se selecciona un patrón directo.
Ⓒ	TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION display	Se visualiza la magnitud del recorrido en dirección Y registrado en el No. de botón de patrón que se está seleccionando. * Este display aparece cuando se selecciona un patrón directo.
Ⓓ	Display de modo de cambio alternativo de agujas	Se visualiza el modo de cambio alternativo de agujas que se está seleccionando actualmente. Modo de cambio alternativo automático:  Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja derecha:  Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja izquierda:  Durante el cambio alternativo automático, se realiza el cambio alternativo automático de agujas de acuerdo con el comando de cambio de color introducido en los datos del patrón. → Consulte "II-2-8. Cómo introducir comandos de cambio de color en datos de patrones" p.36. Cuando se selecciona el modo de cambio alternativo manual, el cambio alternativo de agujas se ejecuta para seleccionar alternativamente la aguja derecha o la aguja izquierda, cada vez que se pulsa el botón. → Consulte "II-2-7. Cómo modificar el modo de cambio de color" p.35.


(3) Pantalla de entrada de datos (cosido combinado)

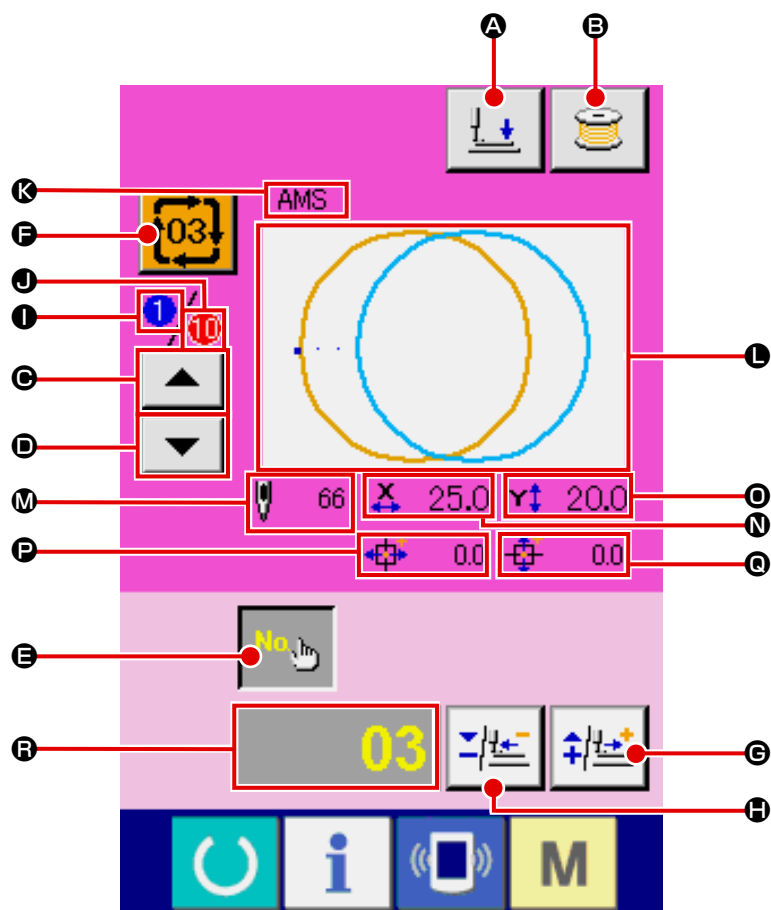



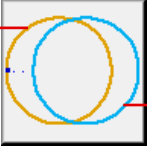



	Button and display	Description
A	Botón PRESSER DOWN	El bastidor de transporte y el prensatelas intermedio descienden, y se visualiza la pantalla de prensatelas abajo.
B	Botón de BOBBIN WINDER (Bobinador de Bobina)	Se puede bobinar el hilo de bobina. → Consulte " II-2-15. Modo de bobinar hilo de bobina " p.50.
C	Botón SEWING ORDER RETURN	Permite que el No. de patrón a coser primero retorne al orden de cosido anterior. Se actualiza la información del patrón mostrada en la parte superior de la pantalla.
D	Botón SEWING ORDER ADVANCE	Permite que el No. de patrón a coser primero avance al siguiente orden de cosido. Se actualiza la información del patrón mostrada en la parte superior de la pantalla.
E	Botón PATTERN No. SETTING	Se fija el No. de patrón. El No. de patrón registrado se extrae de la memoria mediante el botón PLUS G y el botón MINUS H .
F	Botón PATTERN LIST	El No. y tipo de patrón actualmente seleccionados se indican en el botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de lista de patrones seleccionados para seleccionar el patrón.
G	Botón PLUS	El valor del ítem seleccionado aumenta en incrementos de la unidad de referencia o la aguja avanza en una puntada.
H	Botón MINUS	El valor del ítem seleccionado disminuye en incrementos de la unidad de referencia o la aguja retrocede en una puntada.
I	Display SEWING ORDER	Se visualiza el orden de cosido de los datos de patrón actualmente seleccionados.

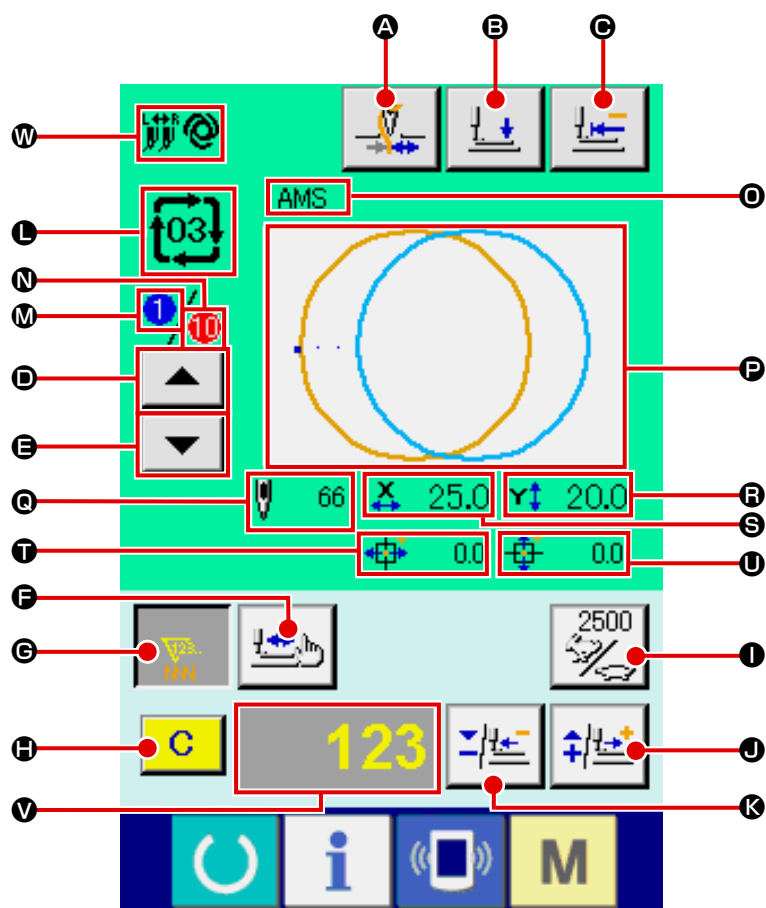	Button and display	Description
Ⓚ	Display TOTAL NUMBER OF REGISTERS	Se visualiza el número total de patrones registrados en el patrón cíclico que se está seleccionando actualmente.
Ⓚ	Display PATTERN NAME	Se visualiza el nombre del patrón actualmente seleccionado.
Ⓚ	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	<p>Se visualiza la configuración de cosido seleccionada al presente. La forma de puntada se visualiza con código de colores de acuerdo con la aguja utilizada en el cosido.</p> <p>Sección que se cose con la aguja derecha (anaranjado)</p>  <p>Sección que se cose con la aguja izquierda (celeste)</p>
Ⓚ	Display NUMBER OF STITCHES	Se visualiza el número de puntadas para el patrón actualmente seleccionado.
Ⓚ	Display X ACTUAL SIZE VALUE	Se visualiza el valor real del tamaño X del patrón actualmente seleccionado.
Ⓚ	Display Y ACTUAL SIZE VALUE	Se visualiza el valor real del tamaño Y del patrón actualmente seleccionado.
Ⓚ	Display TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION	Se visualiza la magnitud del recorrido en dirección X del patrón actualmente seleccionado.
Ⓚ	Display TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION	Se visualiza la magnitud del recorrido en dirección Y del patrón actualmente seleccionado.
Ⓚ	Display EDIT DATA	<p>Se visualiza el dato que se está editando en el ítem de edición actualmente seleccionado.</p> <p>* Cuando no se selecciona el ítem de edición, no aparece este display.</p>


(4) Schermo di cucitura (cosido combinado)

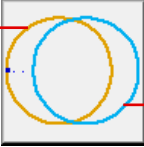

	Button and display	Description
A	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
B	Botón PRESSER DOWN	El bastidor de transporte y el prensatelas intermedio descienden, y se visualiza la pantalla de prensatelas abajo.
C	Botón RETURN TO ORIGIN	El sujetaprendas retorna al inicio del cosido y se eleva a su posición superior durante una parada temporal.
D	Botón SEWING ORDER RETURN	Permite que el patrón a coser retorne al anterior.
E	SEWING ORDER ADVANCE button	Permite que el patrón a coser avance al siguiente.
F	Botón SHAPE CHECK	Se comprueba la forma del patrón que se está seleccionando mediante el botón PLUS J o el botón MINUS K . El número actual de puntadas se indica en el display de datos de edición V . → Refer to "II-2-9. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.41.
G	COUNTER VALUE CHANGE button	Se modifica el valor del contador mediante el botón PLUS J o el botón MINUS K . El valor del contador se indica en el botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza H que permite modificar el valor del contador. El valor actual del contador se indica en el display de datos de edición V . → Refer to "II-2-16. Modo de usar el contador" p.51.
H	Botón CLEAR	Se borra el valor del contador. * Este botón se visualiza solamente cuando se está seleccionando el botón COUNTER VALUE CHANGE G .


	Button and display	Description
Ⓜ	Botón SPEED CHANGE	La velocidad de puntada de la máquina de coser se indica en el botón. La velocidad de puntada puede modificarse pulsando este botón. Durante el procedimiento de ajuste, la velocidad actual de la máquina de coser se indica en el display de datos de edición Ⓜ. El límite de velocidad máx. se aumenta/disminuye en incrementos de 100 velocidad de costura mediante el botón PLUS Ⓜ o el botón MINUS Ⓝ.
Ⓜ	Botón PLUS	El valor del ítem seleccionado aumenta en incrementos de la unidad de referencia o la aguja avanza en una puntada.
Ⓝ	Botón MINUS	El valor del ítem seleccionado disminuye en incrementos de la unidad de referencia o la aguja retrocede en una puntada.
Ⓦ	Display PATTERN NO./TYPE	Se visualizan el No. de patrón y el tipo de patrón que se está seleccionando.
Ⓜ	SEWING ORDER display	Se visualiza el orden de cosido de los datos de patrón actualmente seleccionados.
Ⓝ	Display SEWING ORDER	Se visualiza el número total de patrones registrados en el patrón cíclico que se está seleccionando actualmente.
Ⓦ	Display COMBINATION DATA NAME	Se visualiza el nombre introducido en los datos de combinación que se están seleccionando.
Ⓜ	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido seleccionada al presente. La forma de puntada se visualiza con código de colores de acuerdo con la aguja utilizada en el cosido. Sección que se cose con la aguja derecha (anaranjado)  Sección que se cose con la aguja izquierda (celeste)
Ⓦ	Display NUMBER OF STITCHES	Se visualiza el número de puntadas para el patrón actualmente seleccionado.
Ⓜ	Display X ACTUAL SIZE VALUE	Se visualiza el valor real del tamaño X del patrón actualmente seleccionado.
Ⓜ	Display Y ACTUAL SIZE VALUE	Se visualiza el valor real del tamaño Y del patrón actualmente seleccionado.
Ⓜ	Display TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION	Se visualiza la magnitud del recorrido en dirección X del patrón actualmente seleccionado.
Ⓜ	Display TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION	Se visualiza la magnitud del recorrido en dirección Y del patrón actualmente seleccionado.
Ⓜ	Botón de PATTERN SELECTION (Selección de Patrón)	Display EDIT DATA Se visualiza el dato que se está editando en el ítem de edición actualmente seleccionado. * Cuando no se selecciona el ítem de edición, no aparece este display.
Ⓜ	Display de modo de cambio alternativo de agujas	Se visualiza el modo de cambio alternativo de agujas que se está seleccionando actualmente. Modo de cambio alternativo automático:  Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja derecha:  Modo de cambio alternativo manual · Se selecciona la aguja izquierda:  Durante el cambio alternativo automático, se realiza el cambio alternativo automático de agujas de acuerdo con el comando de cambio de color introducido en los datos del patrón. → Consulte "II-2-8. Cómo introducir comandos de cambio de color en datos de patrones" p.36. Cuando se selecciona el modo de cambio alternativo manual, el cambio alternativo de agujas se ejecuta para seleccionar alternativamente la aguja derecha o la aguja izquierda, cada vez que se pulsa el botón. → Consulte "II-2-7. Cómo modificar el modo de cambio de color" p.35.


2-29. Modo de cambiar el dato de interruptor de memoria

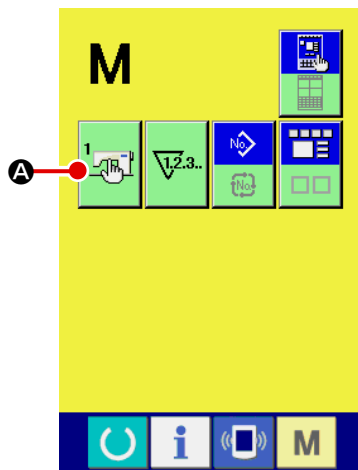


- 1 Visualice la pantalla de lista de datos de interruptor de memoria.

Cuando se pulsa la tecla MODE **M**, el botón MEMORY

SWITCH  **A** se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, se visualiza en la pantalla la lista de datos de interruptor de memoria.

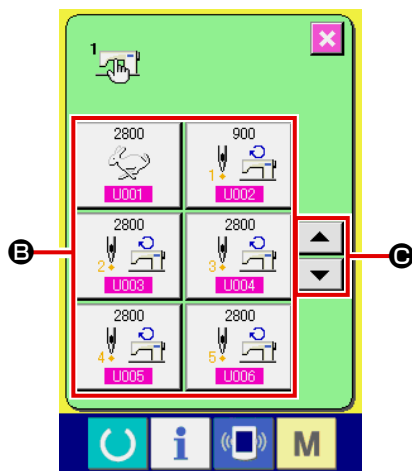


- 2 Seleccione el botón de interruptor de memoria que usted quiera cambiar.


Presione el botón accionador de pantalla UP/DOWN 

B y seleccione el botón **B** del ítem de dato que usted quiera cambiar.

- 3 Cambio de dato de interruptor de memoria

Hay ítems de datos para cambiar numerales y otros para seleccionar pictógrafos en el dato de interruptor de memoria.

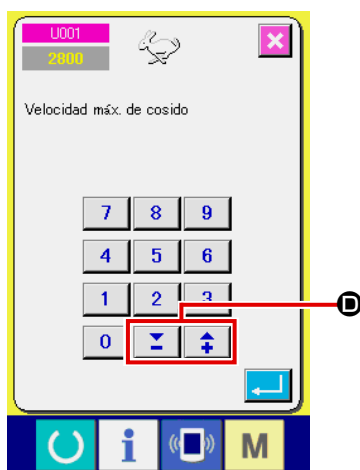

El No. de color rosado tal como el **U001** se introduce en los ítems de dato para cambiar numerales y el valor fijado se puede cambiar con los botones + / -  **D** introducidos en los ítems de datos para seleccionar pictógrafos y se pueden seleccionar los pictógrafos visualizados en la pantalla de cambio.




El No. en color azul tal como el **U032** se pone en los ítems de datos para seleccionar pictógrafos y los pictógrafos visualizados se pueden seleccionar en la pantalla de cambios.

→ Para detalles de dato de interruptor de memoria, consulte el ítem **"II-3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA"** p.97.

2-30. Funcion de información


Se pueden especificar el tiempo del cambio de aceite (lubricación), tiempo de cambio de aguja, tiempo de limpieza, etc. y la noticia de aviso se puede ejecutar después del lapso de tiempo especificado.

(1) Cómo observar la información sobre mantenimiento e inspección

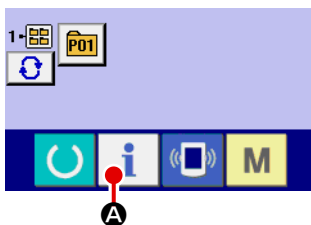


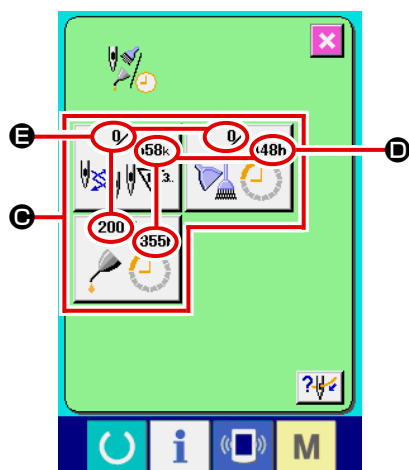
① Visualice la pantalla de información.

Cuando se pulsa la tecla **i** **A** de la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de información.

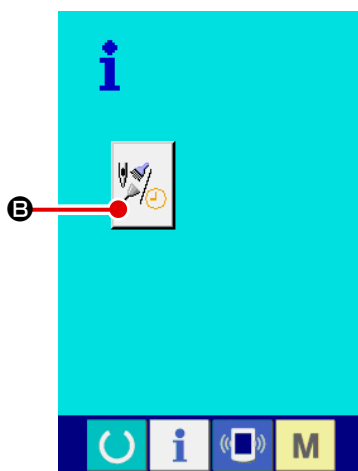




② Visualice la pantalla de información de mantenimiento y de inspección.


Pulse el botón  **B** para visualizar la pantalla de información de mantenimiento y de inspección en la pantalla de información.



La información de los tres ítems siguientes se visualiza en la pantalla de información de mantenimiento e inspección.


- Recambio de aguja : 
(1.000 puntadas)
- Tiempo de limpieza : 
(hora)
- Tiempo de recambio de aceite : 
(hora)

El intervalo para informar la inspección de cada ítem en el botón **C** se visualiza en **D**, y el tiempo restante hasta el recambio se visualiza en **E**. Además, se puede precisar el tiempo que queda hasta el siguiente recambio.

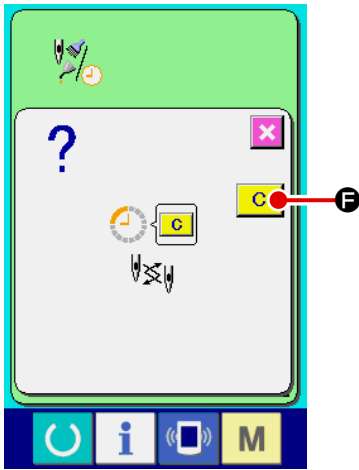


③ **Ejecute el tiempo remanente de despeje hasta el siguiente recambio.**

Cuando se pulsa el botón **C** del ítem que usted quiere despejar se visualiza en la pantalla el tiempo de despeje de recambio. Cuando se pulsa el botón **C** **F** CLEAR, se despeja el tiempo remanente para el recambio.

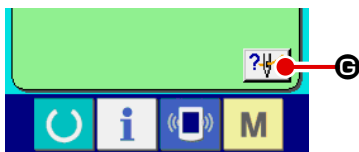


④ **Visualización del diagrama de enhebrado.**

Cuando se pulsa el botón **C** de enhebrado en la pantalla de mantenimiento y de inspección, se visualiza el diagrama de enhebrado de hilo de aguja. Obsérvelo cuando ejecute el enhebrado.

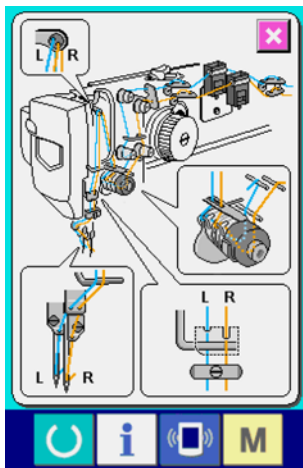

(2) Cómo liberar el procedimiento de aviso

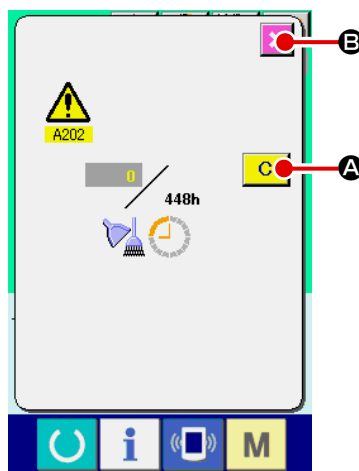

Cuando llega el tiempo de inspección designado, se visualiza la pantalla de aviso.


En el caso de despejar el tiempo de inspección, pulse el botón

C **A** CLEAR. Se despeja el tiempo de inspección y se cierra la pantalla emergente. En el caso de no despejar el tiempo

de inspección, pulse el botón **X** **B** CANCEL y cierra la pantalla emergente. Cada vez que se completa un cosido, se visualiza la pantalla de aviso hasta que se despeje el tiempo de inspección.

Los Nos. de aviso de los respectivos ítems son como sigue.

- Recambio de aguja : A201
- Tiempo de limpieza : A202
- Tiempo de recambio de aceite : A203

 **Para la porción de engrase, consulte el ítem de "III-1-7. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.120.**

2-31. Modo de usar la función de comunicación





La función de comunicación puede descargar los datos de cosido creados con otra máquina de coser, creación de datos de cosido y datos de cosido creados por el dispositivo de edición PM-1 a la máquina de coser. Además, la función puede cargar los datos mencionados a tarjeta de memoria o a computadora personal.

Como medios de comunicación, se preparan la ranura de tarjeta de memoria y puerto USB.

- * Sin embargo, el SU-1 (utilidad de servidor de datos) es necesario para ejecutar la descarga/carga desde la computadora personal.

(1) Modo de manejar datos posibles

Los datos de cosido que se pueden manejar con las 4 clases siguientes, y los formatos de datos respectivos son como se muestran a continuación.

Nombre de dato		Extensión	Descripción de dato
Dato de formato de vector		VD00 XXX.VDT	Es el dato de punto de entrada de aguja con PM-1, y el formato de dato que se puede operar en común entre máquinas de coser JUKI.
Dato M3		AMS00XXX.M3	Datos de patrón para la serie AMS-B, -C y -D
Datos de formato de cosido estándar		SD00XXX.DAT	Datos de formato de cosido estándar
Datos de programa simplificado		AMS0XXX.PRO	Datos de programa simplificado


XXX : File No

- * Para el programa simplificado consultar el Manual del Ingeniero.

(2) Modo de ejecutar la comunicación usando la tarjeta de memoria

Para el modo de manejar la tarjeta de memoria, lea **"II-1. PREFACIO" p.19**.

(3) Modo de ejecutar la comunicación usando USB

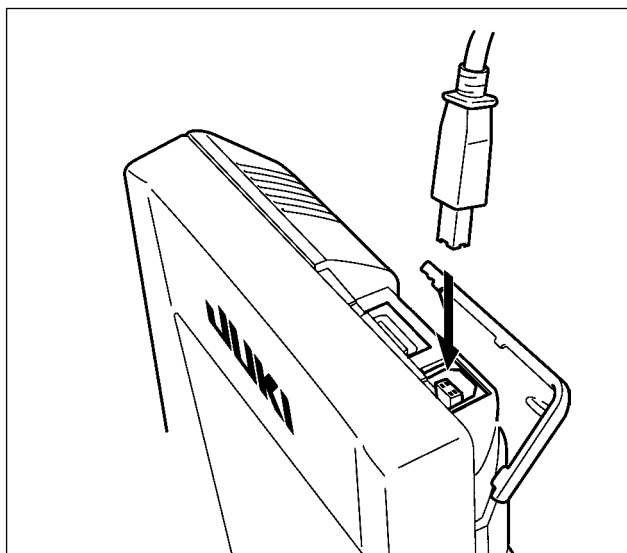


Pueden enviarse/recibirse datos a/de una computadora personal o similar, mediante el cable USB.



Si se ensucia la parte de contacto, fallará el contacto. No la toque con la mano, y controle el entorno de modo que no haya polvo ni aceite ni otras materias extrañas que se puedan adherir a la misma. Además, el elemento interior se daña por electricidad estática o algo semejante. Por lo tanto ponga mucho cuidado al manejarla.

(4) Modo de introducir los datos

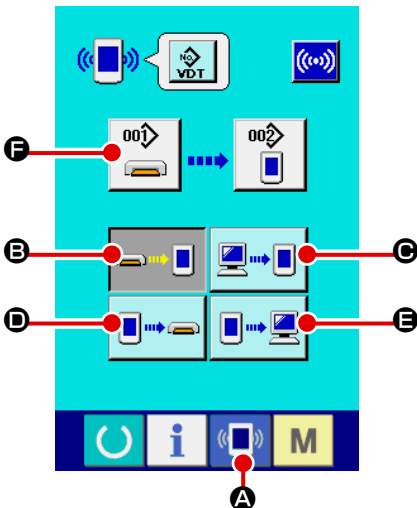

① Visualice la pantalla de comunicación


Cuando se pulsa el interruptor  A de comunicación, en la sección de asiento del interruptor en la pantalla de selección de datos se visualiza la pantalla de comunicación.

② Seleccione la comunicación


Hay cuatro procedimientos de comunicación que se describen a continuación.

- B Escritura de datos al panel desde la tarjeta de memoria
- C Dato de escritura desde computadora personal (servidor) al panel
- D Escribir datos desde el panel a la tarjeta de memoria
- E Dato de escritura desde el panel a computadora personal

Seleccione el botón del procedimiento de comunicación que usted desee.

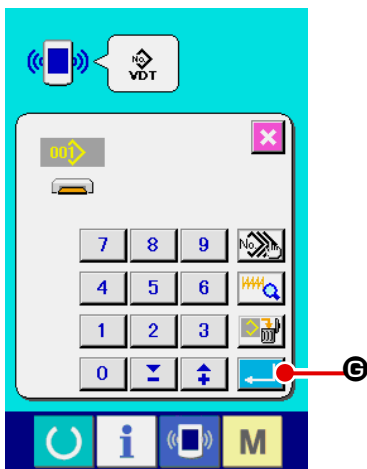


③ Seleccione el no. de dato


Cuando se pulsa  F, se visualiza la pantalla de selección de archivo de escritura.

Introduzca el No. de archivo de dato que usted quiera escribir. Para el No. de archivo, introduzca los numerales de la parte xxx de VD00xxx.vdt del nombre de archivo.


La designación del No. de patrón de destino de escritura se puede ejecutar del mismo modo. Cuando el destino de escritura es el panel, se visualizan los Nos. de patrón que no han sido registrados.

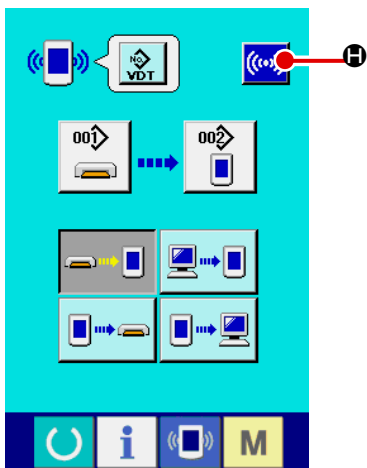


④ Determine el No. de dato.

Cuando se pulsa el botón  G ENTER, la pantalla de selección de No. de dato se cierra y con esto se termina la selección de No. de dato.

⑤ Inicio de comunicación


Cuando se pulsa el botón de comunicación  H, comienza la comunicación de dato. Que se visualiza la pantalla de comunicación durante la comunicación, y la pantalla retorna a la pantalla de comunicación al término de la comunicación.

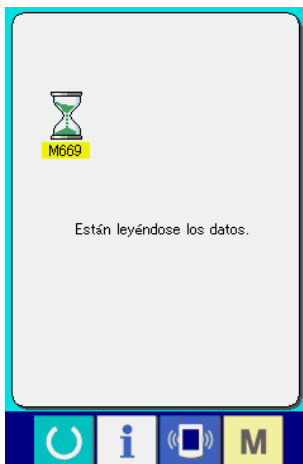


No abra la tapa durante la lectura de datos. Porque no se podrían leer los datos.


(5) Introducción de varios datos conjuntamente

Es posible para dato de vector, dato M3 y dato de formato estándar de cosido para seleccionar varios datos de escritura y escribirlos conjuntamente. El No. de patrón de destino de escritura devendrá el mismo No. que el No. del dato seleccionado.

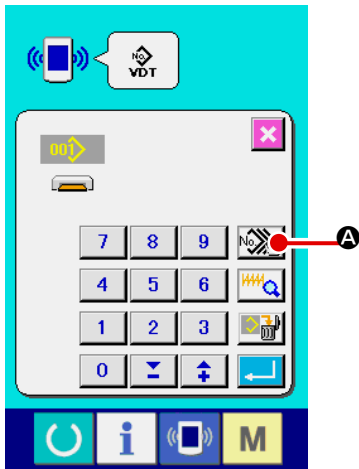

① Visualizar la pantalla de selección de archivo de escritura.


Cuando se presiona el botón  A PLURAL SELECTION, se visualiza la pantalla de selección de No. plural de datos.

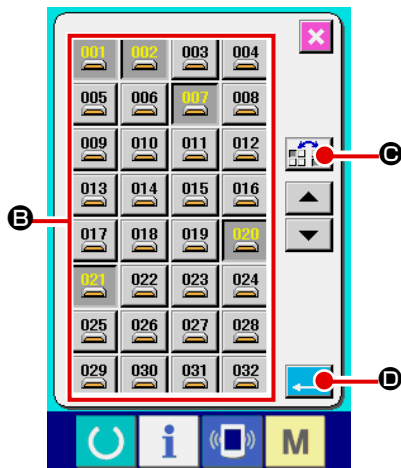


② Para ejecutar la selección de No. de dato

Dado que está visualizada la lista de los números de archivo de datos existentes, presione el botón FILE NO. B que usted quiera escribir. Es posible invertir el estado seleccionado del botón con el botón INVERSION C.


③ Determine de No. de dato

Cuando se presiona el botón ENTER  D, la pantalla de selección de No. plural de dato se cierra y termina la selección de datos.

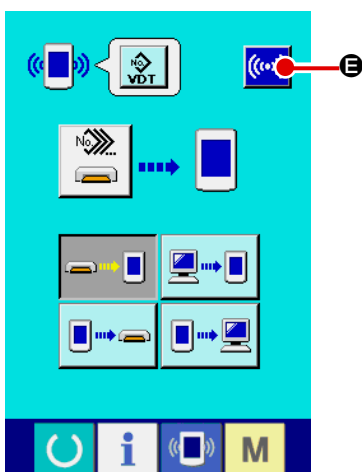



④ Inicio de la comunicación

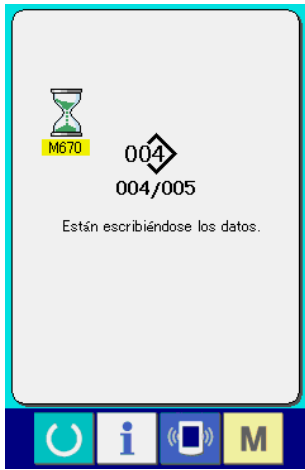Cuando se presiona el botón  E COMMUNICATION START, comienza la comunicación de datos.




El No. de datos durante la comunicación, el número total de datos de escritura y el número de datos que han terminado la comunicación de datos se visualizan en la pantalla durante la comunicación.



- * Cuando se ejecuta la escritura al No. de patrón que ya existe, la pantalla que confirma la sobreimpresión se visualiza antes de la escritura. Cuando se ejecuta la sobreimpresión, presione el botón ENTER  **F**. Cuando ejecute toda la sobreimpresión sin visualizar la pantalla de confirmación de la sobreimpresión, presione el botón  **G** OVERWRITING en todos los casos.

2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria

Para reformatear una tarjeta de memoria, se debe usar el IP-420. El IP-420 no puede leer ninguna tarjeta de memoria formateada en una computadora personal.

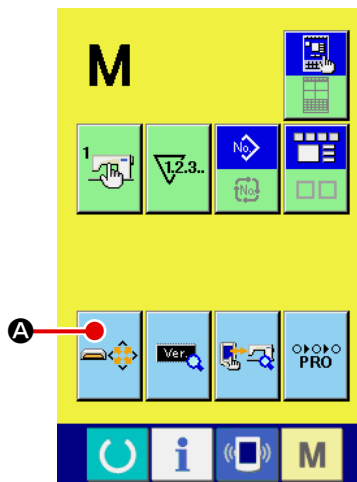

① Visualización de la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.

Cuando el interruptor **M** se presiona por tres segundos,

el botón  **A** MEDIA FORMAT se visualiza en la pantalla.

Cuando se presiona este botón, se visualiza la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.



Inserte la tarjeta de memoria que desee formatear en la ranura de la tarjeta de memoria. Luego, invoque la pantalla de formateo de tarjetas de memoria.



② Inicio de formateo de tarjeta de memoria.

Pulse el botón ENTER  **B** para iniciar el formateo.

Guarde los datos necesarios a en la tarjeta de memoria para el otro vehículo antes del formateo. Cuando se ejecuta el formateo, se borran los datos que están dentro.



Cuando hay dos o más tarjetas de memoria conectadas a la máquina de coser, la tarjeta de memoria a formatear se determina por el orden de prioridad predeterminado.

Alta ← Baja

Ranura de CF (TM) ← Dispositivo USB 1 ← Dispositivo USB 2 ← ...

Cuando se inserta una tarjeta CompactFlash (TM) en la ranura de CF (TM) , la tarjeta CompactFlash (TM) será formateada según el orden de prioridad mostrada anteriormente.


En cuanto al orden de prioridad para el acceso, consulte las especificaciones de USB.

2-33. Operation at the time of X/Y motor position slip

Cuando el motor de X/Y detecta el deslizamiento de posición, se visualiza la pantalla de error. La sincronización de la visualización del error puede modificarse mediante selección del interruptor de memoria.


Para mayores detalles, consulte el Manual del Ingeniero.

(1) Cuando se visualiza el error durante el cosido

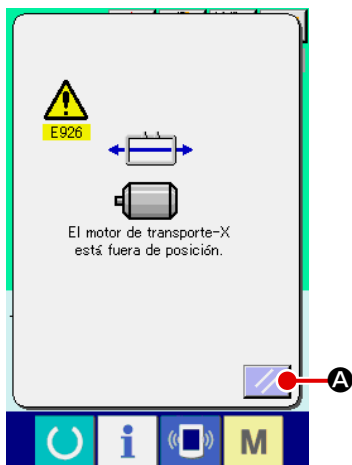


① Despeje el error.

Pulse el botón RESET  **A** para despejar el error, y se visualizará la pantalla emergente de corte de hilo.

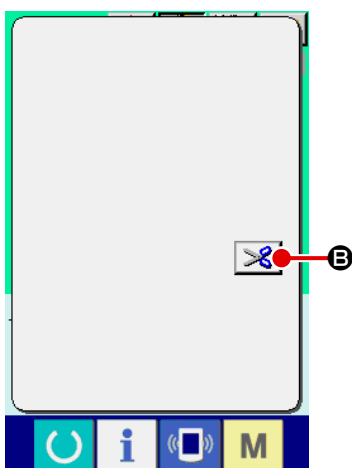


② Corte de hilo.



Cuando aparentemente no hay ningún problema después de comprobar las puntadas, presione el pedal de inicio sin cambio y reinicie el cosido.


De lo contrario, pulse el botón THREAD TRIM  **B** y ejecute el corte de hilo.

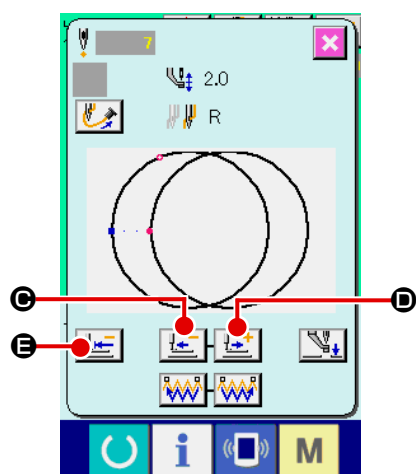Durante el corte de hilo, se visualiza la pantalla emergente de transporte de avance/retroceso.



③ Ajuste el prensatelas a la posición de recosido.


Cada vez que se pulsa el botón FEED BACK  **C**, el prensatelas retrocede una puntada. Cada vez que se pulsa el botón FEED FORWARD  **D** el prensatelas avanza una puntada.

Mueva el prensatelas hasta la posición de recosido. Sin embargo, cuando se pulsa el botón RETURN TO ORIGIN  **E**, se cierra la pantalla emergente, se visualiza la pantalla de cosido, y el prensatelas retorna a la posición de inicio del cosido.


④ Reinicie el cosido.

Cuando se presiona el pedal, se inicia el cosido nuevamente.

(2) Cuando se visualiza el error al término del cosido

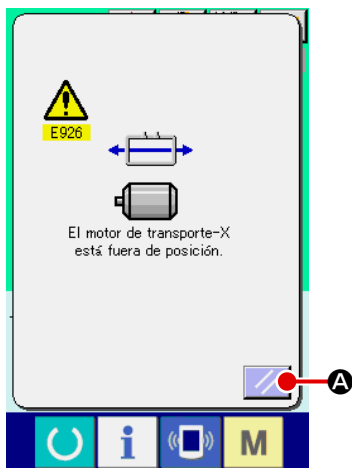

① Despeje el error.

Despeje el error.  **A** y se despeja el error, se visualiza la pantalla de cosido.

② Ejecute nuevamente el trabajo de cosido desde el inicio.

Cuando se presiona el pedal, se inicia el cosido.

(3) Cuando se presiona el pedal, se inicia el cosido.

Cuando se detecta un gran deslizamiento, no se visualiza el interruptor de reposición.



① Desconecte la corriente eléctrica.


2-34. Precauciones a tomar al crear patrones

En el área de prohibición de elevación del pie prensatelas que se muestra en la figura de abajo, no es posible elevar el pie prensatelas porque el bastidor de transporte y el dispositivo de aspiración de hilos de agujas se interfieren mutuamente.

Para el patrón cuyo punto de inicio del cosido se encuentra ajustado dentro del área de prohibición de elevación del pie prensatelas, ajuste un segundo origen fuera de dicha área mediante la función de datos de entrada de la unidad principal.



Como el área de prohibición de elevación del pie prensatelas se determina con respecto a los valores prefijados de la gama movable del transporte de K056 a K058, la modificación de dichos valores afecta el área mencionada.

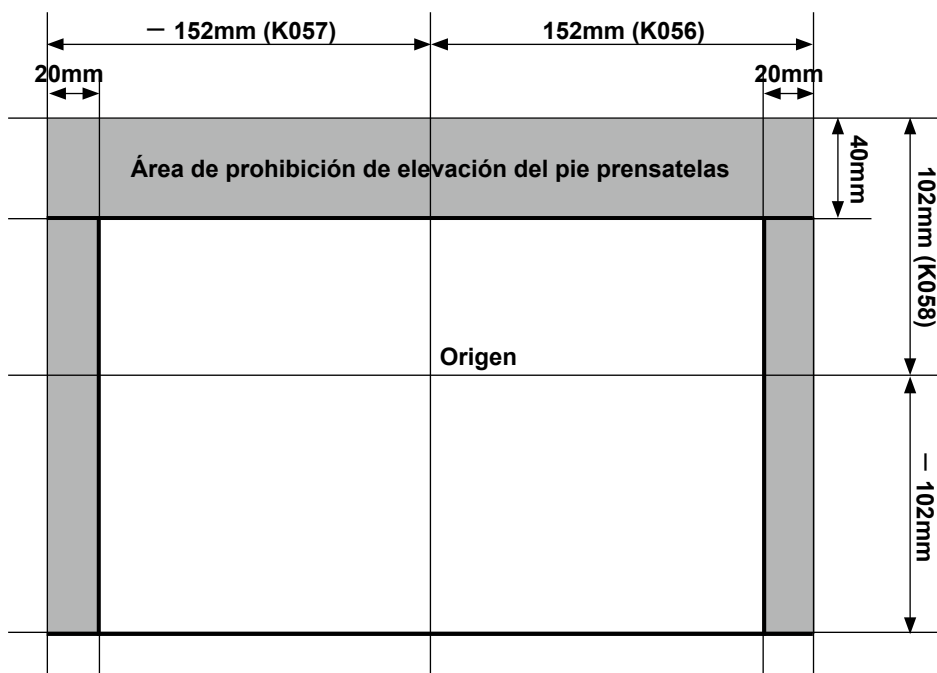


Lado operador



Si se intenta elevar el pie prensatelas en el área de prohibición de elevación, se visualizará el error E384 de prohibición de elevación del pie prensatelas.


Pulse el botón A PATTERN MOVE (movimiento de patrón) para visualizar la pantalla de movimiento de patrón. Mueva el patrón en la pantalla de movimiento de patrón mediante la tecla DIRECTION B, y pulse el botón CANCEL C. A continuación, se puede introducir un segundo origen adicional.

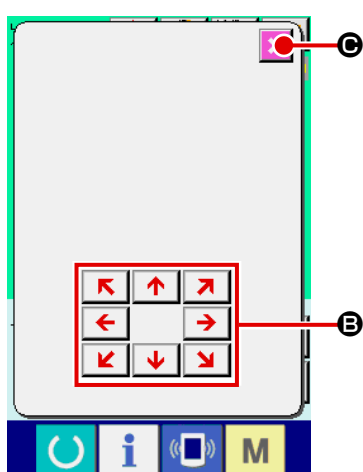

Este segundo origen adicional se borra cuando la pantalla vuelve a la pantalla de entrada de datos.

En caso de que ocurra un error en el estado en que se inhabilita el movimiento del patrón, no se visualizará el botón PATTERN MOVE.


[Cómo introducir un segundo origen mediante la función de entrada de datos de la unidad principal]

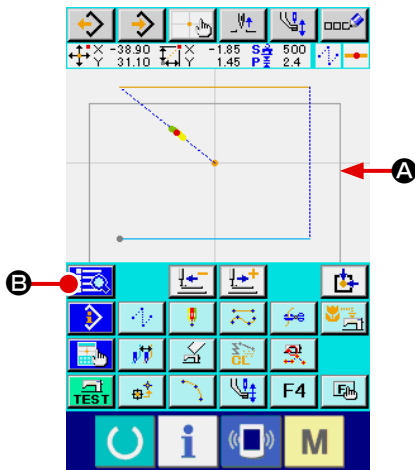



El límite **A** del área de prohibición de elevación del pie prensatelas se visualiza en la sección de display de forma en la pantalla de entrada de datos de la unidad principal. Introduzca un segundo origen dentro de la línea limítrofe.

Mueva el punto actual para su salto hacia la posición en que el pie prensatelas pueda ser elevado. Luego, pulse el botón

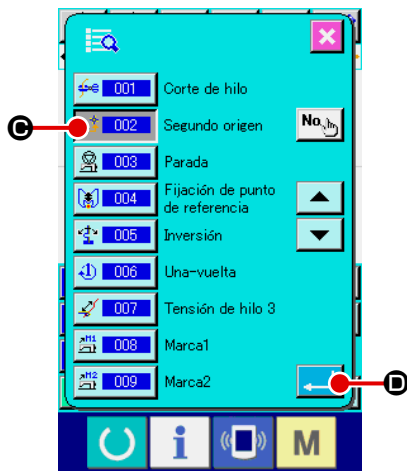CODE LIST  **B**.



Seleccione “No. 002 Función de segundo origen”  **C** de la lista de códigos, y pulse el botón ENTER  **D**.


El comando del segundo origen se inserta en el punto actual. De este modo, el pie prensatelas estará en estado de espera en esta posición hasta que sea elevado.









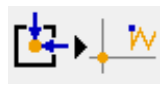








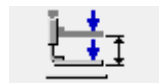


3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA


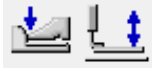





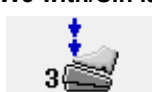

Los datos de interruptor de memoria son el dato de movimiento que la máquina de coser tiene en común y el dato que opera el patron de cosido en común.


















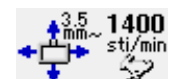





3-1. Lista de datos

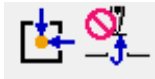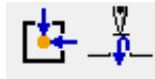
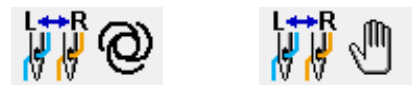
No.	Ítem		Gama de fijación	Unidad de edición
U001	Velocidad máxima de cosido		200 a 2500	100 sti/min
U002	Velocidad de cosido de 1ª puntada En el caso de con sujetador de hilo		200 a 900	100 sti/min
U003	Velocidad de cosido de 2ª puntada En el caso de con sujetador de hilo		200 a 2500	100 sti/min
U004	Velocidad de cosido de 3ª puntada En el caso de con sujetador		200 a 2500	100 sti/min
U005	Velocidad de cosido de 4ª puntada En el caso de con sujetador de hilo		200 a 2500	100 sti/min
U006	Velocidad de cosido de 5ª puntada En el caso de con sujetador de hilo		200 a 2500	100 sti/min
U007	Tensión de hilo de 1ª puntada En el caso con sujetador de hilo 0: Flota el disco tensor 1 o más: Disco tensor cerrado		0 a 200	1
U008	Fijación de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo 0: Flota el disco tensor 1 o más: Disco tensor cerrado		0 a 200	1
U009	Temporización de cambio de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo		- 6 a 10	1
U010	Velocidad de cosido de 1ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 1500	100 sti/min
U011	Velocidad de cosido de 2ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2500	100 sti/min
U012	Velocidad de cosido de 3ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2500	100 sti/min
U013	Velocidad de cosido de 4ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2500	100 sti/min
U014	Velocidad de cosido de 5ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2500	100 sti/min
U015	Tensión de hilo de 1ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo 0: Flota el disco tensor 1 o más: Disco tensor cerrado		0 a 200	1
U016	Sincronización del cambio de la tensión del hilo al momento del inicio del cosido En el caso de sin sujetador de hilo		- 5 a 2	1
U018	Selección de movimiento de contador	  	---	---
	Contador de cosido	Contador de No. de pzas.	Contador de bobina	

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U026	Altura del prensatela al tiempo carrera (stroke) de 2-pasos 	10 a 300	1
U032	Se puede prohibir el zumbido del zumbador  <p>Sin sonido de zumbador Sonido de operación de panel Sonido de operación de panel + sonido de error</p>	---	---
U033	Se fija el número de puntadas de liberación de sujetador de hilo. 	1 a 7	1
U034	Se retarda la temporización de sujeción de sujetador de hilo. 	- 10 a 0	1
U035	Se puede prohibir el control de sujetador de hilo.  <p>Normal Prohibido</p>	---	---
U036	Se selecciona la temporización de movimiento de transporte. Fije la temporización en la dirección en “-” cuando la puntada no queda bien prieta. 	- 8 a 16	1
U037	Se selecciona el estado del prensatela después del fin de cosido.  <p>El prensatela sube después del movimiento al inicio de cosido. El prensatela sube inmediatamente después del fin de cosido.</p> <p>El prensatela sube mediante operación de pedal después del movimiento al inicio de cosido. El pie prensatelas se desplaza hacia el punto de inicio del cosido, luego se eleva con el interruptor de elevación del pie prensatelas. La máquina de coser empieza a coser con el interruptor de arranque. Cuando la máquina de coser se detiene a medio camino durante el cosido, el pie prensatelas se eleva en la posición de elevación preajustada del pie prensatelas.</p>	---	---
U038	Se puede fijar el movimiento de elevación del prensatela al fin del cosido.  <p>Con prensatela sube Sin prohíbe prensatela sube</p>	---	---
U039	La recuperación de origen se puede ejecutar cada vez que se termina un cosido (excepto el cosido combinado).  <p>Sin recuperación de origen Con recuperación de origen</p>	---	---
U040	Puede fijarse la recuperación de la memoria del origen en el cosido combinado.  <p>Sin recuperación de origen Cada vez se termina 1 patrón. Cada vez se termina 1 cíclico.</p>	---	---

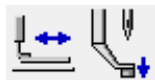


No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U041	<p>Se puede seleccionar el estado del prensatela cuando la máquina de coser se para mediante comando de parada temporal.</p>   <p>Sube el prensatela El prensatela sube con el interruptor del prensatela.</p>	---	---
U042	<p>Se fija la posición de parada de aguja.</p>   <p>Posición UP (arriba) Punto muerto UP</p>	---	---
U046	<p>Se puede prohibir corte de hilo.</p>   <p>Normal Se prohíbe corte de hilo.</p>	---	---
U048	<p>Se puede seleccionar la ruta de retorno a origen mediante el botón de retorno a origen.</p>    <p>Retorno lineal Retorno inverso de patrón Recuperación de origen → Punto de inicio de cosido</p>	---	---
U049	<p>Se puede fijar la velocidad de bobinado de bobina.</p> 	800 a 2000	100 sti/min
U051	<p>Se puede seleccionar el método de movimiento del retira-hilo.</p>   <p>Inválido Retirahilo tipo electroimán</p>	---	---
U064	<p>Se puede seleccionar unidad de cambio de tamaño de configuración de cosido. Función solamente para el IP-420</p>   <p>% de entrada Entrada de tamaño actual</p>	---	---
U069	<p>Se ha seleccionado la posición de doblado del sujetador de hilo.</p> <p>0 : Tipo S 1 : Hilo delgado tipo H (#50 a #8) 2 : Tipo intermedio H 3 : Hilo grueso tipo H (#5 a #2)</p> 	---	---
U070	<p>Selección de posición de sujetador de hilo y posición de sujetador de hilo</p>   <p>Posición frontal Posición posterior</p>	---	---
U071	<p>Selección de detección de sujetador de posición del sujetador de hilo</p>   <p>Detección inválida de rotura de hilo Detección válida de rotura de hilo</p>	---	---
U072	<p>Número de puntadas inválidas al inicio del cosido de detección de rotura de hilo</p> 	0 a 15 stitches	1 stitch

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U073	Número de puntadas inválidas durante el cosido de detección de rotura de hilo 	0 a 15 stitches	1 stitch
U081	Control de marco de transporte : pedal abierto/cerrado Se fija la orden de operación del bastidor de transporte por operación del pedal en tiempo normal.  0 : Prensatela sólido (Pedal derecho) 1 : Prensatela separado derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda) 2 : Prensatela separado derecha/izquierda (En el orden de derecha a izquierda) 3 : Prensatela separado derecha/izquierda (En el orden de izquierda a derecha) 4 a 7 : Tipo especial (*1) 8 : Prensatela sólido 9 : Carrera de 2 pasos del prensatelas sólido 10 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (Sin prioridad de derecha/izquierda) 11 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (En el orden de derecha a izquierda) 12 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (En el orden de izquierda a derecha) 13 a 99 : Prensatela sólido *1: Cuando se usan estas funciones, consulte el Manual del ingeniero.	0 a 99	1
U082	Control de marco de transporte : tiempo de parada a medio camino abierto/cerrado Se fija la orden de operación del bastidor de transporte por operación del pedal cuando se eleva el bastidor de transporte mediante el comando de parada provisional en los datos de patrón.  0 : Prensatela sólido (Pedal derecho) 1 : Prensatela separado derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda) 2 : Prensatela separado derecha/izquierda (En el orden de derecha a izquierda) 3 : Prensatela separado derecha/izquierda (En el orden de izquierda a derecha) 4 a 7 : Tipo especial (*1) 8 : Prensatela sólido 9 : Carrera de 2 pasos del prensatelas sólido 10 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (Sin prioridad de derecha/izquierda) 11 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (En el orden de derecha a izquierda) 12 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (En el orden de izquierda a derecha) 13 a 99 : Prensatela sólido *1: Cuando se usan estas funciones, consulte el Manual del ingeniero.	0 a 99	1
U084	Pedal SW1 con/sin lengüeta de retención  Sin  Con	---	---
U085	Pedal SW2 with/Sin latch  Sin  Con	---	---
U086	Pedal SW3 with/Sin latch  Sin  Con	---	---

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U087	Pedal SW4 with/Sin latch  Sin  Con	---	---
U088	Modalidad de función de aumento/reducción  Prohibido  Aumento/disminución de número de puntadas (El espaciado es fijo.)  Espaciado de aumento/disminución (El número de puntadas es fijo.)	---	---
U089	Modalidad de función de movimiento lento  Prohibido  Movimiento en paralelo  Segundo origen se especifica más tarde	---	---
U091	Movimiento de compensación de retenedor : selección de movimiento  Sin movimiento  Con movimiento	---	---
U094	Selección de punto muerto superior de aguja al tiempo de recuperación de origen/retorno a origen  Sin  Con	---	---
U097	Parada temporal : Operación de corte de hilo  Corte de hilo automático  Manual (El corte de hilo se hace girando el SW de Parada nuevamente a ON)	---	---
U101	Control sincronizado de transporte con motor principal X/Y : velocidad/espaciado  2500 sti/min/ 3.5mm  2200 sti/min/ 3.5mm  1800 sti/min/ 3.5mm  1400 sti/min/ 3.5mm	---	---
U103	Prensatela intermedio con/sin control  Sin (Fijación de descenso)  Con (Bajada con dato de cosido al tiempo de operación)  Con (Bajada aún al tiempo de transporte de avance/retroceso)	---	---
U104	Temporización de bajada de prensatela intermedio  Inmediatamente antes del arranque del cabezal de la máquina  Sincronizado con el último marco de transporte	---	---




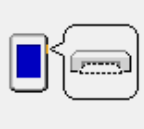







No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición																
U105	Prensatela intermedio : Posición de barrido del retirahilo  <p>Barrido sobre el prensatela intermedio Barrido sobre el prensatela intermedio (posición donde el prensatela intermedio baja al máximo) Barrido debajo del prensatela intermedio</p>	---	---																
U108	Con/sin detección de presión de aire  <p>Sin Con</p>	---	---																
U112	Fijación de posición DOWN del prensatela intermedio → Consultar " I-4-9. Altura del prensatela intermedio " p.16 	0 a 7,0 mm	0,1																
U129	Con/sin control de enfriador de aguja  <p>Sin Con</p>	---	---																
U145	Se puede ajustar el plazo para la salida automática de la pantalla de fin de cómputo. 	0 ~ 99	1																
U146	Selección del punto muerto superior de la aguja al momento de la recuperación de la memoria del origen / del retorno a origen.  <p>Sin Con</p>	---	---																
U245	Error de engrase Se ejecuta el despeje del número de puntadas de engrase. → Consultar " III-1-7. Modo de rellenar con grasa los lugares designados " p.120 	---	---																
U410	Selección de modo de cambio alternativo de color  <p>Modo de cambio alternativo automático Modo de cambio alternativo manual</p>																		
U500	Selección de idioma <table border="0" data-bbox="343 1568 1045 1881"> <tr> <td>日本語 Japonés</td> <td>English Inglés</td> <td>中文繁體字 Chino (tradicional)</td> <td>中文简体字 Chino (simplificado)</td> </tr> <tr> <td>Español Español</td> <td>Italiano Italiano</td> <td>Français Francés</td> <td>Deutsch Alemán</td> </tr> <tr> <td>Português Portugués</td> <td>Türkçe Turco</td> <td>Tiếng Việt Vietnamita</td> <td>한국어 Coreano</td> </tr> <tr> <td>Indonesia Indonesio</td> <td>Русский Ruso</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	日本語 Japonés	English Inglés	中文繁體字 Chino (tradicional)	中文简体字 Chino (simplificado)	Español Español	Italiano Italiano	Français Francés	Deutsch Alemán	Português Portugués	Türkçe Turco	Tiếng Việt Vietnamita	한국어 Coreano	Indonesia Indonesio	Русский Ruso			---	---
日本語 Japonés	English Inglés	中文繁體字 Chino (tradicional)	中文简体字 Chino (simplificado)																
Español Español	Italiano Italiano	Français Francés	Deutsch Alemán																
Português Portugués	Türkçe Turco	Tiếng Việt Vietnamita	한국어 Coreano																
Indonesia Indonesio	Русский Ruso																		

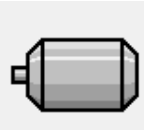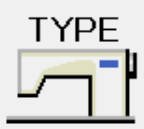




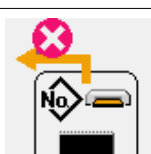

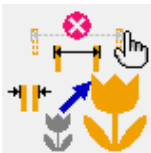



3-2. Lista de valores iniciales








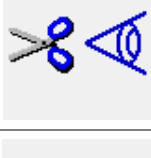
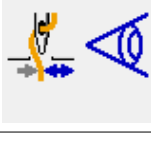
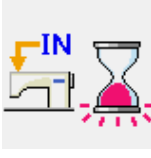
No.	Ítem	Valor inicial
U001	Velocidad máxima de cosido	2500
U002	Velocidad de cosido de 1ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	900
U003	Velocidad de cosido de 2ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	2500
U004	Velocidad de cosido de 3ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	2500
U005	Velocidad de cosido de 4ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	2500
U006	Velocidad de cosido de 5ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	2500
U007	Tensión de hilo de 1ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	200
U008	Fijación de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	0
U009	Temporización de cambio de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	8
U010	Velocidad de cosido de 1ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	200
U011	Velocidad de cosido de 2ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	600
U012	Velocidad de cosido de 3ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	1000
U013	Velocidad de cosido de 4ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	1500
U014	Velocidad de cosido de 5ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	2000
U015	Tensión de hilo de 1ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	0
U016	Sincronización del cambio de la tensión del hilo al momento del inicio del cosido (En el caso de sin sujetador de hilo)	-5
U018	Selección de movimiento de contador	
U026	Altura del prensatela al tiempo carrera (stroke) de 2-pasos	70
U032	Se puede prohibir el zumbido del zumbador	
U033	Se fija el número de puntadas de liberación de sujetador de hilo.	2
U034	Se retarda la temporización de sujeción de sujetador de hilo.	0
U035	Se puede prohibir el control de sujetador de hilo.	
U036	Se selecciona la temporización de movimiento de transporte.	3
U037	Se selecciona el estado del prensatela después del fin de cosido.	
U038	Se puede fijar el movimiento de elevación del prensatela al fin del cosido.	
U039	La recuperación de origen se puede ejecutar cada vez que se termina un cosido (excepto el cosido combinado).	
U040	Puede fijarse la recuperación de la memoria del origen en el cosido combinado.	
U041	Se puede seleccionar el estado del prensatela cuando la máquina de coser se para mediante comando de parada temporal.	
U042	Se fija la posición de parada de aguja.	
U046	Se puede prohibir corte de hilo.	

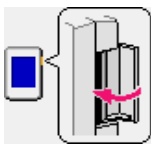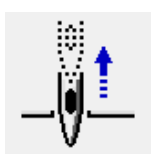
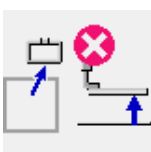
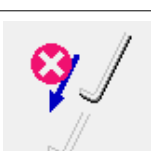


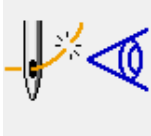
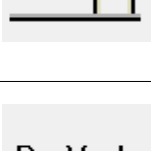



No.	Ítem	Valor inicial
U048	Se puede seleccionar la ruta de retorno a origen mediante el botón de retorno a origen.	
U049	Se puede fijar la velocidad de bobinado de bobina.	1600
U051	Se puede seleccionar el método de movimiento del retira-hilo.	
U064	Se puede seleccionar unidad de cambio de tamaño de configuración de cosido.	
U069	Se puede fijar el tiempo de salida de tensión de hilo cuando se fija la tensión del hilo.	1
U070	Se ha seleccionado la posición de doblado del sujetador de hilo.	
U071	Selección de posición de sujetador de hilo y posición de sujetador de hilo	
U072	Selección de detección de sujetador de posición del sujetador de hilo	8
U073	Número de puntadas inválidas al inicio del cosido de detección de rotura de hilo	3
U081	Número de puntadas inválidas durante el cosido de detección de rotura de hilo	0
U082	Control de marco de transporte : pedal abierto/cerrado	0
U084	Control de marco de transporte : tiempo de parada a medio camino abierto/cerrado	
U085	Pedal SW1 con/sin lengüeta de retención	
U086	Pedal SW2 con/sin lengüeta de retención	
U087	Pedal SW3 con/sin lengüeta de retención	
U088	Pedal SW4 con/sin lengüeta de retención	
U089	Modalidad de función de aumento/reducción	
U091	Modalidad de función de movimiento lento	
U094	Movimiento de compensación de retenedor : selección de movimiento	
U097	Selección de punto muerto superior de aguja al tiempo de recuperación de origen/retorno a origen	
U101	Parada temporal : Operación de corte de hilo	
U103	Control sincronizado de transporte con motor principal X/Y : velocidad/espaciado	
U104	Prensatela intermedio con/sin control	
U105	Temporización de bajada de prensatela intermedio	
U108	Prensatela intermedio : Posición de barrido del retirahilo	
U112	Con/sin detección de presión de aire	3,5
U129	Fijación de posición DOWN del prensatela intermedio	
U145	Con/sin control de enfriador de aguja	0
U146	Se puede ajustar el plazo para la salida automática de la pantalla de fin de cómputo.	
U245	Habilitación/inhabilitación del display de forma durante la selección de patrones	-
U410	Error de engrase	
U500	Selección de idioma	No fijado









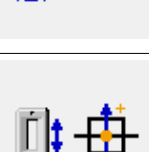
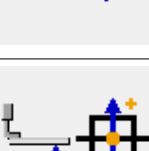

4. LISTA DE CÓDIGOS DE ERRORES





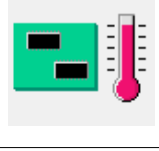
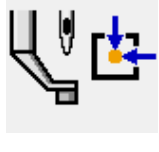
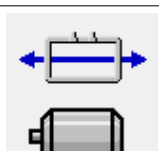

Código de error	Visualización	Descripción del error	Mensaje visualizado	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E007		Bloqueo de la máquina El eje principal de la máquina de coser no puede girar debido a algún problema.	La máquina está bloqueada.	Desconectar la corriente eléctrica	
E008		Anormalidad en el conector del cabezal La memoria del cabezal de la máquina no se puede leer.	Se ha seleccionado un cabezal no definido.	Desconectar la corriente eléctrica	
E010		Error de No. de patrón El No. de patrón que está protegido no está registrado en la ROM, o la fijación de lectura está inoperativa.	El patrón especificado no existe.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E011		La tarjeta de memoria externo no está insertado No está insertado la tarjeta de memoria externo.	No se ha insertado la tarjeta de memoria.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E012		Error de lectura No se puede ejecutar lectura de dato desde la tarjeta de memoria exterior.	No pueden leerse los datos.	Es posible reactivación después de la reposición.	Pantalla previa
E013		Error de escritura No se puede ejecutar escritura de dato desde la tarjeta de memoria exterior.	No pueden escribirse los datos.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E015		Error de formato No se puede ejecutar formato	No es posible formatear.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E016		Exceso de capacidad de la tarjeta de memoria exterior La capacidad de la memoria de la máquina es insuficiente.	La capacidad es insuficiente. (Tarjeta de memoria)	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E017		Se ha excedido la capacidad de la memoria de la máquina. La capacidad de la EEPROM es deficiente	La capacidad es insuficiente. (Máquina)	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E019		Tamaño de archivo excesivo El archivo es demasiado grande	Los datos del patrón son demasiado grandes. (Aprox. 50000 puntadas)	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E024		Tamaño de dato de patrón excesivo El tamaño de memoria es excesivo	Se ha agotado la capacidad de la memoria	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato

Código de error	Visualización	Descripción del error	Mensaje visualizado	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E027		Error de lectura No se puede ejecutar lectura de dato desde el servidor	No pueden leerse los datos.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E028		Error de escritura No se puede ejecutar la escritura de dato desde el servidor.	No pueden escribirse los datos.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E029		Error de liberación de ranura de la tarjeta de memoria La tapa de la ranura de la tarjeta de memoria está abierta.	La cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria está abierta.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E030		Falla de posición superior de la barra de aguja Cuando la aguja no se para en la posición UP el tiempo de la operación de aguja UP.	La aguja no está en la posición adecuada.	Gire el volante con la mano para llevar la barra a su posición UP.	Pantalla de entrada de dato
E031		Caída de presión de aire Ha disminuido la presión de aire	Baja presión de aire.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E032		Error de intercambio de archivo El archivo no se puede leer.	No se puede leer el archivo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E040		Rebase de área de cosido	Se ha excedido el límite de movimiento.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de cosido
E043		Error de ampliación El valor de espaciado de cosido excede el de espaciado máximo.	Se ha excedido el paso máx.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E045		Error de dato de patrón	Datos de patrón incorrectos.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E050		Interruptor de parada Cuando se pulsa el interruptor de parada mientras la máquina de coser está funcionando.	Se ha pulsado el interruptor de parada temporal.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E052		Error de detección de rotura de hilo Cuando se detecta rotura de hilo.	Se ha detectado la rotura del hilo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso

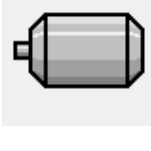Código de error	Visualización	Descripción del error	Mensaje visualizado	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E061		Error de dato de interruptor de memoria Cuando se ha roto o ha pasado demasiado tiempo desde la última revisión.	Error de datos del interruptor de memoria.	Desconectar la corriente eléctrica	
E080		Interruptor de parada externo	Se ha pulsado el interruptor de parada externo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E204		Error de conexión de USB Cuando el número de veces de cosido ha alcanzado 10 o más, con el dispositivo USB conectado a la máquina de coser.	Nunca conecte a la máquina el dispositivo de almacenamiento USB durante el cosido.	Desconectar la corriente eléctrica	Pantalla de cosido
E220		Aviso de lubricación Al llegar al tiempo de operación de 100 millones puntadas. → Consultar "III-1-7. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.120 .	Importante: Se está agotando la grasa. Rellenar grasa.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E221		Error de lubricación Al llegar al tiempo de operación de 120 millones puntadas. La máquina de coser pasa al estado de cosido-imposible. Es posible despejar con el interruptor U245 de memoria. → Consultar "III-1-7. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.120 .	Importante: Se ha agotado la grasa. Rellenar grasa	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E302		Confirmación de inclinación de máquina de coser Cuando está desconectado el sensor de inclinación de cabezal.	El cabezal está inclinado.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E305		Error de posición de la cuchilla cortadora de tela. La cuchilla cortadora de tela está en posición regular.	No puede detectarse el sensor de la cuchilla cortahilos.	Desconectar la corriente eléctrica	Pantalla de entrada de dato
E306		Error de posición de la cuchilla cortadora de tela. La unidad sujetadora de hilo no está en la posición regular.	No puede detectarse el sensor del sujetahilo.	Desconectar la corriente eléctrica	
E307		Error de tiempo transcurrido de comando de entrada exterior La entrada no se ejecuta para un período fijo de tiempo con el comando de entrada exterior de dato de vector.	No hay entrada por cierto período de tiempo con comando de entrada externa de datos vectoriales.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E308		Error de tiempo transcurrido del terminal de espera. No hay entrada para terminal de espera por cierto período de tiempo	No hay entrada desde el terminal de espera por cierto período de tiempo.	Desconectar la corriente eléctrica	

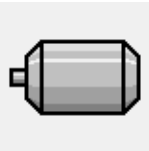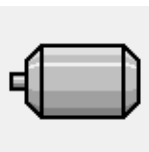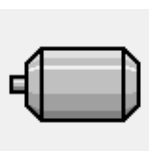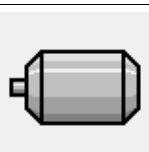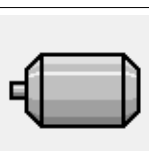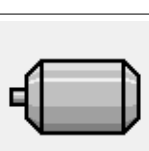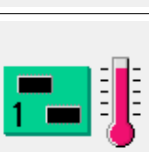
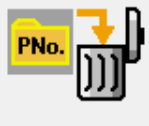


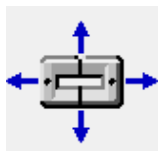




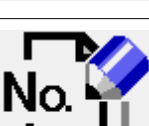
Código de error	Visualización	Descripción del error	Mensaje visualizado	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E382		Retirahilos fuera de posición durante el cosido Cuando el retirahilos se mueve fuera de su posición de espera.	El retirahilos se mueve fuera de su posición de espera.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E384		Prohibición de elevación del pie prensatelas Cuando se intenta elevar el pie prensatelas en el área de prohibición de elevación del pie prensatelas.	Elevador prensat. inhabilitado en esta posición. Ajustar 2º origen	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E385		Error de operación del retirahilos Cuando el retirahilos no funcionó.	No operó el retirahilos	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E386		Error de retorno del retirahilos Cuando el retirahilos no regresó a su posición de espera.	El retirahilos no retornó a su posición de espera	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E406		Error de concordancia de contraseña	La contraseña no concuerda. Reintroducir la contraseña desde el principio.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de contraseña
E703		El panel está conectado a la máquina de coser que no es la supuesta. (Error de tipo de máquina.) Cuando el código de tipo de máquina de coser del sistema es impropio en el caso de comunicación inicial.	El modelo de la máquina de coser difiere de aquel del panel.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E704		No-acuerdo de versión de sistema Cuando la versión de software de sistema es impropia en el caso de comunicación inicial.	La versión del programa es incompatible.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E730		Defecto de codificador de motor de eje principal Cuando el codificador del motor de la máquina de coser está anormal.	El motor de la máquina de coser está defectuoso. (Fases A y B del codificador)	Desconectar la corriente eléctrica	
E731		Defecto de sensor de agujero del motor principal o defecto de sensor de posición Cuando el sensor de agujero o el sensor de posición de la máquina de coser está defectuoso.	El motor de la máquina de coser está defectuoso. (Fases U, V y W del codificador)	Desconectar la corriente eléctrica	
E733		Rotación invertida del motor del eje principal Cuando el motor de la máquina de coser gira en dirección inversa.	El motor de la máquina de coser marcha en dirección inversa.	Desconectar la corriente eléctrica	

Código de error	Visualización	Descripción del error	Mensaje visualizado	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E802		Detección de discontinuidad de suministro eléctrico	Corte instantáneo de la alimentación eléctrica.	Desconectar la corriente eléctrica	
E811		Sobrevoltaje Cuando la potencia de entrada excede el valor especificado.	El voltaje de entrada es demasiado alto. (Compruebe el voltaje de entrada.)	Desconectar la corriente eléctrica	
E813		Bajo voltaje Cuando la potencia de entrada es menor que el valor especificado.	El voltaje de entrada es demasiado bajo. (Compruebe el voltaje de entrada.)	Desconectar la corriente eléctrica	
E901		Anormalidad de IPM en el motor del eje principal Cuando IPM del servo control p.c.b. es anormal.	El tablero P.C.B. de SDC está defectuoso. (IPM)	Desconectar la corriente eléctrica	
E903		Potencia anormal en el motor de avance a pasos. Cuando la potencia del motor de avance a pasos del p.c.b del SERVO CONTROL fluctúa más de $\pm 15\%$.	La alimentación al tablero P.C.B. de SDC está defectuosa. (Potencia del motor de avance a pasos 85V)	Desconectar la corriente eléctrica	
E904		Anormalidad de potencia en el solenoide Cuando la potencia en el solenoide del SERVO CONTROL p.c.b. fluctúa más de $\pm 15\%$.	La alimentación al tablero P.C.B. de SDC está defectuosa. (Potencia del solenoide 33V)	Desconectar la corriente eléctrica	
E905		Temperatura de disipación térmica por anomalía de p.c.b de SERVO CONTROL. Recalentamiento del PCB del SERVO CONTROL. Vuelva a conectar la corriente eléctrica después de algún tiempo.	La temperatura del tablero P.C.B. de SDC es demasiado alta.	Desconectar la corriente eléctrica	
E907		Error de recuperación de origen del motor de transporte X Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	No puede encontrarse el origen del motor X. (Sensor de origen X)	Desconectar la corriente eléctrica	
E908		Error de recuperación de origen del motor de transporte Y Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	No puede encontrarse el origen del motor Y. (Sensor de origen Y)	Desconectar la corriente eléctrica	
E910		Ha ocurrido error de recuperación de motor de prensatela. Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	No puede encontrarse origen de motor de cortahilos de prensad. (Sensor de origen de cortahilos de prensadora)	Desconectar la corriente eléctrica	
E913		Error de recuperación de origen del sujetador de hilo Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	No puede encontrarse el origen del motor del sujetahilos. (Sensor de origen del sujetahilo)	Desconectar la corriente eléctrica	




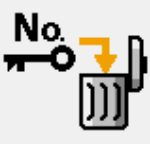




Código de error	Visualización	Descripción del error	Mensaje visualizado	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E914		Error de transporte defectuoso Ha ocurrido retardo de sincronización entre el transporte y el eje principal.	Se ha detectado problema en transporte X/Y.	Desconectar la corriente eléctrica	
E915		Anormalidad de comunicación entre el panel de operación y la CPU PRINCIPAL Cuando ocurre anomalía en la comunicación de datos.	La comunicación es imposible. (Panel - P.C.B. PRINCIPAL)	Desconectar la corriente eléctrica	
E916		Anormalidad de comunicación entre la CPU PRINCIPAL y la CPU del eje principal Cuando ocurre anomalía en la comunicación de datos.	La comunicación es imposible. (P.C.B. PRINCIPAL - P.C.B. de SDC)	Desconectar la corriente eléctrica	
E917		Falla de comunicación entre el panel de operación y la computadora personal Cuando ocurre anomalía en la comunicación de datos.	La comunicación es imposible. (Panel - PC)	Es posible volver a entrar después de la reposición.	
E918		Sobrecalentamiento de p.c.b. PRINCIPAL. Recalentamiento del p.c.b. PRINCIPAL. Vuelva a conectar la corriente eléctrica después de algún tiempo.	La temperatura del tablero P.C.B. principal es demasiado alta.	Desconectar la corriente eléctrica	
E925		Error de recuperación de origen del motor del prensatela intermedio El sensor de origen del motor del prensatela intermedio no cambia al tiempo de recuperación de origen.	No puede encontrarse el origen del prensatelas intermedio. (Sensor de origen del prensatelas intermedio)	Desconectar la corriente eléctrica	
E926		Error de deslizamiento de la posición del motor de X	El motor de transporte-X está fuera de posición.	1. Cuando el error se visualiza durante el cosido El reinicio es posible después de la reposición. 2. Cuando el error se visualiza al término del cosido El reinicio es posible después de la reposición. 3. En otros casos Desconecte la corriente eléctrica.	1. Pantalla de paso 2. Pantalla de cosido 3. --
E927		Error de deslizamiento de la posición del motor de Y	El motor de transporte-Y está fuera de posición.	1. Cuando el error se visualiza durante el cosido El reinicio es posible después de la reposición. 2. Cuando el error se visualiza al término del cosido El reinicio es posible después de la reposición. 3. En otros casos Desconecte la corriente eléctrica.	1. Pantalla de paso 2. Pantalla de cosido 3. --

Código de error	Visualización	Descripción del error	Mensaje visualizado	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E928		Error de deslizamiento de la posición del motor de corte de hilo	El motor de corte de hilo está fuera de posición.	Desconectar la corriente eléctrica	
E930		Error de deslizamiento de la posición del motor del prensatelas intermedio	El motor del prensatelas intermedio está fuera de posición.	Desconectar la corriente eléctrica	
E931		Error de sobrecarga del motor de X	La sobrecarga del motor de transporte-X es excesiva.	Desconectar la corriente eléctrica	
E932		Error de sobrecarga del motor de Y	La sobrecarga del motor de transporte-Y es excesiva.	Desconectar la corriente eléctrica	
E933		Error de sobrecarga del motor de corte de hilo	La sobrecarga del motor de corte de hilo es excesiva.	Desconectar la corriente eléctrica	
E935		Error de sobrecarga del motor del prensatelas intermedio	La sobrecarga del motor del prensatelas intermedio es excesiva.	Desconectar la corriente eléctrica	
E936		Error de fuera de gama del motor de X/Y	La posición del motor de transporte ha excedido el área de cosido.	Desconectar la corriente eléctrica	
E943		Defecto en tablero p.c.b. de CONTROL PRINCIPAL Cuando no se puede ejecutar la escritura de datos al tablero p.c.b. de CONTROL PRINCIPAL.	El tablero P.C.B. PRINCIPAL está defectuoso.	Desconectar la corriente eléctrica	
E946		Defecto en tablero p.c.b. del RELÉ PRINCIPAL Cuando no se puede ejecutar la escritura de datos al tablero p.c.b. del RELÉ PRINCIPAL.	El tablero P.C.B. del cabezal está defectuoso.	Desconectar la corriente eléctrica	

5. LISTA DE MENSAJES

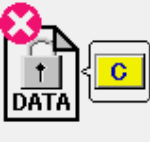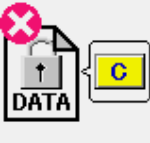No. de mensaje	Visualización	Mensaje visualizado	Descripción
M520		Se ejecuta el borrado. OK ?	Confirmación de borrado de patrón de Usuario Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M521		Se ejecuta el borrado. OK ?	Confirmación de borrado de botón de patrón Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M522		Se ejecuta el borrado. OK ?	Patrón de círculo de confirmación de borrado Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M523		Los datos del patrón no se almacenan. Es su borrado OK?	Confirmación de borrado de dato de protección El dato de patrón no se almacena en la memoria. ¿El borrado es OK?
M528		Se ejecuta la sobreescritura. OK ?	Confirmación de sobreimpresión de patrón de usuario Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M529		Se ejecuta la sobreescritura. OK ?	Confirmación de sobre escritura de la tarjeta de memoria Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M530		Se ejecuta la sobreescritura. OK ?	Confirmación de sobreimpresión de dato de vector/ dato de panel M3/dato de formato estándar/dato de programa simplificado. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M531		Se ejecuta la sobreescritura. OK ?	Confirmación de sobre escritura de datos de vector de datos de tarjeta de memoria/M3/ datos de formateo de cosido estándar/datos de programa simplificado Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M532		Se ejecuta la sobreescritura. OK ?	Confirmación de sobreimpresión de dato de vector en computadora personal/dato de M3/dato de formato estándar de cosido/dato de programa simplificado. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M534		Se ejecuta la sobreescritura. OK ?	Confirmación de sobre escritura de datos de ajuste de la tarjeta de memoria y todos los datos de máquina. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?

No. de mensaje	Visualización	Mensaje visualizado	Descripción
M535		Se ejecuta la sobreescritura. OK ?	Confirmación de sobreimpresión de dato de ajuste en computadora personal y todos los datos de máquina. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M537		Se ejecuta la eliminación. OK ?	Confirmación de borrado de comando de tensión de hilo Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M538		Se ejecuta la eliminación. OK ?	Confirmación de borrado de valor de aumento/disminución de prensatela intermedio. Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M542		Se ejecuta el formateo. OK ?	Confirmación de formato Se ejecuta el suprimir. ¿OK?
M544		El dato no existe.	No existe correspondencia de dato a panel. No existe dato
M545		El dato no existe.	No existe dato correspondiente a medio inteligente. No existe dato
M546		El dato no existe.	No existe dato correspondiente a computadora personal. No existe dato
M547		La sobreescritura no puede ejecutarse debido a datos existentes.	Prohibición de sobreimpresión sobre dato de patrón Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M548		La sobreescritura no puede ejecutarse debido a datos existentes.	Prohibición de sobreimpresión en dato de medio inteligente. Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M549		La sobreescritura no puede ejecutarse debido a datos existentes.	Prohibición de sobreimpresión en dato de computadora personal Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M550		Hay datos de respaldo de la entrada del cuerpo.	Información de dato de protección en entrada del cuerpo principal Existe dato de protección de entrada de cuerpo principal. Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.

No. de mensaje	Visualización	Mensaje visualizado	Descripción
M554		Se han inicializado los datos personalizados de bloqueo de teclas.	Aviso de inicialización de datos personalizados Se han inicializado los datos personalizados de bloqueo de teclas.
M555		Los datos de personalización de bloqueo de teclas están corrompidos. Es la inicialización OK?	Datos personalizados dañados Se han dañado los datos personalizados de bloqueo de teclas. Se ejecuta la inicialización. OK?
M556		Se inicializarán los datos de personalización de bloqueo de teclas. OK?	Confirmación de inicialización de datos personalizados Se inicializan los datos personalizados de bloqueo de teclas. OK?
M557		Se borra la contraseña Sí o No?	Confirmación de borrado de contraseña Se borra la contraseña Sí o no
M653		Se ejecuta el formateo.	Durante formateo Se está ejecutando formateo.
M669		Están leyéndose los datos.	Durante lectura de datos Se está leyendo dato.
M670		Están escribiéndose los datos.	Durante escritura de dato Se está escribiendo dato.
M671		Están convirtiéndose los datos.	Durante conversión de dato Se está convirtiendo dato.

III. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER


1. MANTENIMIENTO

1-1. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

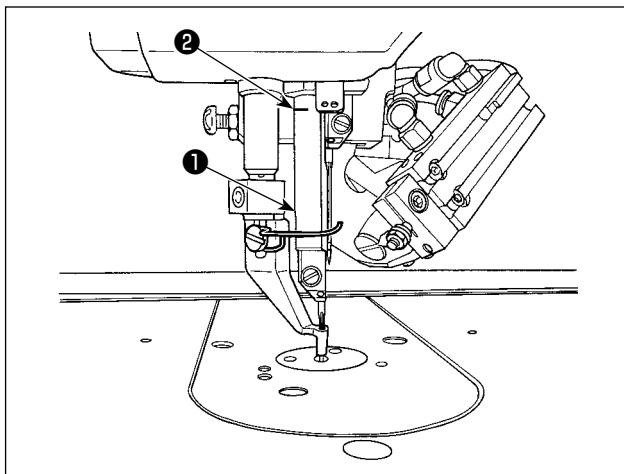


* Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.

- 1) Gire la polea con la mano para elevar la barra de agujas ① desde su punto más bajo hasta que la línea demarcadora ② se alinee con el extremo inferior del bastidor de la barra de agujas.

1. Utilice la aguja izquierda para el ajuste.




2. En caso de que las agujas derecha e izquierda sean de calibres diferentes, utilice la más delgada como la aguja izquierda y realice el ajuste.

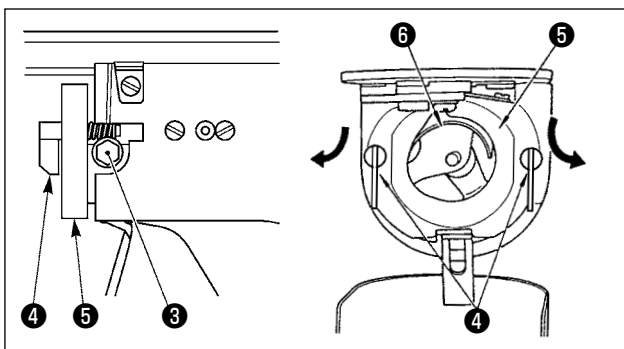


- 2) Afloje el tornillo ③ en el impulsor. Tirando hacia usted del gancho ④ de la palanca de apertura del portabobina, ábrala hacia la derecha y hacia la izquierda hasta que salga la palanca ⑤ de apertura del portabobina.



Ahora, ponga cuidado para que la lanzadera ⑥ no se salga ni se caiga.

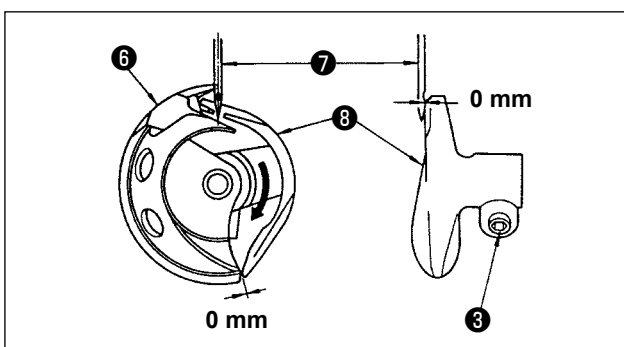

- 3) Haga el ajuste de modo que la punta de la lanzadera ⑥ coincida con el centro de la aguja ⑦, y que se provea una separación de 0 mm entre la cara extrema frontal del impulsor ⑧ y la aguja ya que la cara extrema frontal del impulsor recibe la aguja para evitar que la aguja se doble. Seguidamente apriete el tornillo ③.

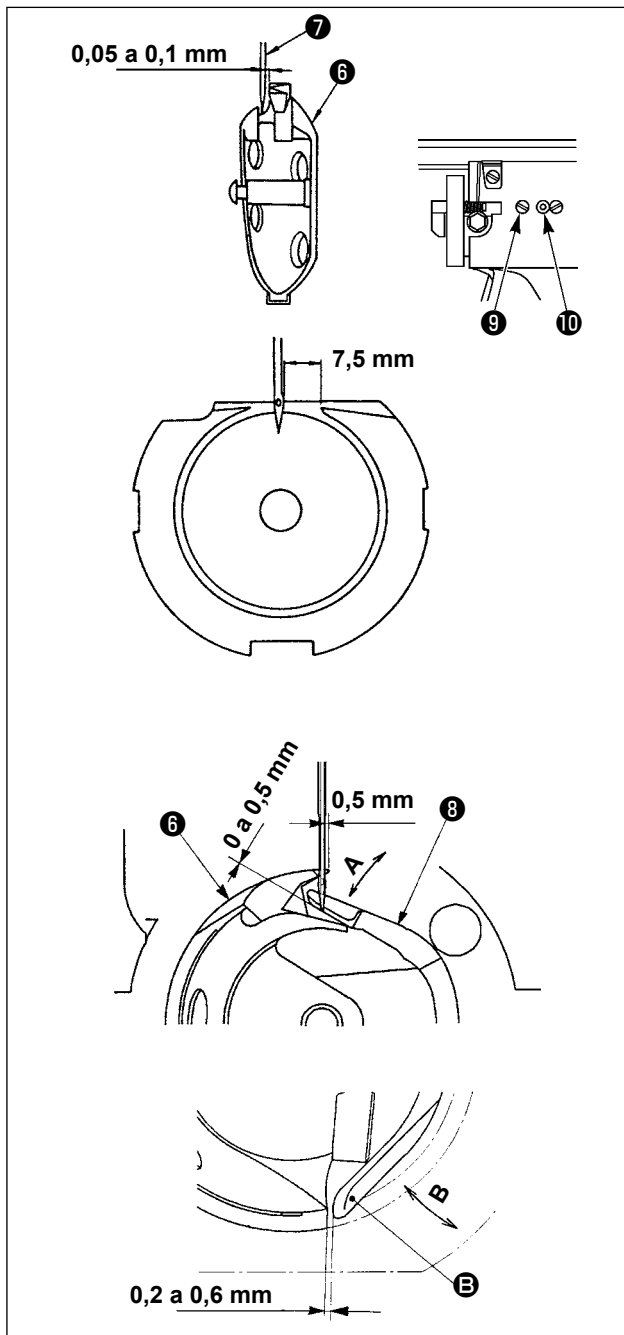

- 4) Afloje el tornillo 9 de la pista de la lanzadera, y ajuste la posición longitudinal de la pista de la lanzadera. Para hacer este ajuste, gire hacia la derecha o hacia la izquierda el eje 10 de ajuste de pista de lanzadera para proveer una separación de 0,05 a 0,1 mm entre la aguja 7 y la punta de la hoja de la lanzadera 6 .
- 5) Después de ajustar la posición longitudinal de la pista de la lanzadera, ajuste aún más hasta proveer una separación de 7,5 mm entre la aguja y la pista de la lanzadera. Entonces apriete el tornillo 9 de la pista de la lanzadera.
- 6) Cuando cambie el número de la aguja de aquel provisto en la máquina a su entrega estándar o cuando utilice un impulsor nuevo, ejecute el ajuste de la altura del impulsor.

[Ajuste de altura del impulsor]

- 1) Efectúe el ajuste de modo que el filo de la hoja del gancho interior 6 coincida con el centro de la aguja 7 y apriete el tornillo de fijación 3 .
- 2) Doble la sección del guardaagujas del impulsor 8 en la dirección de la flecha A de modo que la magnitud saliente desde el extremo inferior de la sección del guardaagujas del impulsor 8 hasta la punta de la aguja 7 sea de 0 a 0,5 mm cuando el filo de la hoja del gancho interior 6 esté fuera 0,5 mm del extremo derecho de la aguja 7 .
- 3) Doble el extremo trasero B del impulsor 8 en la dirección B de modo que la separación entre el extremo trasero B del impulsor 8 y el gancho interior 6 sea de 0,2 a 0,6 mm.
- 4) Ejecute el ajuste indicado en los pasos 3) a 5) anteriores.




Cuando la altura del guardaagujas del impulsor no es apropiada, esto causará la abrasión del filo de la hoja del gancho interior o salto de puntadas.

1-2. Modo de ajustar la altura del marco de transporte



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

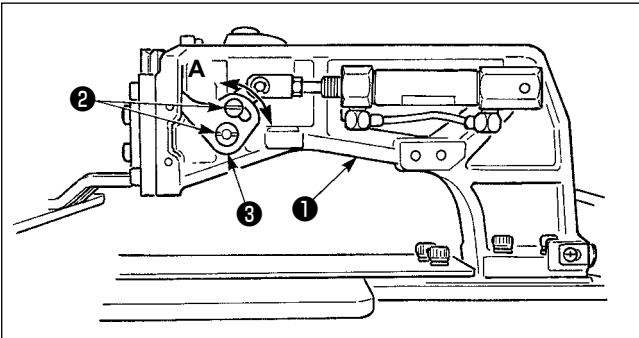


- 1) Afloje los tornillos ② ubicados en los lados derecho e izquierdo de la ménsula de trasporte ①. Moviendo el enganche ③ del prensatela en la dirección A disminuirá la altura del marco de trasporte.
- 2) Después del ajuste de la altura del marco de transporte, apriete con seguridad los tornillos ②.

Si el bastidor de transporte aún interfiere con el cojinete de la placa frontal y la altura del bastidor de transporte no cambia tras el ajuste de la posición del eslabón del sujetaprendas, ajuste la presión aplicada al cojinete de la placa frontal para bajarlo hasta que no exista ningún huelgo lateral del bastidor de transporte.

Al momento de la entrega, el par (de deslizamiento) del cojinete de la placa frontal ⑦ viene ajustado dentro de una gama de 0,98 a 7,84 N (100 a 800 g), aplicado cuando el sujetaprendas empieza a moverse después que el cojinete ⑦ de la placa frontal ha entrado en contacto con el pasador de resorte.

1. Afloje el tornillo de fijación ④.
2. Apriete ligeramente el tornillo de ajuste ⑤ de presión y haga presión sobre el cojinete ⑦ de la placa frontal. En este momento, mueva verticalmente la placa frontal del sujetaprendas ⑥, asegurándose de evitar que el par sea aplicado desigualmente.
3. Apriete el tornillo de fijación ④.

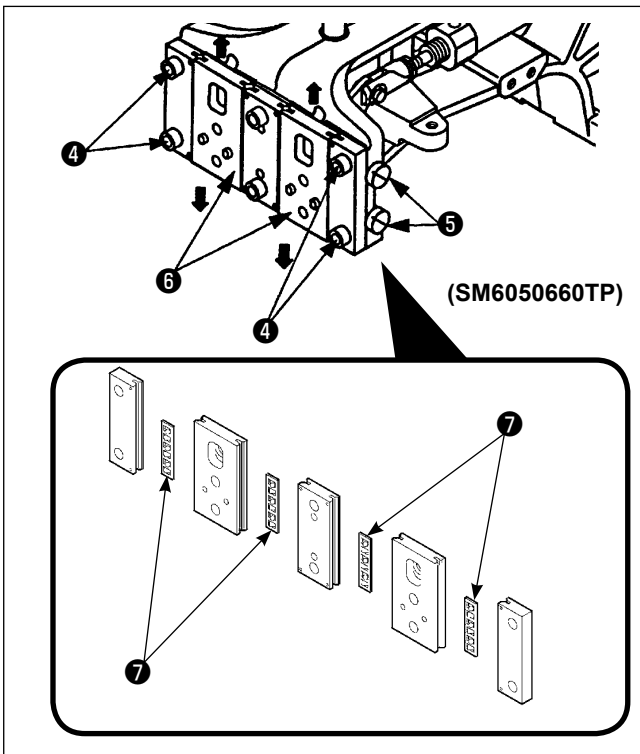

1. Cuando se aprieta el tornillo de fijación ④, cambia la presión aplicada al cojinete ⑦ de la placa frontal.



Precaución
Por lo tanto, al apretar el tornillo de fijación ④, compruebe la magnitud del par de deslizamiento.


2. El tornillo de ajuste ⑤ de presión no está fijado a la máquina de coser.

1-3. Modo de ajustar el recorrido vertical del prensatelas intermedio



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

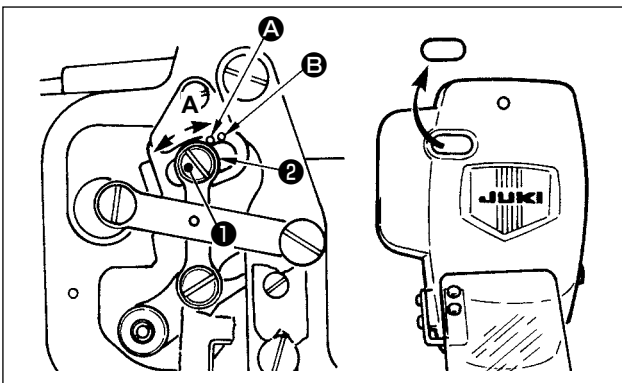

* **Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatelas intermedio esté en estado bajado.**

- 1) Desmonte la cubierta frontal.
- 2) Gire con la mano el volante para que la barra de aguja baje su punto más bajo.
- 3) Afloje el tornillo ① de la bisagra y muévelo en la dirección A para aumentar el recorrido.
- 4) Cuando el punto demarcador A queda alineado con el lado derecho de la periferia exterior de la arandela ②, el recorrido vertical del prensatelas intermedio es 4 mm. Y, cuando el punto demarcador B queda alineado con el lado derecho de la periferia exterior de la arandela, pasa a 7 mm.

(El recorrido vertical del prensatelas intermedio se ha ajustado en la fábrica a 4 mm al tiempo de la entrega.)





Quitando el tapón de goma de la cubierta de la placa frontal, el ajuste se puede ejecutar sin quitar la cubierta de la placa frontal.

1-4. Posición del retirahilos




AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

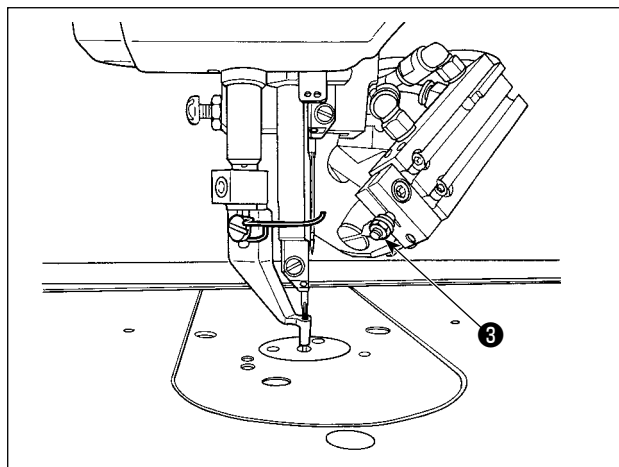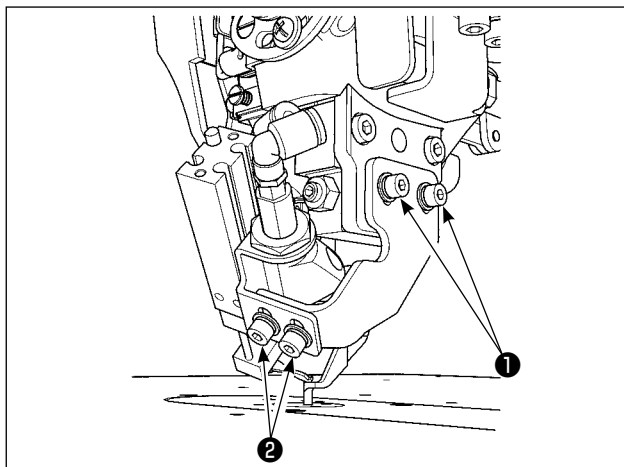

* Encienda la máquina de coser una vez. Ajuste la altura del prensatelas intermedio a 3,5 mm. Luego, baje el prensatelas intermedio y apague la máquina nuevamente.

- 1) Si el hilo de la aguja no es aspirado cuando se acciona el retirahilos debido a que la posición de extracción del hilo es incorrecta, ajuste la posición del retirahilos mediante el tornillo de posicionamiento ① de altura-dirección, tornillo de ajuste ② de la magnitud de desplazamiento hacia adelante del retirahilos, y tuerca de ajuste ③ de la posición de retorno.

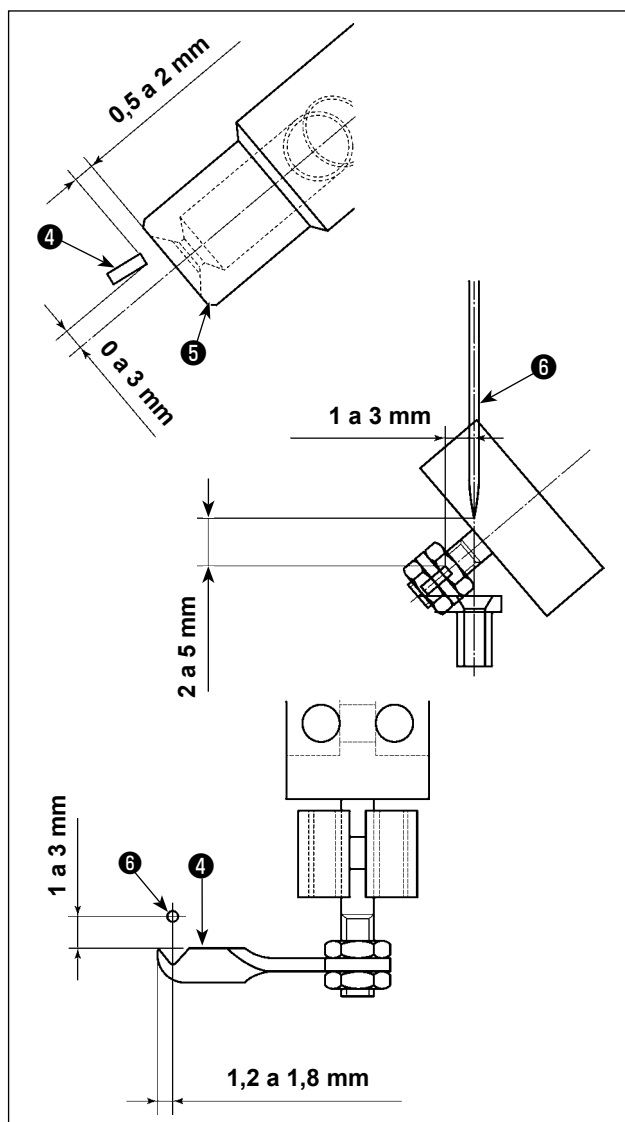

Ajuste de la posición de retorno del retirahilos

- 1) Ajuste la posición de retorno del retirahilos de modo que la cara inferior del retirahilos ④ quede en la posición de 0 a 3 mm sobre el centro de la boca de aspiración del dispositivo de aspiración ⑤ de hilos.
Asimismo, haga el ajuste de modo que quede una separación de 0,5 a 2 mm entre el retirahilos ④ y la boca de aspiración ⑤.

Ajuste de la posición de desplazamiento hacia adelante del retirahilos

- 1) Separación vertical entre el extremo superior del retirahilos y la punta de la aguja (lado de aguja en movimiento) cuando el primero pasa por la segunda: Ajustarla dentro de la gama de 1 a 3 mm.
- 2) Separación entre el extremo superior del retirahilos y la aguja ⑥ (lado de aguja en movimiento) cuando el retirahilos se desplaza hacia adelante hasta que no pueda avanzar más: Separación horizontal: Ajustarla dentro de la gama de 1 a 3 mm. Separación vertical: Ajustarla dentro de la gama de 2 a 5 mm.

Ajuste de la posición lateral del retirahilos



- 1) Ajuste dentro de la gama de 1,2 a 1,8 mm la magnitud saliente del extremo superior del retirahilos desde la aguja ⑥ (lado de aguja en movimiento) cuando el retirahilos se desplaza hacia adelante hasta que no pueda avanzar más.

1-5. Cuchilla móvil y contracuchilla



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

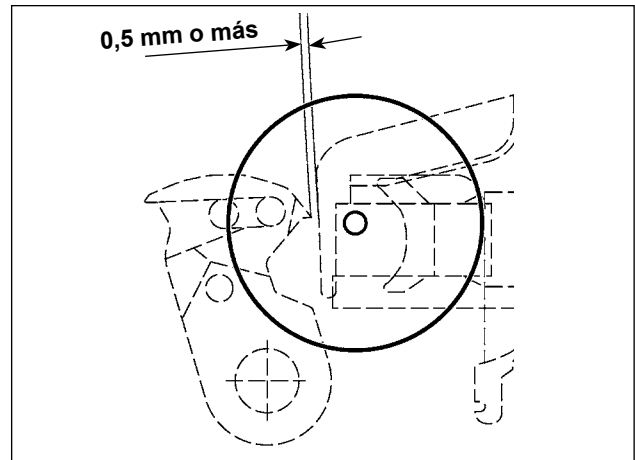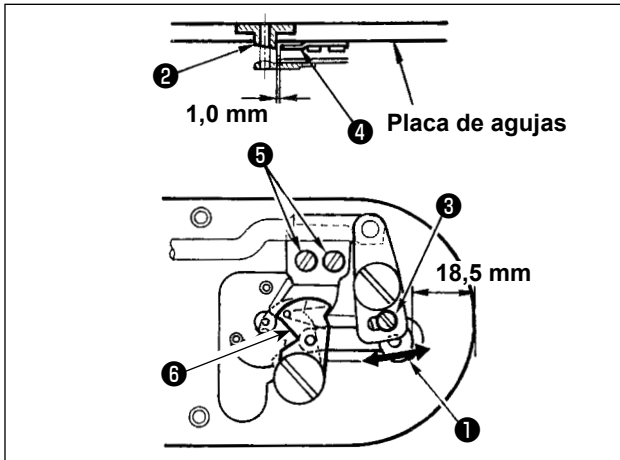

- 1) Afloje el tornillo de ajuste **3** de modo que se provea una separación de 18,5 mm entre el extremo frontal de la placa de agujas y el extremo superior de la palanca del cortahilo, pequeña **1**. Para hacer el ajuste, mueva la cuchilla móvil **6** en la dirección de la flecha.
- 2) Afloje el tornillo **5** de modo que se provea una separación de 1,0 mm entre la guía **2** del agujero de la aguja y la contracuchilla **4**. Para hacer el ajuste, mueva la contracuchilla.

Después de la recuperación de la memoria del origen, pulse la tecla SET READY en el panel IP para verificar que exista una separación de 0,5 mm o más entre el extremo superior de la cuchilla móvil **6** y el extremo superior del sujetahilo de la aguja. Si no se puede obtener la separación de 0,5 mm o más, ajuste la posición de la cuchilla móvil **6** dentro de $18,5 \pm 0,5$ mm para obtener la separación especificada.





1-6. Dispositivo sujetador de hilo



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

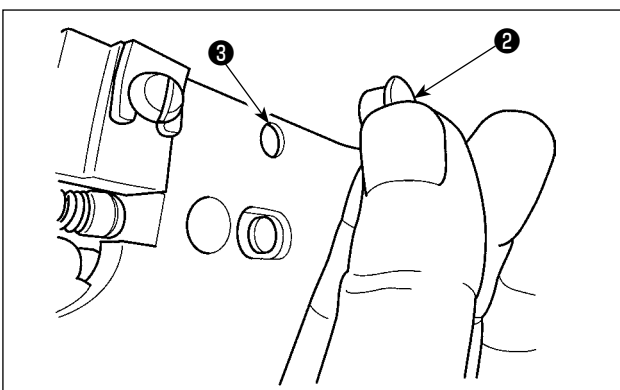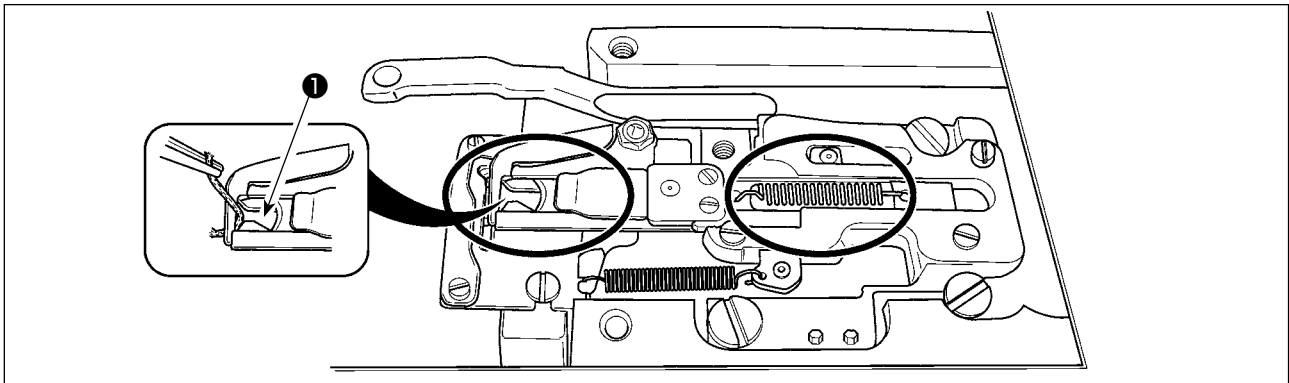

Cuando el hilo queda atrapado en el extremo superior **1** del sujetador de hilo, el sujetador de hilo no funciona bien y se originará problemas al inicio del cosido. Desmonte y limpie periódicamente la placa de agujas porque es fácil que se acumule polvo y desperdicios de hilo en los lugares marcados con un círculo. Es probable que se acumulen hilachas y pelusa en las secciones indicadas por los círculos. Por lo tanto, estas secciones deben limpiarse periódicamente retirando la placa de agujas y soplando aire a través del agujero **3** después de retirar el tapón de goma **2**.

1-7. Modo de rellenar con grasa los lugares designados

* Ejecute el engrase suplementario cuando se visualizan los errores que se indican a continuación o una vez al año (dando prioridad al que antes se presente).

Si ha disminuido la cantidad de grasa debido a limpieza de la máquina de coser o cualquier otro motivo, asegúrese de agregar grasa de inmediato.



Quando la máquina de coser ha cosido un determinado número de puntadas, se visualiza el error “E220 Advertencia de rellenado de grasa”. Esta advertencia es para indicar al operador de que es hora de rellenar grasa en los lugares especificados. Asegúrese de rellenar la grasa indicada abajo en dichos lugares. A continuación, traiga a la pantalla el interruptor de memoria **U245**, pulse el botón CLEAR **C** **A** y ajuste el NÚMERO DE PUNTADAS **D** a “0”.

Aun cuando se visualice el error “E220 Advertencia de rellenado de grasa”, cuando se pulsa la tecla RESET **E** se libera el error, y se puede continuar usando la máquina de coser. Sin embargo, a partir de entonces, cada vez que se enciende (“ON”) la máquina de coser, se visualizará el código de error “E220 Advertencia de rellenado de grasa”.



Además, si la máquina de coser continúa utilizándose durante un determinado período de tiempo sin haber rellenado grasa en los lugares especificados después del display del error No. E220, se visualizará el error “E221 Error de rellenado de grasa” y la máquina de coser no funcionará debido a que no puede despejarse el error aun cuando se pulse la tecla RESET. Cuando se visualice el error “E221 Error de rellenado de grasa”, asegúrese de rellenar grasa en los lugares especificados abajo.

A continuación, traiga a la pantalla el interruptor de memoria **U245**, pulse el botón CLEAR **C** **A** y ajuste el NÚMERO DE PUNTADAS **D** a “0”.



Quando se pulsa la tecla RESET **E** sin haber rellenado grasa en los lugares especificados, se visualizará el código de error “E221 Error de rellenado de grasa” cada vez que se enciende (“ON”) la máquina de coser a partir de entonces y la máquina de coser no funcionará. Por lo tanto, tenga cuidado.



1. El código de error E220 ó E221 se visualizará nuevamente a menos que el NÚMERO DE PUNTADAS **D** se haya ajustado a “0” después de rellenar grasa en los lugares especificados. Cuando se visualiza el error E221, la máquina de coser no funciona. Por lo tanto, tenga cuidado.


2. Cuando se pulsa el botón GREASE APPLYING POSITION DISPLAY **E** en cada pantalla, puede confirmarse en el display del panel la posición de aplicación de la grasa. Sin embargo, asegúrese de aplicar la grasa después de apagar (OFF) la máquina de coser.

(1) Ubicación del compartimiento de tubos de grasas exclusivas

El acoplamiento y tornillo de fijación exclusivos para la grasa JUKI A ❶ se proveen en el compartimiento que se muestra en la ilustración. Además, se suministra una grasa exclusiva para la guía LM con la unidad, como un accesorio. Agregue la grasa periódicamente a los puntos en que debe aplicarse grasa (cuando la advertencia No. E220 de agotamiento de grasa se visualiza en el panel o una vez al año). Si ha disminuido la cantidad de grasa debido a limpieza de la máquina de coser o cualquier otro motivo, asegúrese de agregar grasa de inmediato.



No utilice la grasa la mezcladas. Asegúrese de utilizar solamente la grasa especificada. El acoplamiento de relleno de grasa y el tornillo de fijación deben usarse al aplicar la grasa JUKI A. No utilícela como la grasa exclusiva para la guía LM.

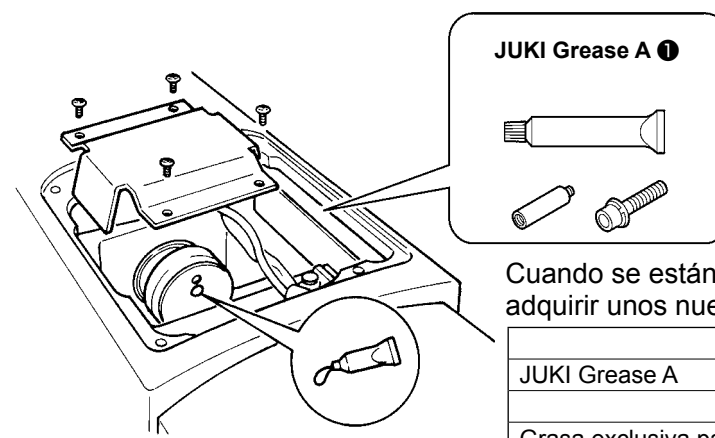

JUKI Grease A ❶

Cuando se están agotando los tubos de grasa, asegúrese de adquirir unos nuevos.

		Spare parts No.
JUKI Grease A	10g tube	40006323
	100g tube	23640204
Grasa exclusiva para la guía LM	Tubo de 70 g	40097886



AVISO :

Desconecte la corriente eléctrica antes de empezar el trabajo para evitar accidentes causados por el arranque brusco de la máquina de coser.


Además, reponga en su lugar las cubiertas que se habían retirado antes de la operación.

(2) Puntos en donde debe aplicarse la grasa JUKI A



Utilice el tubo de grasa A (pieza No.: 40006323), que se suministra con la unidad, para agregar grasa a cualquier punto excepto los puntos especificados abajo. Si se utiliza cualquier otra grasa que no sea la especificada, los componentes relacionados pueden dañarse.


■ Para agregar grasa a la sección de engranaje del eje de balancín

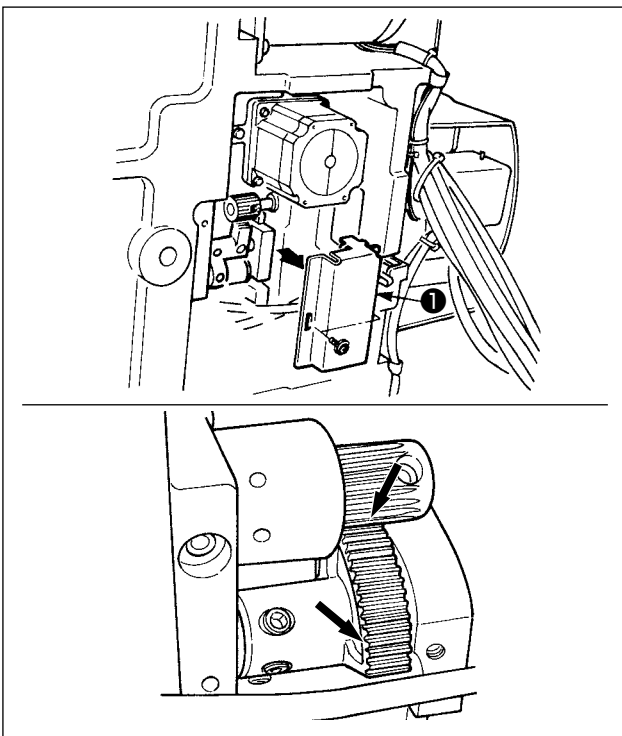


- 1) Inclíne la máquina de coser y retire la cubierta ❶ de la grasa.
- 2) Aplique la grasa JUKI A a la sección de engranaje del eje de balancín y la periferia del eje impulsor del gancho.
- 3) Aplique también la grasa JUKI A sobre la superficie de fieltro de la cubierta ❶ de la grasa.



Si ha disminuido la grasa debido a limpieza, soplado de aire u otras razones, aplique grasa nuevamente sin excepción.

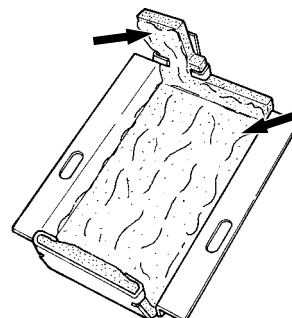

■ Para agregar grasa a la sección de bujes superior e inferior de la barra de agujas, sección de bloque de deslizamiento, y sección de buje inferior de la barra del prensatelas intermedio

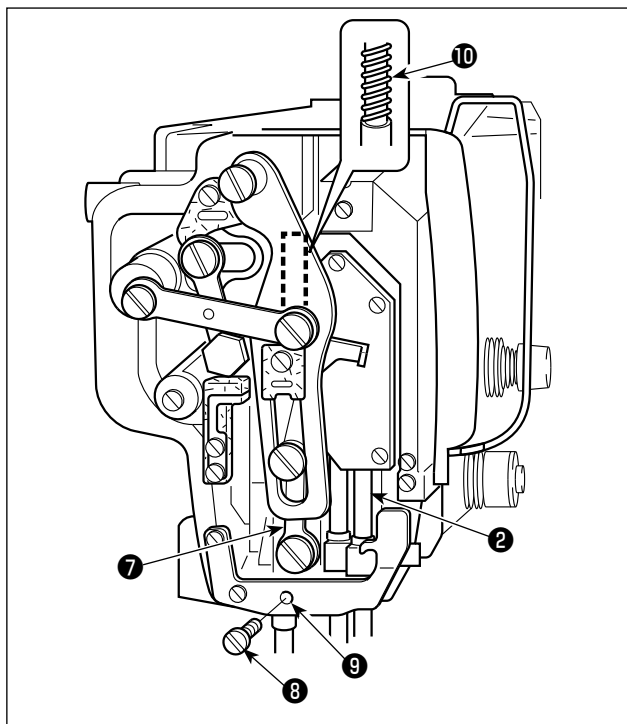


- 1) Abra la cubierta del bastidor para retirar el resorte auxiliar B ❶ del prensatelas intermedio.
- 2) Aplique la grasa JUKI A a la periferia de la barra de agujas ❷. Gire la máquina de coser con la mano para aplicar grasa a toda la periferia de la barra de agujas.
- 3) Aplique la grasa JUKI A a la periferia a la barra del prensatelas intermedio ❸. Retire el tornillo de fijación ❹ del orificio de engrase del buje de la barra del prensatelas intermedio. Rellene la grasa JUKI A a través del orificio ❺. Apriete el tornillo de fijación ❻ para rellenar el interior del buje con la grasa JUKI A.
- 4) Aplique la grasa JUKI A a la superficie del muelle ❿ del prensatelas intermedio.



No limpie la grasa aplicada a la periferia de la barra de agujas dentro del bastidor.

Si ha disminuido la grasa debido a limpieza, soplado de aire u otras razones, aplique grasa nuevamente sin excepción.

■ Para agregar grasa a la sección de la leva excéntrica

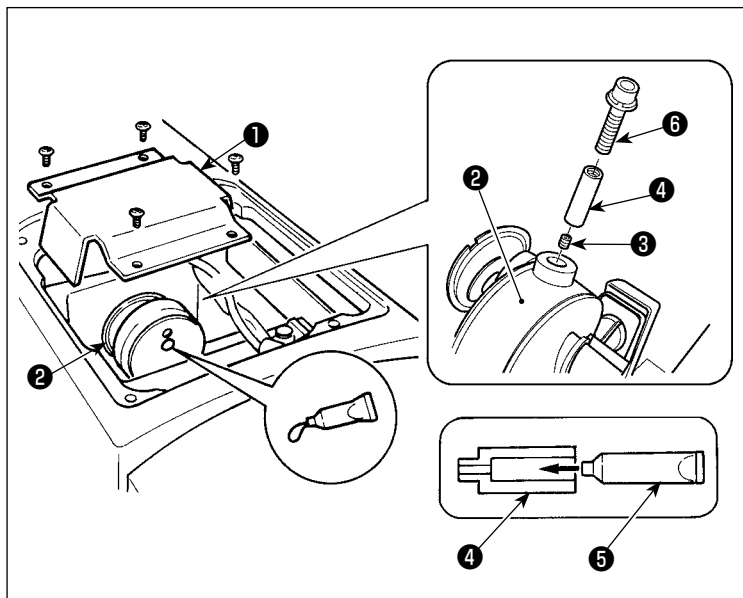


- 1) Abra la cubierta ❶ del vástago de manivela.
- 2) Retire el tornillo de fijación ❸ de la cubierta del orificio de engrase ubicado en la periferia del vástago de manivela ❷.
- 3) Llène el acoplamiento ❹ con grasa a través del tubo de grasa JUKI A ❺.
- 4) Inserte el tornillo ❻, que se suministra con la unidad, dentro del acoplamiento para agregar la grasa.
- 5) Después de agregar la grasa, apriete firmemente el tornillo de fijación ❸ que se había retirado.




La sección de la leva excéntrica puede ser rellenada de grasa suficientemente agregando la grasa mientras se gira el eje principal de la máquina de coser.

■ Modo de rellenar con grasa la sección del pasador del oscilador

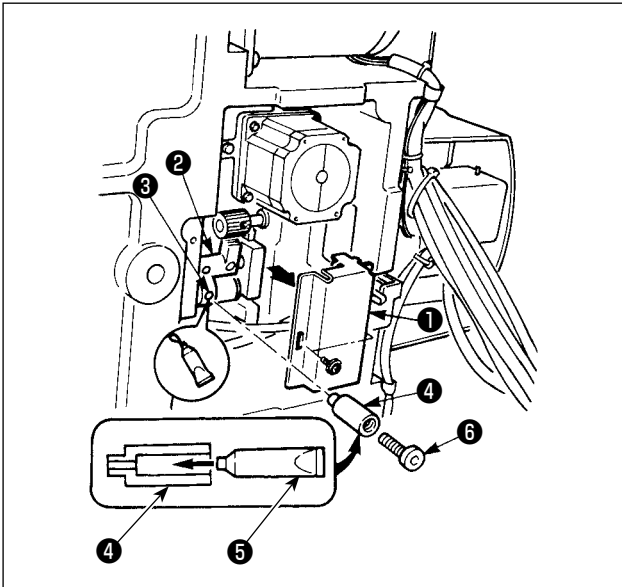


- 1) Incline el cabezal de la máquina y quite la tapa de la grasa ❶ .
- 2) Llene el acoplamiento ❷ , que se suministra con la unidad, con grasa a través del tubo de grasa JUKI A ❸ .
- 3) Saque el tornillo ❹ en el engranaje ❷ del oscilador y atorníllelo en la junta ❸ en el agujero del tornillo.
- 4) Inserte el tornillo ❹ , que se suministra con la unidad, dentro del acoplamiento para agregar la grasa JUKI A.
- 5) Apriete el tornillo ❹ suministrado como accesorio a la junta y llénelo de grasa.

■ Engrase de suplemento la sección de la placa frontal

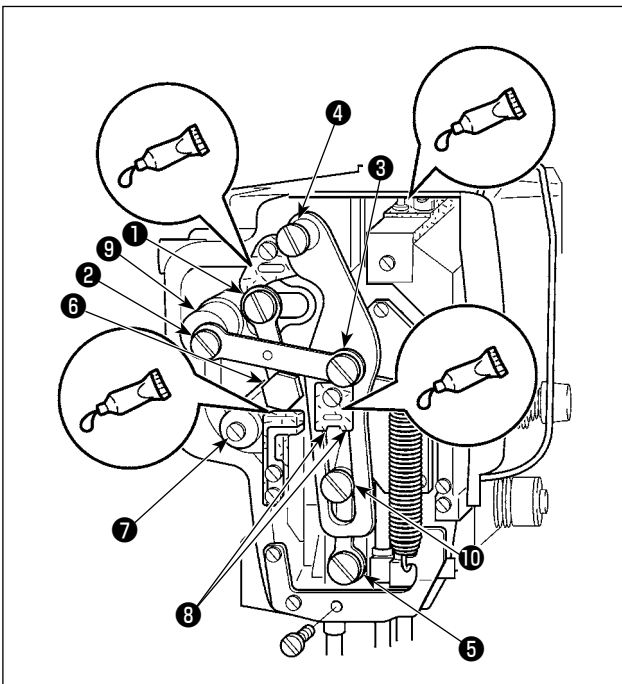

- 1) Abra la cubierta de la placa frontal.
- 2) Agregue la grasa JUKI A a las secciones de filtro (4 lugares), tornillo de resalto periférico, fulcros ❶ a ❹ , y sección de ranura de guía ❺ .

■ Aplicar grasa a la placa del prensatela.

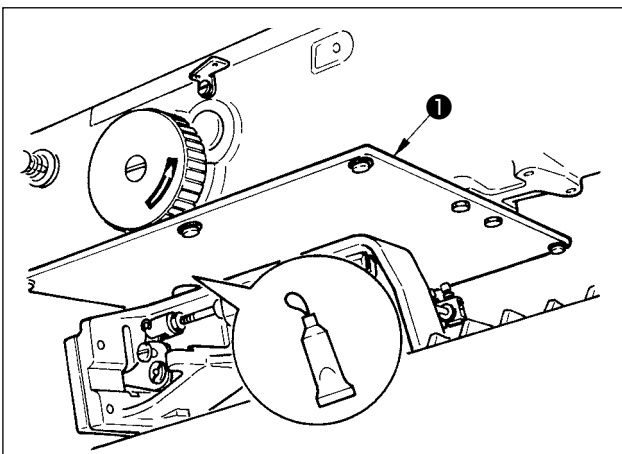


Aplique grasa a la placa posterior ❶ del prensatela.

(3) Puntos de aplicación de la grasa exclusiva para la guía LM





Para añadir grasa a los puntos especificados a continuación, utilice la grasa (número de pieza: 40097886) suministrada con la unidad. Si se utiliza cualquier otra grasa que no sea la especificada, los componentes relacionados pueden dañarse.

■ Extracción de la cubierta inferior de desplazamiento X

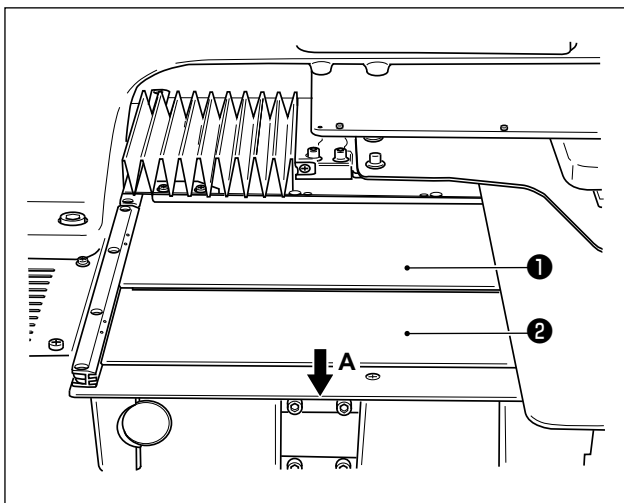


- 1) Mientras empuja ligeramente la cubierta superior ❶ de desplazamiento X hacia arriba, tire de la cubierta inferior ❷ de desplazamiento X en el sentido de la flecha A.
- 2) Aplique la grasa (número de pieza: 40097886) suministrada con la unidad a la ranura en ambos las caras laterales de los carriles en las dos guías X_LM ❸, dos guías Y_LM ❹ y una guía Y_LM ❺.
Saque la cubierta inferior ❷ de desplazamiento X y aplique grasa a partir de ambos los lados. Además, aplique grasa mientras mueve la ménsula de transporte hacia atrás y adelante.
- 3) Mueva manualmente la ménsula de transporte hacia atrás y adelante, así como hacia la derecha e izquierda hasta donde vaya para permitir que la grasa se extienda por toda la guía LM.

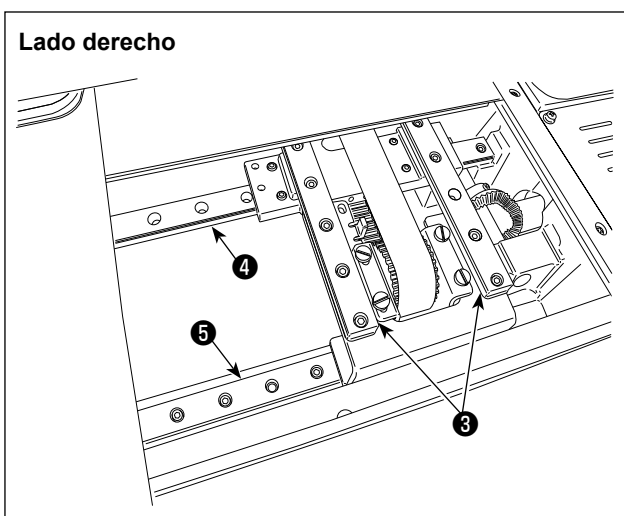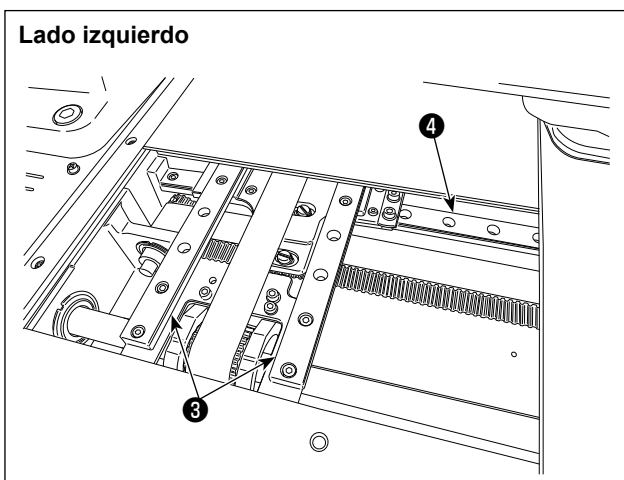

1. Si ha disminuido la grasa debido a limpieza, soplado de aire u otras razones, aplique grasa nuevamente sin excepción.
2. No aplique aceite de máquina a la guía LM. La grasa dentro de la guía LM fluirá, causando la abrasión de la guía LM.
3. Cuando saque la cubierta inferior ❷, de desplazamiento X, tenga cuidado de no romper el caucho de retén que está pegado en la cubierta.
4. Después de montar la cubierta inferior ❷ de desplazamiento X, mueva la ménsula de transporte con la mano para comprobar que la cubierta de desplazamiento X se mueve suavemente sin contragolpes o impedimentos grandes.




1-8. Modo de drenar el aceite sucio

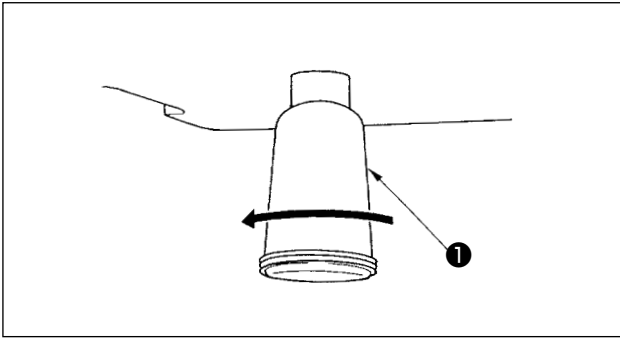

Cuando la aceitera ❶ de polietileno quede llena de aceite sucio, extraiga dicha aceitera ❶ y drene el aceite.

1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho

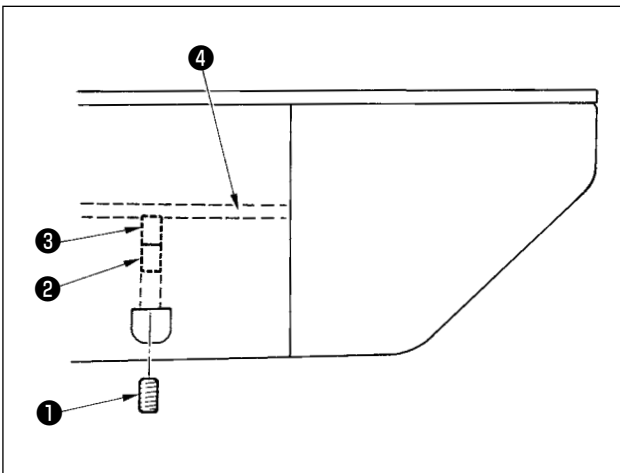

- 1) Afloje el tornillo ❶ y saque el tornillo ❶ .
- 2) Cuando atornille el tornillo de ajuste ❷ , se puede reducir la cantidad de aceite del tubo de aceite ❹ izquierdo.
- 3) Después del ajuste, atornille el tornillo ❶ y fíjelo.

1. El estado de entrega estándar es la posición donde ❸ se atornilla ligeramente y retorna 4 vueltas.
2. Cuando se reduce la cantidad de aceite, no atornille súbitamente el tornillo. Observe el estado por aproximadamente medio día en la posición donde ❸ está atornillado y retorno 2 vueltas. Si la reducción es excesiva, se desgastará el gancho.




1-10. Cambio de fusible



AVISO :

1. Para evitar peligros por sacudidas eléctricas, desconecte la corriente eléctrica y abra la cubierta de la caja de control después de unos cinco minutos.
2. Abra sin falta la cubierta de la caja de control. Luego, cambie el fusible por otro fusible nuevo de la misma capacidad.

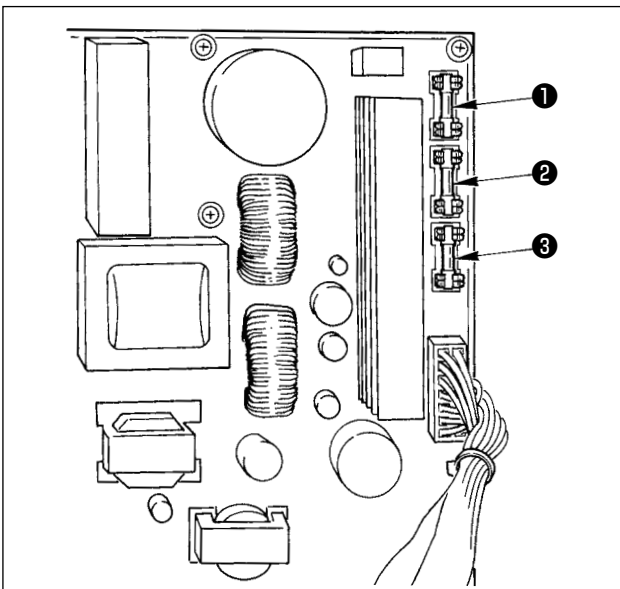

La máquina utiliza los siguientes tres fusibles :

- ❶ Para protección de la alimentación al motor de impulsos
15A (fusible de acción retardada)
- ❷ Para protección de la alimentación del motor de solenoide e impulsos
3,15A (fusible de acción retardada)
- ❸ Para protección de la alimentación de control
2A (fusible tipo fusión instantánea)

1-11. Cambio de procedimiento de 100 ↔ 200 V







AVISO:

Para evitar lesiones personales causadas por sacudidas eléctricas o por un arranque brusco de la máquina de coser, ejecute el trabajo después de posicionar en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y de dejar un lapso de tiempo de 5 minutos o más. Para evitar accidentes causados por falta de experiencia en el trabajo o por sacudidas eléctricas, solicite la ayuda de un experto o ingeniero eléctrico de nuestros distribuidores cuando ajuste los componentes eléctricos.

Se acepta el cambio de tensión de corriente monofásica de 100V a 120V → trifásica de 200V a 240V cambiando el conector de cambio de tensión montado en FLT P.C.B.

(Precaución) Cuando el procedimiento de cambio es erróneo, se romperá la caja de control. Por lo tanto ponga mucho cuidado.

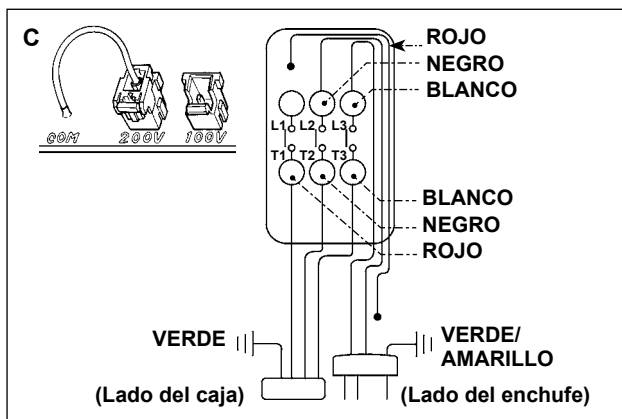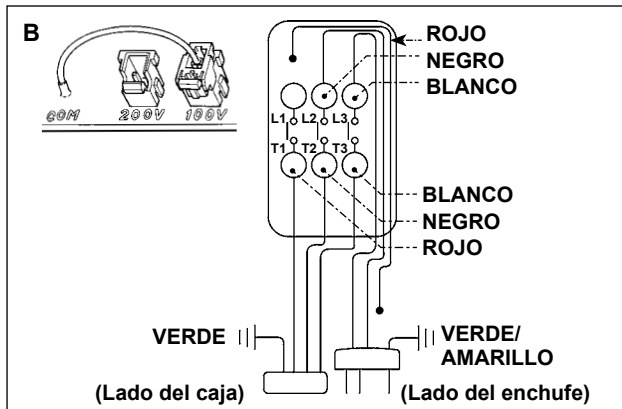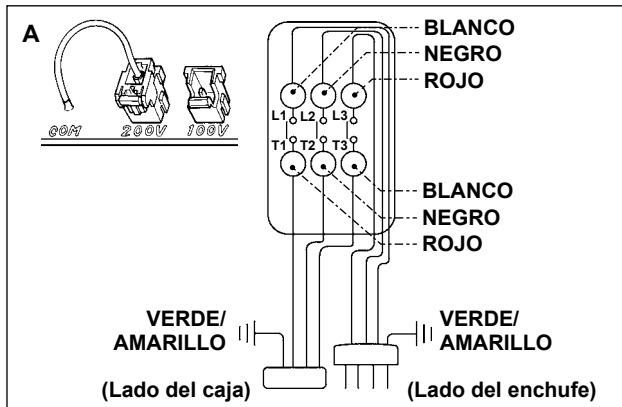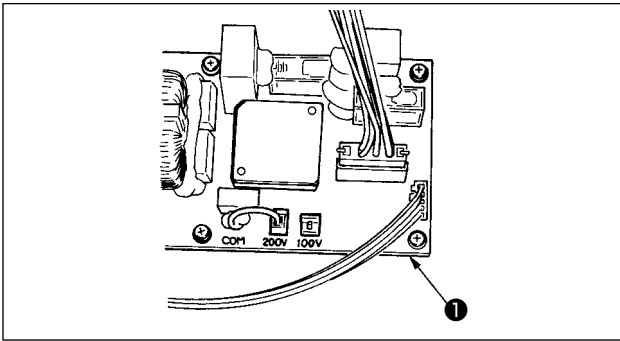

Cómo conectar el conector de cambio

1. Desconecte la fuente de la corriente eléctrica con el interruptor de corriente eléctrica después de confirmar que la máquina está completamente parada.
2. Saque el cable de alimentación del tomacorriente después de confirmar que el interruptor de la corriente eléctrica está posicionado en OFF. Entonces espere 5 minutos o más.
3. Quite la cubierta frontal.
4. Saque los cuatro tornillos que fijan la cubierta posterior de la caja de control y abra con cuidado y despacio la cubierta posterior.

A. En el caso de usarse con corriente trifásica de 200V a 240V

- Cómo conectar el conector de cambio
Conecte a 200V el conector de cambio de 100→200V del FLT p.c.b. ❶ ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

B. En el caso de usarse con corriente monofásica de 100V a 120V

- Cómo conectar el conector de cambio
Conecte a 100V el conector de cambio de 100V→200V del FLT p.c.b. ❶ ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

(Precaución) Ejecute a perfección el trabajo de aislamiento al terminal rojo que no se ha usado con cinta aislante o semejante. (Cuando el aislamiento es insuficiente, hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas o fuga de corriente.)

C. En el caso de usarse con corriente monofásica de 200V a 240V

- Cómo conectar el conector de cambio
Conecte a 200V el conector de cambio de 100V→200V del FLT p.c.b. ❶ ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

(Precaución) Ejecute a perfección el trabajo de aislamiento al terminal rojo que no se ha usado con cinta aislante o semejante. (Cuando el aislamiento es insuficiente, hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas o fuga de corriente.)

1-12. Problemas y medidas correctivas (Condiciones de cosido)

Problema	Causa	Medidas correctivas	Página
1. El hilo de aguja se sale al inicio del presillado	① Salto de puntadas al comienzo.	○ Ajuste la separación entre la aguja y la lanzadera de 0,05 a 0,1 mm.	115
	② El hilo remanente en la aguja después de cortado queda demasiado corto.	○ Fije el cosido de arranque suave al inicio del presillado. ○ Corrija la temporización de relajación de tensión del hilo del controlador tensor de hilo N° 2.	97
	③ El hilo de bobina es demasiado corto.	○ Aumente la tensión del muelle tirahilo, o disminuya la tensión del controlador de tensión N° 1.	15,17
	④ El sujetador de hilo está inestable (el material es susceptible de expandirse, el hilo es difícil de deslizarse, el hilo es grueso, etc.).	○ Disminuya la tensión del hilo de bobina. ○ Aumente la separación entre la guía de agujero de aguja y la contracuchilla. ○ Disminuya la tensión en la 1ª. puntada. ○ Disminuya el número de rotaciones en la 1ª. puntada al inicio del cosido. (Extender de 600 a 1.000 sti/min)	15 119
	⑤ Es espaciado en la 1ª puntada es demasiado pequeño.	○ Aumente el número de puntadas del sujetador de hilo de 3 a 4 puntadas.	
	⑥ El hilo de la aguja no está sujetado.	○ Aumente el espaciado de la 1ª. puntada ○ Ajuste a 45 mm o más la longitud remanente del hilo de la aguja tras el corte del hilo. ○ Ajuste la posición del retirahilos con respecto al dispositivo de aspiración de hilos de agujas.	
2. El hilo se rompe con frecuencia o el hilo de fibra sintética se divide finamente.	① La lanzadera o el impulsor tiene raspaduras.	○ Desmóntela y elimine las raspaduras usando un piedra de afilar fina o con rueda pulidora.	16
	② La guía del agujero de aguja tiene raspaduras.	○ Pula la guía o reemplácela.	
	③ La aguja golpea al prensatelas intermedio.	○ Corrija la posición del prensatelas intermedio.	15
	④ Hay briznas fibrosas en la ranura de la pista de la lanzadera.	○ Extraiga la lanzadera y elimine las briznas fibrosas de la pista de la lanzadera.	
	⑤ La tensión del hilo de aguja está demasiado alta.	○ Reduzca la tensión del hilo de aguja.	16
	⑥ La tensión del muelle tirahilo está demasiado alta.	○ Reduzca la tensión.	
	⑦ El hilo de fibra sintética se derrite debido al calor generado en la aguja.	○ Use aceite de silicona.	
	⑧ Al sacar hacia arriba el hilo, el hilo se perfora con la punta de la aguja.	○ Rebaje la altura de la barra de agujas desde la línea demarcadora grabada, en una mitad de la línea hasta la línea. ○ Compruebe el estado de la punta de la aguja. ○ Use aguja de bola con punta.	
3. La aguja se rompe con frecuencia.	① La aguja está doblada.	○ Reemplace la aguja doblada.	11
	② La aguja golpea al prensatelas intermedio.	○ Corrija la posición del prensatelas intermedio.	16
	③ La aguja es demasiado delgada para el material.	○ Cámbiela por otra aguja más gruesa según el material.	
	④ El impulsor dobla excesivamente la aguja.	○ Posicione correctamente la aguja y la lanzadera.	115
4. No se cortan los hilos (Solamente hilo de bobina)	① La contracuchilla está roma.	○ Cambie la contracuchilla.	119
	② La diferencia de nivel entre la guía del agujero de la aguja y la contracuchilla no es suficiente.	○ Aumente el doblado de la contracuchilla..	
	③ La cuchilla móvil está mal posicionada.	○ Corrija la posición de la cuchilla móvil.	115
	④ Salta la última puntada.	○ Corrija la temporización entre la aguja y la lanzadera.	
	⑤ La tensión del hilo de bobina está demasiado baja.	○ Aumente la tensión del hilo de bobina.	
	⑥ Aleteo de la tela	○ Rebaje la altura del prensatela intermedio de la última puntada.	

Problema	Causa	Medidas correctivas	Página
5. Ocurre con frecuencia salto de puntadas.	<ul style="list-style-type: none"> ① Los movimientos de la aguja y lanzadera no están debidamente sincronizados. ② La separación entre la aguja y la lanzadera es excesiva. ③ La aguja está doblada. ④ El impulsor dobla excesivamente la aguja. ⑤ La longitud remanente del hilo de la aguja tras el corte del hilo es demasiado larga. (En el caso del salto de puntadas de la 2ª. a la 10ª. puntada desde el inicio del cosido.) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Corrija las posiciones de la aguja y lanzadera. ○ Corrija las posiciones de la aguja y lanzadera. ○ Cambie la aguja doblada. ○ Posicione correctamente el impulsor. ○ Reduzca la presión del muelle tira-hilo o aumente la tensión del hilo aplicada por el controlador de tensión de hilo № 1. 	<p>115</p> <p>115</p> <p>11</p> <p>115</p> <p>15,17</p>
6. El hilo de aguja se sale en el lado erróneo del material.	<ul style="list-style-type: none"> ① La tensión del hilo de aguja no está suficientemente alta. ② El mecanismo relajador de tensión no funciona debidamente. ③ El hilo de aguja después de cortado queda demasiado largo. ④ El número de puntada demasiado bajo. ⑤ Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale del lado erróneo del producto de cosido.) ⑥ El número de puntada demasiado bajo. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aumente la tensión del hilo de aguja. ○ Compruebe si el disco tensor N° 2 está relajado durante el presillado. ○ Aumente la tensión del controlador de tensión de hilo N° 1. ○ Desconecte el sujetador de hilo. ○ Desconecte el sujetador de hilo. ○ Use la placa inferior, cuyo agujero es mayor que el prensatelas. 	<p>15</p> <p>15</p>
7. El extremo del hilo de la primera puntada sobresale en el lado derecho del material.	<ul style="list-style-type: none"> ① Se produce salto de puntada en la primera puntada ② Tanto la aguja que se está usando como el hilo en uso son gruesos en términos de diámetro interior del prensatela intermedio. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ajuste la temporización del gancho 1/2 puntada más rápida. ○ Aumente el diámetro interior del prensatela intermedio . 	
8. El hilo de aguja se sale al tiempo de ser cortado.	<ul style="list-style-type: none"> ① La cuchilla móvil está indebidamente posicionada. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Corrija la posición de la cuchilla móvil. 	119
9. El sujetador de hilo está enredado con el hilo de aguja.	<ul style="list-style-type: none"> ① El hilo de aguja al inicio de cosido es demasiado largo. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apriete el controlador No. 1 de tensión de hilo y haga que la longitud del hilo de aguja sea de 40 a 50 mm. 	18
10. Longitud desigual del hilo de aguja	<ul style="list-style-type: none"> ① La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aumente la tensión del muelle tira-hilo. 	16
11. La longitud del hilo de aguja no deviene corta.	<ul style="list-style-type: none"> ① La tensión del controlador de tensión No.1 está baja. ② La tensión del muelle tira-hilo está demasiado alta. ③ La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja y el movimiento es inestable. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aumente la tensión del controlador de tensión No. 1. ○ Disminuya la tensión del muelle tira-hilo. ○ Aumente la tensión del muelle tira-hilo y también la longitud del recorrido. 	<p>15</p> <p>16</p>
12. La sección de anudado de hilo de bobina en la 2ª puntada al inicio de cosido aparece en el lado derecho.	<ul style="list-style-type: none"> ① El ralentí de la bobina es grande. ② La tensión del hilo de bobina está demasiado baja. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ajuste la posición de la cuchilla móvil. ○ Aumente la tensión del hilo de bobina. ○ Disminuya la tensión del hilo de aguja en la 1ª puntada. 	<p>119</p> <p>15</p>
13. No funciona el retirahilo. (El retorno es defectuoso.)	<ul style="list-style-type: none"> ① La entrada de aguja la última aguja es la misma que la de inicio de cosido, y la resistencia del hilo y de la tela es mayor. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cambie el punto de entrada de la aguja a la última aguja. 	

Problema	Causa	Medidas correctivas	Página
14. Los dos hilos se enredan uno con otro.	<p>① El hilo de las agujas no se sujeta al término del cosido previo.</p> <p>② El hilo de las agujas no se corta al término del cosido previo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ajuste a 45 mm o más la longitud remanente de los hilos de la agujas tras el corte del hilo. ○ Ajuste la posición del retirahilos con respecto al dispositivo de aspiración de hilos de agujas. ○ Adopte la medida correctiva correspondiente a la causa del fenómeno 4. 	
15. Ocurre el error de detección de rotura de hilo y la máquina de coser se detiene, pero la máquina de coser puede seguir cosiendo normalmente.	<p>① La sensibilidad del sensor de detección de roturas de hilos es demasiado baja. Este problema es susceptible de que ocurra cuando se utiliza un hilo delgado, la tensión del hilo es demasiado fuerte, o la máquina de coser funciona a baja velocidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gire la perilla de ajuste de sensibilidad del sensor de detección de roturas de hilos en el sentido de las manecillas del reloj, para aumentar su sensibilidad. 	16
16. No ocurre ningún error de detección de rotura de hilo y la máquina de coser no se detiene, pero se rompe el hilo.	<p>① La sensibilidad del sensor de detección de roturas de hilos es demasiado alta. Este problema es susceptible de que ocurra cuando la máquina de coser funciona a alta velocidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gire la perilla de ajuste de sensibilidad del sensor de detección de roturas de hilos en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, para disminuir su sensibilidad. 	16
17. El hilo de la aguja aparece en el revés del material.	<p>① La tensión del hilo de la aguja es demasiado baja.</p> <p>② La tensión del hilo de la aguja no se puede aumentar debido a que el hilo de la bobina es demasiado delgado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aumente la tensión del hilo de la aguja. ○ Disminuya la altura del prensatelas intermedio. ○ Retarde la temporización de transporte. 	15

2. OPCIONAL


2-1. Tabla de guía de agujeros de aguja

Aguja utilizada		Guía de agujero de aguja	
Tamaño	No. de pieza	Diámetro de agujero de aguja	Aplicación
#14 to #18 *1	B242621000B	ø2.0	Para materiales de peso medio a pesado
#18 to #20	B242621000D	ø2.4	Para materiales pesados (OP)
	B242621000F	ø3.0	

Aguja utilizada		Prensateles intermedio	
Tamaño	No. de pieza	Tamaño (øA × øB × H × L)	
#14 a #20	40140277	ø1.8 × ø2.9 × 7.5 × 37	

* 1 : Aguja instalada tipo H (DP X 17 #18)

• OP = Opcional.

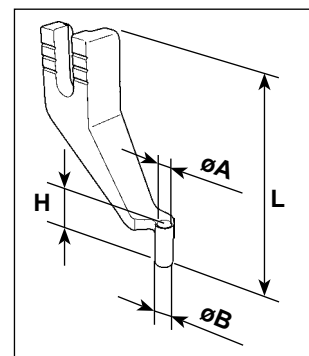

2-2. Guíahilos de fieltro

	Pieza Nº	Application
<p>Diagrama de un guíahilos de fieltro. Muestra un componente con un agujero central y un eje que pasa a través de él. Las piezas numeradas son: 1 (el guíahilos de fieltro) y 2 (el fieltro que se debe encajar en el guíahilos de fieltro).</p>	❶ 40141947	El guíahilos de fieltro se utiliza para reemplazar al guíahilos (40141946) cuando se aplica aceite de silicona al hilo de la aguja. El guíahilos de fieltro debe utilizarse en caso de que el hilo sea susceptible de que se rompa debido al sobrecalentamiento de la aguja o para suavizar el hilo.
	❷ B1131528000	❷ es el fieltro que se debe encajar en el guíahilos de fieltro.

2-3. Lector de código de barras



ADVERTENCIA :

- No mire directamente al haz láser del lector de código de barras. El haz láser puede dañar sus ojos.
- No emita el haz láser hacia los ojos humanos. El haz láser puede dañar los ojos.
- No mire directamente al haz láser utilizando directamente un dispositivo óptico. El haz láser puede dañar los ojos.



PRECAUCIÓN :

- Asegúrese de utilizar la máquina de coser en un ambiente dentro de la gama especificada de temperaturas y gama especificada de humedad.
- No conecte/retire los conectores cuando la máquina de coser está energizada.

La función de código de barras es una función que permite leer el código de barras y cambiar al patrón de cosido correspondiente para aplicaciones, tales como identificación de casete, etc.

Mediante la lectura del código de barras, es posible efectuar el cambio a los 999 patrones de usuario almacenados en la memoria de la máquina de coser y a los 50 datos de cosido registrados en el botón de patrón.

Para utilizar esta función, se requiere la opción de código de barras (40089238) de AMS-EN.

Para los detalles, consulte el Manual de Instrucciones/Lista de Piezas (40089259) para el Lector de código de barras (opcional) de la serie AMS-EN.

Especificaciones del lector de código de barras

Producto láser de clase 2

Potencia de salida máxima: 1,0mW

Longitud de onda: 650nm

Norma de seguridad

JIS C 6802:2005

IEC 60825-1 + A2:2007